

Vielen Dank für Ihren Auftrag

Haben Sie noch eine Minute Zeit für uns?

Wir freuen uns, dass wir diese Dienstleistung für Sie erstellen durften. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit unseren Service zu bewerten.
Vielen Dank und eine gute Fahrt.

www.dekra.de/kundenumfrage-gutachten



Die nächste Inspektion steht bald an? Dann gleich registrieren unter www.inspektion-kostenlos.de!

DEKRA führt im Auftrag von vielen bekannten Automarken Qualitäts-Tests in Werkstätten durch. Hierfür suchen wir interessierte Testkunden. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Homepage:

www.inspektion-kostenlos.de



Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA – Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadengutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin direkt zu uns: [dekra.de/onlinetermin](https://www.dekra.de/onlinetermin)

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie unter: [dekra.de/standorte](https://www.dekra.de/standorte) oder unter der Service-Hotline: 0800 333 333 3



 **DEKRA**



Schadengutachten

Kennzeichen

Schadenart	Unfallschaden
Anspruchsteller	Herr Christian Müller-Jonis, Toni-Pfülf-Weg 4, 93055 Regensburg
Auftraggeber	Herr Christian Müller-Jonis, Toni-Pfülf-Weg 4, 93055 Regensburg
Ihr Auftrag vom	31.07.2025, telefonisch durch Frau Gradl, auf Wunsch des Geschädigten
Besichtigung	01.08.2025 um 09:30 Uhr Firma Gradl Harald Gradl, Kfz.-Meister, Röntgenstr. 2, 93055 Regensburg
Reparaturauftrag	erteilt
Plausibilität	plausibel
Vorschaden	vorhanden

Zusammenfassung und Ergebnis

		ohne MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkosten			
Merkantile Wertminderung	keine		
Reparaturdauer	2 Arbeitstage		
Nutzungsausfallklasse H	65,00 EUR/Tag		
Mietwagenklasse	9		
UPE-Aufschläge	in Kalkulation		

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 31.07.2025 wurde ein Schadengutachten unter Haftpflichtgesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Wunsch des Geschädigten.

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in beschädigtem Zustand.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Nach vorliegenden Informationen sind Vorschäden vorhanden. Feststellungen am Fahrzeug werden in Art und Umfang unter Vorschäden dokumentiert.

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass eine Vorsteuerabzugsberechtigung des Anspruchstellers besteht.

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass der Anspruchsteller Großkundenrabatte in Anspruch nehmen kann.

Nachdem zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Schadentag nicht bekannt ist, wurde die Ermittlung sämtlicher Werte auf das Besichtigungsdatum abgestellt.

Fahrzeugbeschreibung

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	06.12.2016
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	10.09.2021

Fälligkeit HU 01 / 2027

Duplikat

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	204 X / GLC 250 d Coupe 4Matic 9G-TRONIC AMG Line
Aufbauart	Coupe
HSN / TSN	1313 / GHB
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDC2533091F192219
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
Lackierung	Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	150 kW / 2143 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	162.124

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 101 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO FR	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 101 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO FR	S / O	5 mm
2 links	255 / 50 R 19 103 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 50 R 19 103 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO FR	S / O	6 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Fußmatten, AMG Sportpedalanlage, ATTENTION ASSIST, Ablagen, AdBlue Behälter mit größerem Volumen, Adaptives Bremslicht, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußgängerschutz mit aktiver Motorhaube, Gepäcknetz seitlich im Kofferraum links mit zwei Haken, Getriebe: 9G-TRONIC inklusive DIRECT SELECT Wählhebel und DIRECT SELECT Lenkradschalt paddles, Halogenscheinwerfer inklusive integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe heizbar, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, Ladegutösen 4-fach, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder schwarz im 3-Speichen-Design, unten abgeflacht, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Paket: Chrom Exterieur, Paket: Innenraumlicht, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: Audio 20 CD, Radiozubehör: Lautsprecher mit Frontbass 5-fach, Reifendruckkontrolle (RDK), Reiserechner im Multifunktionsdisplay, Räder: 45,7 cm (18")

Duplikat

Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Serviceintervallanzeige ASSYST, Sicherheitsgurte: Fondgurtanzeige im Kombiinstrument, Sitze: Fondsitze klappbar, Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel seitlich schwenkbar, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Taschenhaken, Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung Limiter, Verbandstasche, Vorrüstung für Dachträgersysteme, Warndreieck, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente: Klavierlackoptik schwarz/Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Ablagefach unter Ladeboden, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Ambientebeleuchtung, Anhängervorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung, Aschenbechereinsätze vorn und hinten in den Ablagefächern, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Paket: AMG Line Exterieur, Paket: Ablage, Paket: Park-Paket inklusive 360 Grad Kamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Radio-Navigation: COMAND Online, Radiozubehör: Remote Online, Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Scheibenwaschanlage beheizt, Schiebedach, Schutz und Schonung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon: Universal-Telefonie-Paket, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel

Allgemeinzustand und Wartung


Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Hergangsschilderung

Der Schaden soll nach Angaben der Reparaturwerkstatt durch einen Verkehrsunfall entstanden sein. Der Schadenhergang wurde durch die Reparaturwerkstatt wie folgt geschildert:
Laut Angabe von Herrn Gradl ist ein anderes Fahrzeug mit dem gegenständlichen PKW kollidiert.

Schadensfeststellung

Hauptbeschädigungsbereich

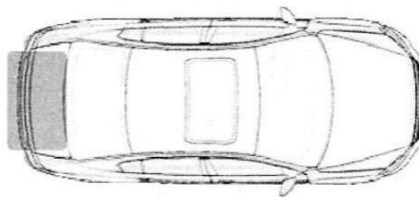

Schadensbeschreibung

Durch einen linksseitig versetzten Heckanstoß wurde der Stoßfänger nverschrammt und plastisch verformt, sowie im Bereich unter der linken Rückleuchte ausgebrochen und abstehend. Das Unterteil wurde verkratzt und gebogen, sowie mehrfach ausgebrochen. Die Chromleiste wurde verkratzt.

Plausibilität

Der gegenständliche Schaden kann mit dem geschilderten Hergang in Einklang gebracht werden.

Duplikat

Vorschäden

Unreparierte Vorschäden

An dem Fahrzeug / Objekt wurden, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, folgende unreparierte Vorschäden festgestellt:

Stoßfänger vorne im Flankenbereich links verschrammt

Instandsetzung

Hinweise zum Reparaturweg

Die maßgeblichen Gesichtspunkte bei der Festlegung des Reparaturweges waren die fachgerechte und wirtschaftliche Wiederherstellung des beschädigten Fahrzeuges/Objektes. Soweit erforderlich wurden bei dem aufgezeigten Reparaturweg die Vorgaben des Herstellers und die dem Stand der Technik angemessenen Reparaturmöglichkeiten berücksichtigt.

Reparaturauftrag

Nach Kenntnis des Sachverständigen war ein Reparaturauftrag erteilt.

Reparaturkosten

Aus der in der Anlage beigefügten Schadenkalkulation Nr: 855 vom 04.08.2025 sind die Lohn- und Ersatzteilkosten sowie der Reparaturweg im Detail zu entnehmen. Die Reparaturkosten wurden wie folgt nach dem System Audatex ermittelt:

Lohnkosten	ohne MwSt.
Lackierkosten	ohne MwSt.
Ersatzteilkosten	ohne MwSt.
Gesamtkosten	ohne MwSt.
	19.0% MwSt.
	mit MwSt.

Duplikat

Der Kalkulation liegen folgende Verrechnungssätze zu Grunde:

Zeitbasis

Lohnfaktor 1

Lohnfaktor 2

Lohnfaktor D-Reparatur

Lohnfaktor Lack

Kalkulationsmethode Lacklohn

Lackmaterial anteilig Lacklohn

Legende AW = Arbeitswerte ME = Materialeinheiten

Die Kalkulation basiert auf den Stundenverrechnungssätzen der Werkstatt, in welcher das Fahrzeug / Objekt besichtigt wurde. Bei vorliegendem Reparaturauftrag ist der Zuschlag auf die Ersatzteilpreise des Reparaturbetriebes in der Kalkulation enthalten. Bei nicht vorliegendem Reparaturauftrag entspricht dies dem ortsüblichen Zuschlag.

Wertveränderung

In die Betrachtung flossen sowohl mögliche wertmindernde als auch mögliche wertverbessernde Faktoren ein. Demzufolge sind unter Berücksichtigung von Schadenumfang, Reparaturweg, Fahrzeug-/ Objektalter und Erhaltungszustand sowie der örtlichen Marktlage die Voraussetzungen für eine merkantile Wertminderung nicht gegeben.

Fahrzeug- / Objektausfall

Bezogen auf den gegenständlichen Schaden liegt keine Einschränkung der Verkehrs- und/oder der Betriebssicherheit vor.

Die Durchführung der Instandsetzungsarbeiten erfordert ohne Berücksichtigung evtl. anfallender Wartezeiten voraussichtlich ca. 2 Arbeitstage. Aufgrund von Werkstattauslastung, Zeitverzug im Rahmen der Ersatzteilbeschaffung oder Verzögerungen bei der Verbringung ist eine Verlängerung der Instandsetzungszeit zu erwarten.

Duplikat

Ausfallentschädigung

Für den Fall, dass Nutzungsausfallkosten anfallen, ergibt sich unter Zugrundelegung der aktuellen Tabelle Sanden/Danner/Küppersbusch eine Einstufung des Fahrzeuges in die Nutzungsausfallklasse H. Dies entspricht einem Betrag von 65,00 EUR pro Tag. Eine eventuelle Abstufung auf Grund des Fahrzeugalters wurde bereits berücksichtigt. Laut aktueller Schwacke-Einstufung befindet sich das Fahrzeug in der Mietwagenklasse 9.

Schlusswort

Dieses Gutachten betrifft Feststellungen am Fahrzeug / Objekt und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse sowie die Kalkulation der zu erwartenden Instandsetzungskosten bzw. die Ermittlung weiterer schadens- und wertbildender Faktoren. Die Wertung des Schadens auf versicherungs-, vertrags- bzw. haftpflichtrechtliche Folgen obliegt dem Versicherer und dem Anspruchsteller bzw. dem Versicherungsnehmer.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Schadenkalkulation Nr.: 855 vom 04.08.2025
Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Regensburg 93055 Regensburg Prüller Weg 11
Tel.: 0941 / 78778-0 Fax: 0941 / 78778-30

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 855

04.08.2025

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	GLC (C253)	GLC 250 D 4MATIC TYP-CODE 03 GK 16
AUSSTATTG	AB FG-NR F192026 AUTOTELEFON AMG INTERIEUR PACKET BEIFAHRERSITZ ELEKTR FAHRKAMERA 360 GRAD VERKEHRSSZ-ERKENNUNG FERNLICHTASSISTENT KOMFORT TELEFONIE LED-SCHEINWERFER POLSTER LEDER ARTICO CHROM-PAKET SITZKOMFORTPAKET ZIERLEISTEN ALU BELEUCHTUNG AMBIENTE LADEKANTENSCHUTZ LADEBODEN ABSCHL-BAR REIFENDRUCKKONTROLLE 235/55 - 255/50 R19 ABGASREINIG DIESEL KRAFTST-BEH VERGR SCHIEBEDACH RADLAUFVERBREITERUNG	MOBILE KOM-MOD UMTS KAELEMITTEL R1234YF MODELL 2017 TOUCHPAD SPIEGEL PAKET KEYLESS ZUENDANLAGE RADIO-CD/DVD SCHEIBENW/ REGENSENS UMFELDBELEUCHTUNG SITZHEIZUNG V PARKEN-PAKET ABLAGEPAKET PARK-ASSISTENT BLENDE SCHWELLER BEL ECO START/STOP AGILITY SELECT SCHA SPORTFAHRWERK REIFENREPARATUR-KIT AUSSENSP EL/KLAPPBAR GURTE H MIT GURTSTR AMG STYLING SPIEGEL ABBLENDBAR	ANTENNE GPS TELEFON AMG PAKET EXTERIEUR FAHRERSITZ ELEKTR KLIMA THERMATIK WARNER KOLLISION V RUECKFAHRKAMERA COMAND ONLINE LICHTPAKET INNENRAUM WASCHANLAGE BEHEIZT KOPFSTUETZ V CONFORT EASY-PACK ANHAENGEVORR ABKLAPP RAUCHER PAKET GROSSER SCR-BEHAELT AIRBAG BEIF ABSCHALT AUTOMATIK 9-GANG TEMPOMAT 8-/9 J X 19 ALU ABGASNORM EURO 6 FUSSGAENGERSCHUTZ LADERAUMABDECKUNG

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
88-8806 02	STOSSFAENGER H ERSETZEN	2		
88-8908 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ERNEuern (FZG MIT ULTRASCHALL EINPARKHILFE)	2		
88-8906 ZAX	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ERN (FZG MIT ANHAENGEVORRICHTUNG)	2		
82-4905 01	BEIDE HECKLEUCHTEN A AUS-/EINBAUEN	1		
1000	KURZTEST DURCHFUEHREN	1*		
1000	STUETZBETRIEB BAT. ANSCHLIESSEN	1*		
1000	FAHRZEUG/TEIL VERBRINGEN	1*		

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)
ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 189.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ ARBEITSGANG 2-SCHICHT-METALLIC
LEIT-NR MONT-TEILE AUSGEBAUT
KLARLACK HART

98-1700 01 STOSSFAENGER VERKL H NEUTEILLACK ST I-M
98-9925 ZAX ZUSCHLAG FARBMUST 1
98-1350 01 VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-
SYSTEM AUDATEX

Duplikat

GUTACHTEN / KALKULATION NR 855 04.08.2025

LACKIERUNG (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)
ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 189.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC MONT-TEILE AUSGEBAUT KLARLACK HART	AW	ARB.- PREIS
------------------------	-------------	---	----	----------------

98-9918 ZAX LACKIERUNG VON AUSGEB KUNSTSTOFFTEILEN
FARBTONFINDUNG DURCHFUEHREN
UMFASST: ANGRENZENDES BAUTEIL
AUFPOLIEREN UND FARBTONFINDUNG MIT
FARBMUSTER/FARBMESSGERAET DURCHFUEHREN

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.07.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583		STOSSFAENGER VERKL H	253 885 0701 9999	
2585		STOSSFAENGER H U	253 885 9500	
2591		HALTER L BLENDE	253 885 4100	
2592		HALTER R BLENDE	253 885 4200	
2593		FUEHRUNG STOSSF H L	253 880 5105	
2594		FUEHRUNG STOSSF H R	253 880 5205	
2605		HALT I U L STOSSF H	253 880 1103	
2606		HALT I U R STOSSF H	253 880 1203	
2607		ABDECKUNG U STOSSF H	253 880 2501	
2609		TRAEGER STOSSF H	253 885 1265	
2613		PRALLDAEMPFER H	253 885 1400	
2619		TRAEGER L STOSSF H	253 885 7301	
2620		TRAEGER R STOSSF H	253 885 7401	
2621		VERST BEF STOSSF L	253 885 2301	
2622		VERST BEF STOSSF R	253 885 2401	
2627		ZIERL U STOSSF H	253 885 1000	
2629	2	NIETBOLZEN	414 991 0040	
2646	4 X	SCHRAUBE	N000000 001459	
2647	6 X	MUTTER	000 990 4962	
2648	2 X	SCHRAUBE	001 990 3836	
2649	2 X	NIETBOLZEN	124 990 0492	
2651	4	NIET	000 991 3604	
2652	2	BEFESTIGUNGSKLAMMERN	166 991 0070	
2661		ABSTANDSRING H I L	000 542 1251	
2662		ABSTANDSRING H I R	000 542 1251	
2663		ABSTANDSRING H M L	000 542 1251	
2664		ABSTANDSRING H M R	000 542 1251	
2665		ABSTANDSRING H A L	000 542 1251	
2666		ABSTANDSRING H A R	000 542 1251	
3285		RUECKSTRAHLER L	;099 820 8700	
3286		RUECKSTRAHLER R	;099 820 8800	

SYSTEM AUDATEX

BLI

Duplikat

GUTACHTEN / KALKULATION NR 855

04.08.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD
GESAMT KL 1 35 AW X 168.00 EUR/STD
GESAMT KL 2 26 AW X 168.00 EUR/STD
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN

L A C K I E R U N G ZEITBASIS 12 AW = 1 STD
ARBEITSLOHN 25 AW X 189.00 EUR/STD
LACKIERMATERIAL 50.00 %
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL

E R S A T Z T E I L E
GESAMTSUMME ERSATZTEILE

R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....

MWST 19.00 %

R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +15.00%

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN

; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

SYSTEM AUDATEX

BLATT 3

Duplikat

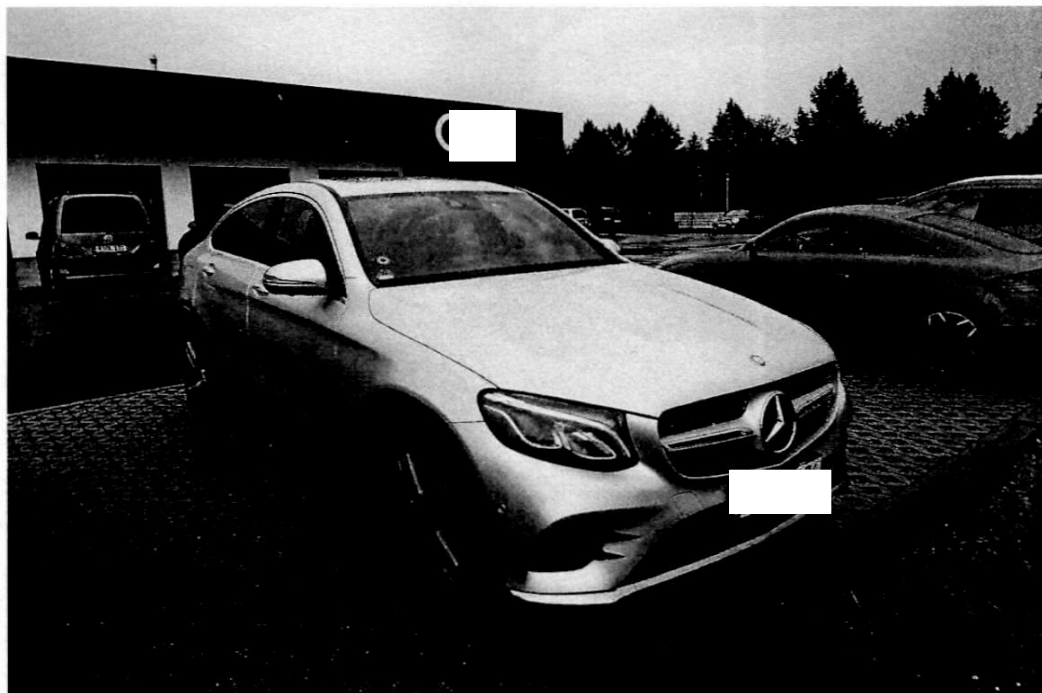


Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum

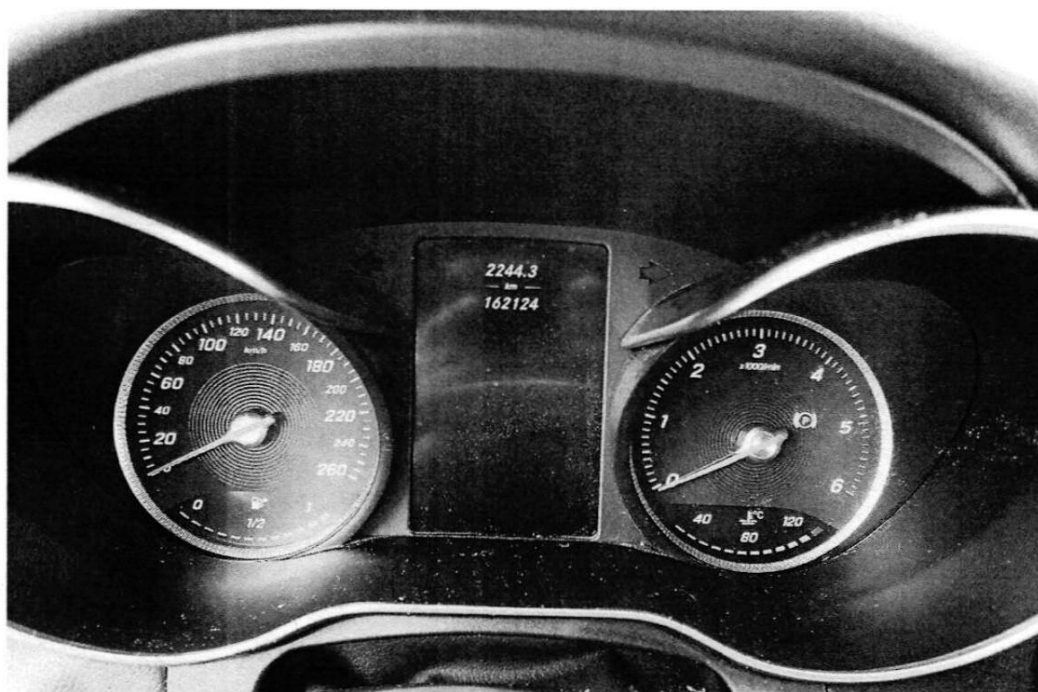


Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Schadenübersicht Fahrzeugheck

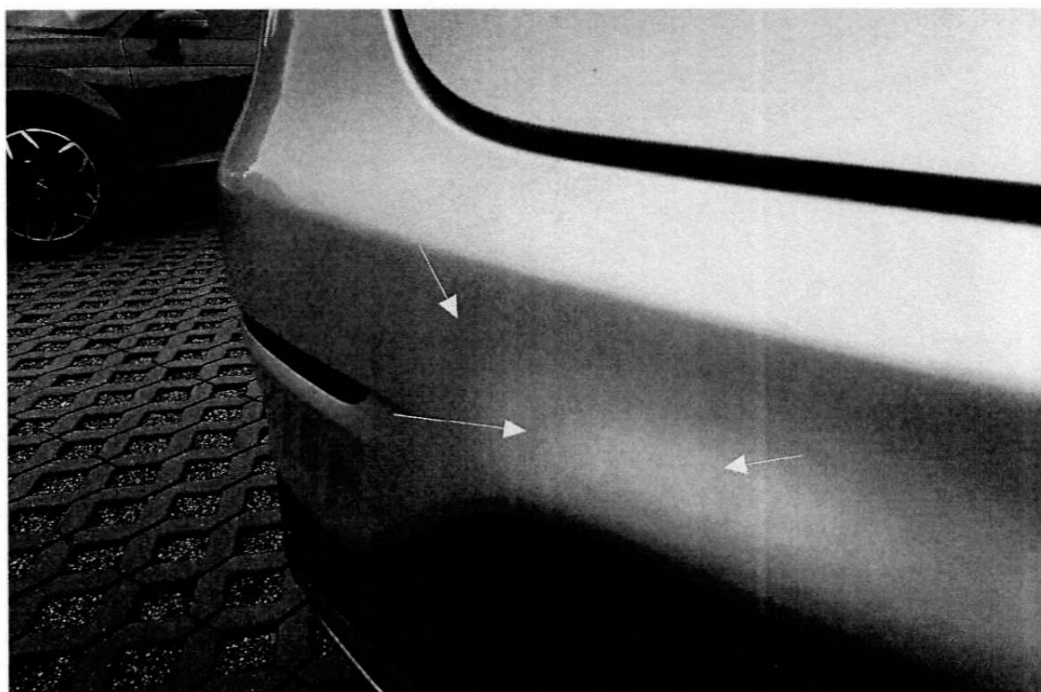


Bild 6 : Stoßfänger verschrammt und plastisch verformt

Duplikat

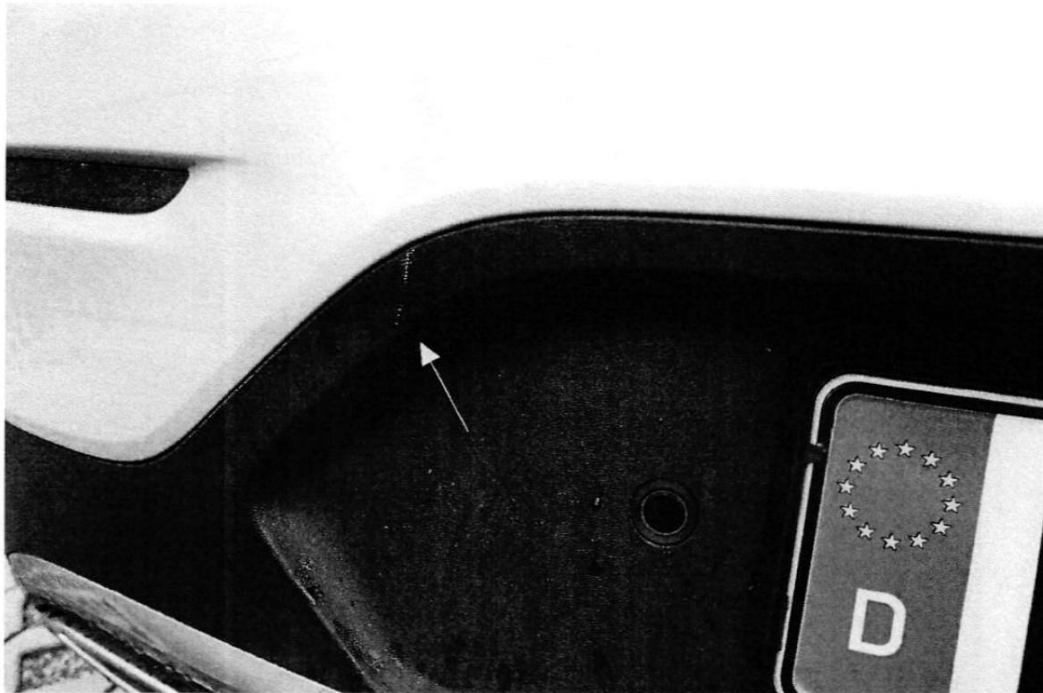


Bild 7 : Unterteil verkratzt und gebogen

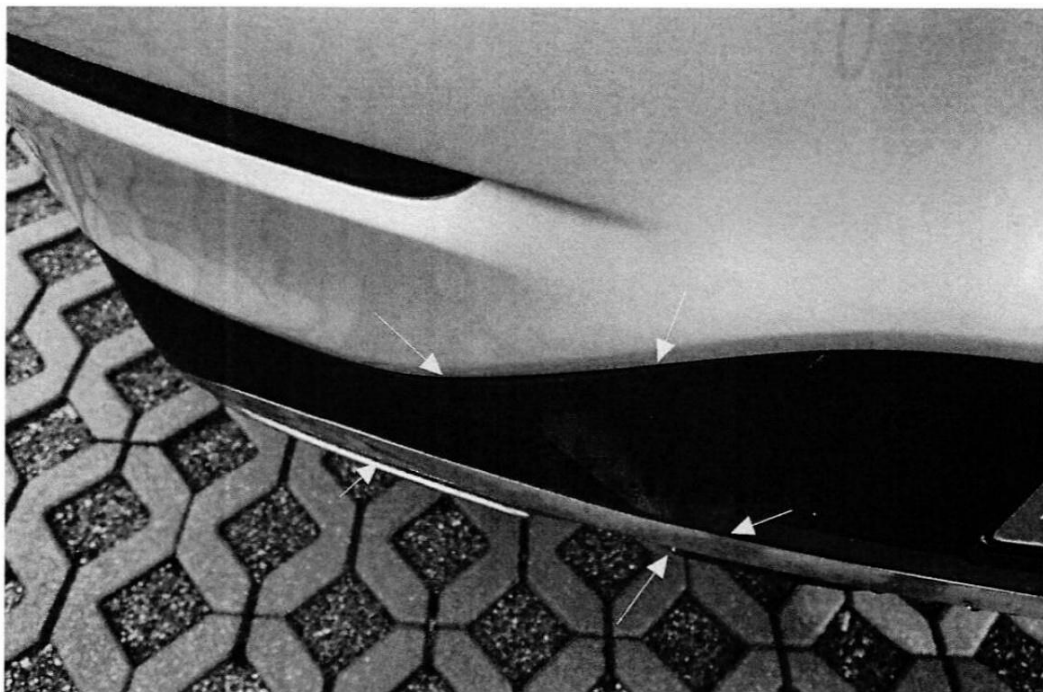


Bild 8 : Unterteil steht ab, Chromleiste verkratzt

Duplikat

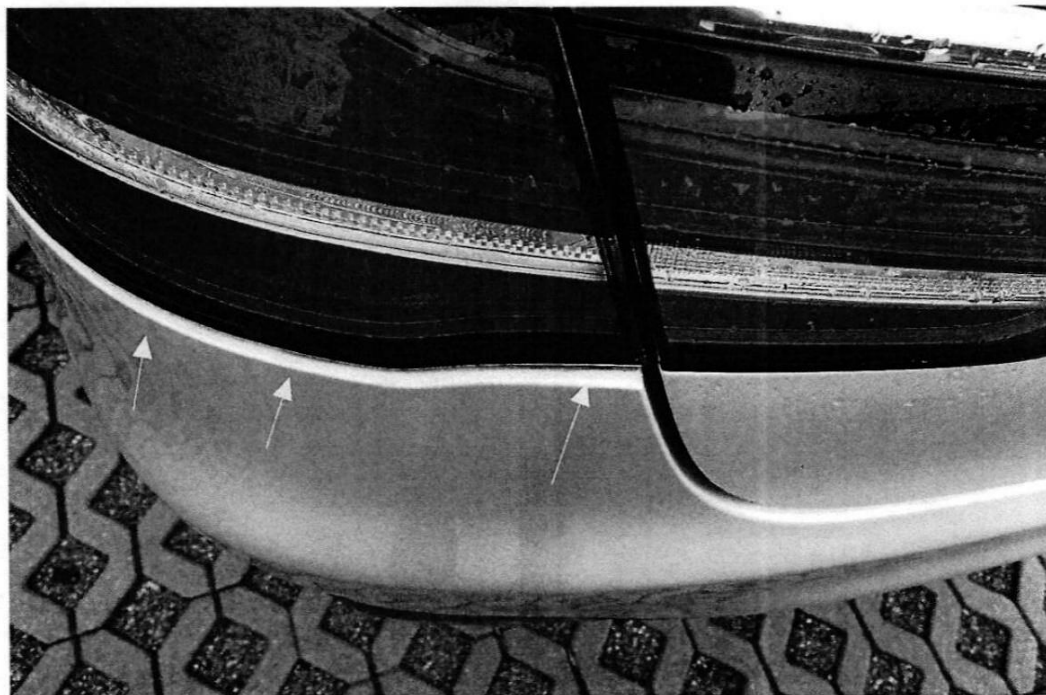


Bild 9 : Stoßfänger steht unter der Rückleuchte links ab bzw. über

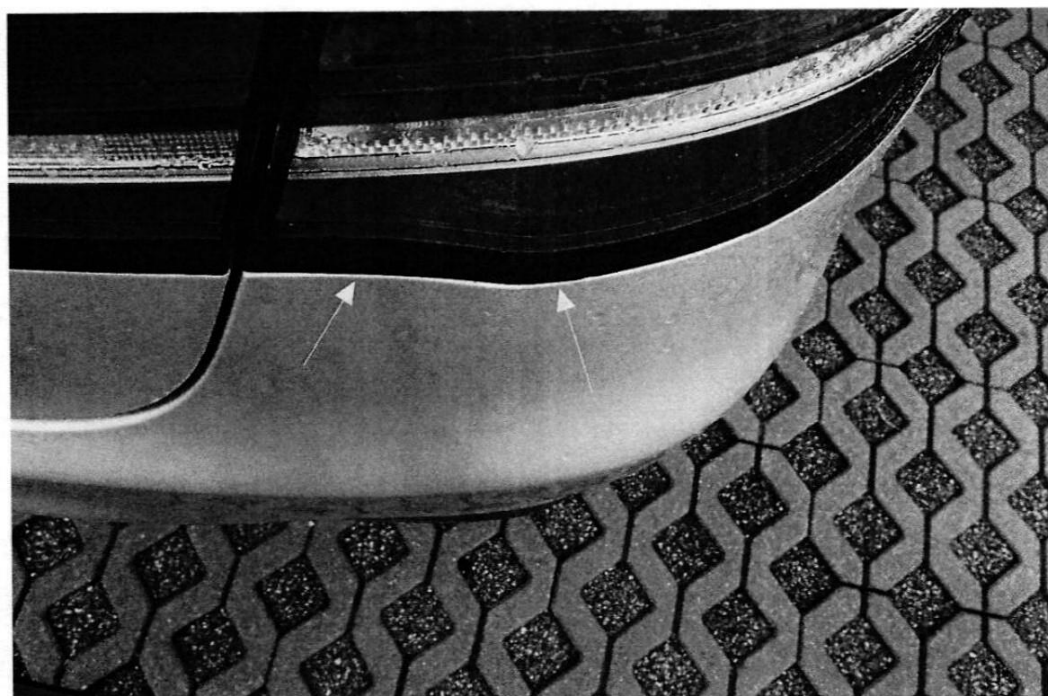


Bild 10 : zum Vergleich, Abstand rechts normal

Duplikat

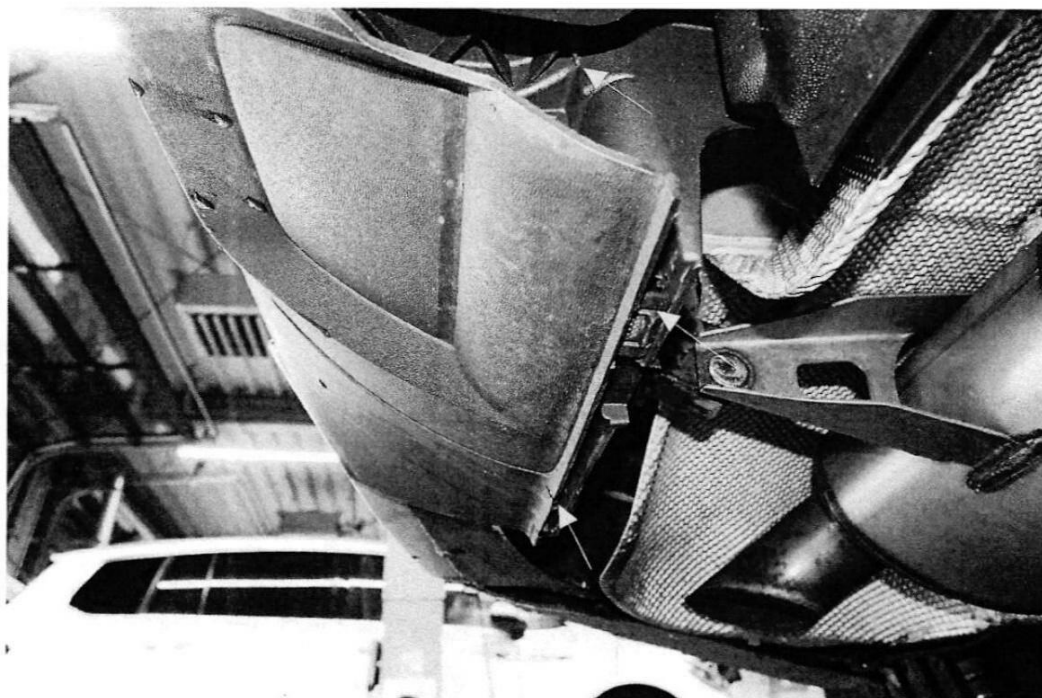


Bild 11 : Aufnahme Unterteil unten ausgebrochen



Bild 12 : Stoßfänger vorne verschrammt (Vorschaden)



