



Hyundai Tucson blue Style 2WD

EZ 06/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 176.708km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson blue Style 2WD [DE - SUV5 1.7 CRDi DPF EU6, Style blue 2WD, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3815AGJ032019	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.708km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.685 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.414km	Letzter Service am 04/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	101	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	99
Türe hinten links	99	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	84
Motorhaube	100	Heckklappe	98
Dach	89		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















210.000-km-Wartung			
03.06.2016	1349	ADY00011	2 1 85/ 4000 176
M1	AF		4475 1850
TMAJ3815AGJ032019	9		1645 1500-1615
Hyundai			- 100 -
TLE			119 2000 2000
F5D51			1280 1150 -
M66ZZ1			1280 1150 -
			77 3000 73
TUCSON,ix35			1400 750 5 -
Hyundai Motor (CZ)			215/70R16 100H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/70R16 100H
Mehrzweckfahrzeug			-
715/2007*2015/45W			-
EUR06;W;PI/CI; M. Nt I			blau 5
Diesel			e11*2007/46*2724*01
0002	36W0	1685	06.08.2015 K EQ625925
20:bis 1650*Stufe PM 5 ab			-
ionsklasse: 03.06.2016*			Tag Erstzul.*Datum zur Emiss

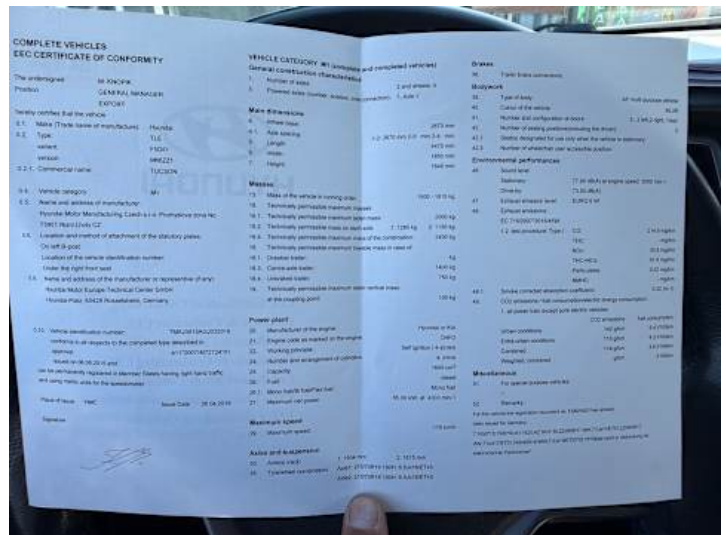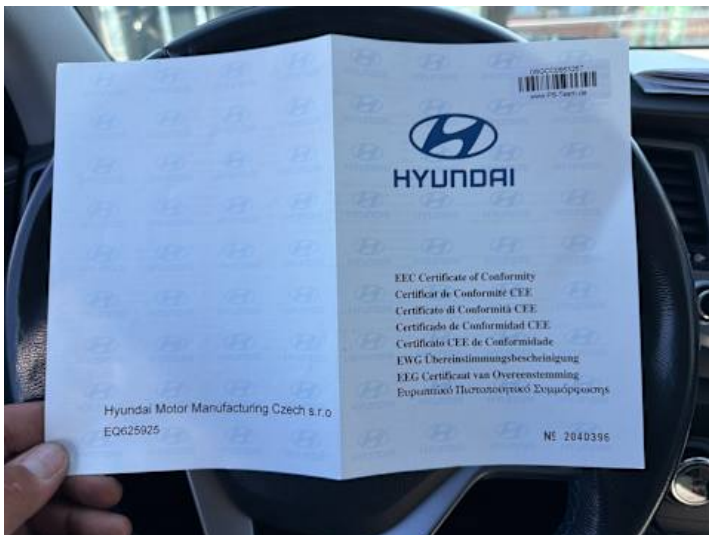

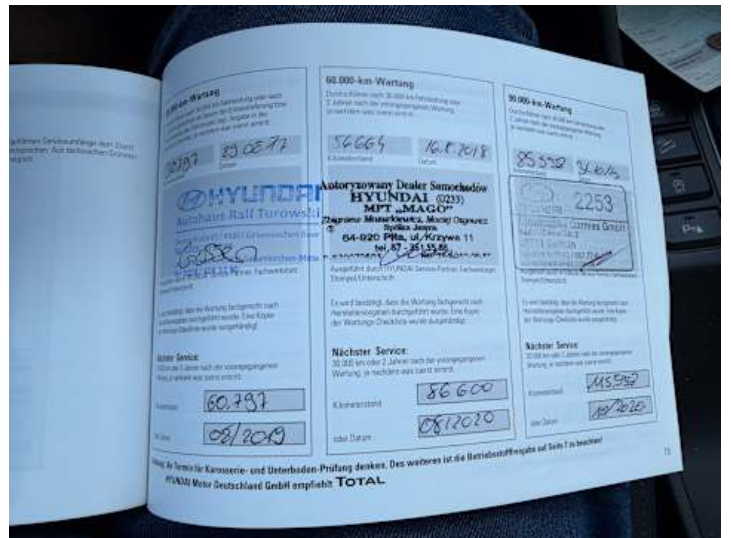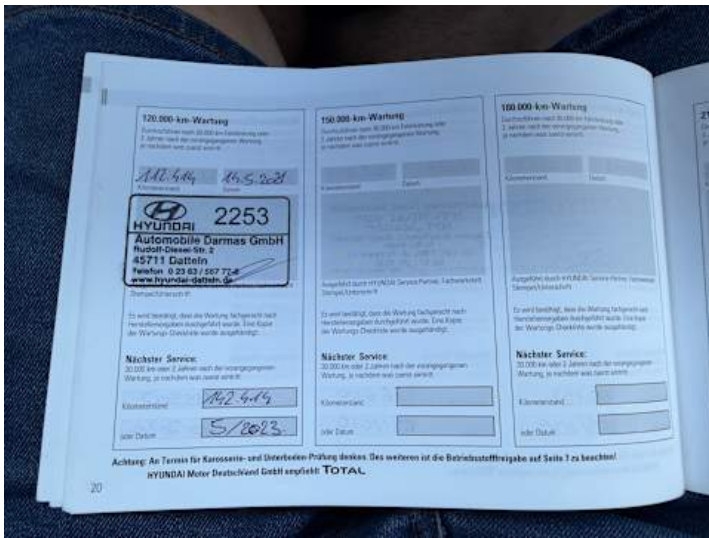

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten links (Delle)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)

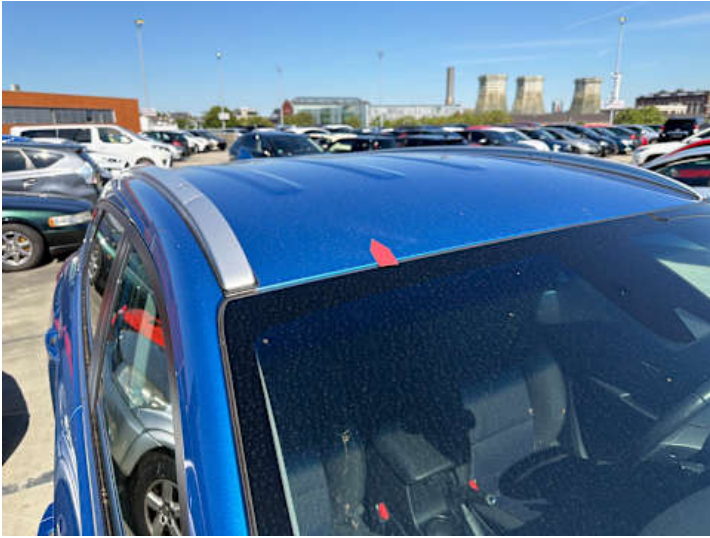


Dach (Delle)

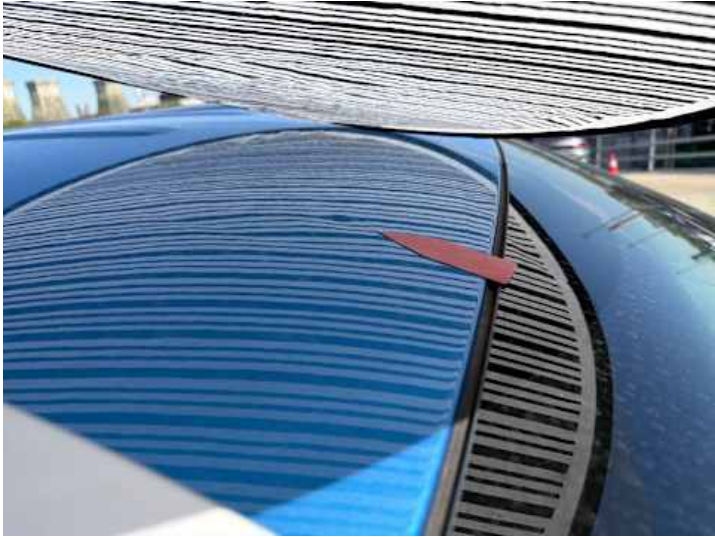

Dach (Delle)



Dach (Delle)

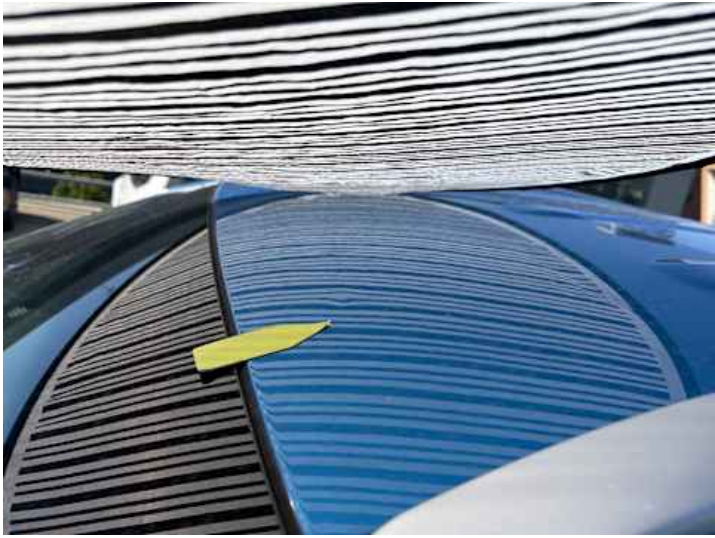

Dach (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)