



Hyundai i10

EZ 03/2017 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 175.450km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10		
Kategorie Kleinwagen	FIN NLHA751ABHZ325038	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.450km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 67 PS (49 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss

- Verglasung getönt

- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Zeituhr (digital)

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









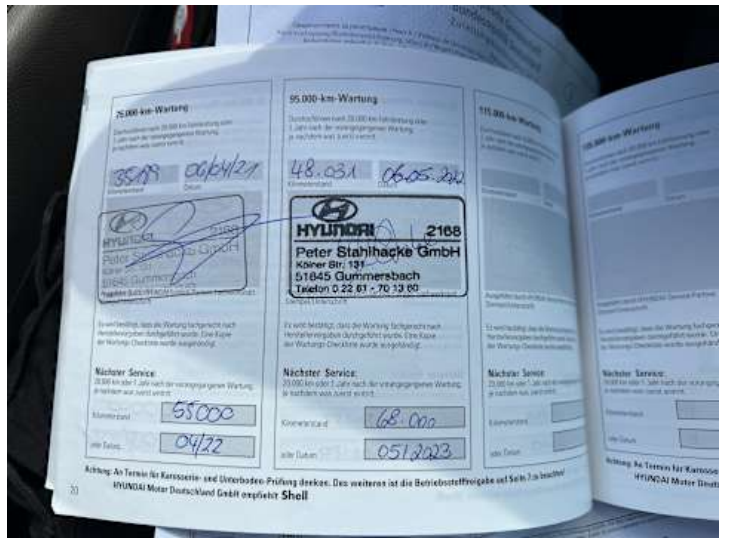

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Rost)