

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf V Lim. Tour

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WVWZZZ1KZ8B002079

Kilometerstand: 393.722 km


Erstzulassung: 31.07.2007

Anzahl Halter lt. Kunde: 3

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe





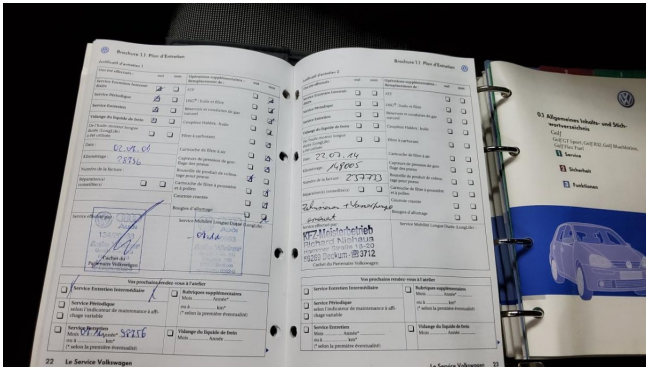













Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf V Lim. Tour

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WVWZZZ1KZ8B002079

Kilometerstand: 393.722 km

Erstzulassung: 31.07.2007

Anzahl Halter lt. Kunde: 3


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Innenraum verschmutzt reinigen



Innenraum verschmutzt reinigen

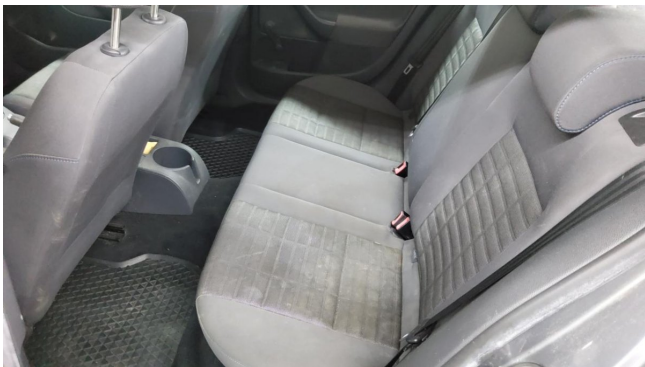

Innenraum verschmutzt reinigen



Innenraum verschmutzt reinigen



Dachhimmelverkleidung löst sich ab, Minderwert



Stoßfänger hinten - Lackieren



Stoßfänger hinten - Lackieren



Stoßfänger hinten - Lackieren



Licht vorne rechts - Erneuern



Licht vorne links - Erneuern



3 Felgen Kratzer Korrosion Minderwert



3 Felgen Kratzer Korrosion Minderwert



3 Felgen Kratzer Korrosion Minderwert



Hochglanz Felge HR umlackiert ern.




Fondseite links - Delle entfernen



Schweller rechts verformt instandsetzen



Stoßfänger vorne - SmartRepair

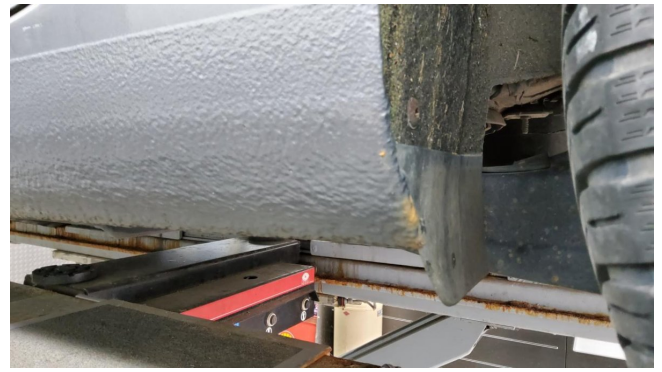


Schweller links Rost lackieren




Schweller links Rost lackieren



Schweller links Rost lackieren

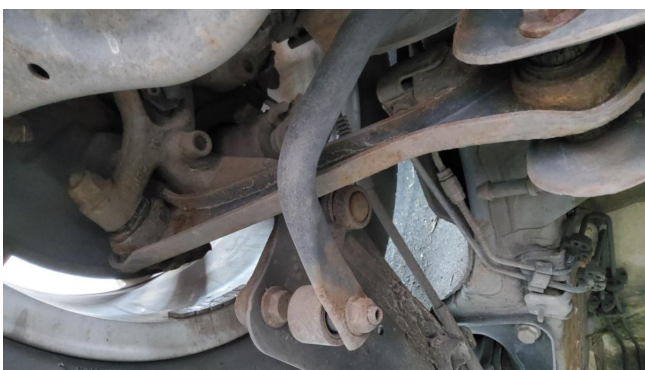


Querlenker HA beschädigt ern

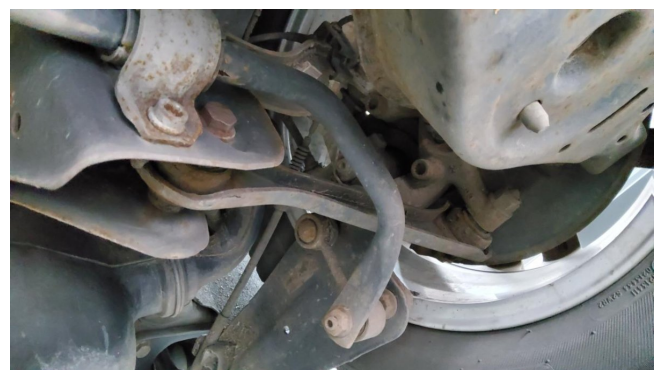

Querlenker HA beschädigt ern



Motorölverlust prüfen

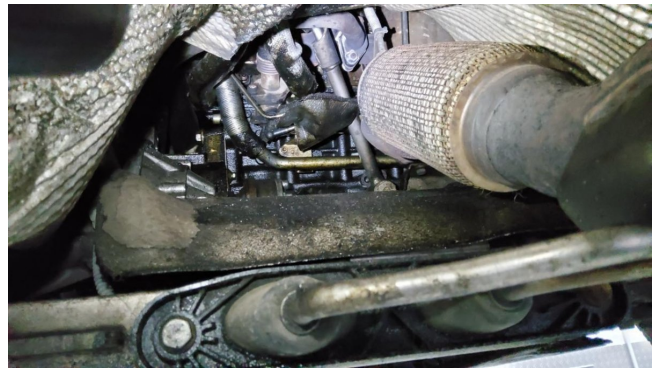


Motorölverlust prüfen



Querlenker Lagerböcke VA eingerissen ern



Querlenker Lagerböcke VA eingerissen ern

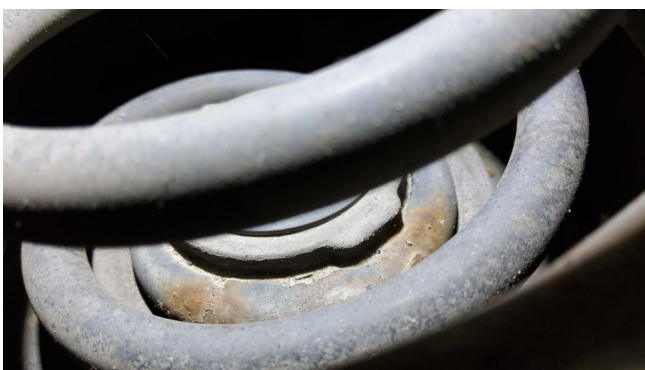

Fahrwerksfeder HR augenscheinlich gebrochen ern



4 Ganzjahresreifen porös und 6 Jahre alt ern.



4 Ganzjahresreifen porös und 6 Jahre alt ern.



ABS Fehler prüfen Preis nach Befund



Türgriff VL innen beschädigt ern.

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen:

Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell			
	Volkswagen		Golf V Lim. Tour			1.9 TDI EU4, Tour DPF, 2006 - 2007			
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	WVWZZZ1KZ8B002079		Lim. Schrägheck			5	Diesel	0603/ADK	
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
		31.07.2007	k. A.	3	77 kW	4	1896	07/26	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse	CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe	145 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	393.000 km		393.722 km		394.315 km		k. A.	07/14	148.000 k..
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)		
United Grey Metallic			metallic		ja	k. A.	1 km		
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
nicht vollständig									
Polster		Polsterfarbe			Getriebe		Schadstoffk.		
Sitzbezüge in Stoff, De..		Anthrazit			Getriebe 6-Gang		Euro4		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung		k. A.							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein			


Ausstattung	Serienausstattung:		
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Doppelpeltonhorn Fernbedienung für Zentralverriegelung Getriebe 6-Gang Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter Karosserie: 4-türig Lenkrad (Leder) Mittelarmlehne Nebelscheinwerfer integriert Rußpartikelfilter Seitenairbag vorn Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen.. Stoßfänger Wagenfarbe Verglasung grün getönt	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel lackiert Einparkhilfe hinten Gepäckraumabdeckung / Rollo Handschuhfach abschließbar Innenspiegel abblendbar Kopf-Airbag-System (Sideguard) Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI Nebelschlussleuchte Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regul.. Seitenschutzleisten Wagenfarbe Sitz vorn links höhenverstellbar Türgriffe außen Wagenfarbe Wegfahrsperre (elektronisch)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel asphärisch, links Bremsassistent Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Heckscheibenwischer Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopfstützen hinten (3-fach) Leseleuchten vorn Multifunktionsanzeige / Bordcomputer Rücksitzlehne geteilt Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Türlautsprecher vorn Zentralverriegelung
	Sonderausstattung:		
	Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Playe.. LM-Felgen 6,5x16 (Atlanta) Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsp..	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss.. Metallic-Lackierung	Klimaautomatik Raucher-Paket
	Sondermodellpaket:		
	Sondermodell Tour		
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 20.07.2026 - Gültig bis 394315 km Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen. Sonderbedingungen: Fahrzeugpreis vorbehaltlich der technischen sowie optischen Untersuchung.		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen:

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	ja	nein	0,00 €
Nachlackierung -> Stoßfänger hinten Kratzer nachlackiert (0,00 €) Technischer Mangel -> ABS Sensor defekt - Warnleuchte an (0,00 €)					
Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
----------------	-----------------

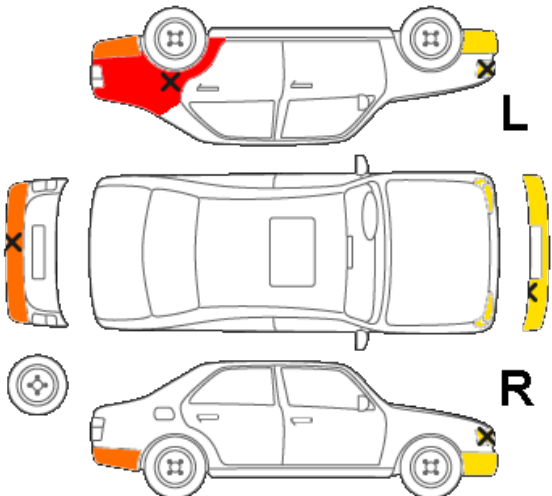Optischer Zustand	
	3 Felgen Kratzer Korrosion Minderwert 4 Ganzjahresreifen porös und 6 Jahre alt ern. Fondseite links - Delle entfernen Hochglanz Felge HR umlackiert ern. (1) Karosserie Dellen Kratzer vorhanden Gebrauchsspur Licht vorne links - Erneuern (2) Licht vorne rechts - Erneuern (3) Schweller links Rost lackieren Schweller rechts verformt instandsetzen (4) Stoßfänger hinten - Lackieren Stoßfänger vorne - SmartRepair Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:	
zu (1): Von Hochglanz auf komplett Lackierung; zu (2): Vergilbt; zu (3): Vergilbt; zu (4): Schadenerweiterung möglich;	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
ABS Fehler prüfen Preis nach Befund Dachhimmelverkleidung löst sich ab, Minderwert Fahrwerksfeder HR augenscheinlich gebrochen ern FFB Fahrzeugschlüssel ohne Funktion prüfen (ggf. Schlüsselbatterie ern, Schadenerweiterung möglich.) Innenraum verschmutzt reinigen Inspektion - HU/AU Inspektion - Wartung Motorölverlust prüfen (Schadenerweiterung möglich) Querlenker HA beschädigt ern Querlenker Lagerböcke VA eingerissen ern Türgriff VL innen beschädigt ern. Zahnriemenwechsel kein Nachweis ggf. ern. Zwischensumme	
Bemerkung zum technischen Zustand:	
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt. Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne angehoben werden aber nicht Rad frei, Rad frei Hebebühne defekt, Achsteile konnten nur bedingt geprüft werden.	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen:

Fehlteile und Dienstleistungen			
COC-Papiere fehlen			
Fahrzeugschlüssel fehlen			
HU-Bescheinigung fehlt			
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt			
Zwischensumme			

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	205/55 R16 94V	3,00 mm (Michelin)	3,00 mm (Michelin)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	205/55 R16 94V	4,00 mm (Michelin)	4,00 mm (Michelin)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
Bemerkung				Ausstattung ER
				Notrad (3,00 mm)

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen:

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	ja	ja	nein
	Vorschadenhöhe 0,00 €			
	Nachlackierung -> Stoßfänger hinten Kratzer nachlackiert (0,00 €) Technischer Mangel -> ABS Sensor defekt - Warnleuchte an (0,00 €)			
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	-
	Vorschadenhöhe 0,00 €			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 393.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer