



Zustandsbericht

Fahrzeugdaten			
Cupra Formentor (KM7)(08.2020->) VZ 4Drive			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKMZNR074268	Laufleistung abgelesen:	38303 km
Erstzulassung / Baujahr:	09.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	05.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1984 ccm / 228 kW (310 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	"CAMOUFLAGE" GRJN
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	31671 / 24.11.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/94W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/94W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/94W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/94W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 7 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart: Allradantrieb • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert • Dachreling schwarz, hochglänzend • Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) • Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten Einparkhilfe hinten • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung • Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm Sprachsteuerungs-System, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC) • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachhimmel schwarz • Doppeltonhorn • Elektron. Differentialsperre (XDS) • Fahrassistenz-Paket XL Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent, Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Frontkamera • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion • Fensterzierleisten schwarz hochglänzend • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Licht- und Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 228 kW 16V TSI
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2680 mm
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- LM-Felgen
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Scheinwerfer Voll-LED
Leuchtweitenregelung automatisch, Tagfahrlicht LED
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
10 gehört
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)

- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
Winter-Paket, Sitzheizung vorn, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung, Welcome Light, Memory, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sonderlackierung Exclusive

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

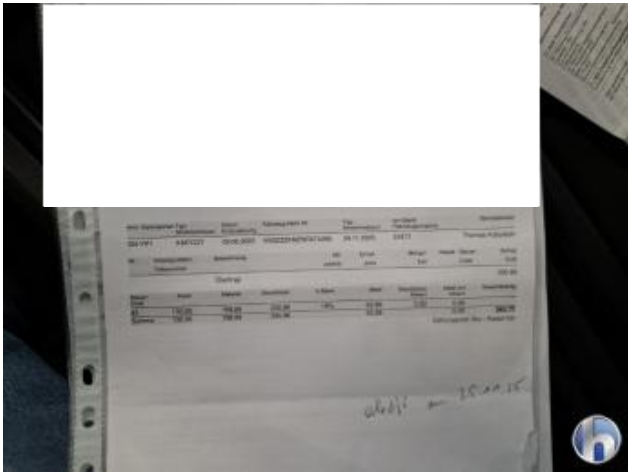

Serviceheft/Nachweis

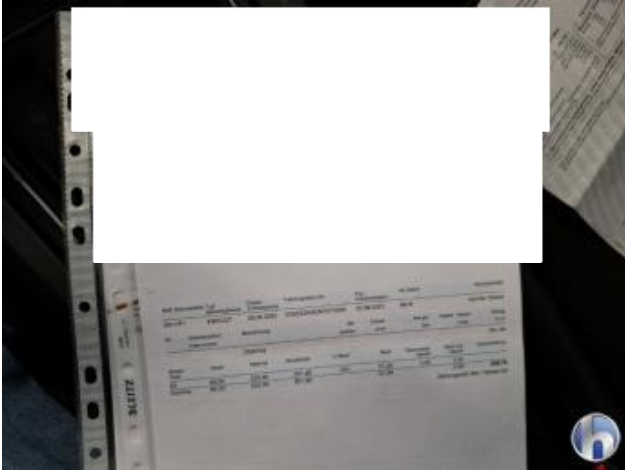

Serviceheft/Nachweis

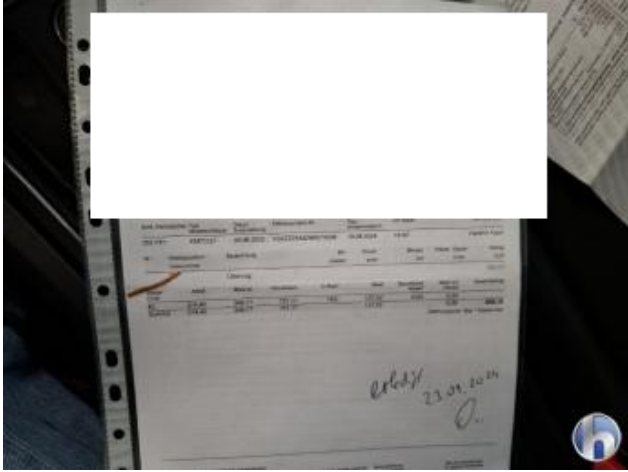

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung