

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

03.08.2026 11:57

Berichts-Nr:

FIN:

WVGZZZE2ZNP025208



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 04.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	01.08.2022
Laufleistung:	49.933 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	2
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Florence-Braun - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	383 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

4 Leichtmetallräder "Narvik", 8,5 J x 21 vorn, 9 J x 21 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4 Winterräder "Hamar" 8 J x 19 (zus.) in Dark Graphite/glanzgedreht, AirStop®- Winterreifen 235/55 R 19 T/255/50 R 19 T

6+1 Lautsprecher

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Reifen 235/45 R 21 vorn, Airstop®-Reifen 255/40 R 21 hinten

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Komfort

Armlehne für Vordersitze

Aufkleber/Schilder in deutsch

Augmented-Reality-Head-up-Display

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bestandssicherung Doppelkolbenbremse

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste und Dachpfosten hinten in Silver

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07

Embleme

ergoActive-Sitze vorn mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage

e-Sound

Exterieur Style "Silver"

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend

Gepäcknetz

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckantrieb

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

ID.4 Max

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R744

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Kopfstützen vorn im Sitz integriert
Kurzheck
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leergewichtsbereich Standard
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar, mit Massagefunktion
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer
Müdigkeitserkennung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung
Narvik 8,5 J x 21 / 9 J x 21, Airstop®-Reifen 235/45 R 21 / 255/40 R 21
Navigationssystem "Discover Pro"
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
Netztrennwand
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Notrufsystem eCall
o.b.Abgas
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung
Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1
Panoramadach
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design
Plattformgruppenklasse 2

Pro
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Progressivlenkung
Radio "Ready 2 Discover Max"
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Scheibenbremsen vorn für erhöhtes zulässiges Gesamtgewicht
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Softwareverbund Ausführung 5
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typrprüfand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Umweltbonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbundsicherheitsglas für Seitenscheiben vorn; Heckscheibe und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Verkehrszeichenerkennung
Vordersitze beheizbar
vorkonfigurierte Modelle
VWD Modelljahreswechsel



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 04.08.2026

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zellmodul B

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 T	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 T	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 T	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	3,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Loch	Ersetzen
2	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
5	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
6	Heckspoiler	Kratzer	Ersetzen und lackieren
7	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
8	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
9	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
10	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 04.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 04.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZNP025208

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 04.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

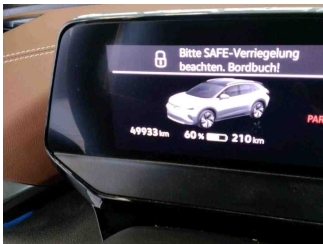

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

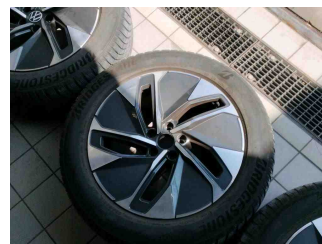

Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

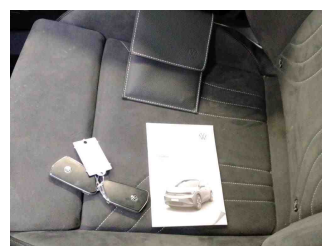

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

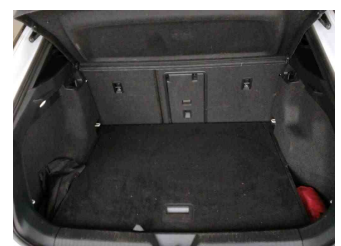


Innenraum - Kofferraum

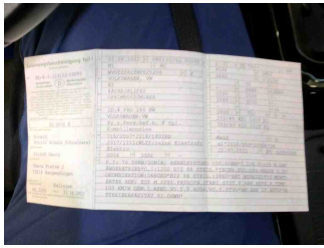


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment

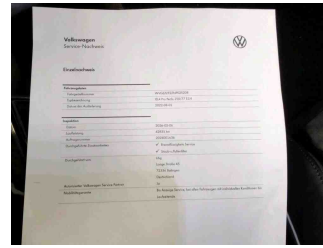


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

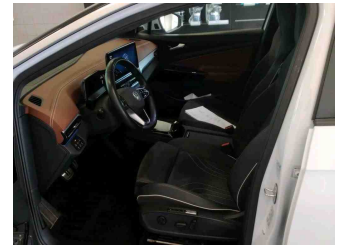

Innenraum - vorne

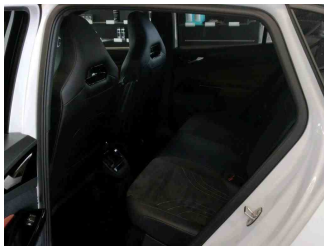

Innenraum - hinten

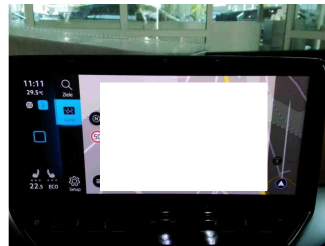

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Loch - Ersetzen




2 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



4 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

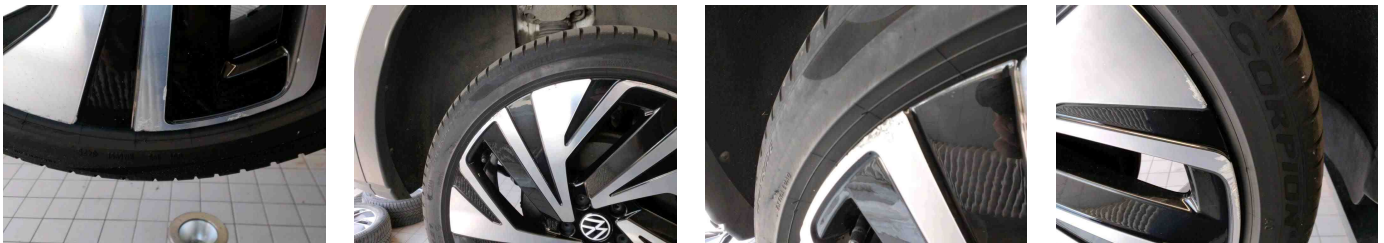



5 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag





6 - Heckspoiler - Kratzer - Ersetzen und lackieren





7 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Kratzer - Ersetzen

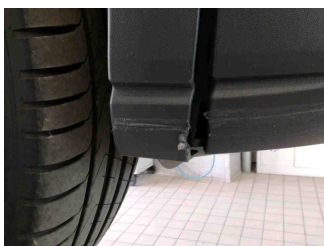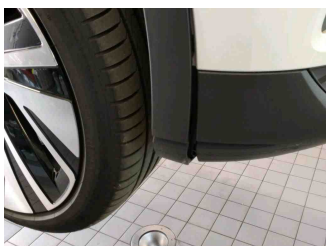

8 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

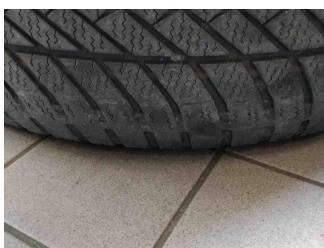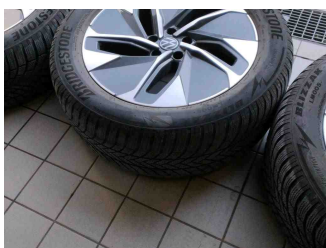

9 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Ersetzen

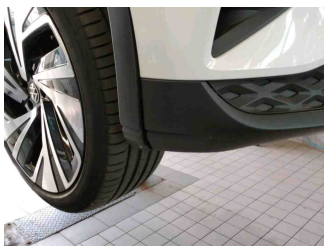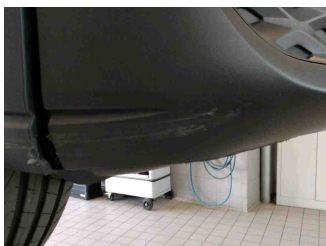

10 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

