

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

24.08.2026 11:01

Berichts-Nr:

FIN:


WVGZZZE2ZPE057854



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

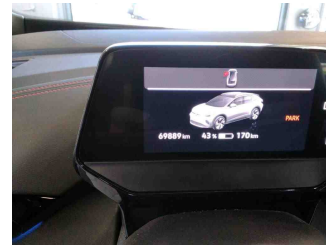

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 24.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLR
Erstzulassungsdatum:	12.07.2023
Laufleistung:	69.889 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Grenadillschwarz Metallic
Farbe Dach:	Grenadillschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	220 kW (300 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Tornadorot/Soul/Schwarz/Soul
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	21.07.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	68.285 km
Restlauf bis Service:	306 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

4 Leichtmetallräder "Narvik", 8,5 J x 21 vorn, 9 J x 21 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Reifen 235/45 R 21 vorn, Airstop®-Reifen 255/40 R 21 hinten

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Komfort

Armlehne für Vordersitze

Assistenzpaket "Plus" inkl. "IQ.DRIVE" mit "Travel Assist"

Augmented-Reality-Head-up-Display

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste, Farbe modellabhängig

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 kW

Design-Paket "Plus"

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 460 Nm Grundmotor ist: N23/N11/N12

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dualmotor-Allradantrieb

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr. 0EH.A und 0EJ.B

Elektro-Motor: Höchste konsolidierte Nutzleistung 220KW Grundmotor: T9W/N11/N12/N23/T65/T1V/T0V

Embleme

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrprofilwahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Emden

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532

Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

GTx

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

Infotainment-Paket "Plus"

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R744

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzcheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Rechtsverkehr
Leergewichtsbereich Standard	Regensensor
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Regionscode " ECE " für Radio
Linkslenker	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifenkontrollanzeige
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Memory-Funktion für Parkassistent "Park Assist Plus"	Scheibenbremsen vorn
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Modelljahreswechsel 2023 XI	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Müdigkeitserkennung	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Narvik 8,5 J x 21 / 9 J x 21 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-Reifen 235/45 R 21 / 255/40 R 21	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Navigationssystem "Discover Pro"	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "GTX"
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Softwareverbund Ausführung 10
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Soundsystem, 6 Lautsprecher, digitaler 12-Kanal-Verstärker, Subwoofer, 450 Watt Gesamtleistung
o.b.Abgas	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Anhängervorrichtung	Sprachbedienung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spurwechselassistent "Side Assist"
Ohne Fast Lane Modell	Stabilisator hinten
Ohne Feuerlöscher	Stabilisator vorn
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Standard-Klimazonen
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Stoßfänger in sportlichem Design
Ohne Ladekabel	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Triebwerkunterschutz
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Trommelbremsen hinten
Ohne Trennwand	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne UNECE CS&SU	Typrüfland Deutschland
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne zusätzliche Bereifung	Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Umweltbonus
Panoramadach	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Verbundsicherheitsglas für Seitenscheiben vorn; Heckscheibe und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Plattformgruppenklasse 2	Verkehrszeichenerkennung
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	Vordersitze beheizbar
Radio "Ready 2 Discover Max"	Vordersitze mit Höheneinstellung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 24.08.2026

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zellmodul A



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 24.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 Y	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 Y	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	4,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Ersetzen
2	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	Seitenwandverkleidung hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Reifen vorne links	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 24.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 10.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 24.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPE057854

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 24.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

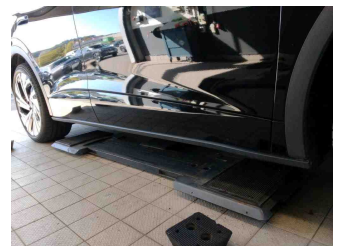


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

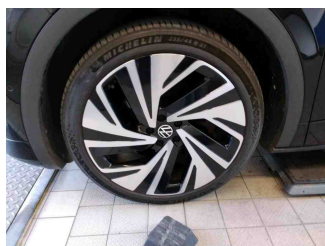


Räder - Rad montiert vorne
links

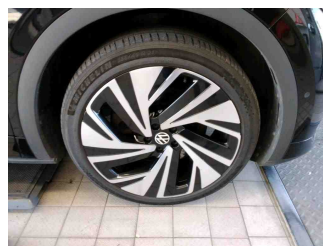


Räder - Rad montiert vorne
rechts

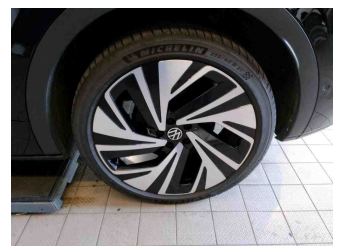

Räder - Rad montiert hinten
links

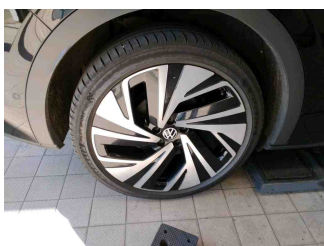


Räder - Rad montiert hinten
rechts

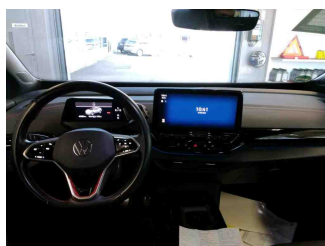


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

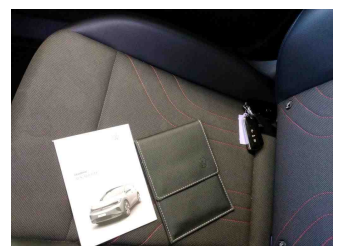


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

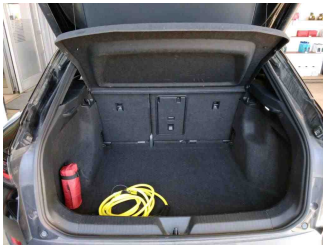


Innenraum - Kofferraum

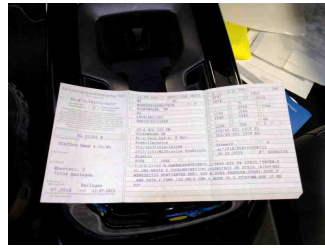

Fahrzeug - abgegebene ZB1

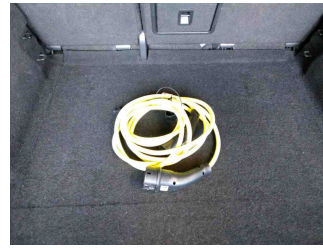

Equipment - Ladeequipment

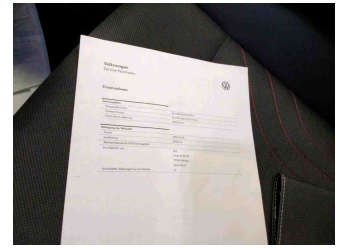

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio





» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Ersetzen





2 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

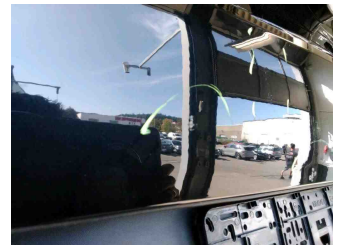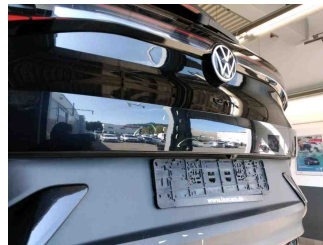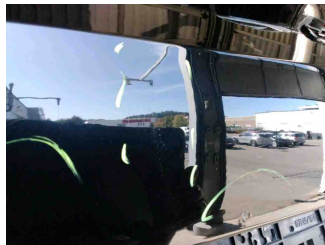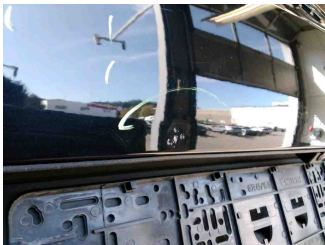



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

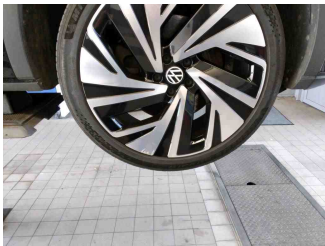

4 - Seitenwandverkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen

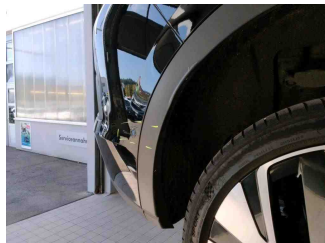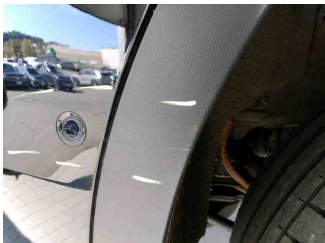

5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair

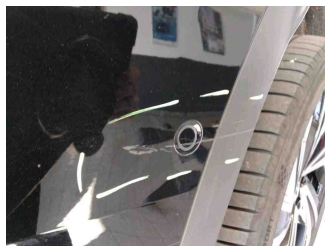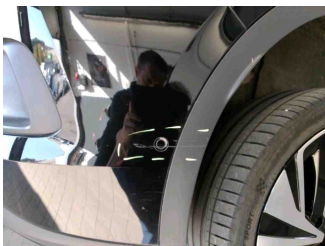

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Reifen vorne links - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

