



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer ZFACF1BJ2MJF28205

Vorgang

Bemerkungen

"Das Fahrzeug hat dem Alter und der Laufleistung entsprechend mehr oder weniger starke Gebrauchsspuren (kleine Parkdellen, Steinschläge, Waschkratzer, Schrammen und im Innenraum Gebrauchsspuren, etc.), die in der Bewertung berücksichtigt wurden."

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Serviceheft vorhanden.

Bemerkungen

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Servicescheckheft

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Nein, Nicht möglich
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.			

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Fiat	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	500 1.0 Mild Hybrid Cult (EURO 6d)
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	14.06.2021
FIN	ZFACF1BJ2MJF28205	Laufleistung	51.215 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Anthrazit / COLORE ESTERNO (Carrara Grau) / Uni / 2-Schicht
Hubraum	999 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Blau
Leistung	51 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d / grün
Anzahl Türen	3	Getriebeart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	11/2026
KBA-Nummer	1727 / AAM		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	175/65 R 14 82 T	Falken Euro All Season	A / O	5 mm	2521
Vorne rechts	175/65 R 14 82 T	Falken Euro All Season	A / O	5 mm	2521
Hinten links	175/65 R 14 82 T	Falken Euro All Season	A / O	5 mm	2521
Hinten rechts	175/65 R 14 82 T	Falken Euro All Season	A / O	5 mm	2521
Tirefit	Haltbar bis: 09/2025				

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Zustand / Erhaltung


Wartung:	am 25.11.2025 bei 49.572 km
Nächste Wartung:	am 25.11.2026
Bis Wartung verbleiben:	86 Tage oder 5.073 km
Wartungsnachweis:	vollständig
Zustand Lackierung:	
Gesamtzustand Lack:	gut
Zustand Innenraum:	gepflegt
Zustand Koffer-/Laderaum:	gepflegt

Ausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Automatische Türverriegelung, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz, Elektrische Servolenkung Dual-Drive, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 6-Gang, Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 3-türig, Klimaanlage, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kopfstützen vorn verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mild-Hybrid 51 kW (Motor 1,0 Ltr. - 51 kW), Modellpflege, Radioempfang digital (DAB+), Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Tagfahrlicht LED, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: Uni-Lackierung (Sonderfarbe)

Optischer Zustand

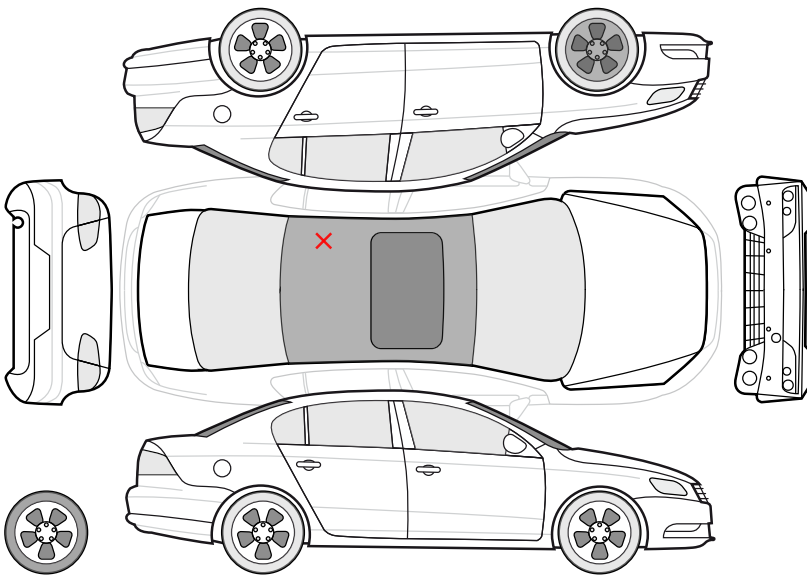

1. Dach eingedellt, drücken (Bild 4, 5)
2. Felge vorne links - Radzierdeckel zerkratzt, erneuern (Bild 1, 2, 3)
3. Reifen Ersatzrad - Füllflasche überfällig, erneuern
4. Antennenstab Tierversbiss, erneuern
5. Pauschalbetrag für Gutachten, Abmeldung

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT


Optischer Zustand

Gesamtkosten

Vorgangs-Nr.: 0210004968-2156-1



Übersichtsbild vorne links

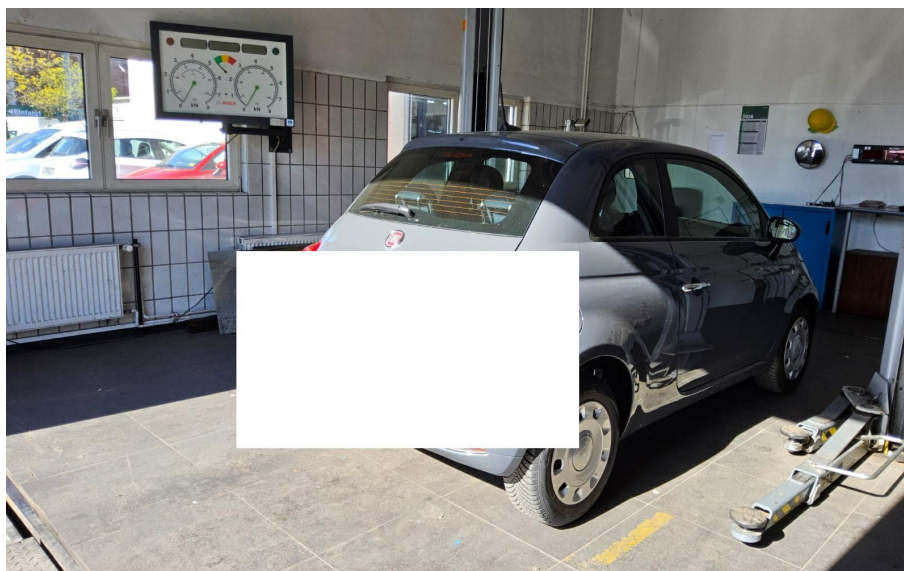

Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



Innenraum



Kofferraum



Motorraum

Vorgangs-Nr.: 0210004968-2156-1



Bild 1:
Außen, Felge vorne links - Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern



Bild 2:
Außen, Felge vorne links - Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern



Bild 3:
Außen, Felge vorne links - Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern




Bild 4:
Außen, Dach, eingedellt, drücken



Bild 5:
Außen, Dach, eingedellt, drücken



1
Schlüssel

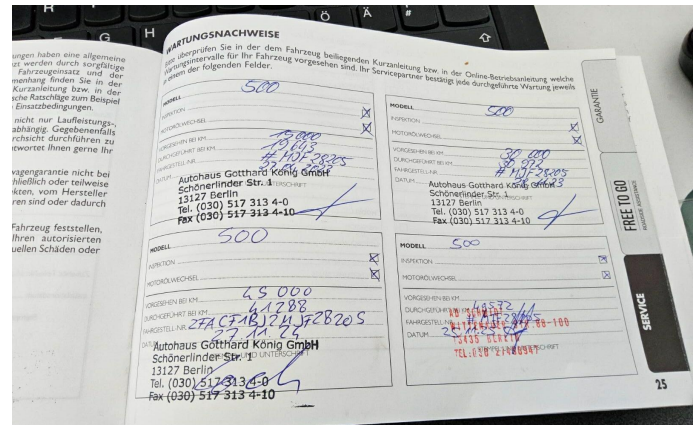

2
Serviceheft



3
Service Restlaufstrecke



4
Service Restlaufstrecke

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.