

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

19.08.2026 15:19


Berichts-Nr:

FIN:


TMBJC9NY9NF054416



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

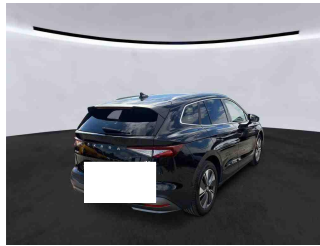

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

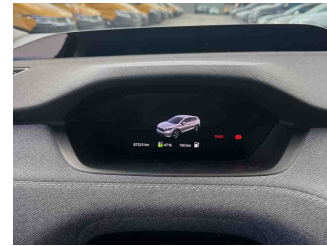

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Enyaq iV
HSN / TSN:	8004 / AWS
Erstzulassungsdatum:	07.07.2022
Laufleistung:	87.525 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	2
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Basis"	Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10
"Schlafpaket"	Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
+ Remote Access + Infotainment Online 3Y	Drive Sport Basic
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dynamiklenkung
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einton-Signalhorn
5 Sitze	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher (passiv)	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07
Ablagekasten	Entriegelung Hintersitz Standard
Ablagekästen im Kofferraum	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-
Antriebssystem BEV	Family Plus (LHD)
Assisted Drive Plus	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußmatten vorn und hinten
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Batterieladegerät (Ausf.3)	Gepäckraumbeleuchtung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Getriebe Übersetzung 12,976
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gewichtsklasse
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climate Plus	Head-Up Display
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckantrieb
Cockpit Infotainment (Ausführung 2)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Comfort Seat Plus (LHD)	Heckspoiler
Convenience Plus	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Dachreling, blank	Infotainment Plus
Dämpfung hinten,Basis 1	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DC Batterieladung (Ausf. 3)	Kältemittel R1234yf
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen	Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell	Ohne Ablagenpaket/box
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Ambientebeleuchtung außen
Klapptisch an Vordersitzlehnen	Ohne Armlehnen f.Vordersitze
Klimakomfortscheibe	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kofferraumwendematte - Zweiseitiger Kofferraumbodenbelag (Teppich/gummiert)	Ohne Car2X
Komfortausstattung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortsitze vorn	Ohne festes Paket
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Kurzheck	Ohne Ladeboden
Ladedose Combo 2 (EU)	Ohne Ladekabel
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ledersportmultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Trennwand
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leergewichtsbereich 3	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Leichtmetallr{der "REGULUS" Anthrazit Metallic, glanzgedreht, 8J x 19", 4 St}cken	ohne W{rmepumpe
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen und Massagefunktion links	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Leuchtwertenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zusätzliche Bereifung
Licht & view Basic	Parking Clever Plus
Linkslenker	Parklenkassistent IPA (Intelligent Park Assist)
Matrix-Beam	Plattformgruppenklasse 2
Mirror Link	Radschrauben Standard
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Rechtsverkehr
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Regionscode " ECE " für Radio
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Reifen 235/55 R19 101T / EU vorn Reifen 255/50 R19 103T / EU hinten
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Reifendruckkontrolle
Mit Regenschirm	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Scheiben seitlich und hinten
Mit Verkehrszeichenerkennung	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Mittelkonsole	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Müdigkeitserkennung	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Schriftzugsatz in Grundausführung
Nichtraucherausführung	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Notrufsystem eCall+	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
o.b.Abgas	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
	Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 19.08.2026

Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vorder-/u. Hintersitze, getrennt regelbar
Softwareverbund Ausführung 6
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
Spurwechselassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung und coming und leaving home
Funktion
Trainiertes Parken
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umwelt bonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 Mhz
Wegfahrsperre elektronisch
Zellmodul B
Zierleisten in Chrom
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus. Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 19.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 105 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 105 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 107 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 107 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Diffusor	Kratzer	Ersetzen
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 19.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 19.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJC9NY9NF054416

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 19.08.2026


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

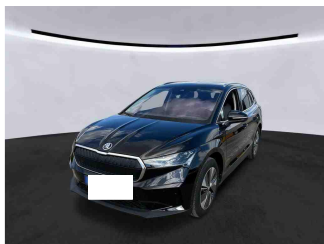


Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

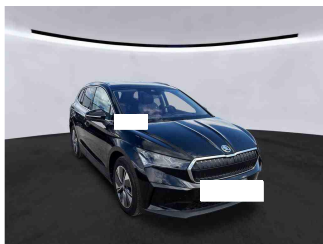


Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

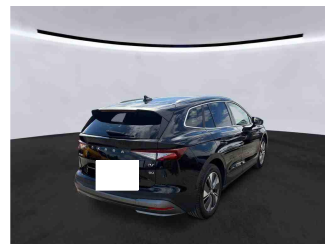


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

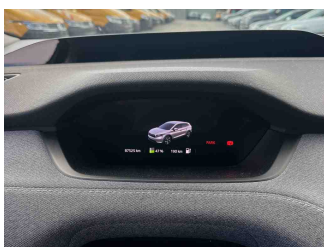

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

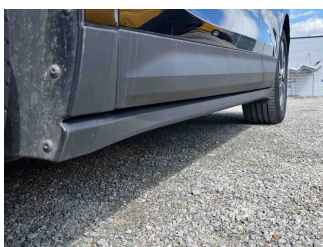

Seitenansicht - Schweller links

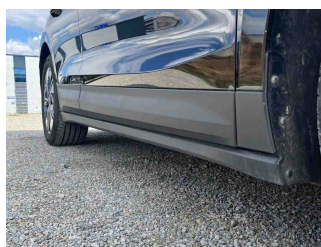


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

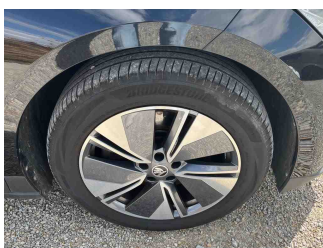


Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts

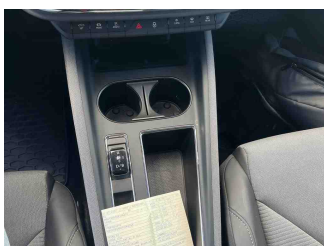

Innenraum - Mittelkonsole

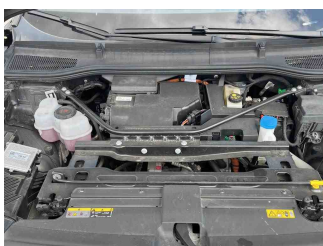


Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

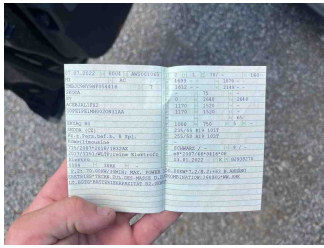


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

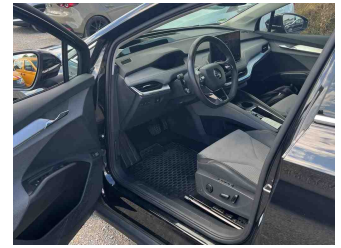


Innenraum - vorne

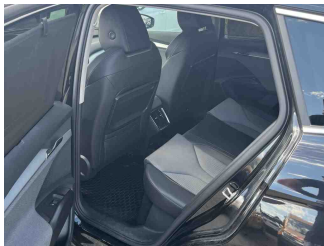

Innenraum - hinten

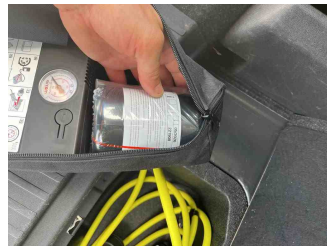

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit


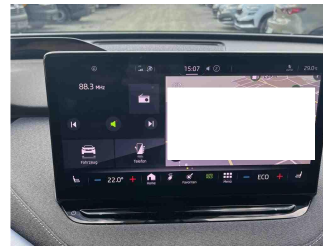


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

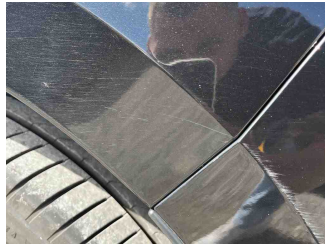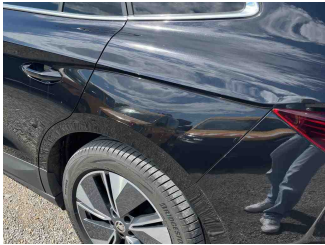


2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

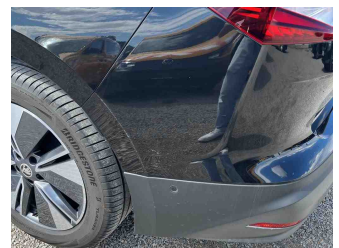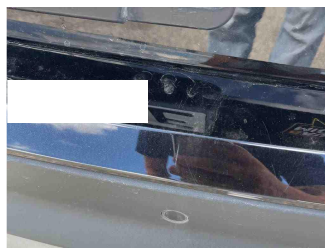

3 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen

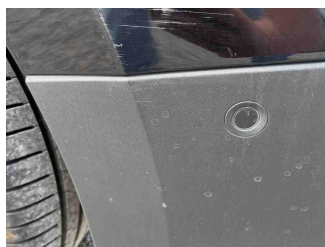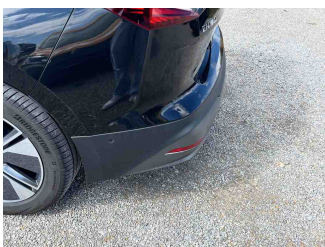

4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

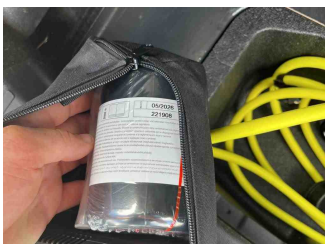

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

