

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	ohne MwSt.	-100,84 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	ohne MwSt.	-100,84 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 119 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Angaben zur Fahrzeugausstattung unverbindlich, das Fahrzeug wurde über FIN Abfrage identifiziert

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Werkstattunterlagen
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.07.2025	Haltereinträge	1
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbez.	GLA (BM 247)(02.2020->) / Aufbauart		Kombi
	GLA 200d 4Matic Edition		
	Progressive Line (EURO		
	6e)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N4N1DB9TJ772251	HSN / TSN	2222 / APW
DAT Europa-Code®	015701586130001	DAT Marktindex	DE001 6653
Km-Stand abgelesen	6692	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1950
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	POLARWEISS / Uni / 149	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2023			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktiver Abstands-Assistent Distronic, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Ausstattungs-Paket: Advanced Plus, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Brillenfach im Dachhimmel integriert, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling (Aluminium), Design- und Ausstattungslinie Progressive, Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Hinterachse: Vierlenker, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrerseite,

Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kraftstofftank: vergrößert, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege mit Code, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Navigationssystem: Festplattennavigation, Off-Road-Pro Technik-Paket, Park-Paket mit 360° Kamera, Radstand 2729 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Smartphone integriert, Sondermodell Edition Progressive Line, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Tagfahrlicht LED, Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, USB-Anschlüsse, Vorrüstung car sharing, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
24995	Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
28402	Fußmatten Velours
26405	Innenausstattung: Star Pattern hinterleuchtet
28011	Innenhimmel schwarz
18026	Multibeam LED
2400	Winter-Paket
11098	Sonderlackierung Uni
24205	Sound-System
25860	Vorrüstung Navigationsdienste
49110	LM-Felgen 7,5x18 (5-Doppelspeichen)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 13.07.2026 bei Kilometerstand 6.688
bis Wartung verbleiben:	349 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

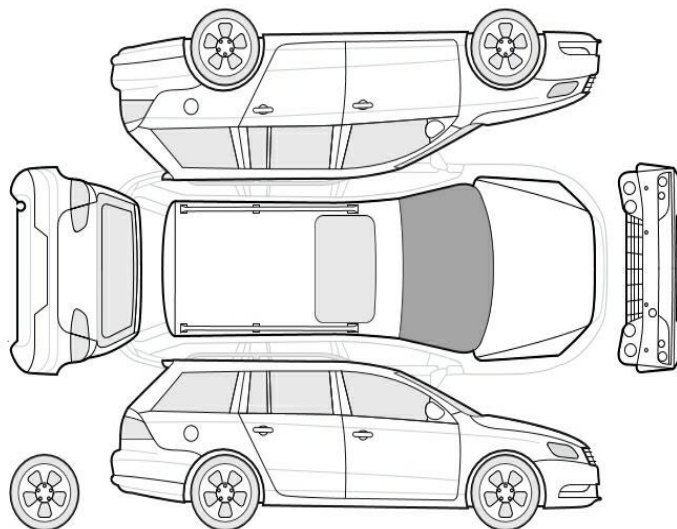Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Stoßfänger vorne Steinschläge
(auslegen und polieren)
2. Motorhaube Steinschläge (auslegen
und polieren)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Aufkleber Amaturenbrett entfernen
(Aufbereitung) (Bild 18)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links (freigestellt)



Bild 2 : Fahrzeug diagonal vorn rechts (freigestellt)



Bild 3 : Fahrzeug diagonal hinten rechts (freigestellt)

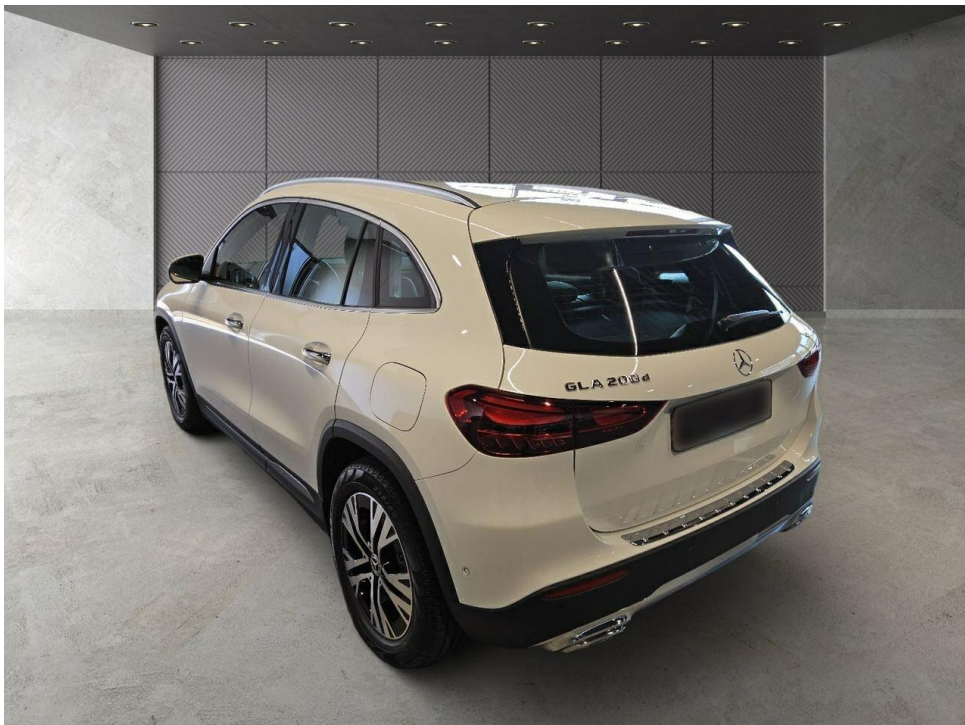


Bild 4 : Fahrzeug diagonal hinten links (freigestellt)



Bild 5 : Hintere Sitzreihe(n) bei geöffneter (Schiebe-) tür von rechts



Bild 6 : Armaturenbrett mit Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Mittelkonsole frontal (Display eingeschaltet)



Bild 8 : Gepäck-/Laderaum bei geöffneter Heckklappe



Bild 9 : vordere Sitze von rechts (Beifahrerseite) bei geöffneter Tür

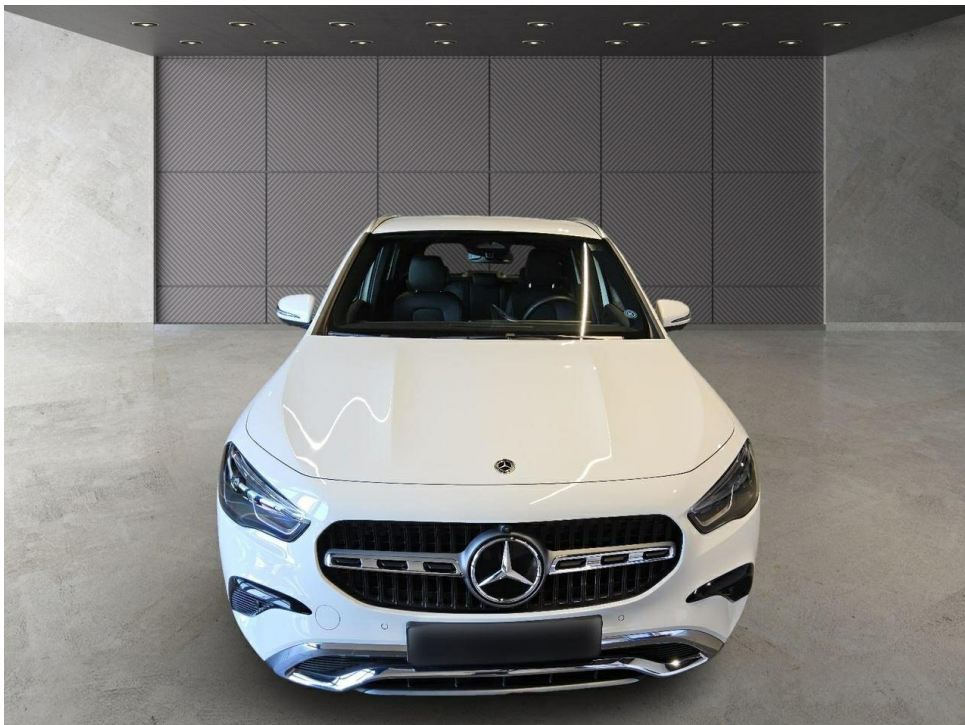


Bild 10 : Fahrzeug frontal von vorne (freigestellt)



Bild 11 : ggf. Zusätzliche Ausstattung, Auf- und Anbauten

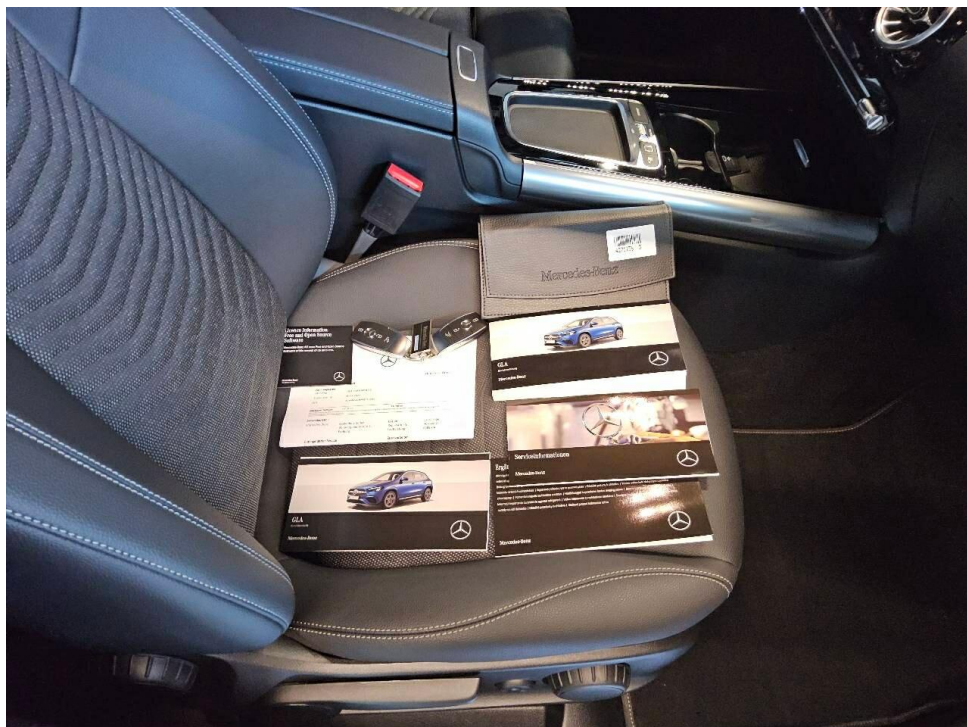


Bild 12 : Fahrzeugunterlagen und Schlüssel



Bild 13 : Servicefälligkeit laut Bordcomputer

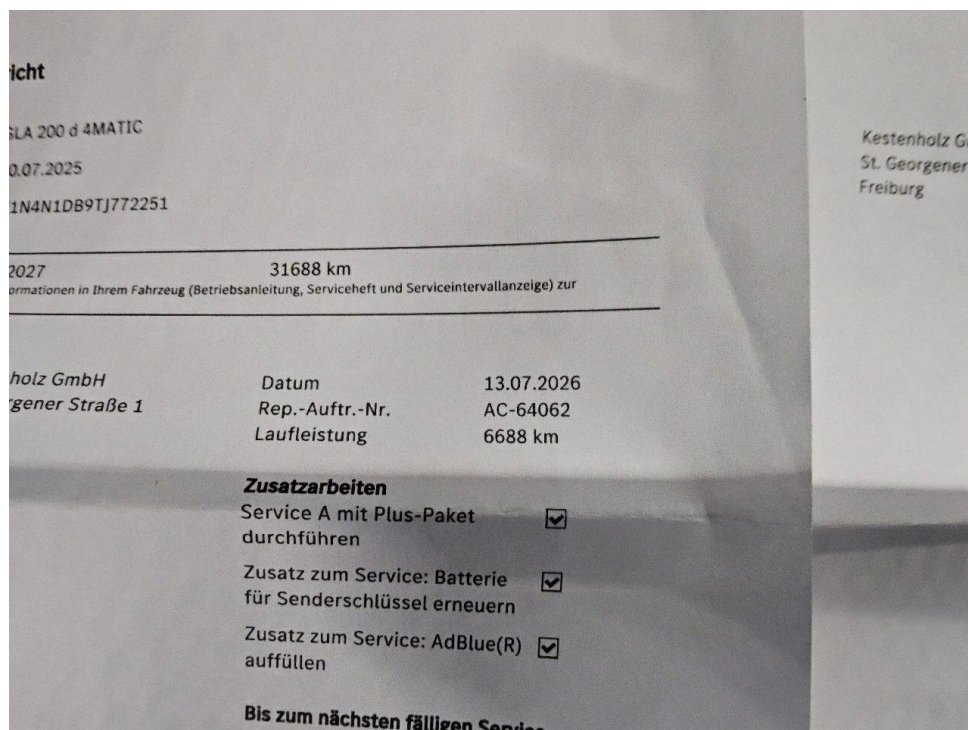


Bild 14 : Wartungsnachweis

DEKRA-Nr:

vom 30.07.2026

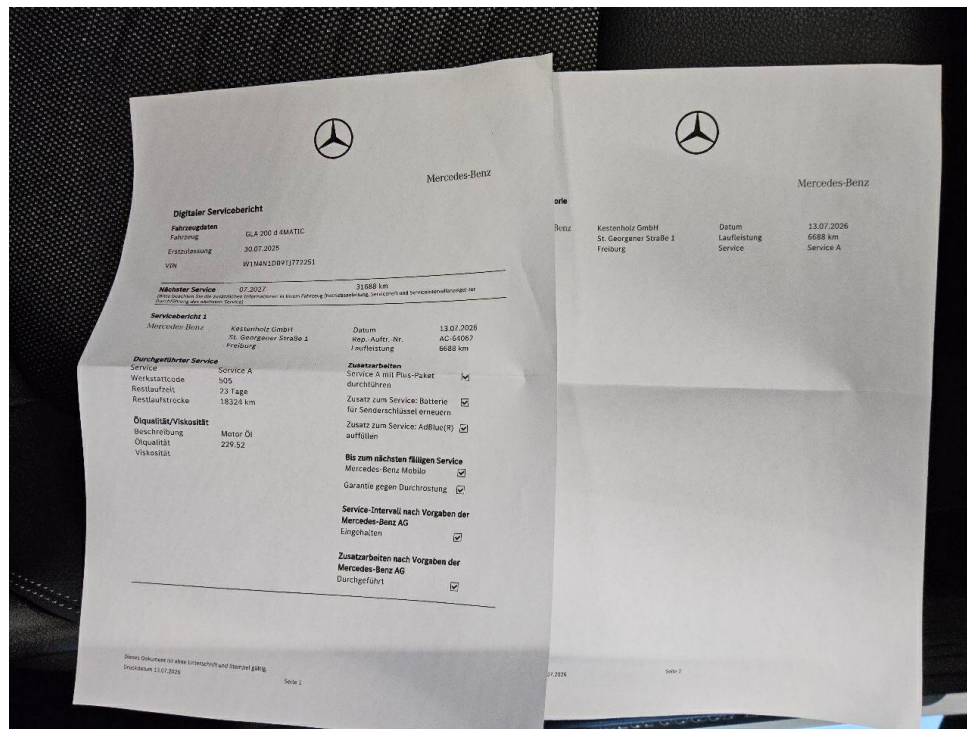


Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : Losteile
Warndreieck fehlt



Bild 17 : Wandreick fehlt



Bild 18 : Aufkleber Amaturen Brett entfernen (Aufbereitung)



Bild 19 : Frontscheibe, Steinschlag

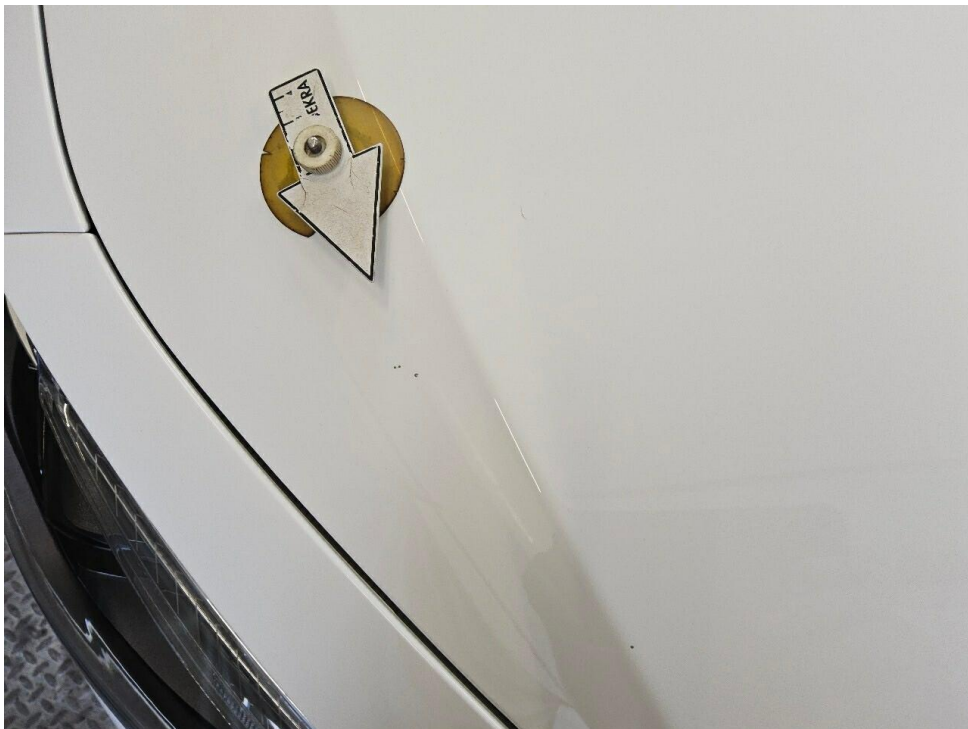


Bild 20 : Motorhaube Steinschläge



Bild 21 : Stoßfänger vorne Steinschläge



Bild 22 : Stoßfänger vorne Steinschläge