



Chevrolet Matiz AT

EZ 01/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 87.466km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Matiz AT		
Kategorie Kleinwagen	FIN KL1KF484JAC501553	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.466km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 52 PS (38 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2010	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne; Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne; Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 4 Lautsprecher
• 4 Lautsprecher	• 6 Lautsprecher
• Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts	• Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
• Brillenhalter	• Dachantenne
• Dachreling	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Drehzahlmesser	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel	• Getriebe Automatik - (4-Stufen)
• Gurtstraffer	• Heckscheibe heizbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
• Motor 0,8 Ltr. - 38 kW KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: SUPER RED (SOLID)

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • Radiovorbereitung | • Radiovorbereitung |
| • Radiovorbereitung | • Reifen 155 R13 ..S |
| • Seitenairbag | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Steuer-AV Ausstattung SX | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tasche an Sitz vorn rechts | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









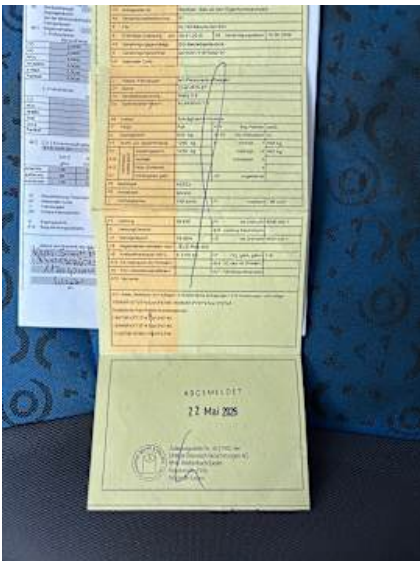

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)