


Zustandsbericht ohne Ausstattung

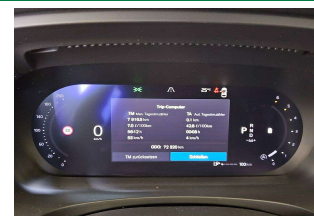

Kennzeichen

FIN

YV1PZK5V3P1162109

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 2 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.10.2022	Letzte Zulassung	26.07.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	V90 Cross Country B4 D AWD Plus	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1PZK5V3P1162109	HSN / TSN	9101 / BTD
Schlüssel-Nr.	10512790	Km-Stand abgelesen	72320
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	145
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Farbe	Weiß / Metallic
Felgen	Leichtmetall	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 20 103 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	6 mm
2 links	245 / 45 R 20 103 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 25.11.2025 bei Kilometerstand 59.837

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt - Wertminderung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8)					
2. Tür hinten links Delle, drücken (Bild 9)					
3. Stoßfänger hinten leichte Kratzer und Ladekantenschutz nachgerüstet, entfernen reinigen und polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10, 11)					
4. Stoßfängermittelteil matt lackiert rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12)					
5. Diffusor hinten silber matt lackiert Druckstellen und Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)					
Gesamt					

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne leichte Steinschläge und leichte Kratzer,
Heckklappe leichte Kratzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Dach im Relingbereich leichte Verwerfungen,
Türverkleidung vorne rechts Zierblende Metall
leichte Kratzer,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Fütterer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bormappe mit Schlüssel



Bild 6 : Laderaum

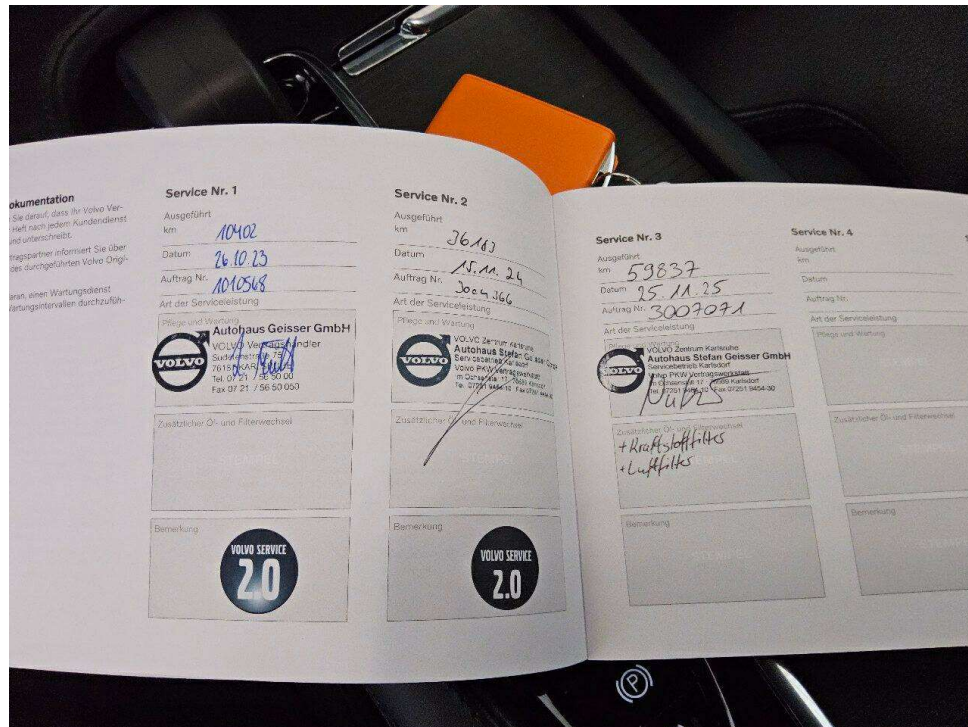


Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt - Wertminderung

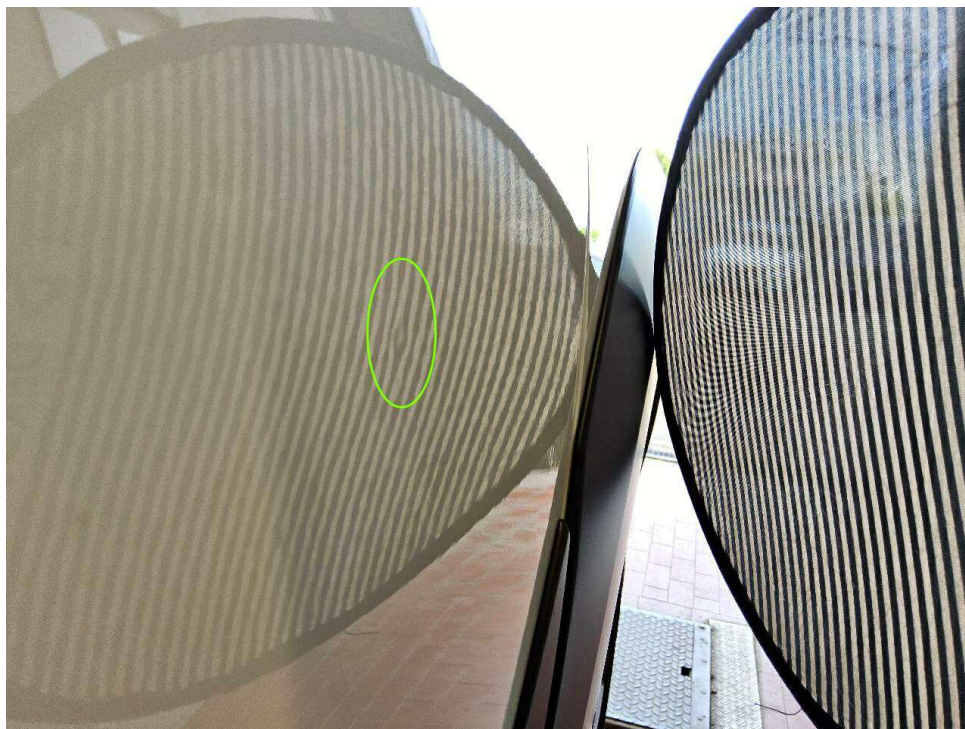


Bild 9 : Tür hinten links Delle



Bild 10 : Stoßfänger hinten leichte Kratzer und Ladekantenschutz nachgerüstet, entfernen reinigen und polieren



Bild 11 : Stoßfänger hinten leichte Kratzer und Ladekantenschutz nachgerüstet, entfernen reinigen und polieren



Bild 12 : Stoßfängermittelteil matt lackiert rechts verschrammt



Bild 13 : Diffusor hinten silber matt lackiert Druckstellen und Kratzer



Bild 14 : Diffusor hinten silber matt lackiert Druckstellen und Kratzer