



Toyota Corolla 1.6 Sol

EZ 03/2006 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 236.948km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 64***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Corolla 1.6 Sol [DE - Kb5 1.6, Sol, (Facelift) 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	FIN NMTEZ20E80R130476	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 236.948km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 233.984km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2006	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	365 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	405 
Seitenteil hinten links	550 	Seitenteil hinten rechts	235 
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Einparkhilfe hinten ohne Funktion,

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Instrumentenanzeige Optitron
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Original Fahrzeug Farbe: DARK GREEN | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer H4 |
| • Schleudertrauma-Schutzsystem | • Seitenairbag |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





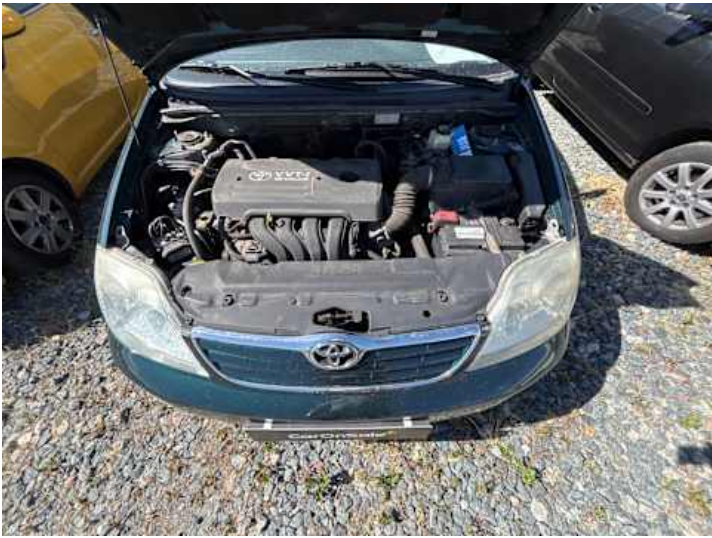





[illegible]

The image shows an open checkbook with two pages. The left page has four checks, and the right page has four checks. The checks are from Toyota Motor Credit Corporation and Sub Service. The checks are dated 11/29/84. The checks are payable to Audi of America, Inc. The checks are for \$10,000.00, \$10,000.00, \$10,000.00, and \$234.06.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden):
Sensor von Einparkhilfe fehlt,



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden):
Sensor von Einparkhilfe fehlt,




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden):
Sensor von Einparkhilfe fehlt,



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

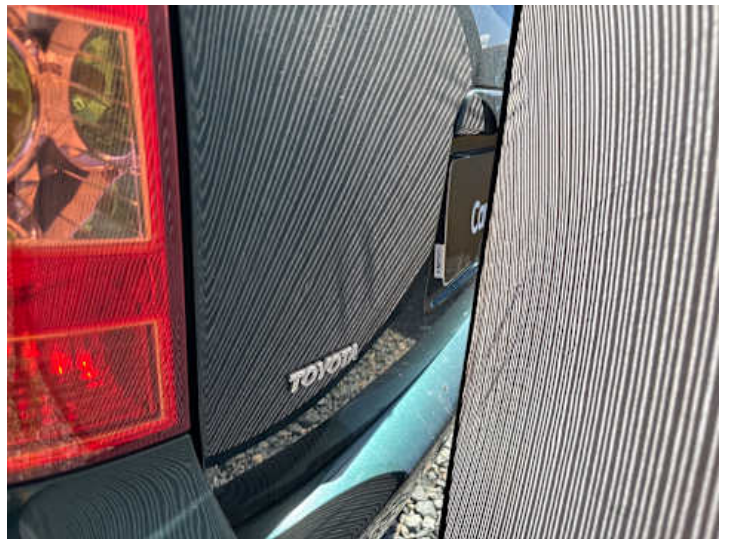

Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)