



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :
Berichtsnummer :
Referenznummer:

Fahrzeugdaten

Fiat 500 (312) Lim. (2022->) Dolce Vita

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	ZFACF1CJ2NJG97592	Laufleistung abgelesen:	32549 km 29.01.2026 Obere
Erstzulassung / Baujahr:	15.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	999 ccm / 51 kW (69 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Rot
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	3 / 4
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2025 / 12.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	11026 / 17.02.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	195/45/R16/84H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	195/45/R16/84H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	195/45/R16/84H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	195/45/R16/84H 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Notrad
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	195/45/R16/84V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	195/45/R16/84V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	195/45/R16/84V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	195/45/R16/84V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 6 Lautsprecher • Anti-Blockier-System (ABS) • Armaturenbrett farbig • Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home) • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide • Beifahrerairbag abschaltbar • Dachantenne • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Notbrems-Assistent • Fensterzierleisten verchromt • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter • Heckscheibe heizbar • Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7") Radioempfang digital (DAB+), Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming, USB-Schnittstelle, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad • Automatische Türverriegelung • Außenspiegel Wagenfarbe • Bordcomputer • Dolcevit • Elektrische Servolenkung Dual-Drive • Berganfahrhilfe • Fensterheber elektrisch vorn • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Getriebe 6-Gang • Gurtstraffer vorn • Heckscheibenwischer • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll • Karosserie 3-türig • Knieairbag Fahrerseite • Kopfstützen vorn • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Motor 1,0 Ltr. - 51 kW (Mild-Hybrid)
Mild-Hybrid 51 kW (Motor 1,0 Ltr. - 51 kW) • Otto-Partikelfilter (OPF) • Regen-/Lichtsensor • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Vinyl • Sonnenblende rechts mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Stoßfänger Wagenfarbe • Uni-Lackierung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaanlage • Kopf-Airbag-System vorn • Lenkrad mit Multifunktion • LM-Felgen • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) • Panoramadach (Glas) • Reifendruck-Kontrollsystem • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Tagfahrlicht LED • Wärmeschutzverglasung • Zierleiste an Motorhaube verchromt |
|--|--|

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Klimaautomatik

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Erhöhte Lackschichtdicke Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	Motorhaube nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Nicht möglich	✗
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Nicht möglich
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Hu	Fehlt	Erneuern
2.	Wartung über 1 Monate überzogen - Wertminderung / Herstellergarantie		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

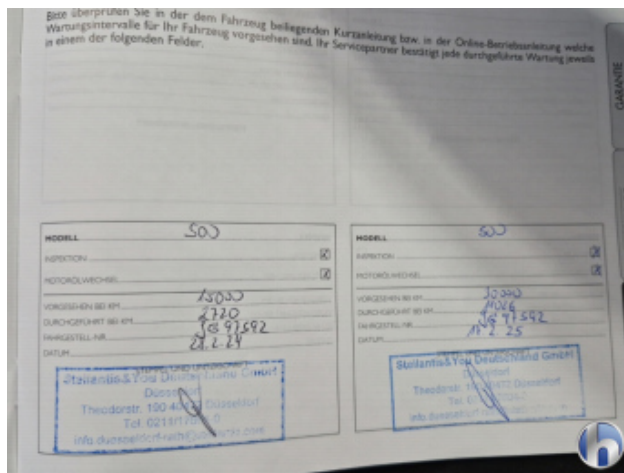


Serviceheft/Nachweis

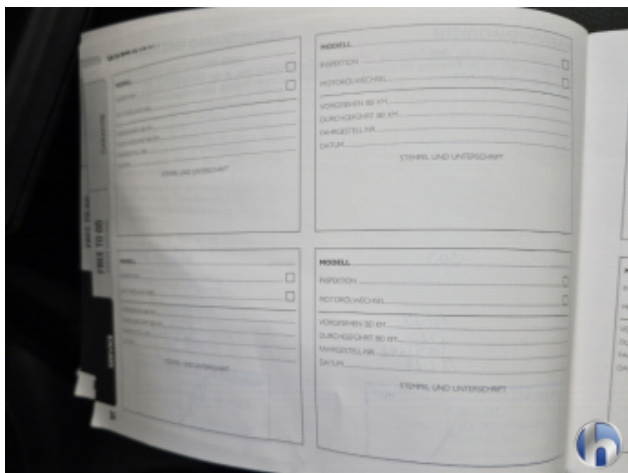

Serviceheft/Nachweis

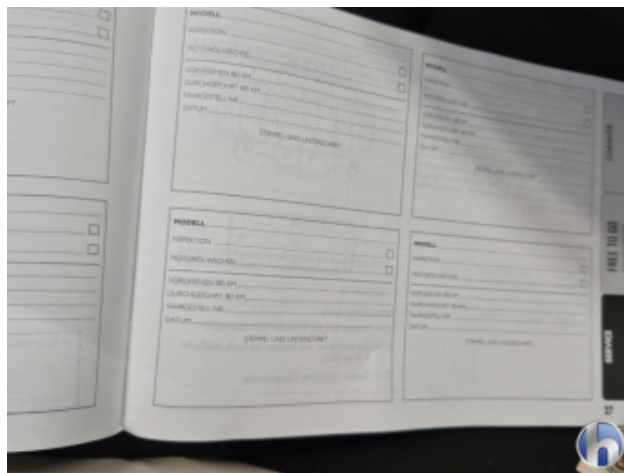

Serviceheft/Nachweis

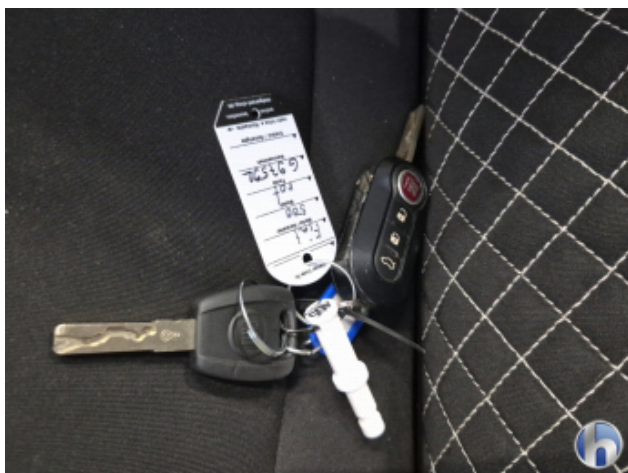

Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung

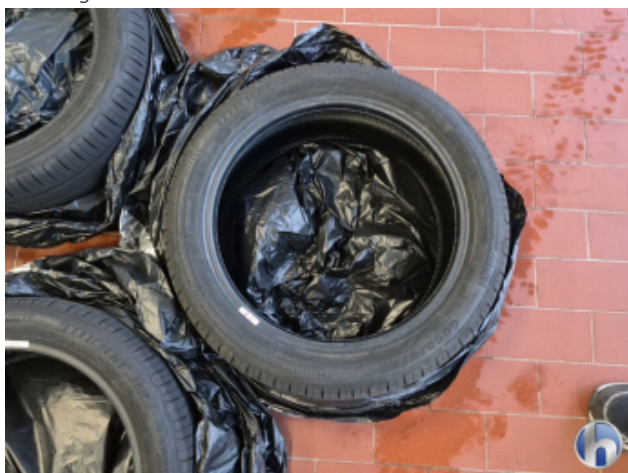

Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung