



Opel Astra 1.8 16V Linea Rossa

EZ 12/2003 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 199.580km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra 1.8 16V Linea Rossa [DE - Ca2, 1.8 Linea Rossa]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN W0L0TGF673B016034	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.580km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2003	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 184g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	155
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: an Ventildeckeldichtung; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer; Bei der Abgasanlage: undicht;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Nur ein Schlüssel passt ins Zündschloss, Einparkhilfe ohne Funktion,

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Bordmappe fehlt, Kraftstofftank leer,

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremse hat schlechte Wirkung,; Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Original Fahrzeug Farbe: CARBONBLACK/SCHWARZ



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







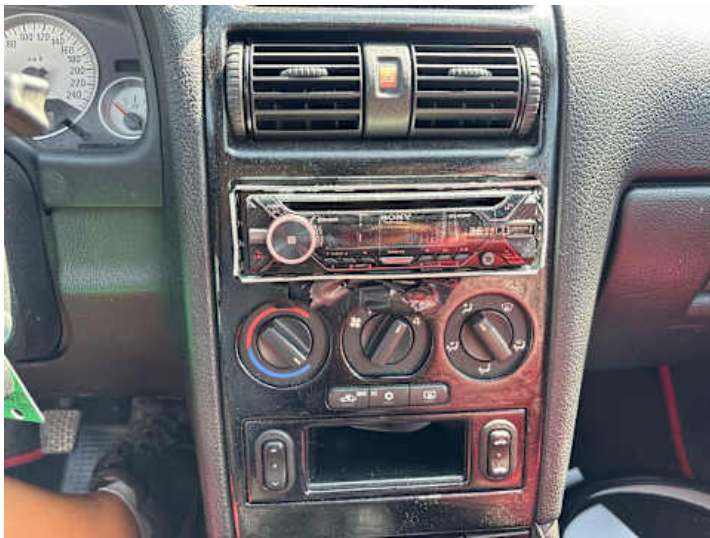

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelstand zu gering,



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Leiste fehlt,



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetzt): Leiste fehlt,



Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetzt): Leiste fehlt,



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Verdeck öffnet nicht mehr selbstständig,