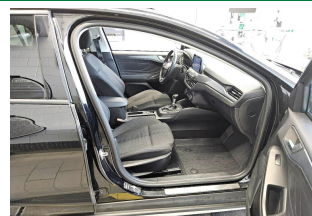
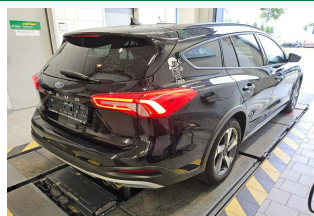
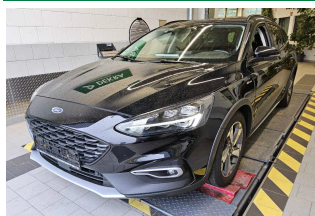


Zustandsbericht ohne Ausstattung


Kennzeichen
R EM2123
FIN
WF0PXXGCHPKJ50694

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

10.06.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-2.833,00 EUR
-2.380,67 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-2.833,00 EUR
-2.380,67 EUR

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 143 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf

Steinschläge im Frontbereich, Frontscheibe kleinere Abplatzer

Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.10.2019	Letzte Zulassung	01.06.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier	Aufbauart	Kombi
	(CGE)(2018->) / Focus 1.5		
	EcoBoost Active (EURO		
	6d-Temp)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0PXXGCHPKJ50694	HSN / TSN	8566 / BQN
DAT Europa-Code®	012851530050008	DAT Marktindex	DE003 5979
Km-Stand abgelesen	84567	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	111	Hubraum (ccm)	1496
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,	Antriebsart	Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Iridium-Schwarz / Metallic /	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Wasserbasis / 2-Schicht /		
	PNZAT0		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / PremiumContact 6	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / PremiumContact 6	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / PremiumContact 6	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / PremiumContact 6	S / O	6 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 20.12.2024 bei Kilometerstand 66.654
 bis Wartung verbleiben: 2.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Motorhaube Dämmmatte Tierverschleiß, erneuern (Bild 8, 9)	153,00	182	voll	-152,94	-182,00
2. Motorabdeckung Tierverschleiß, erneuern (Bild 10)	126,00	149	voll	-125,21	-149,00
3. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 11, 12)	1.472,00	1.752	voll	-1.472,27	-1.752,00
4. Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum, (Bild 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	630,25	750	voll	-630,25	-750,00
Gesamt	2.381,25	2.833		-2.380,67	-2.833,00

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitz hinten links, Sitzpolster verschrammt, (Bild 6, 7)
 Bremsscheiben hinten rechts und links,
 Tragbild beachten, (Bild 27, 28, 29, 30)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
 Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Die Sachverständige
Tanja Stark

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn

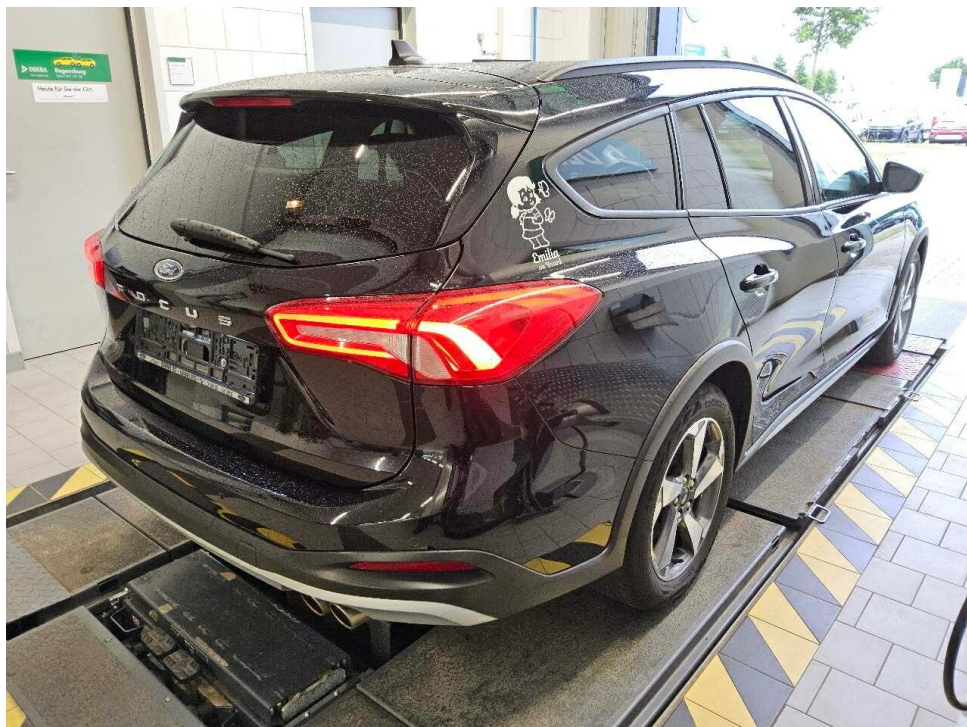


Bild 2 : Diagonale hinten

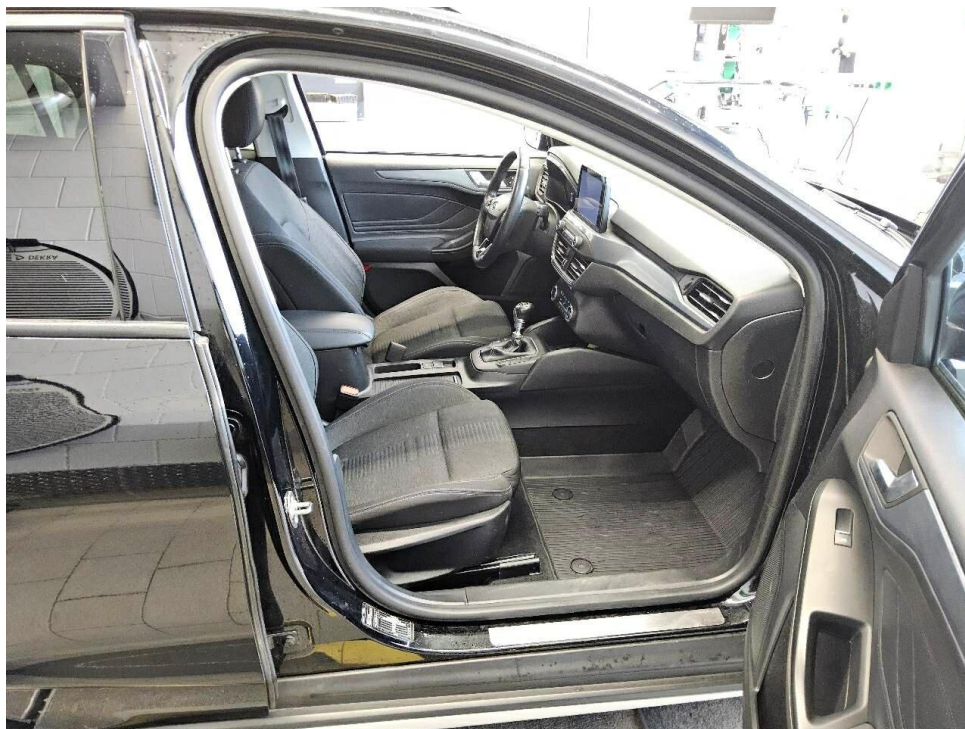


Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

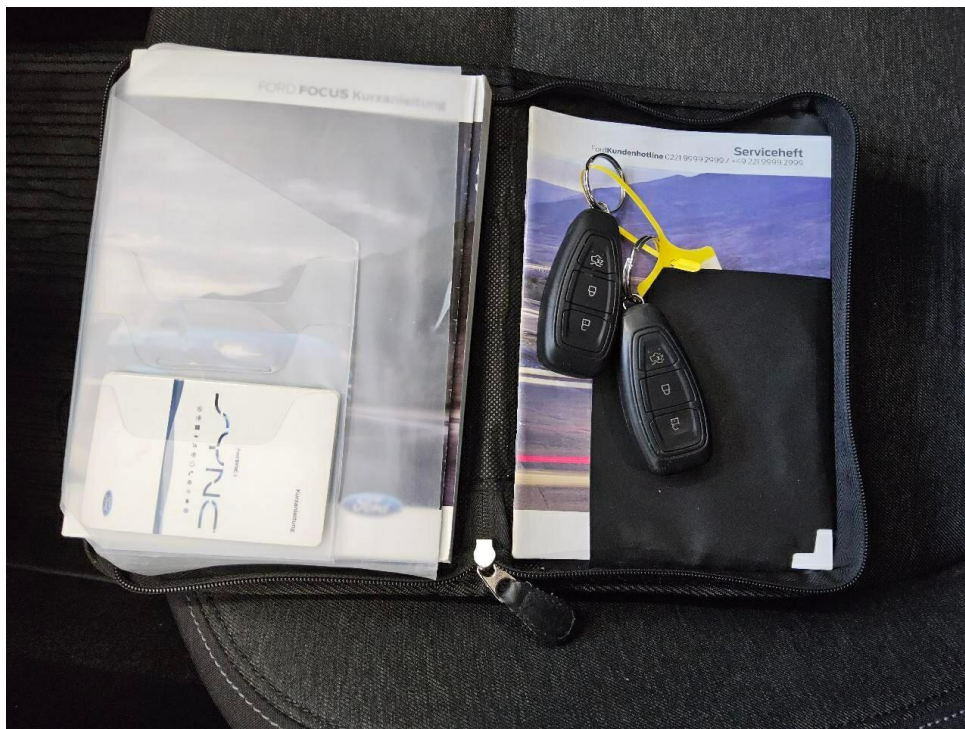


Bild 5 : Bordmappe, Serviceheft, 2x Fahrzeugschlüssel

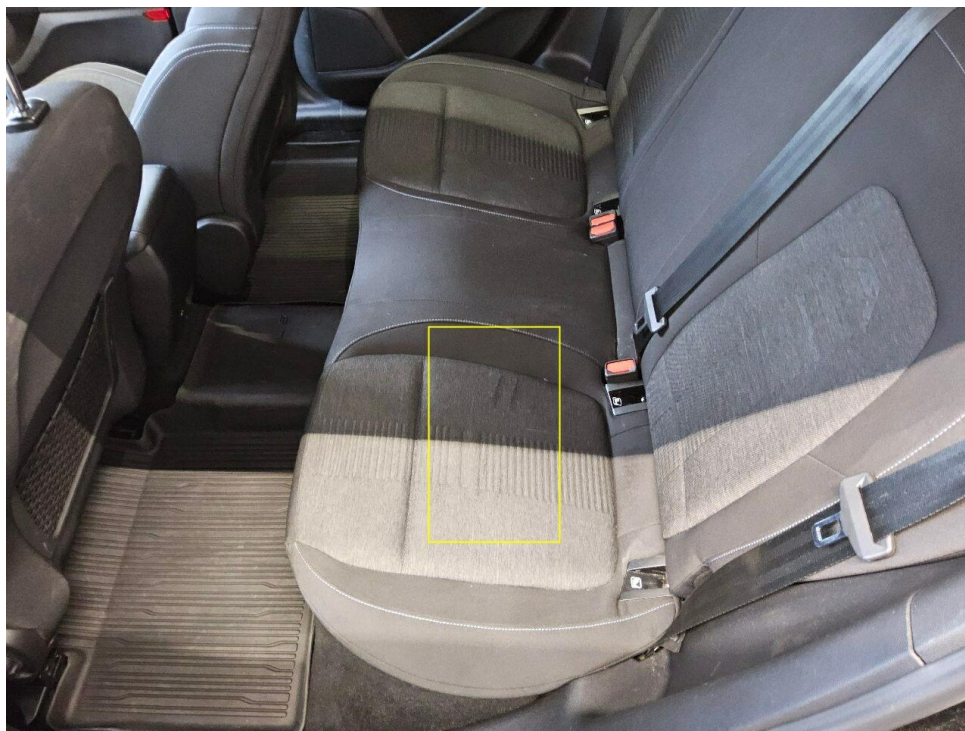


Bild 6 : Sitz hinten links, Sitzpolster verschrammt



Bild 7 : Sitz hinten links, Sitzpolster verschrammt

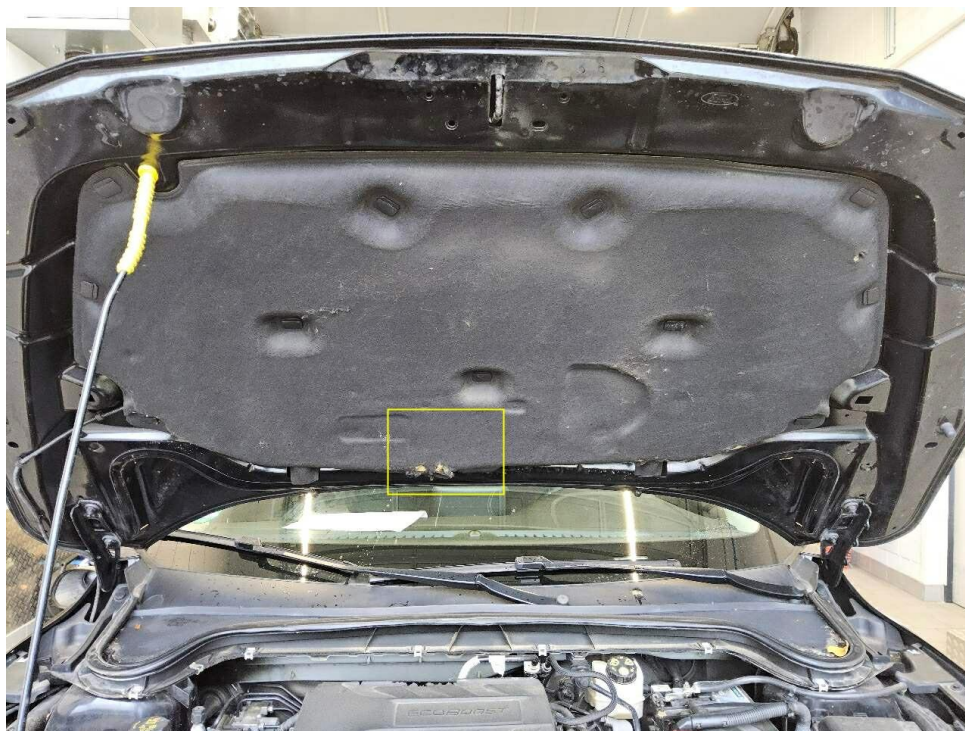


Bild 8 : Motorhaube Dämmmatte Tierverschiss

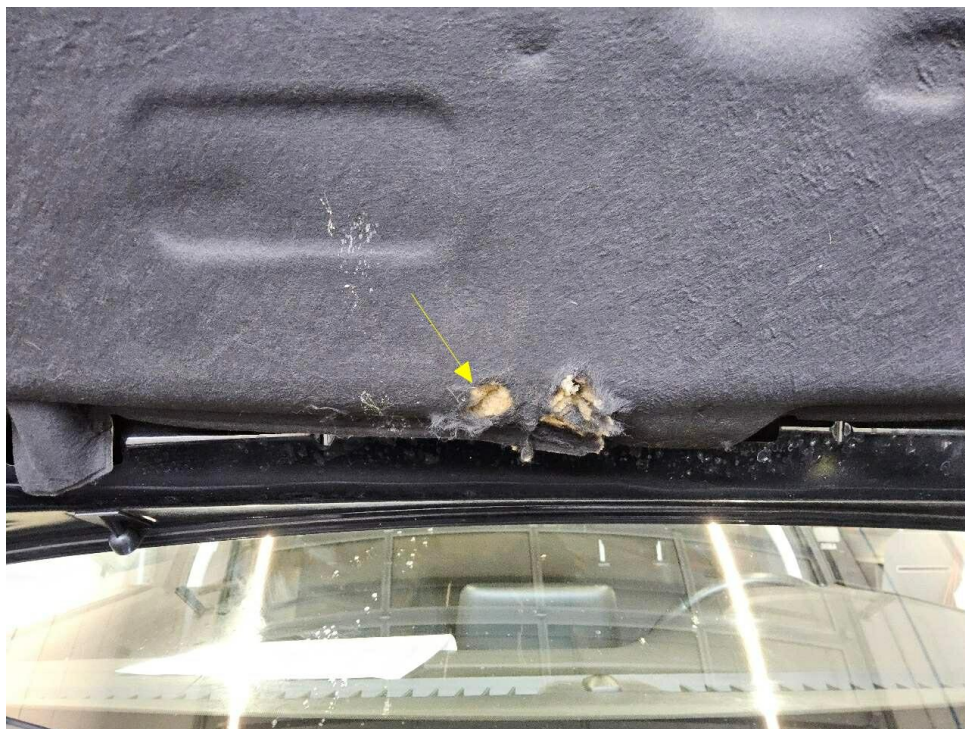


Bild 9 : Motorhaube Dämmmatte Tierverschiss

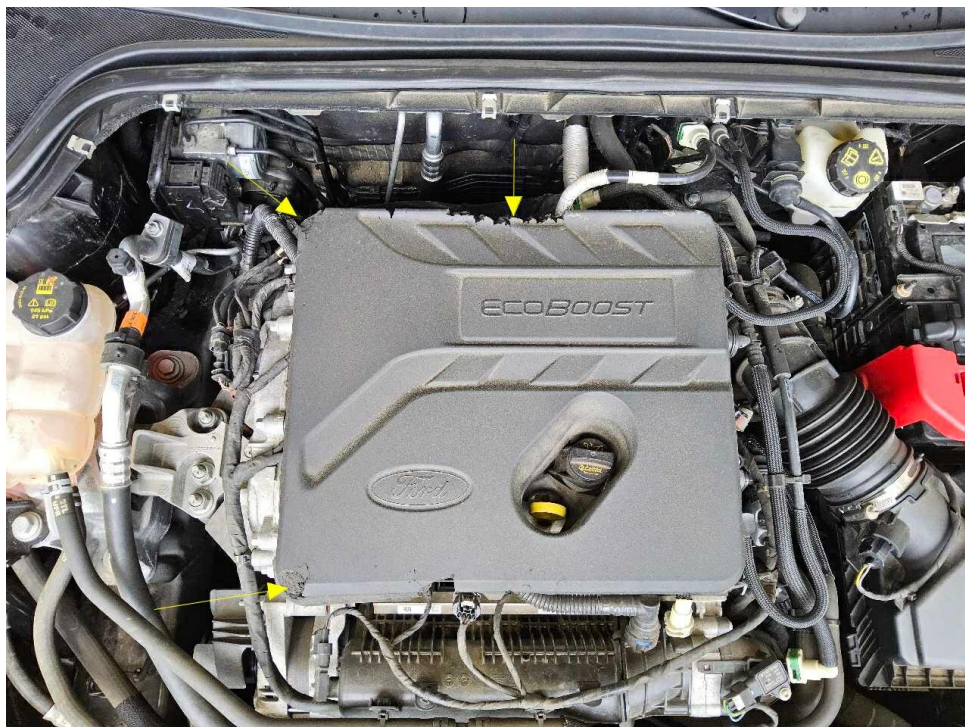


Bild 10 : Motorabdeckung Tierverschiss

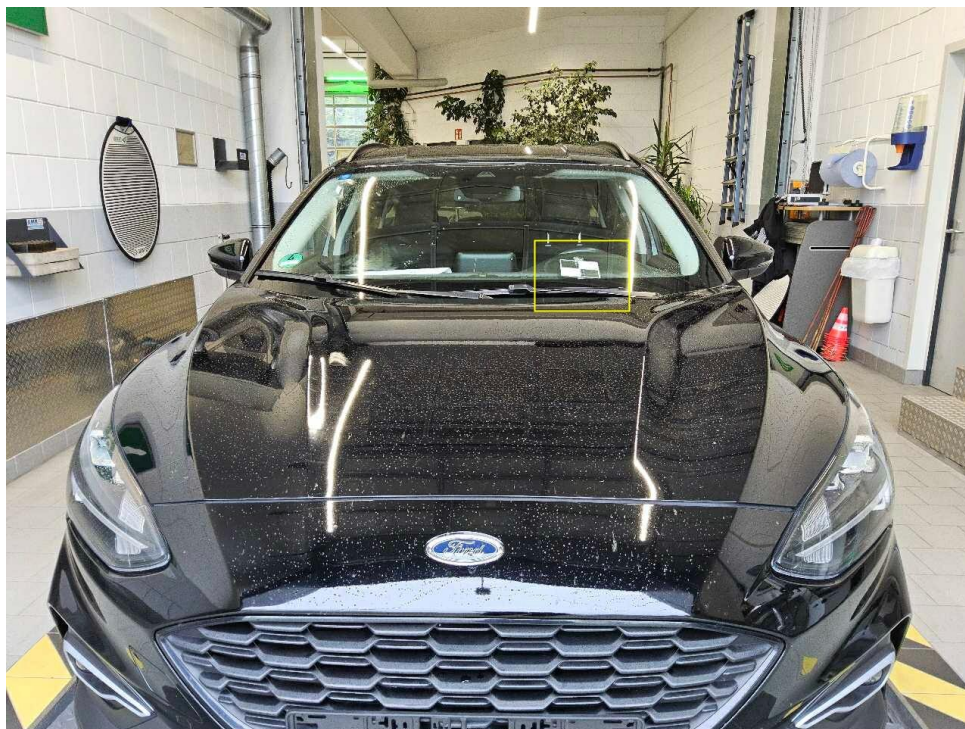


Bild 11 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung

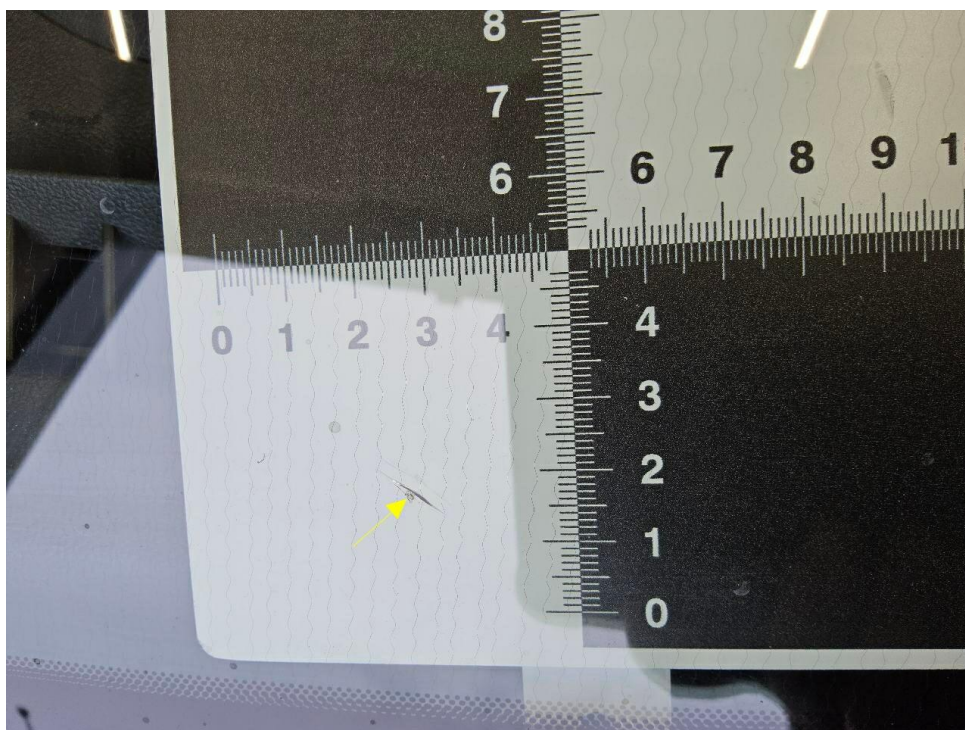


Bild 12 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 13 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum

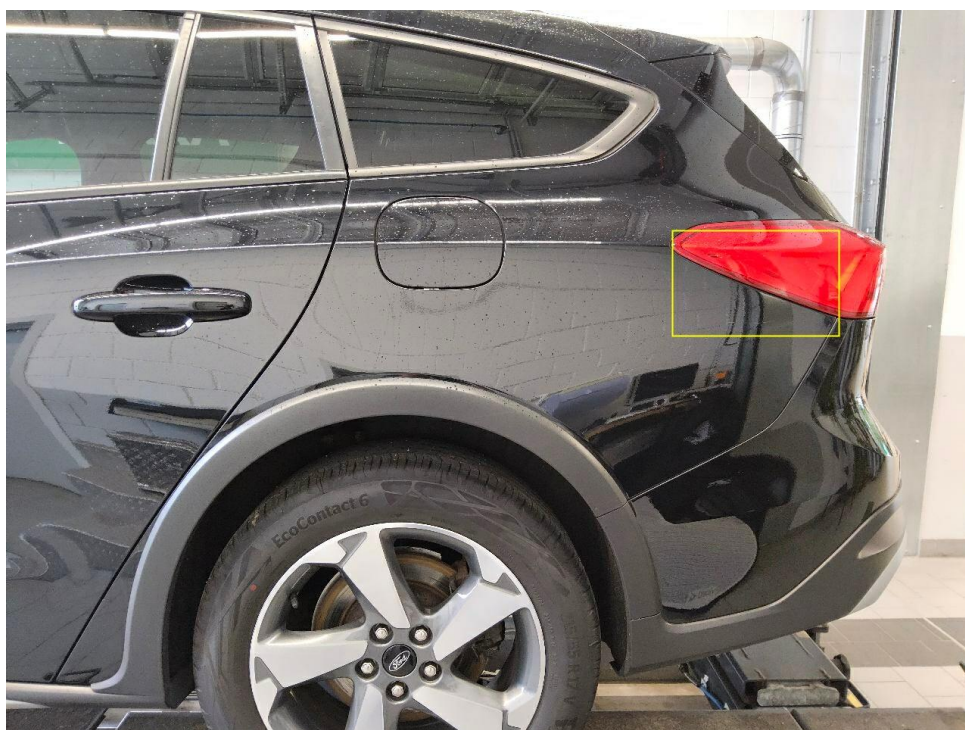


Bild 14 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum

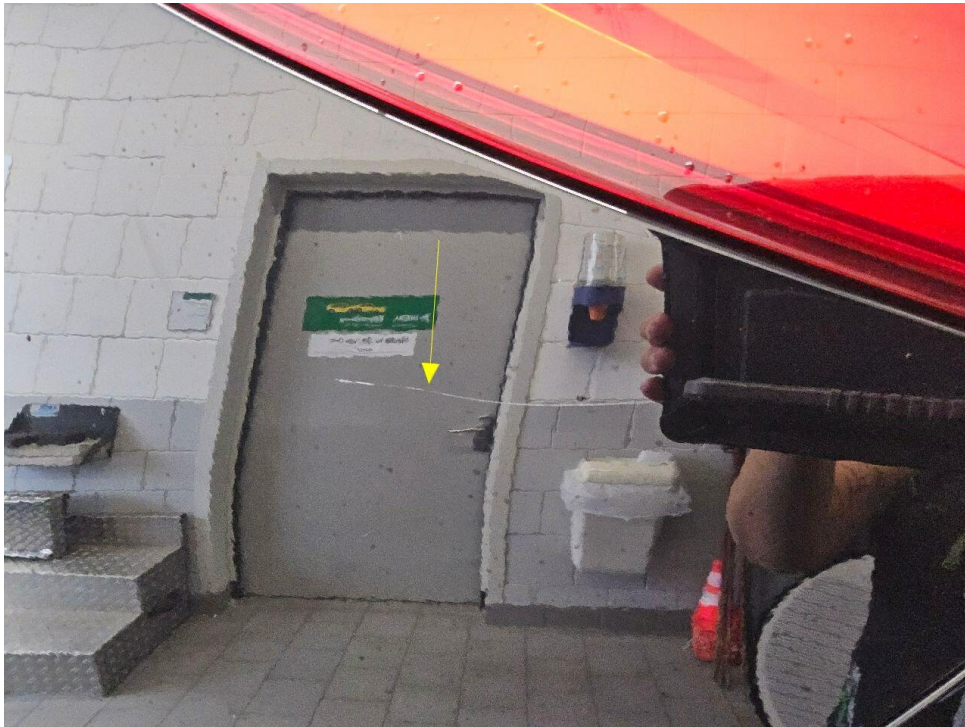


Bild 15 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum



Bild 16 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum

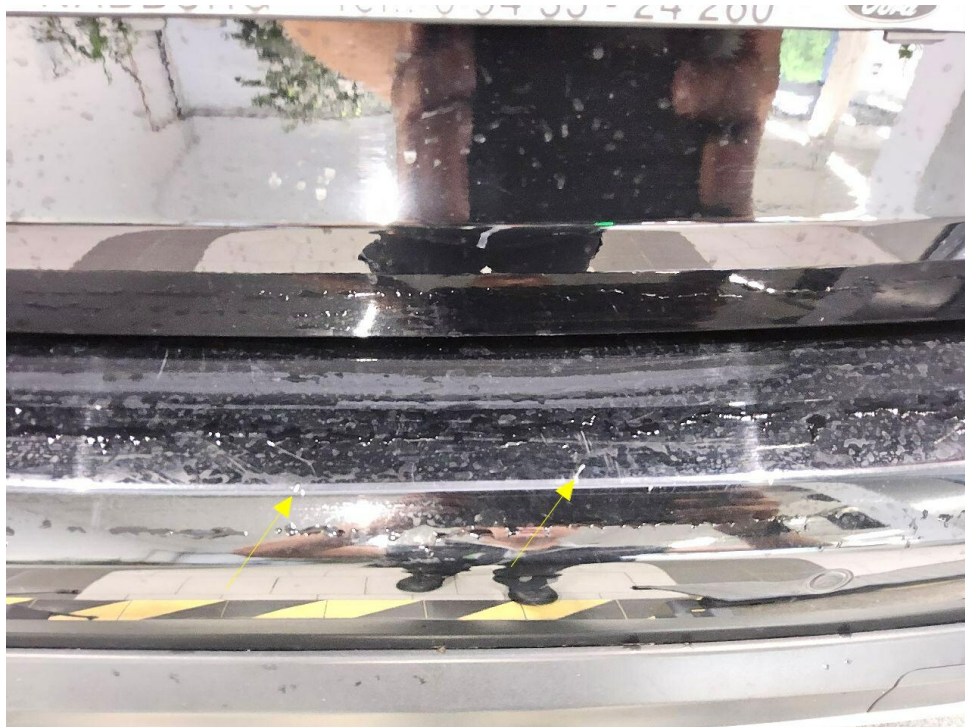


Bild 17 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum



Bild 18 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum



Bild 19 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum



Bild 20 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum



Bild 21 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum



Bild 22 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum

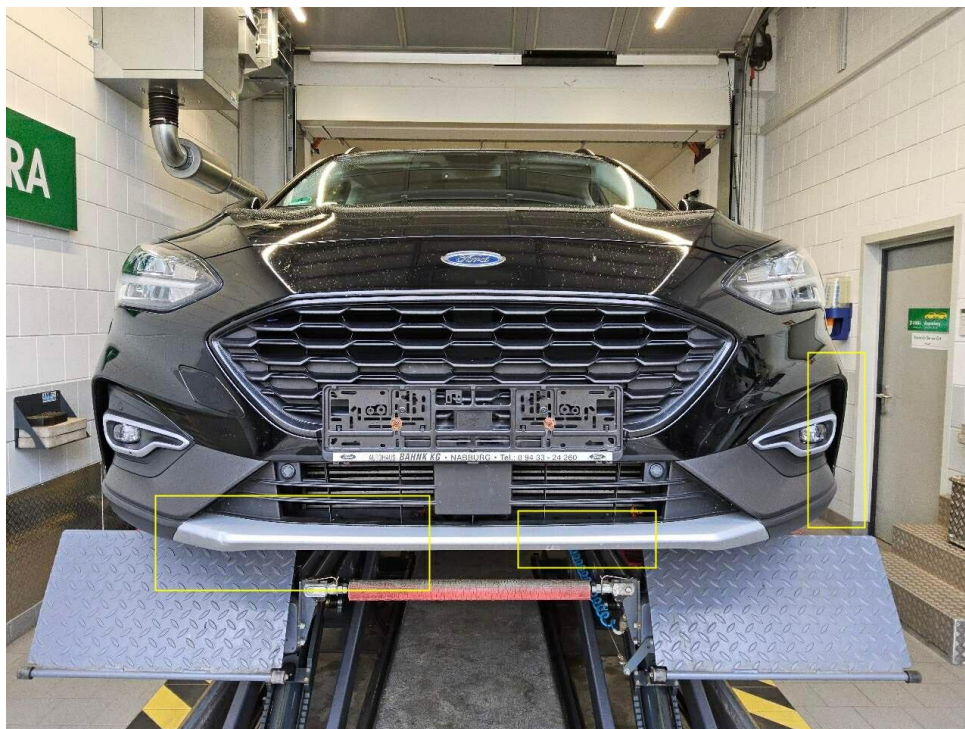


Bild 23 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum



Bild 24 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum



Bild 25 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum



Bild 26 : Gebrauchsspuren, mehrere Kratzer und Dellen rundum



Bild 27 : Bremsscheiben hinten rechts und links, Tragbild beachten

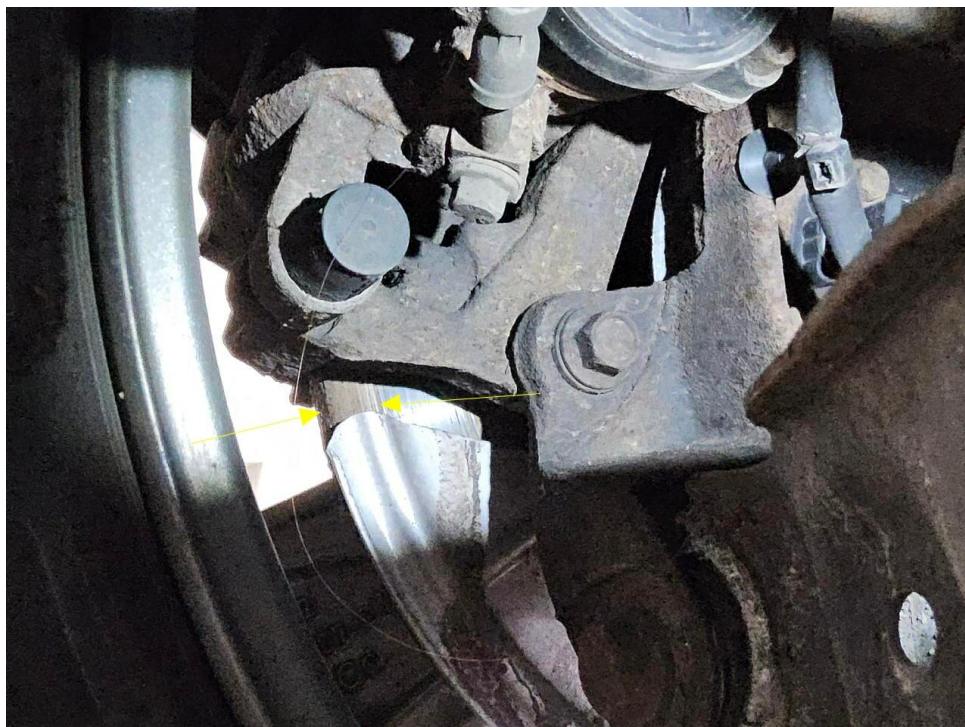


Bild 28 : Bremsscheiben hinten rechts und links, Tragbild beachten

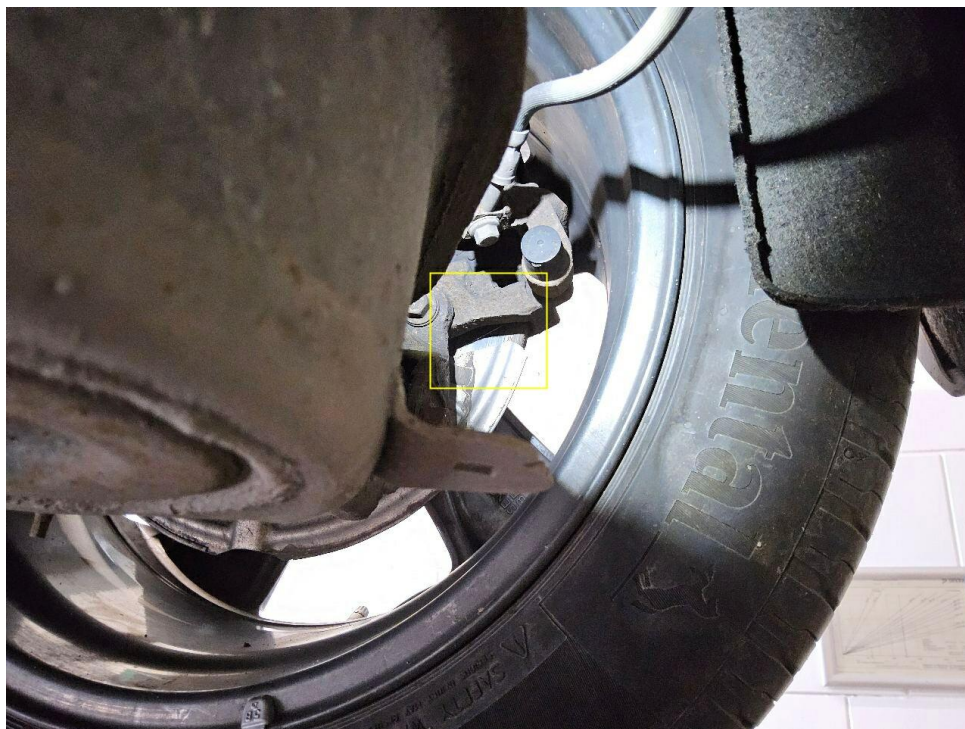


Bild 29 : Bremsscheiben hinten rechts und links, Tragbild beachten



Bild 30 : Bremsscheiben hinten rechts und links, Tragbild beachten