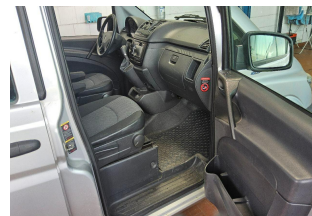


Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****FIN****WDF63970513756320**

Vorgang

Kunden-Nr. 0210011703
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 23.07.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 200 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

3 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.11.2012	Letzte Zulassung	07.02.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbez.	Vito Kombi (639)(09.2010->) / Vito 116 CDI extralang	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	7
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDF63970513756320	Maße Länge/Breite/Höhe	4763 / 1906 / 1872 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3430
zul. Gesamtmasse	3050 kg	HSN / TSN	1313 / BPT
DAT Europa-Code®	025700821260002	DAT Marktindex	DE001 5103
Km-Stand abgelesen	237504	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	2143
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Grau / 9744
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 65 R 16 107/105 T	Hankook / Vantra ST AS2 RA30	W / O	7 mm
rechts	205 / 65 R 16 107/105 T	Hankook / Vantra ST AS2 RA30	W / O	6 mm
2 links	205 / 65 R 16 107/105 T	Hankook / Vantra ST AS2 RA30	W / O	6 mm
rechts	205 / 65 R 16 107/105 T	Hankook / Vantra ST AS2 RA30	W / O	6 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge Pannenset	205 / 65 R 16 107/105 T	Continental / VancoWinter 2	W / O	8 mm

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Befestigungsschienen für Dachträger, Bodenbelag: Fahrgastraum TPO, Bremsassistent, Dachverkleidung, ECO Lenkhilfpumpe, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, Fensterheber elektrisch 2-fach, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Generator 180 A, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Heckklappe, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenverkleidung gehobene Ausführung, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserie/Aufbau: extra lang, Kindersicherung, Komfort-Fahrwerk, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leseleuchten im Fond, Modellpflege, Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, PKW-Zulassung, Partikelfilter, Radstand 3430 mm, Reifen 205/65 R16C 103/101 T, Rückspiegel innen, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, Tagfahrlicht, Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
45321	LM-Felgen 6,5x16 (7-Doppelspeichen)
6013	Auflastung auf 3,2 t
73207	Batterie zusätzlich (verstärkt)
39407	Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
23106	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
23107	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
35410	Hauptschlüssel zusätzlich
26907	Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
27105	Klappdeckel für Ablagefach
28808	Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
26901	Kopf-Airbag-System (Windowbag)
11000	Metallic-Lackierung
79800	Motor-Weiterlauf-Schaltung (MWS)
25607	Parametrierbares Sondermodul
68609	Reserverad mit Wagenheber
33302	Sitze im Fahrerhaus: Ablageetasche an Rückenlehne
32101	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
33304	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
32100	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
33303	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
33800	Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank
34205	Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
37905	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
73020	Vlies-Batterie 95 Ah
28507	Zusatzheizung (Warmwasser)
28707	zusätzlicher Wärmetauscher

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 01.12.2025 bei Kilometerstand 232.540
nächste Wartung:	am 01.12.2026 bei Kilometerstand 262.540

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Getriebe ölflecht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9, 10)
2. Felgen 4x, korrodiert, lackieren (Bild 15, 16, 17, 18)
3. Tür vorne links, Korrosion, smart repair
4. Seitenwand links, beginnende Korrosion, smart repair (Bild 21, 22)
5. Seitenwand links, eingedellt, instandsetzen (Bild 23, 24)
6. Kofferraum, keine Sach- und Fachgerechte Lackierung, eingedellt, instandsetzen (Bild 25, 26, 27)
7. Stoßfänger hinten, abgeschürft, erneuern (Bild 28, 29)
8. Seitenwand rechts, eingedellt und zerkratzt, instandsetzen (Bild 33, 34, 35, 36)
9. Tür vorne rechts, zerkratzt, Korrosion, smart repair (Bild 39)
10. Einstieg vorne rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 40, 41)
11. Dach, Aufkleber, reinigen (Bild 42)
12. Einstiegsschweller vorne rechts, Korrosion, smart repair
13. Kontrollleuchte Kombiinstrument, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 45)
14. Sitzbezug vorne links, eingerissen, erneuern (Bild 44)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, abgeschürft, (Bild 5, 6, 7, 8)
Unterboden und Achselemente korrodiert, (Bild 11, 12, 13, 14)
Kofferraumverkleidungen verschrammt, (Bild 30, 31, 32)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen

datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Stoßfänger vorne, abgeschürft



Bild 6 : Stoßfänger vorne, abgeschürft

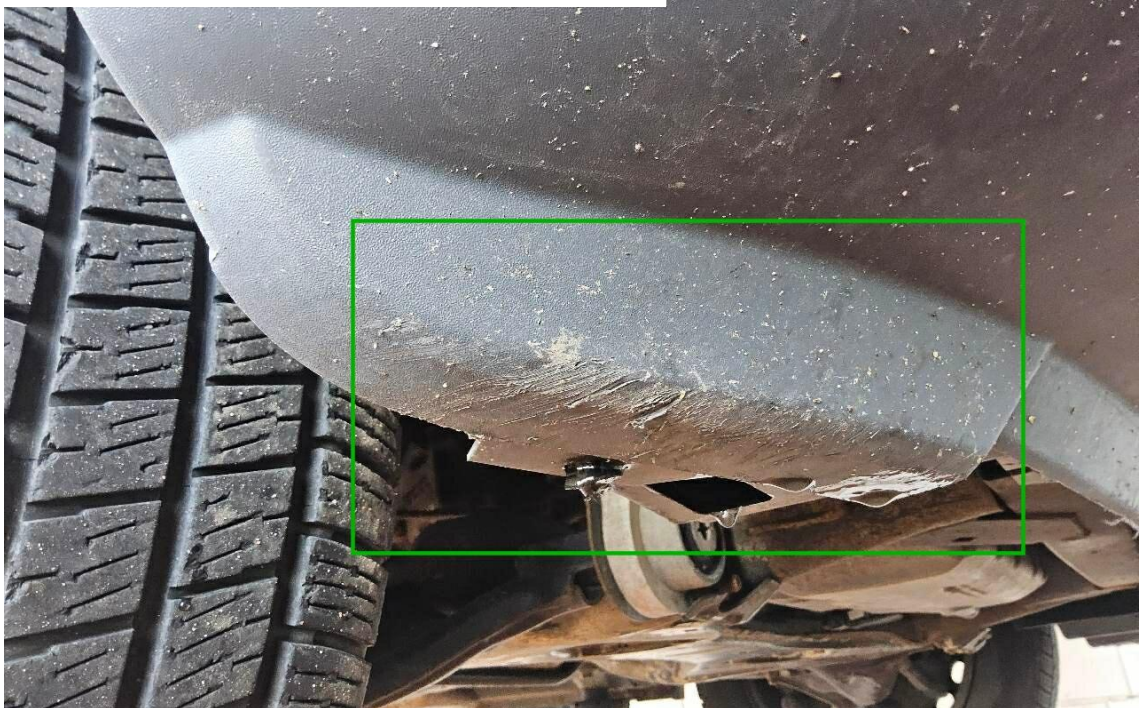


Bild 7 : Stoßfänger vorne, abgeschürft



Bild 8 : Stoßfänger vorne, abgeschürft



Bild 9 : Getriebe ölfeucht



Bild 10 : Getriebe ölfeucht

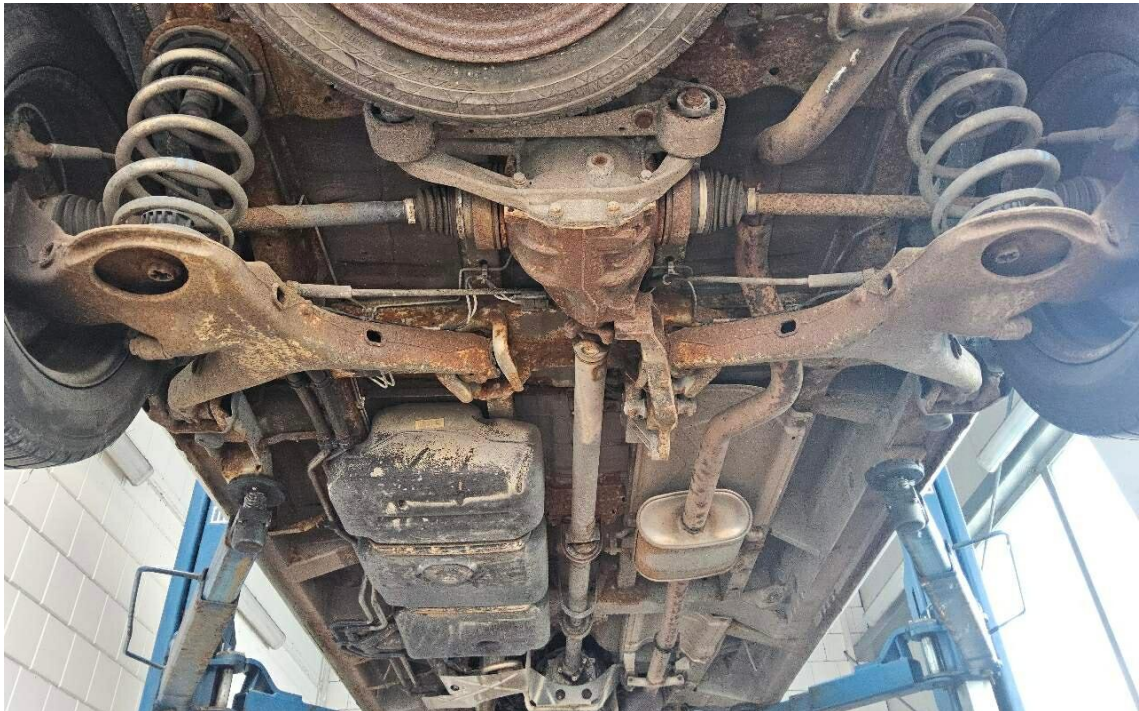


Bild 11 : Unterboden und Achselemente korrodiert



Bild 12 : Unterboden und Achselemente korrodiert



Bild 13 : Unterboden und Achselemente korrodiert

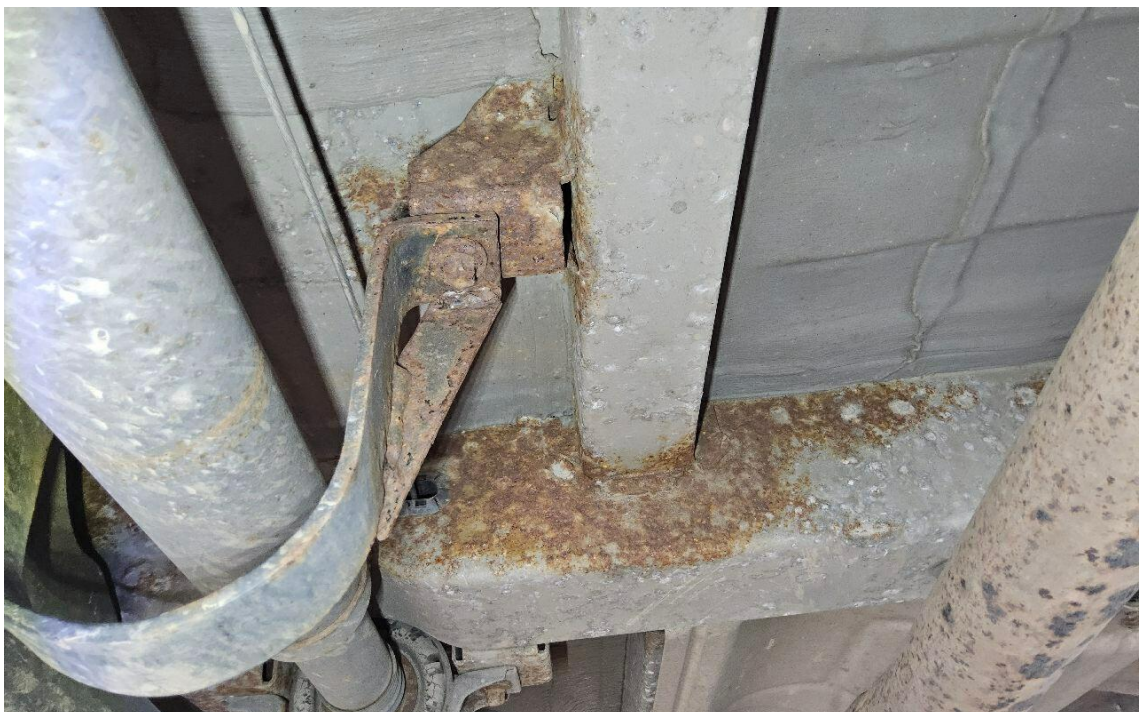


Bild 14 : Unterboden und Achselemente korrodiert



Bild 15 : Felgen 4x, korrodiert



Bild 16 : Felgen 4x, korrodiert



Bild 17 : Felgen 4x, korrodiert



Bild 18 : Felgen 4x, korrodiert



Bild 19 : Tür vorne links, korrodiert



Bild 20 : Tür vorne links, korrodiert



Bild 21 : Seitenwand links, beginnende Korrosion

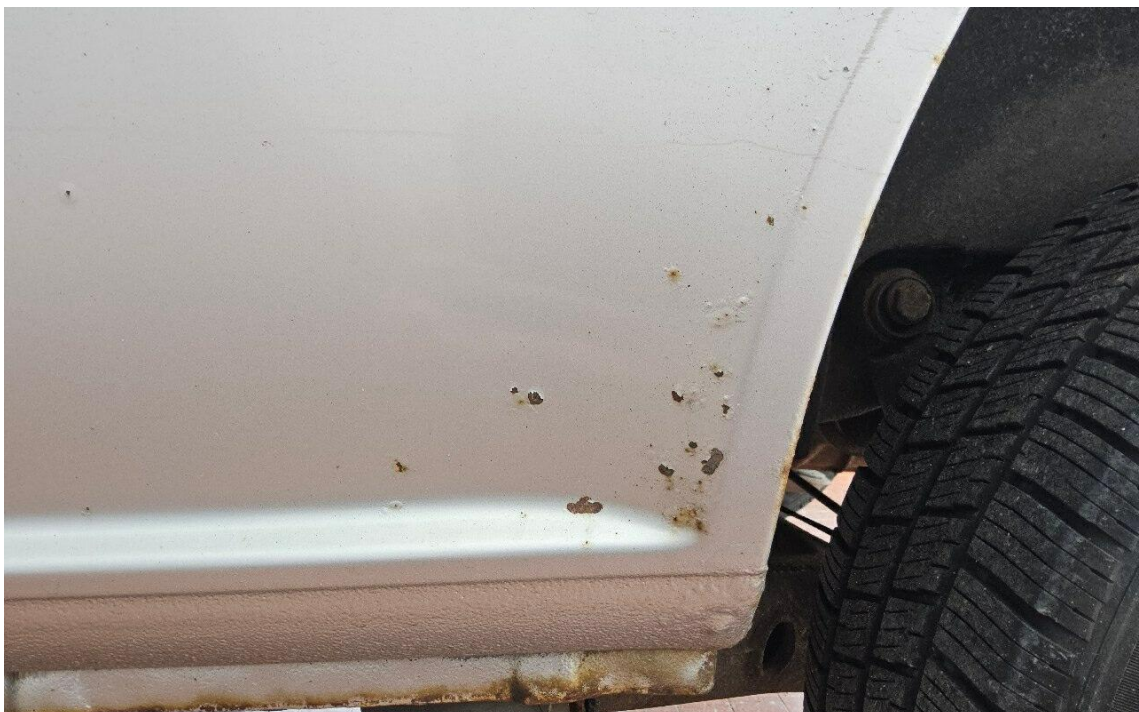


Bild 22 : Seitenwand links, beginnende Korrosion

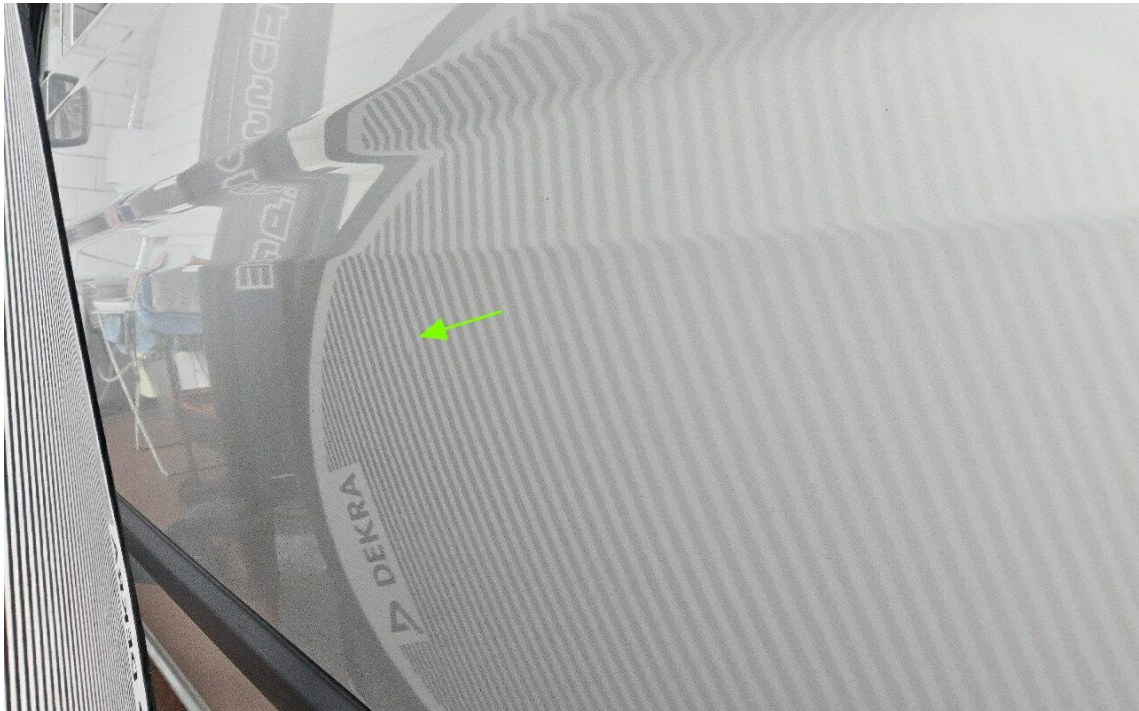


Bild 23 : Seitenwand links, eingedellt



Bild 24 : Seitenwand links, eingedellt



Bild 25 : Kofferraum, keine Sach-und Fachgerechte Lackierung, eingedellt



Bild 26 : Kofferraum, keine Sach-und Fachgerechte Lackierung, eingedellt



Bild 27 : Kofferraum, keine Sach-und Fachgerechte Lackierung, eingedellt



Bild 28 : Stoßfänger hinten, abgeschürft



Bild 29 : Stoßfänger hinten, abgeschürft



Bild 30 : Kofferraumverkleidungen verschrammt



Bild 31 : Kofferraumverkleidungen verschrammt



Bild 32 : Kofferraumverkleidungen verschrammt

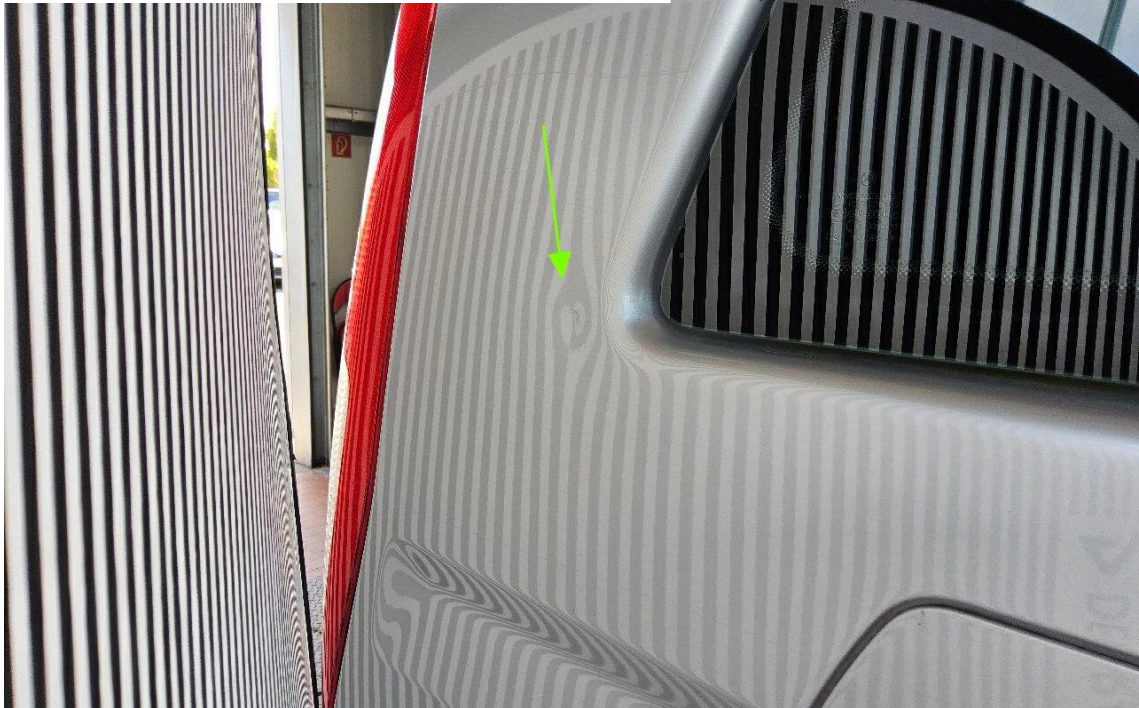


Bild 33 : Seitenwand rechts, eingedellt und zerkratzt



Bild 34 : Seitenwand rechts, eingedellt und zerkratzt



Bild 35 : Seitenwand rechts, eingedellt und zerkratzt



Bild 36 : Seitenwand rechts, eingedellt und zerkratzt



Bild 37 : Tür vorne rechts, zerkratzt

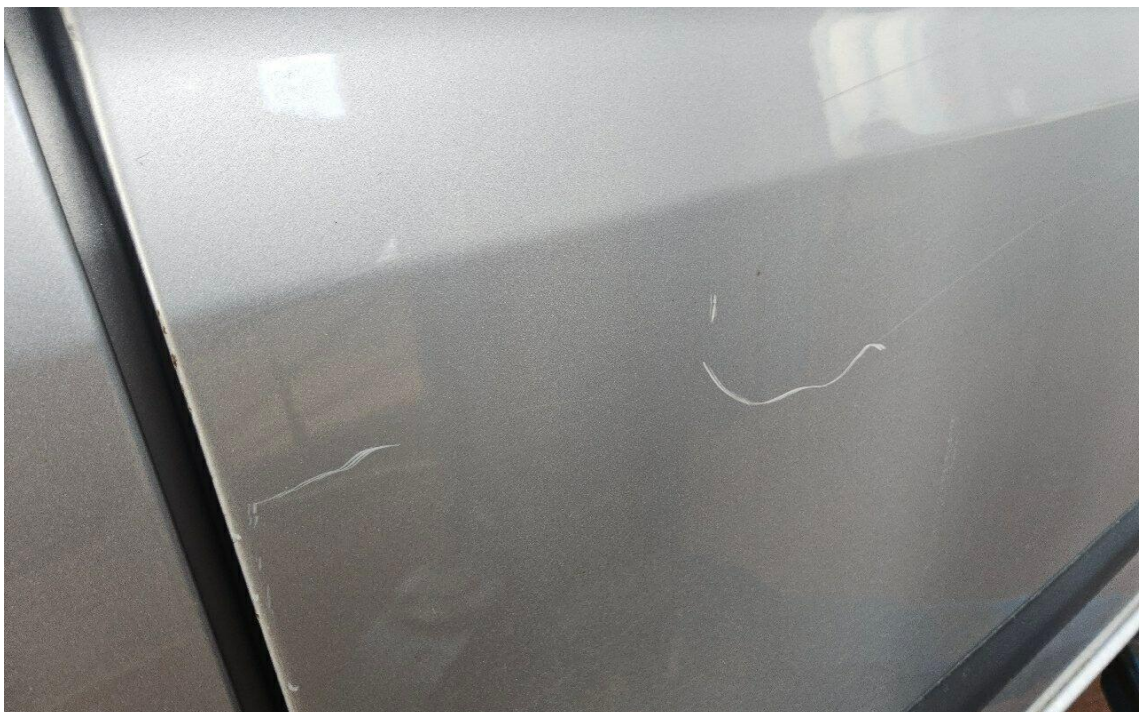


Bild 38 : Tür vorne rechts, zerkratzt



Bild 39 : Tür vorne rechts, zerkratzt, Korrosion



Bild 40 : Einstieg vorne rechts, zerkratzt



Bild 41 : Einstieg vorne rechts, zerkratzt



Bild 42 : Dach, Aufkleber



Bild 43 : Einstieg vorne rechts, Korrosion



Bild 44 : Sitzbezug vorne links, eingerissen



Bild 45 : Kontrollleuchte Kombiinstrument

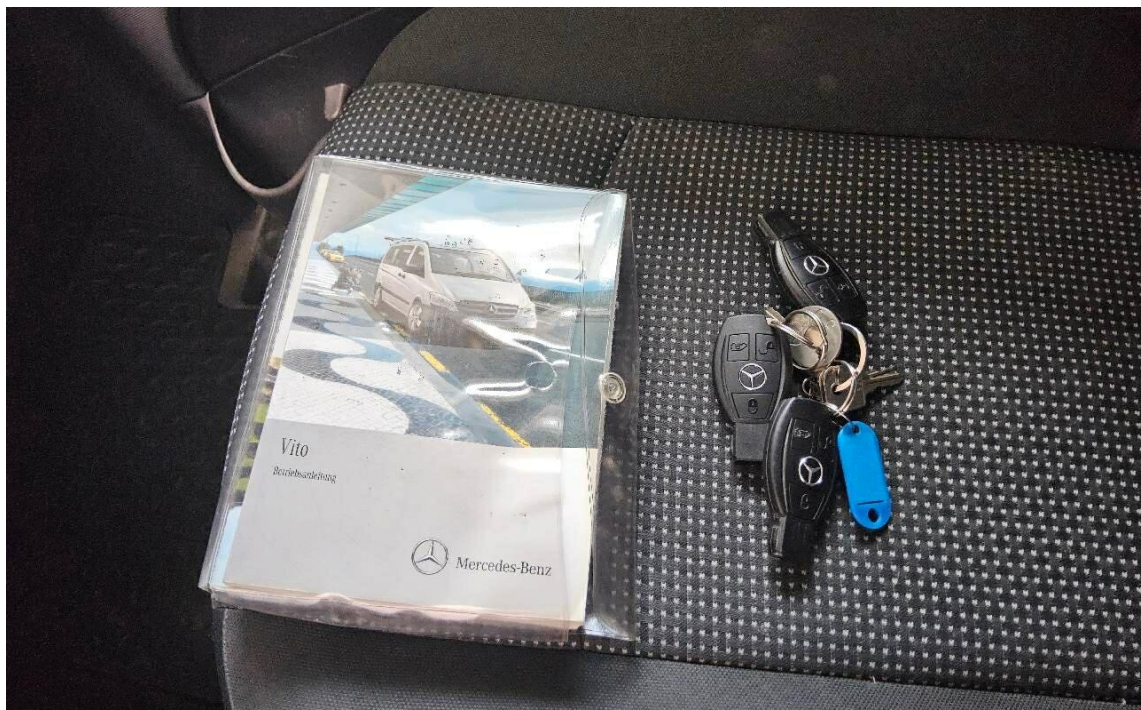


Bild 46 : Bordbuch und 3 Schlüssel