

» Übersicht

Besichtigt am:

27.07.2026 09:12

Berichts-Nr:

11074726

FIN:


TMBJW8NX1RY022742



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

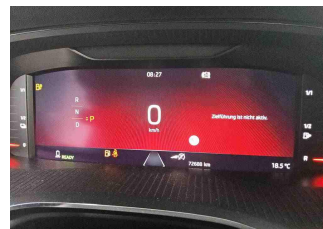

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	21.08.2023
Laufleistung:	72.688 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Betriebserlaubnis Nachtrag
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Bordliteratur in Deutsch
"REAR LIGHT VIEW"	Bordwerkzeug
"REAR VIEW"	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Chrompaket
"SOUND SYSTEM CANTON"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung hinten
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung vorn
4 Türen	DC/DC Wandler 3,0 KW
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
6-Gang-Automatikgetriebe	Doppelton-Signalhorn
A8	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Ablagekästen im Kofferraum	-
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Einparkhilfe vorn und hinten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablageetasche/Ablagebox)
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung (9L)
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrerkniefairbag
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ausströmer	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Windschutzscheibe	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
	Head-Up Display
	Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler	Netzprogramm + Cargoelemente
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Netztrennwand
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Nicht Heissland
Infotainment Columbus	Normal-Lackierung
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Notrufsystem eCall+
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Ablagenpaket/box
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Fußmatten
Komfort & Relax	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Ladeboden
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Skisack
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Speedlimiter (LIM), ohne IntelligentSpeed Assist (ISA)
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallr{der "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Luxusausstattung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Adapter	Pannen-Set
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Radschrauben Standard
Mit Halter	Radstand
Mit Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Mit Verkehrszeichenerkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelarmlehne vorn	Reifen 205/55 R17 91V
Mittelkonsole	Reifendruckkontrolle
Modul Boden hinten Ausführung 4	Reifenlieferanten für EU Länder
Navi Columbus + Web radio	Reise & Comfort
Nebelscheinwerfer	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schlafpaket 2
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Side Assist
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transport
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfplatz Deutschland
 Umwelt bonus
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Vier-Lenkerachse
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Spotrepair
6	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
7	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Ersetzen
8	Einparkhilfe hinten	Fehlstellung	Demontage/Montage
9	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Abdeckung Ladekante	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Dachholm links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW8NX1RY022742

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

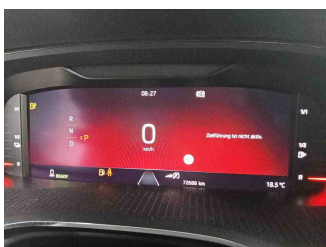


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

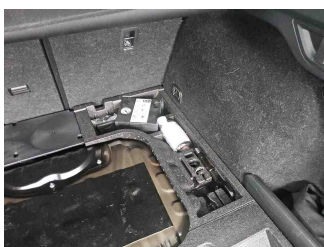

Equipment - Bordwerkzeug

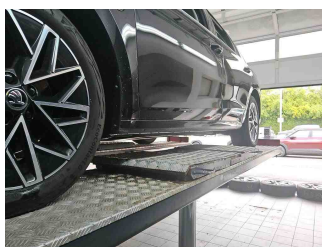

Seitenansicht - Schweller links

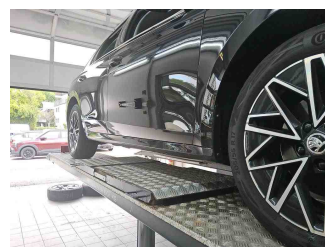

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts

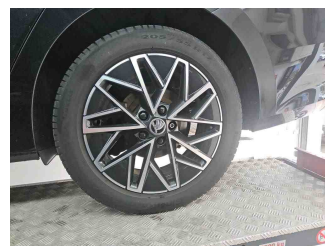


Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

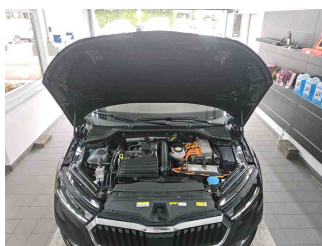


Fahrzeug - Motorraum offen

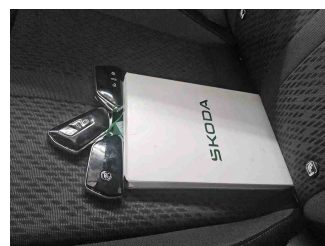

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

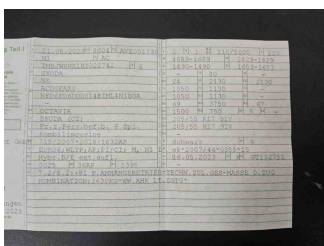


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment

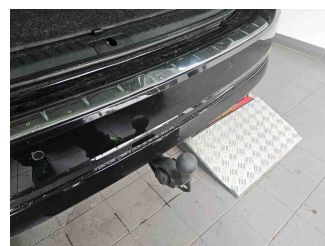


Equipment - Anhängerkupplung

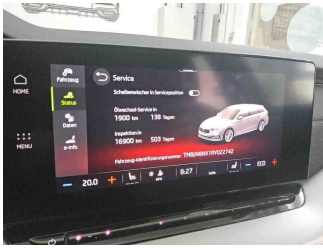

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

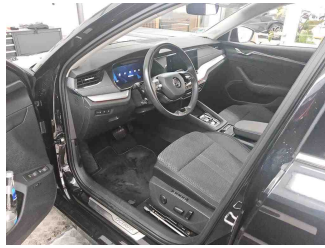


Innenraum - vorne

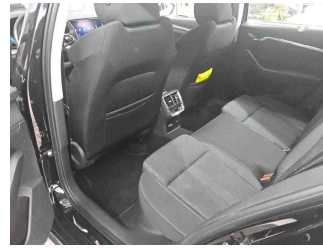

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

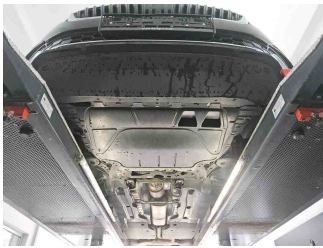

Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio







» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren

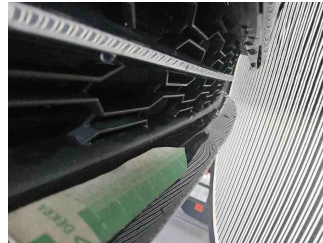
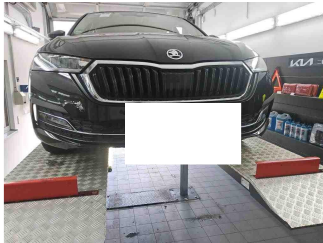


2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

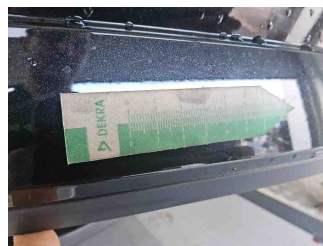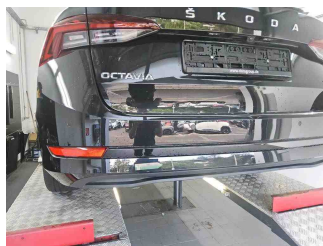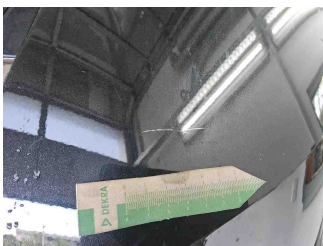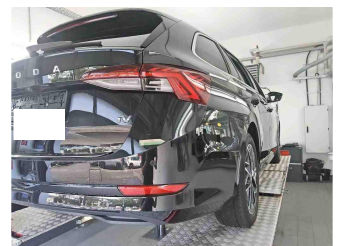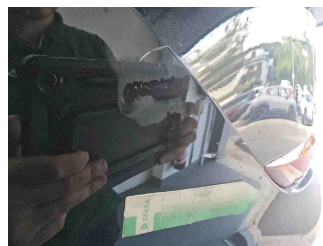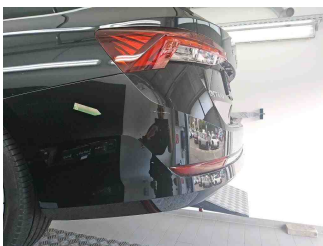


3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

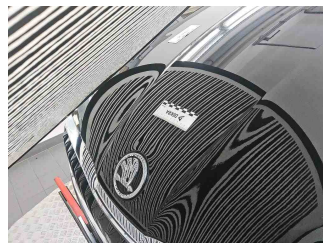
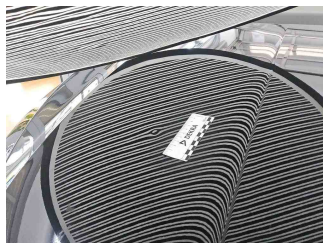


5 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Spotrepair

Kommentar	Delle mit Lackbeschädigung
-----------	----------------------------

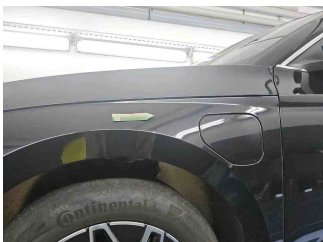


6 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

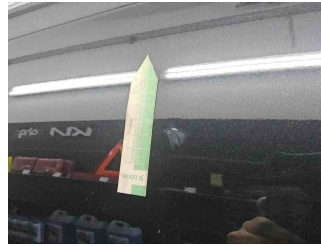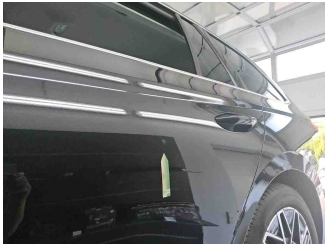


7 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Ersetzen

Kommentar


Einstiegsschweller Zierleiste eingedellt

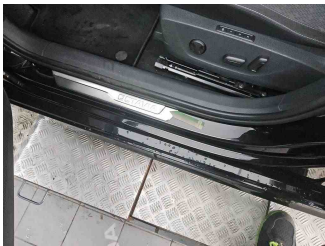

8 - Einparkhilfe hinten - Fehlstellung - Demontage/Montage

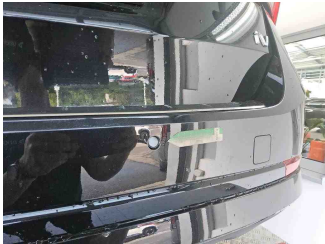


9 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

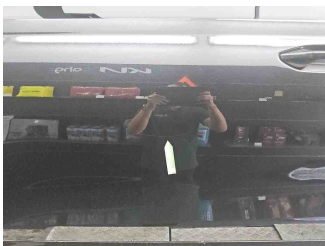

GEBRAUCHSSPUREN


1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

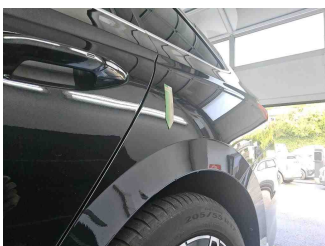





2 - Abdeckung Ladekante - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar



Delle Gebrauchsspur

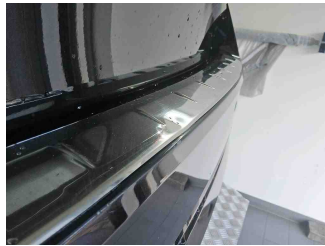

3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

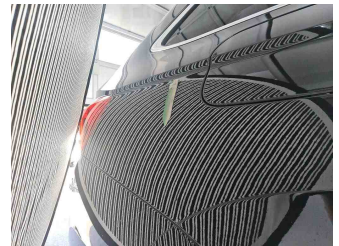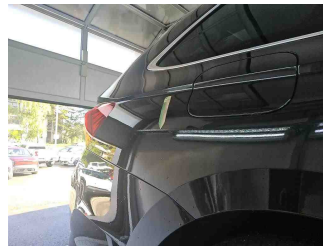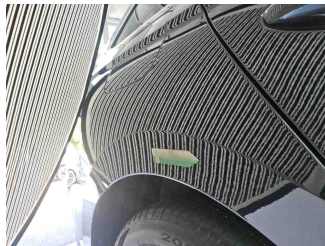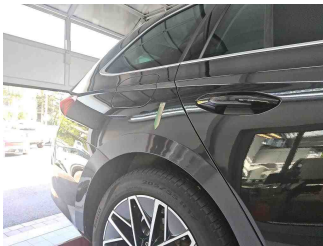

4 - Dachholm links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

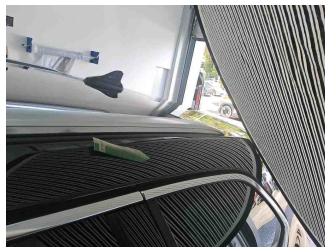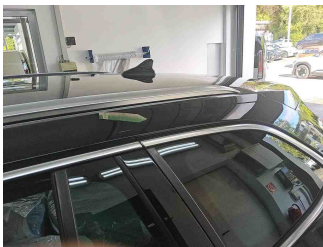


5 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Normalladung) - Fehlt - Ersetzen

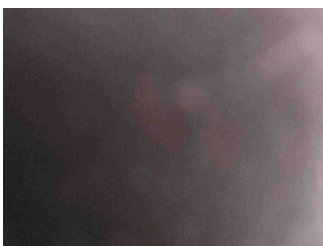

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074726
vom: 27.07.2026