



TMBJR7NU8K5017679

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	174.910 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	-14.900 km
Typ/Modell	KAROQ	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2024
Fahrgestellnummer	TMBJR7NU8K5017679	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	07.12.2018	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	01/2025, 124.642 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - erneuern
2	Klimasystem	Klimasystem (Keine Kühlleistung, Folgekosten möglich) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
4	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (Standsschaden) - Korrosion - erneuern
5	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn (Standsschaden) - Korrosion - erneuern
6	Rad/Reifen	Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung
8	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98H	Kleber	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	n.i.O.
2	215/55 R17 98H	Kleber	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R18 92W	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	215/50 R18 92W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Fzg weist dem Alter/ Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
- Komfortelektronik bedingt überprüft.
- Ausstattungsumfang und Historie Online geprüft
- Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung nicht gewaschen, Folgekosten möglich

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	KAROQ	Laufleistung (abgelesen)	174.910 km
Fahrgestellnummer	TMBJR7NU8K5017679	Erstzulassung	07.12.2018

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne MwSt.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. MwSt.)

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	103 µm
2	Dachholm links	110 µm
3	Dachholm rechts	112 µm
4	Heckklappe/-tür	109 µm
5	Kotflügel links	110 µm
6	Kotflügel rechts	100 µm
7	Motorhaube	106 µm
8	Seitenwand links	96 µm
9	Seitenwand rechts	110 µm
10	Tür hinten links	101 µm
11	Tür hinten rechts	202 µm
12	Tür vorne links	175 µm
13	Tür vorne rechts	194 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt
von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Ori



idige versichert, dass der Inhalt die

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: Kombiinstrument

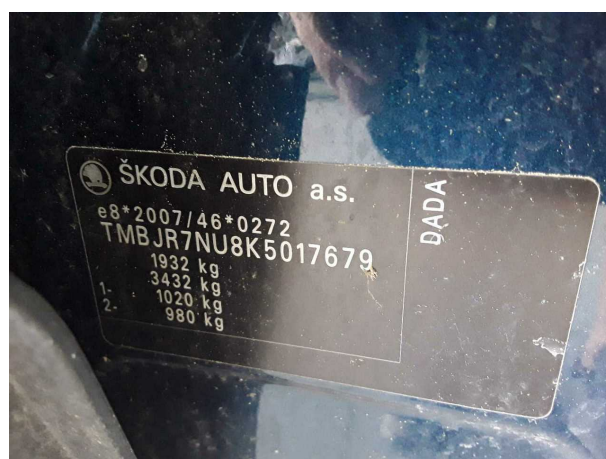


Abbildung 6: FIN

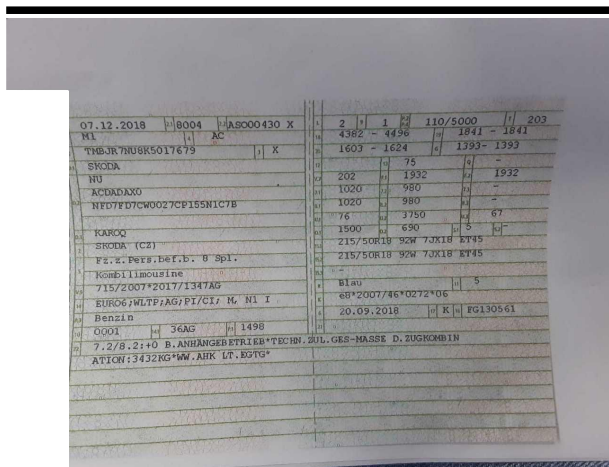


Abbildung 7: Dokumente

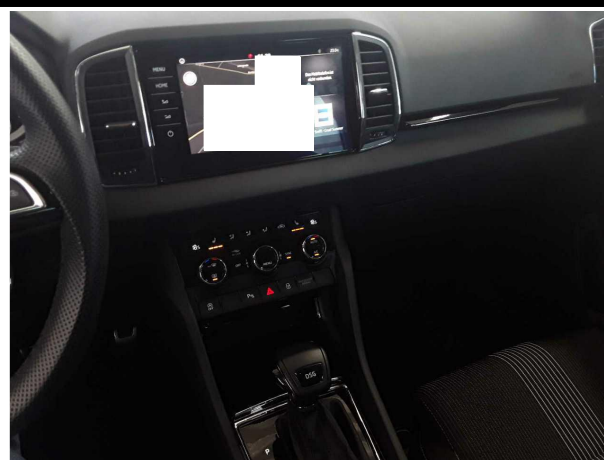


Abbildung 8: Sonstiges

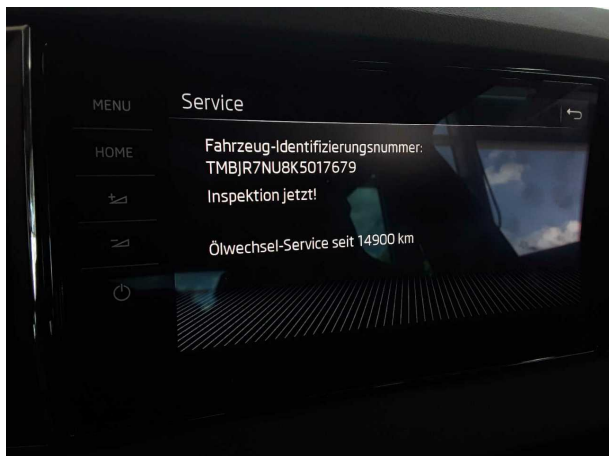


Abbildung 9: Sonstiges

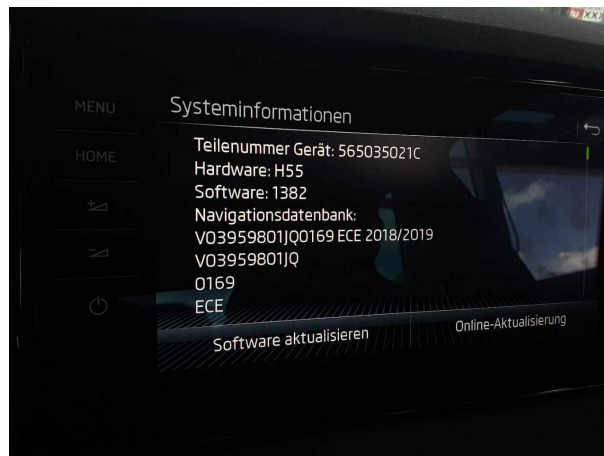


Abbildung 10: Sonstiges

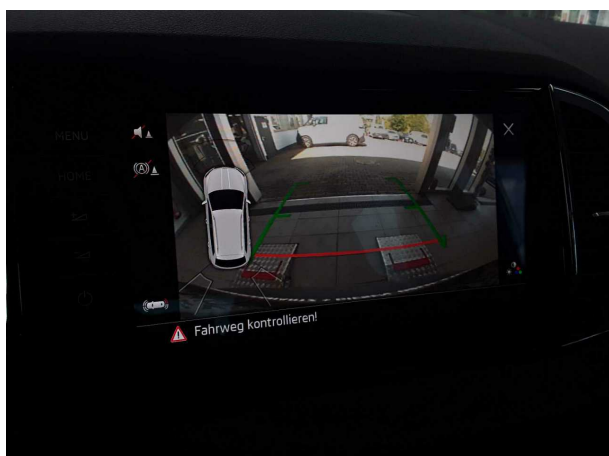


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges

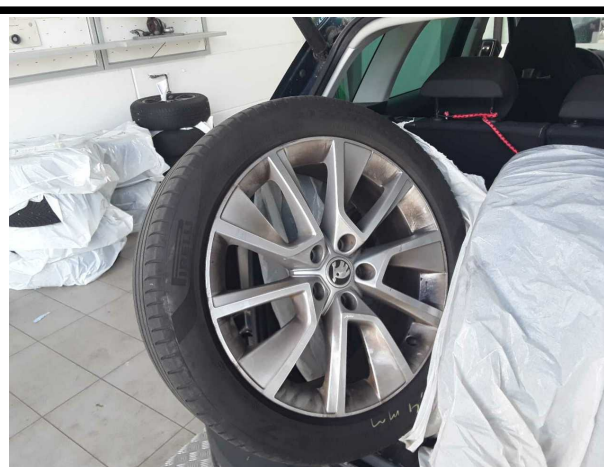


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #4: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Standsschaden) - Korrosion - erneuern



Beschädigung #5: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Standsschaden) - Korrosion - erneuern

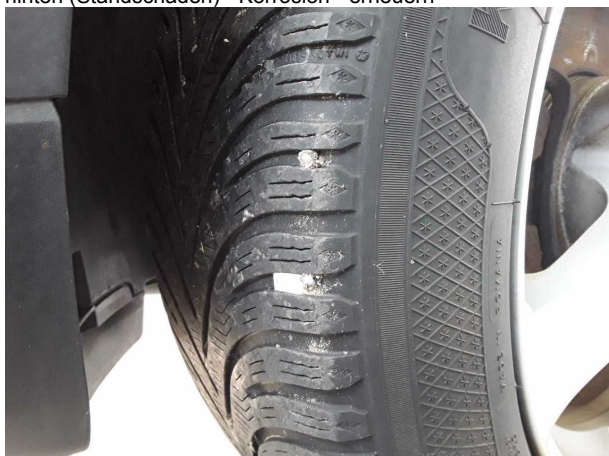

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern