



Wertgutachten

Protokollnummer: 45798733
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 01.06.2026
Sachverständiger: Oliver Hase
Besichtigung durch Heintz

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz E 220 d		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1KZF0EB1PB142426
Erstzulassung	10.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	54.362 km
HSN/TSN	2222 / BEJ 00103	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik (Getriebe Automati...
Farbe	GRAFITGRAU - METALLICL...	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	147 kW / 1.993 ccm	Nächste HU	
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	-1.624 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.490 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/40 R19 98Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	7mm / 7mm	i.O.
2	275/35 R19 100Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2028

Ausstattung

Serienausstattung: 30P Ablage-Paket, U10 Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Beckenairbag vorn (Pelvisbag), U29 Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem), 537 DAB-Tuner (Radioempfang digital), P31 Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), B59 Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, 367 Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontschürze, 421 Getriebe Automatik - (9-Stufen), U85 Harnstofftank (AdBlue), vergrößert, Heckleuchten LED, Heckschürze, 33U Infotainment-System: Remote Service (Plus), Karosserie: 4-türig, KeyFree-Startsystem, 580 Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), 294 Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kopf-Airbag- System vorn, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW CDI), Modellpflege mit Code, 549 Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High), 365 Navigationssystem: Festplattennavigation, 475 Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, SCR-System



(AdBlue-Technologie), Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitze vorn elektr. verstellbar, 355 Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), 446 Touchpad (Mittelkonsole), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: 891 Ambiente-Beleuchtung, P29 AMG-Line Interieur, U09 Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico, DB3 Ausstattungs-Paket: Business, E72 Ausstiegsleuchten mit LED-Projektor Mercedesstern, 249 Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, Außenspiegel schwarz lackiert, Edelstahlpedale Sportdesign, U25 Einstiegsleisten beleuchtet, 23P Fahrassistenz-Paket, 546 Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, 266 Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent, 235 Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), 628 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, 513 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, U26 Fußmatten AMG, 897 Induktionsladeschale für Smartphone, DN2 Infotainment-Paket High-End, H41 Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff, 51U Innenhimmel schwarz, 8U8 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, 868 Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit), PBF Konnektivität-Paket, 916 Kraftstofftank: vergrößert, U22 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, L5C Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht), L5C Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, LM-Felgen, RSW LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (AMG, 5-Doppelspeichen, schwarz, glanzgedreht), 868 Media-Display, 831U Metallic-Lackierung, 737 Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz, P35 Multibeam LED, P55 Night-Paket, 413 Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche), P44 Park-Paket, 299 PRE-SAFE-System, B51 Reifen-Reparaturset (Tirefit), 218 Rückfahrkamera, 287 Rücksitzlehne geteilt/klappbar, 875 Scheibenwaschanlage beheizt, 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, U19 Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, P65 Sitz-Komfort-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica, 201A Sitzbezug/Polsterung: Leder, 873 Sitzheizung vorn, 14U Smartphone integriert, P49 Spiegel-Paket, 233 Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus, U82 USB-Anschluss im Fond, 355 Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot), 20U Vorrüstung car sharing

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts (Reifendruck) - undicht - erneuern
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair
3	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Motorkontrollleuchte - Kostenausweitung möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
4	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
5	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - lackieren
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
7	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
Summe (netto)		

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)
Summe (netto)



Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Front, Seite rechts

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse -Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen -Bordwerkzeug -Verbandkasten -Wagenheber -Warndreieck -Zigarettenanzünder.

Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden, Schadenerweiterungen und Folgekosten sind möglich.

Reparaturkostenkalkulation im Anhang - Kostenausweitung möglich

Nach Teilerlegung, Vermessung oder bei der Reparatur des Fahrzeuges können weitere, unfallbedingte Beschädigungen sichtbar werden. Insoweit sind die vorliegenden Informationen inhaltlich u.U.noch unvollständig.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Unfallschaden
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Unfall

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

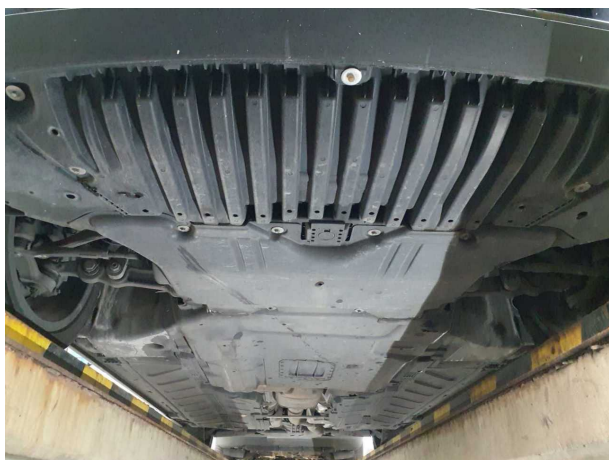


Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden

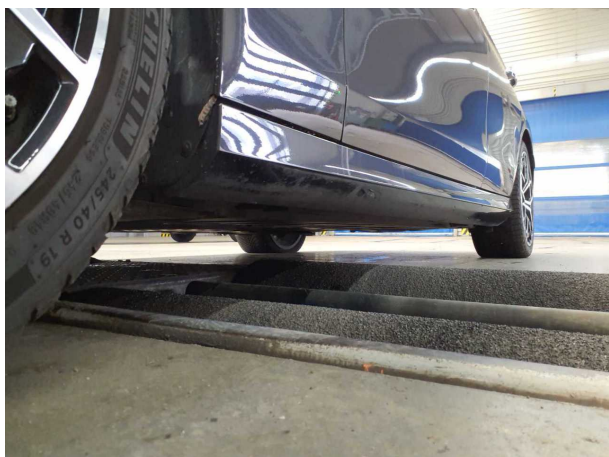


Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller

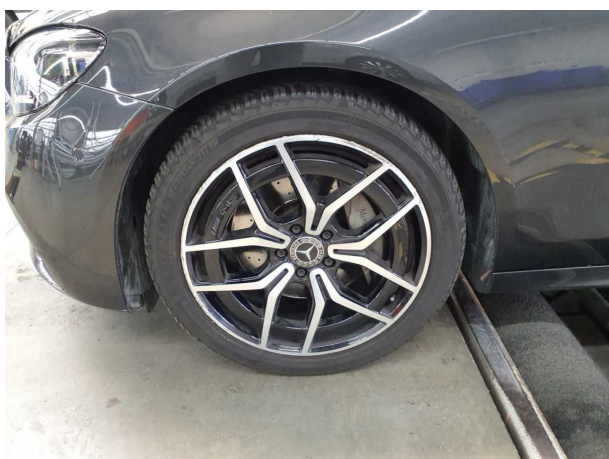


Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum

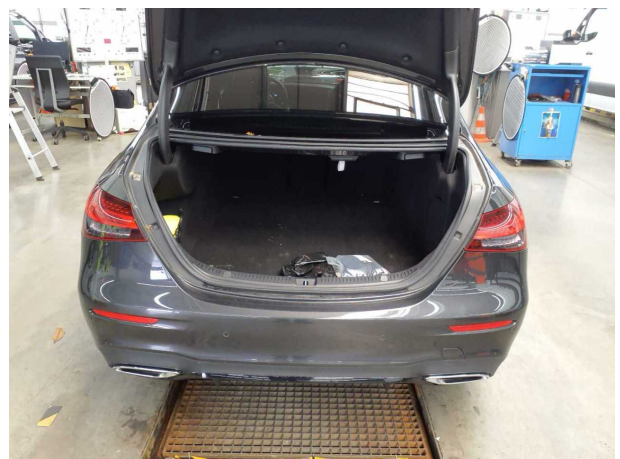


Abbildung 18: Innenraum



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum



Abbildung 21: Kombiinstrument



Abbildung 22: Kombiinstrument

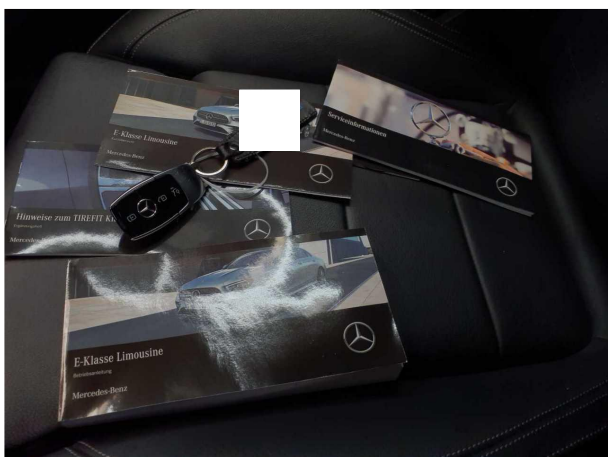


Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

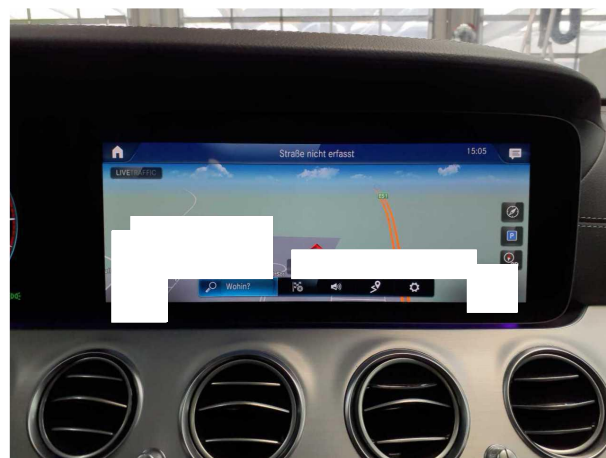


Abbildung 26: Sonstiges


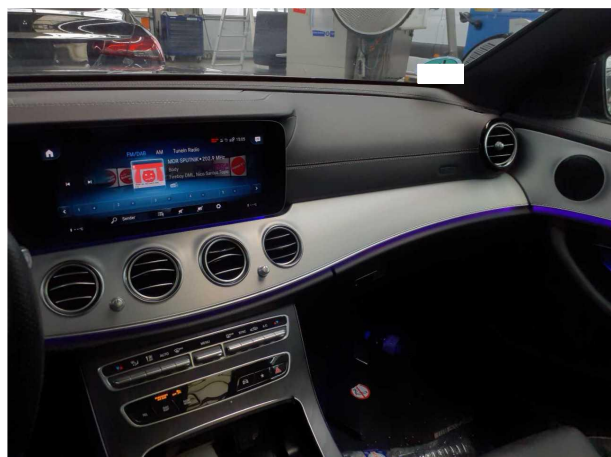


Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Reifendruck) - undicht - erneuern

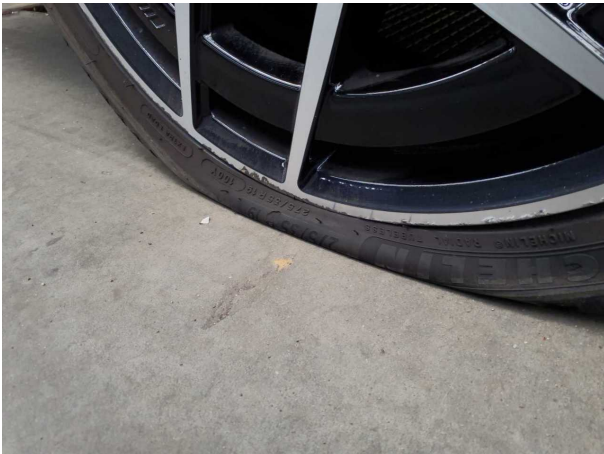

Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Reifendruck) - undicht - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Reifendruck) - undicht - erneuern




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #3: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Motorkontrollleuchte - Kostenausweitung möglich) - Befund

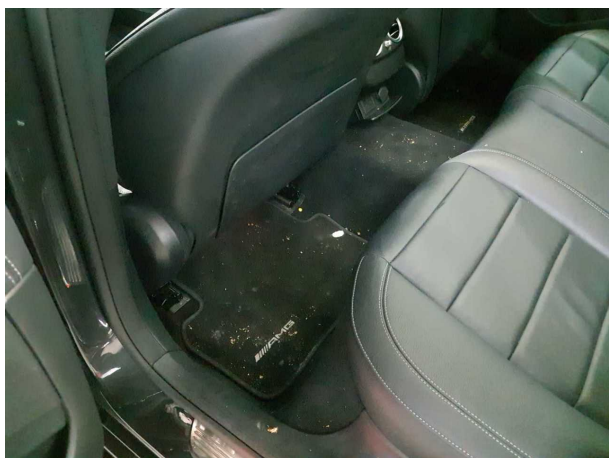


Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

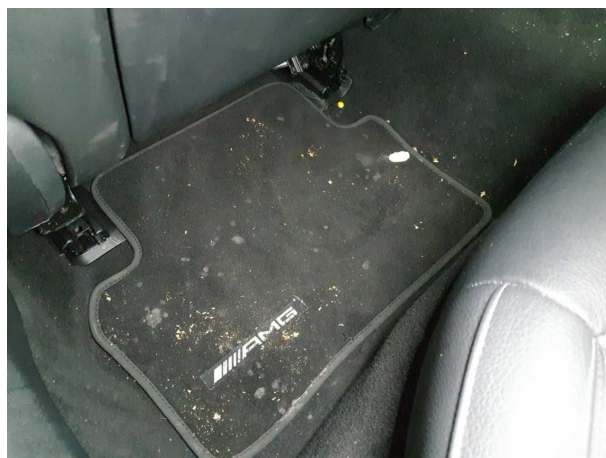


Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

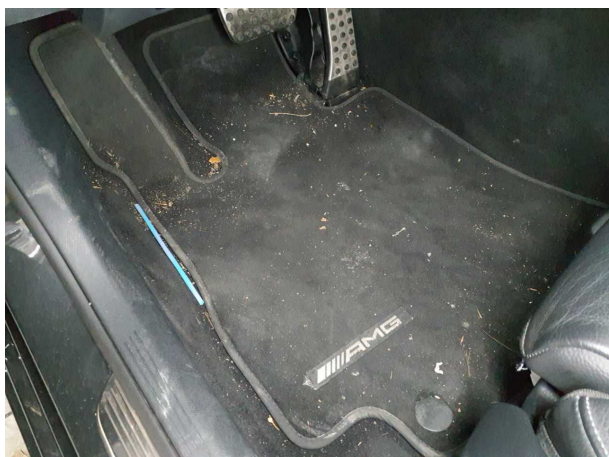

Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

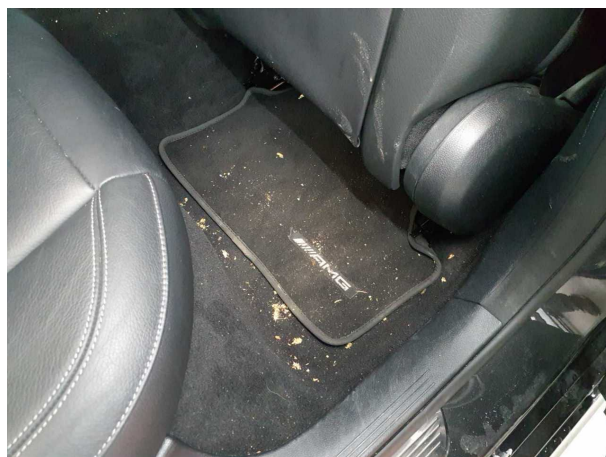

Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

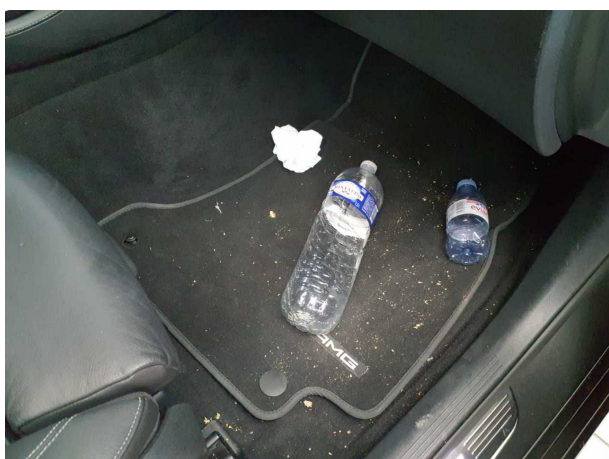


Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren




Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren

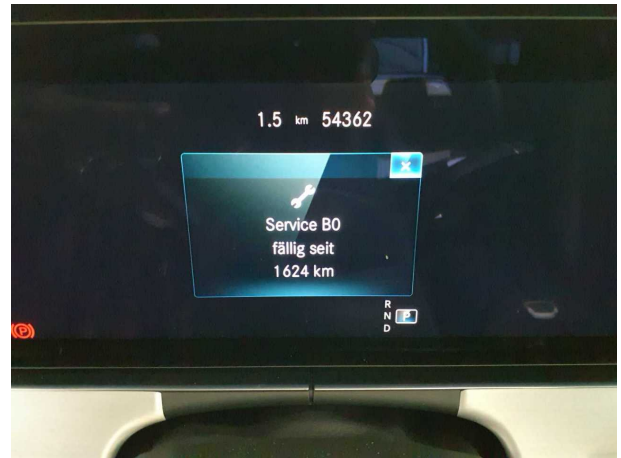

Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

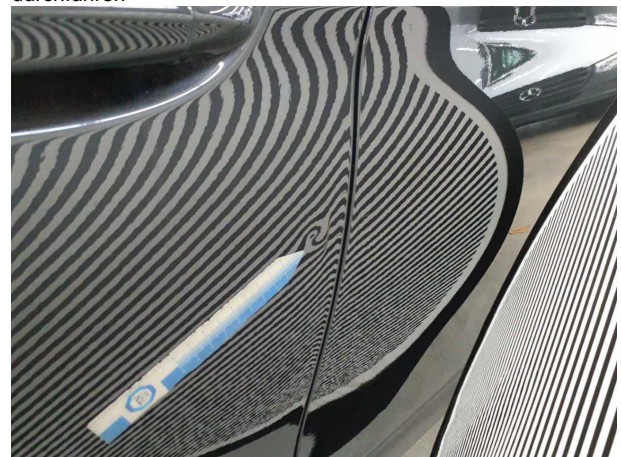

Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

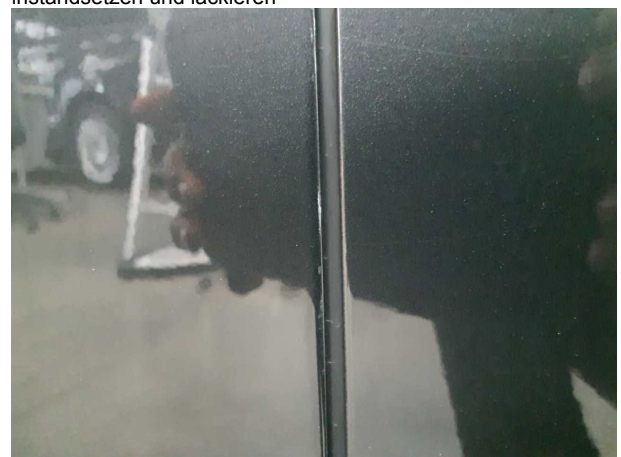

Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern

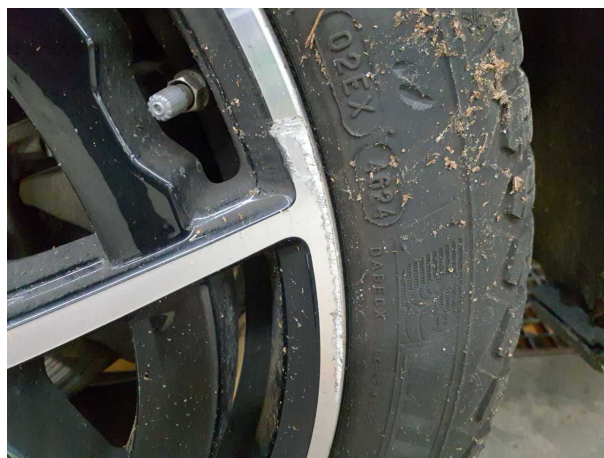

Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

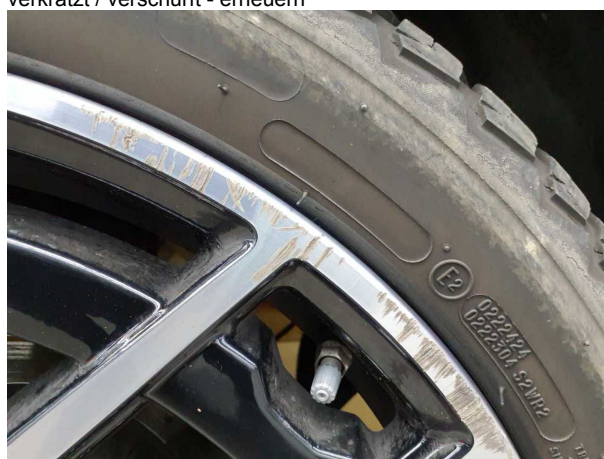


Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

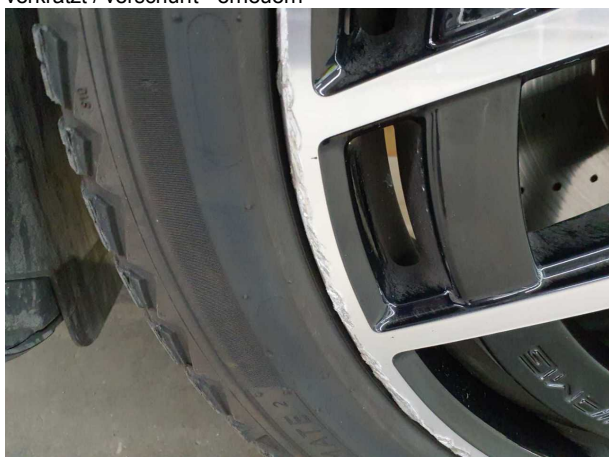

Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

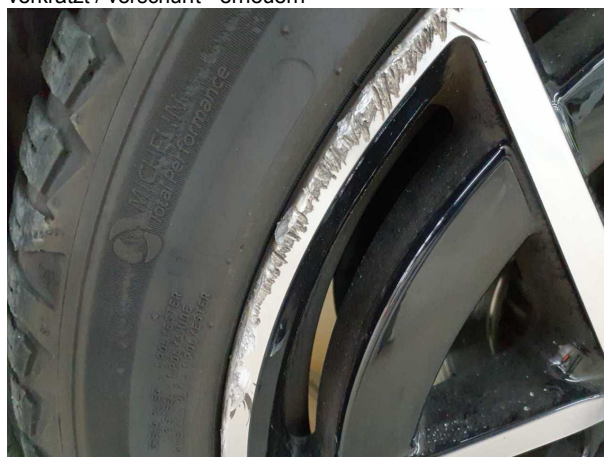

Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

Unfallfotos




Unfall 1: Front, Seite rechts

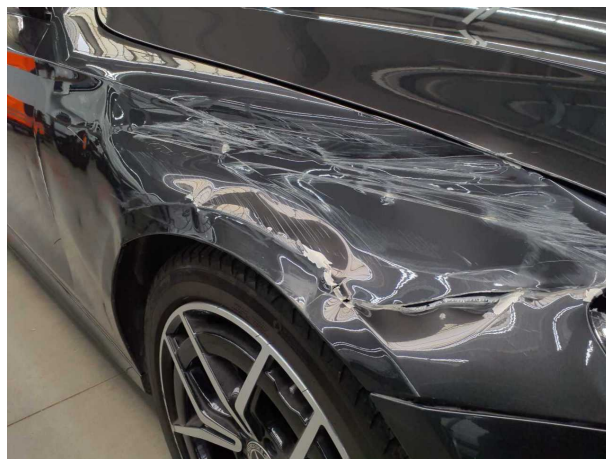

Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts

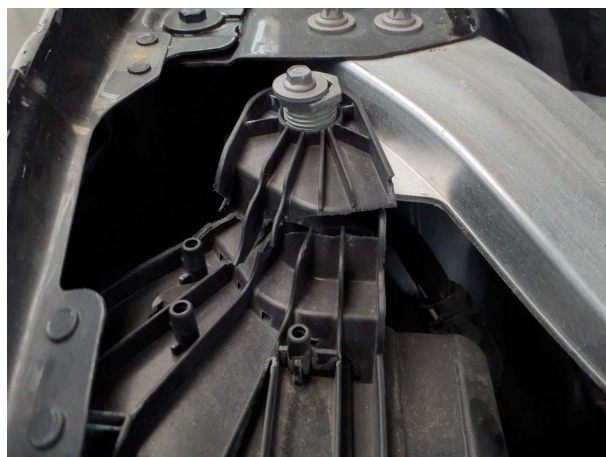

Unfall 1: Front, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite rechts

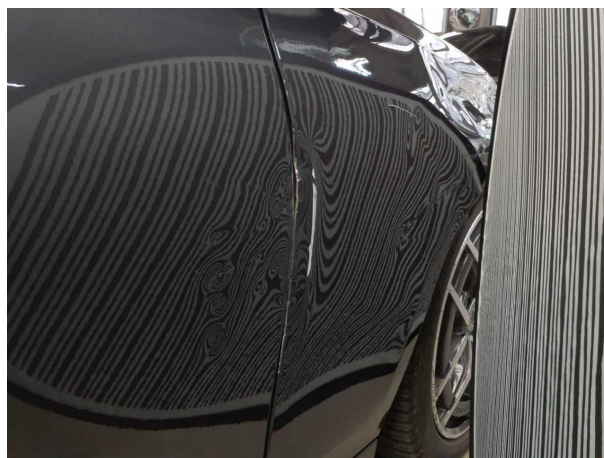


Unfall 1: Front, Seite rechts

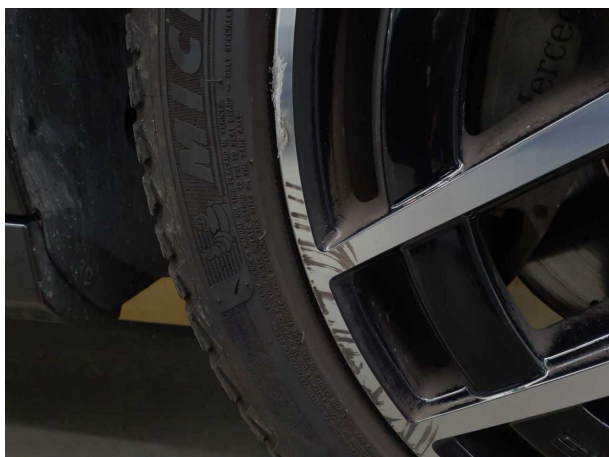


Unfall 1: Front, Seite rechts

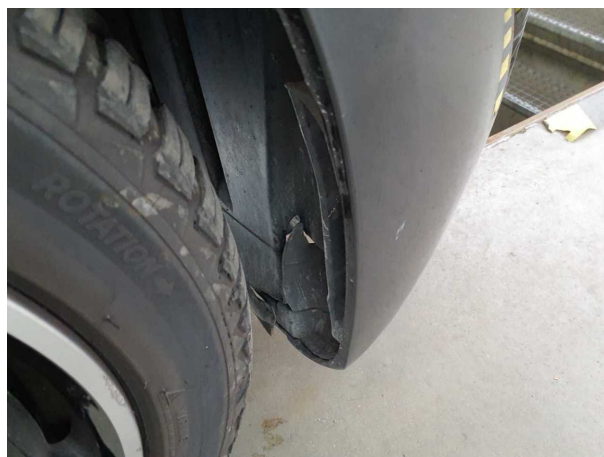


Unfall 1: Front, Seite rechts

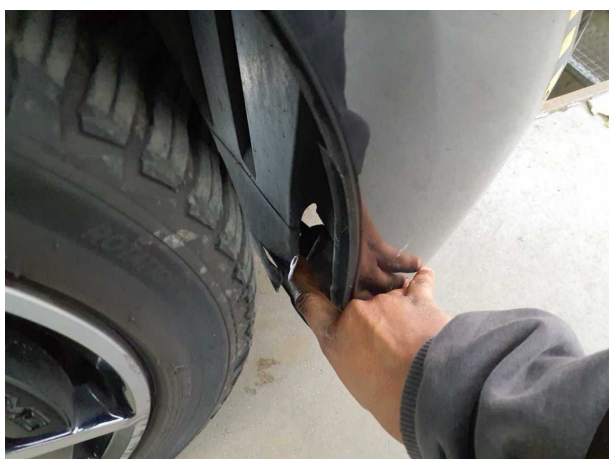

Unfall 1: Front, Seite rechts

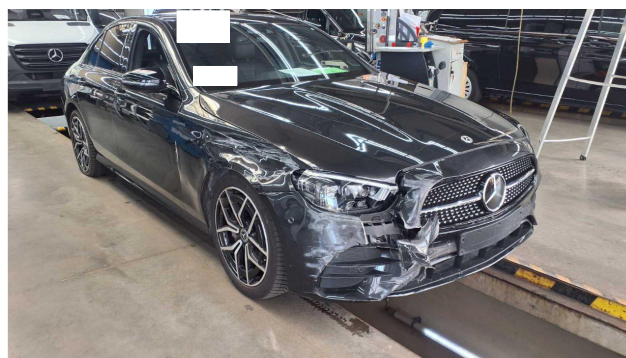

Unfall 1: Front, Seite rechts

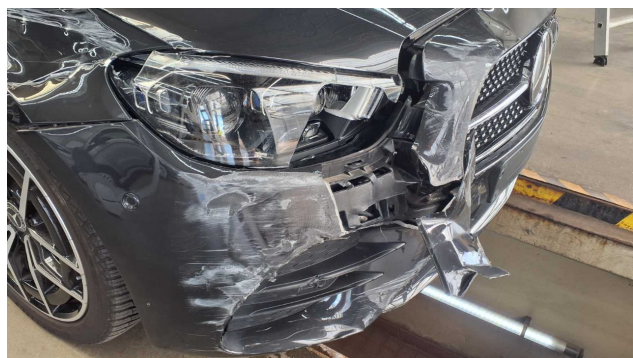


Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts

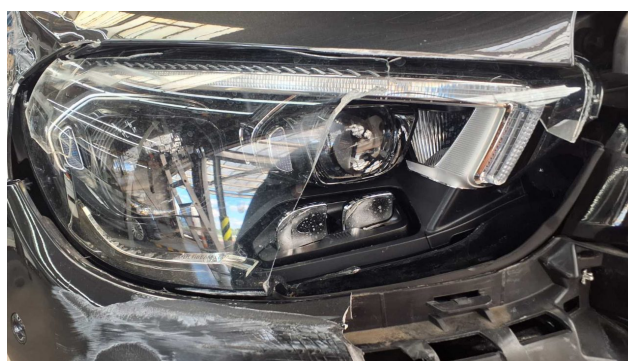

Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR _W1KZF0EB1PB1424 02.06.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	E-KLASS	E 220 D
FZ-IDENT-NR	W1KZF0EB1PB142426	8	TYP-CODE 03 1L 13
ERSTE ZUL	10.07.2024	LAUFLEIST 54362	
REP-FIRMA			

AUSFUEHR-VARIANTEN	AB 03.2023	AENDERUNGSPAKET 22/2	INSTR-TAF LED ARTICO
	FAHRASSISTENZPAKET	AMG LINE EXTERIEUR	KABELLOSES LADEGER
	HEADUNIT ECE/ROW	BUSINESS PAKET	2 USB ANSCHLUESSE H
	AMG LINE INTERIEUR	MOBILE KOM-MODUL LTE	ERWEIT FUNKTION MBUX
	MODELL 2023	TOUCHPAD	KLIMA THERMATIC
	WAERMED DUNKEL GLAS	SPIEGEL PAKET	VERKEHRSSZ-ERKENNUNG
	A-/I-SPIEG AUT ABBL	AUSSENSP EL/KLAPPBAR	RUECKFAHRKAMERA
	ADAPT FERNLICHTASS	ANTENNE GPS	MBUX HIGH END PAKET
	NAVIGATIONSPAKET	MBUX FUER NAVIGATION	MBUX MULTIMEDIA SYST
	NAVIGAT FESTPLATTE	WIDESCREE COCKPIT	MULTIBEAM LED
	FRONTSCH OPTIMIERT	WASCHANLAGE BEHEIZT	POLSTERUNG LEDER
	SITZHEIZUNG VORN	FONDSITZ KLAPPBAR	SPORTLENKRAD LEDER
	PARKEN-PAKET	SITZKOMFORTPAKET	ABLAGEPAKET
	ZIERELEM ALU LAENG	PARK-ASSISTENT	BELEUCHTUNG AMBIENTE
	EINSTIEGL BELEUCHTET	ELEKTR ANLAGE 48V	TECHNISCHE WEITERENT
	WTLP MIT RDE CODE	KAELEMITTEL R1234YF	BEHAELTER ADBLUE
	KUEHLERJALOUSIE	BREMSSCH GROSS AUSF	MITTELKONSOLE HOLZ
	AIRBAG BEIF ABSCHALT	SCHALTPADD AM LENKR	DYNAMIC SELECT
	AUTOMATIK 9-GANG	REIFENDRUCKKONTROLLE	AGILITY CONTR FAHRW
	AKTIVLENKUNG	ABSTANDASSIST AKTIV	245/40-/275/35 R19 Y
	8J X 19/9J X 19 ALU	TIREFIT	BLUE TEC GEN 4
	ABGASANL DPF GEN 2.0	ABGASANL MIT 3 SENS	KRAFTST-BEH VERGR
	FUSSGAENGERSCHUTZ	NOTRUFASSISTENTSYST	PANORAMA SCHIEBEDACH
	DAB TUNER	RADLAUFVERBREITERUNG	TYPKENNZ HECKD WEGF
	AMG STYLING	NIGHT-PAKET	ROHBAULASTSTUFE 1

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN
LEIT-NR

54-1011 01	KURZTEST DURCHFUEHREN UMFASST: STAR-DIAGNOSE AN-/ABSCHLIESSEN, KURZTEST DURCHFUEHREN, DATEN AUSDRUCKEN, FEHLERSPEICHER LOESCHEN
54-7989 01	MASSEKABEL BATTERIE AB-/ANBAUEN BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN
54-1011 01	DIAGNOSE VOR REPARATUR
54-1011 01	DIAGNOSE NACH REPARATUR
61-1086 01	MOTORRAUMVERKLEIDUNG U VORDER UND MITTELTEIL AUS-/EINBAUEN
61-1073 01)	ABDECKUNG V U L AUS-/EINBAUEN
61-1074 01)	ABDECKUNG V U R AUS-/EINBAUEN
40-6500 01	FAHRZEUG KPL VERMESSEN VOR REPARATUR

SYSTEM AUDATEX

BLATT 1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR _W1KZF0EB1PB1424 02.06.2026

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN
LEIT-NR

40-1450 01 4 RAEDER AUS-/EINBAUEN
UMRUESTEN AUF RAEDER FUER LACKIERKABINE

88-2531 01 REPARATUR FRONTSCHADEN R DURCHFUEHREN
UMFASST: STOSSFAENGER, MOTORHAUBE,
KUEHLERVERKLEIDUNG, KOTFLUEGEL V R UND
LEUCHTEINHEIT V R ERNEUERN
ANBAUTEILE UMBAUEN GGF ERNEUERN

88-1375 01 ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ERNEUERN
(FZG MIT FUSSGAENGERSCHUTZ)

88-1376 01 ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ERNEUERN
(FZG MIT PARKASSISTENT)

82-4886 01 ZUSATZ ZU SCHEINWERFER ERNEUERN
(FZG MIT LED-SCHEINWERFER)

88-4704 01 RADHAUSSCHALE V V R AUS-/EINBAUEN

88-2657 01 BEIDE MOTORHAUBENSCHARNIERE AUS-EIN

91-2173 01 AUFSTELLER L M-HAUBE AUS-/EINBAUEN

91-2174 01 AUFSTELLER R M-HAUBE AUS-/EINBAUEN

72-1515 01 TUER V R ERNEUERN, MIT TEILE UMBAUEN
UMFASST: TUEERVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN
UND ALLE ANBAUTEILE UMBAUEN

72-2692 01 SCHARNIER O TUER V R ERNEUERN

72-2694 01 SCHARNIER U TUER V R ERNEUERN

72-1019 01) TUER V R EINSTELLEN

68-4901 01 HANDSCHUHKASTEN AUS-/EINBAUEN
KN LUFTFUEHRUNG V AUS-/EINBAUEN

40-5085 01) DRUCKSENSOR REIFEN V R AUS-/EINBAUEN

40-2713 01 ZUSATZ ZU SCHEIBENRAD ERNEUERN
(FZG MIT REIFENDRUCKKONTROLLE)

82-1120 01 SCHEINWERFER EINSTELLEN
(FZG MIT LED SCHEINWERFER)
UMFASST: NULLLAGE DER LED SCHEINWERFER
MIT STAR-DIAGNOSE EINSTELLEN

7300 LENKGETRIEBE PRUEFEN

9826 VORDERACHSHAELFTE R PRUEFEN

97-2500 ZAX HOHLRAUM KONSERVIEREN ERG-ARB

97-2500 ZAX MOTORHAUBE HOHLRAUM KONSERVIEREN

97-2500 ZAX KOTFLUEGEL V R HOHLRAUM KONSERVIEREN

97-2500 ZAX TUER V R HOHLRAUM KONSERVIEREN

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR _W1KZF0EB1PB1424 02.06.2026

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC KLARLACK HART	AW	ARB.- PREIS
------------------------	-------------	-------------------------------------	----	----------------

98-1731 01	VERKLEIDUNG STOSSF V	EFFEKTSPRITZEN
98-1710 ZAX	SENSOR PARKTR V A R	EFFEKTSPRITZEN
98-1710 ZAX	SENSOR PARKTR V I R	EFFEKTSPRITZEN
98-2805 01	MOTORHAUBE	NEUTEILLACK ST I-M
98-2005 ZAX	SCHARNIER L M-HAUBE	NEUTEILLACK ST I-J
98-2005 ZAX	SCHARNIER R M-HAUBE	NEUTEILLACK ST I-J
98-2615 01	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK ST I-M
98-4315 01	TUER V R	NEUTEILLACK ST I-M
LE 1488	SCHARNIER O TUER V R	NEUTEILLACK ST I-M
LE 1496	SCHARNIER U TUER V R	NEUTEILLACK ST I-M
98-9925 ZAX	ZUSCHLAG FARBMUST 1	
98-1025 ZAX	A-REINIG ZUR LACKIER	DURCHFUEHREN
98-1020 ZAX	FAHRZEUG POLIEREN	
	ZUR LACKANGLEICHUNG	
98-1050 ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR DER	
	OFENTROCKNUNG DURCHFUEHREN	
98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-	
	LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN	
98-9918 ZAX	FARBTONFINDUNG DURCHFUEHREN	
	UMFASST: ANGRENZENDES BAUTEIL	
	AUFFOLIEREN UND FARBTONFINDUNG MIT	
	FARBMUSTER/FARBMESSGERAET DURCHFUEHREN	

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.05.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0260		HALTER KENNZEICHEN V	213 880 3105	
0283		VERKLEIDUNG STOSSF V	213 885 7504 9999	
0288		FUEHRUNGSSCHIENE A R	213 885 1804	
0299		ABDECK ABSCHLEPPPOESE	213 880 2307 9999	
0303		GITTER U L STOSSF V	213 885 8904	
0304		GITTER U R STOSSF V	213 885 9004	
0305		GITTER STOSSF V M	213 885 8804	
0306	3	NIETBOLZEN	000 991 4940	
0316		ZIERBL STOSSF V R	213 885 6406	
0317		ZIERL STOSSF V U	213 885 1707	
0327	4	BLINDNIET L	000 991 3604	
0328	4	BLINDNIET R	000 991 3604	
0330		LUFTLTG STOSSF R	213 885 8606	
0332		LUFTLTG STOSSF U R	213 885 8406	
0335		TRAEGER M STOSSF V	213 885 7304	
0336		TRAEGER O STOSSF V	213 885 4706	
0343		TRAEGER L STOSSF V	213 885 7104	
0344		TRAEGER R STOSSF V	213 885 7204	
0349		PRALLDAEMPFER V M	213 885 0605	

SYSTEM AUDATEX

BLATT

3

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1KZF0EB1PB1424 02.06.2026

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.05.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0354	16	NIET	000 991 3604	
0356		ABSTANDSRING V A R	000 542 2112	
0358		ABSTANDSRING V M R	000 542 2112	
0360		ABSTANDSRING V I R	000 542 2112	
0362		SENSOR PARKTR V A R	223 905 0005 9999	
0364		SENSOR PARKTR V M R	223 905 4000 9999	
0366		SENSOR PARKTR V I R	223 905 4000 9999	
0377		KABELSTRANG STOSSF V	213 540 2693	
0390		ZIERL M STOSSF V	213 885 0505	
0405		KUEHLERGRILL	213 888 6400	
0407		RAHMEN KUEHLERGRILL	213 885 8204	
0409		LUFTFUEHRUNG GITT V	238 885 3801	
0412		ZIERLEISTE R K-GRILL	238 888 1800	
0432		EMBLEM HERSTELLER V	000 817 3305	
0437		ABDECKUNG K-GRILL	213 888 9400	
0464		ANSCHLAG M-HAUBE R	003 998 4650	
0471		MOTORHAUBE	213 880 0357	
0475		SCHARNIER L M-HAUBE	213 880 0128	
0476		SCHARNIER R M-HAUBE	213 880 0228	
0483	2 X	SCHRAUBE M6X20 L	011 990 4001	
0484	2 X	SCHRAUBE M6X20 R	011 990 4001	
0489	3	MUTTER M6 L	005 990 6450	
0490	3	MUTTER M6 R	005 990 6450	
0497		GASDRUCKDAEMPFER V L	213 980 0164	
0498		GASDRUCKDAEMPFER V R	213 980 0264	
0562		SCHEINWERFER R	213 906 7008	
0564	2	SCHRAUBE SCHEINW R	006 990 1800	
0566		SCHRAUBE SCHEINW R	006 990 7012	
0582		LUEFTER SCHEINW R	213 906 8101	
0594		DECKEL SCHEINW R	000 826 8924	
0742		KOTFLUEGEL V R	213 880 0018	
0750		ZWISCHENLAGE V R	213 889 0295	
0792	4	SCHRAUBE R	001 990 6736	
0794		SCHRAUBE M6X16 R	N910105 006023	
0796	2 X	MUTTER M6 R	414 990 0051	
0798	2	SCHRAUBE R	099 990 0014	
0840		RADHAUSSCHALE V V R	238 690 1603	
0844	3 X	BLINDNIET R	124 990 0492	
0848	2	MUTTER R	000 990 9918	
1482		TUER V R	213 720 0205	
1488		SCHARNIER O TUER V R	205 720 7811	
1496		SCHARNIER U TUER V R	213 720 1210	
1510		DICHTUNG TUER V R	000 727 1300	
1528	4 X	SCHRAUBE R	230 984 0129	
1530	2 X	MUTTER M8 R	005 990 2050	
1536	2 X	MUTTER M8 R	005 990 2050	
7202		SCHEIBENRAD V R	:213 401 6500647X23	
7210		NABENKAPPE V R	+171 400 0125 5337	
7228		REIFEN V R		
7284		SENSOR REIFENDR V R	000 905 2102	

SYSTEM AUDATEX

BLATT

4

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR _W1KZF0EB1PB1424 02.06.2026

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.05.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
7753		LUFTFUEHRUNG KUEHLER	213 505 0030	
8776		ABDECKUNG V U R	213 520 2600	
8779		ABDECK V MOTORRAUM	213 520 1300	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
+ = FARB-NR BESTIMMEN
: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = 67906882

SYSTEM AUDATEX

BLATT

5

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1KZF0EB1PB1424

02.06.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 D
FZ-IDENT-NR W1KZF0EB1PB142426 TYP-CODE 03 1L 13
ERSTE ZUL 10.07.2024
REP-FIRMA MERCEDES-BENZ AUTOMOTIVE MOBILITY GMBH AM POSTBAHNHOF 16
10243 BERLIN

KD-NR / SV-NR : 132275 67906882 CLASSDIRECT REL 23.09
VERSIONS-NR: 50.2309.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 02.06.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : AI BB B3 B5 C3 C4 C5 DJ D0 D3 D5 D8 E3 E8 F1 F4
F9 G5 G6 G7 G8 G9 HB HC HD H0 H2 H4 I0 I2 I5 I7
J4 J7 J9 K4 LA L3 L6 M2 M7 N6 N8 OA OD OE OF O1
O4 O7 PD P1 P4 P7 P9 Q3 Q6 Q7 Q8 R6 SQ T0 UF UQ
US U8 V1 V4 V7 V8 XB XC X1 X4 X6 Y4 Z1
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : AI BB B3 B5 C3 C4 C5 DJ D0 D3 D5 D8 E3 E8 F1 F4
F9 G5 G6 G7 G8 G9 HB HC HD H0 H2 H4 I0 I2 I5 I7
J4 J7 J9 K4 LA L3 L6 M2 M7 N6 N8 OA OD OE OF O1
O4 O7 PD P1 P4 P7 P9 Q3 Q6 Q7 Q8 R6 SQ T0 UF UQ
US U8 V1 V4 V7 V8 XB XC X1 X4 X6 Y4 Z1

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : E 0568 EL / E 0570 EL / E 0572 EL / E 7204 EL
E 7228 AW / N 6800 LO / N 6801 LO / N 9977 LO
V 9901 LO / H 0471 LO / H 0742 LO / H 1482 LO
E 1482 ---> E 1510 Z / E 0303 ---> N 0283 Z
E 0303 ---> N 0283 LO / E 0475 ---> N 0471 Z
E 0475 ---> N 0471 LO / E 0582 ---> N 0562 Z
E 0582 ---> N 0562 LO / E 1488 ---> N 1482 Z
E 1488 ---> N 1482 LO / E 7202 ---> N 7202 Z
E 7202 ---> N 7202 LO / E 0283 ---> N 8779 Z
E 0283 ---> N 8779 LO / E 0299 ---> LE 0299 EL
L 9957 LL

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS
- MECH/SPENGLER
- LACKIERER -HERST

RANDFAHNEN-CODES

- AKTIVE CODES

ERSATZTEILE

- PREISSTAND
- ET-PREIS-DATUM MASTER

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LE 0283 / LE 0362 / LE 0366 / LE 0471
LE 0475 / LE 0476 / LE 0742 / LE 1482
SYSTEM AUDATEX

OLIVER HASE

SYSTEM AUDATEX