



W1KAH5EB7PF068345

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	243.849 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	3.964 km
Typ/Modell	C 300 e	HU (Bericht lag vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	W1KAH5EB7PF068345	Leistung	150 kW
Hubraum	1.999 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	17.08.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Wertminderung
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Optische Beeinträchtigung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Optische Beeinträchtigung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Optische Beeinträchtigung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Sicherheitsrelevanter Mangel) - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R18 95V	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	C 300 e	Laufleistung (abgelesen)	243.849 km
Fahrgestellnummer	W1KAH5EB7PF068345	Erstzulassung	17.08.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Christian Bauer)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

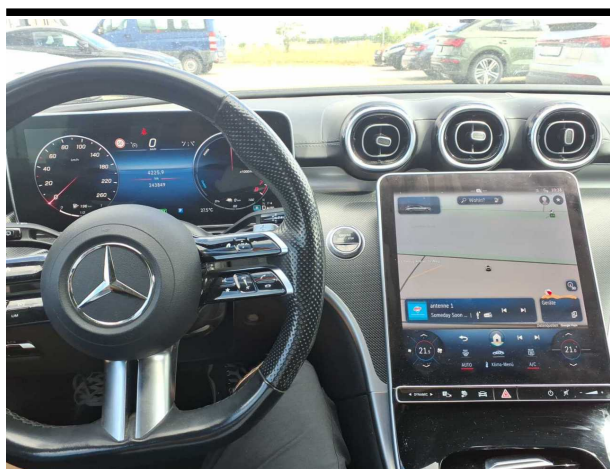


Abbildung 7: Innenraum

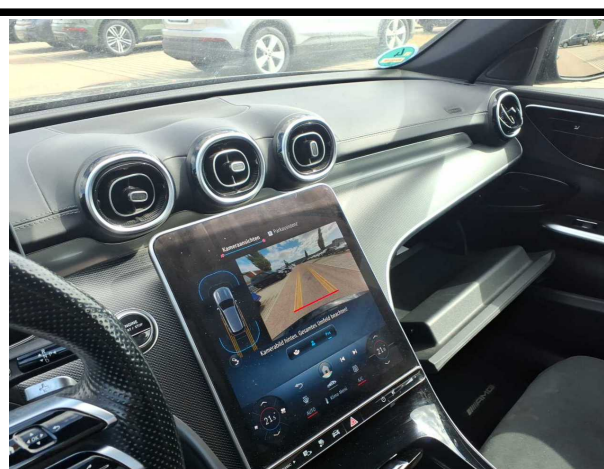


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

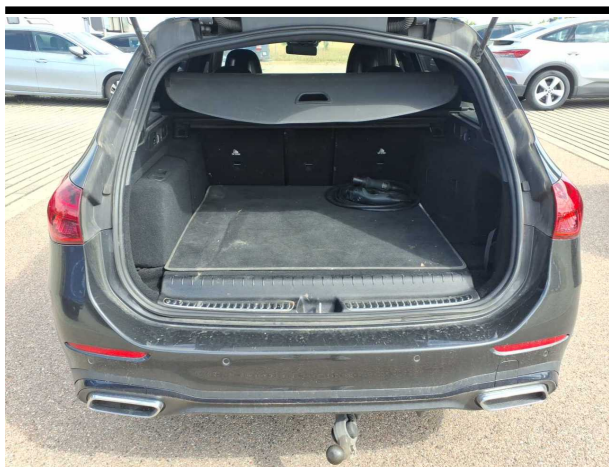


Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Dokumente

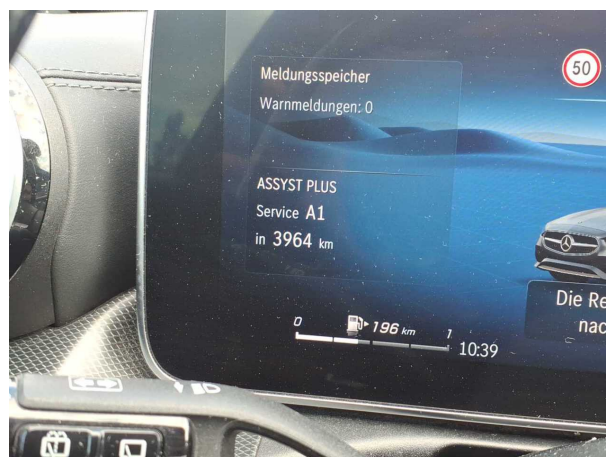


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Sonstiges

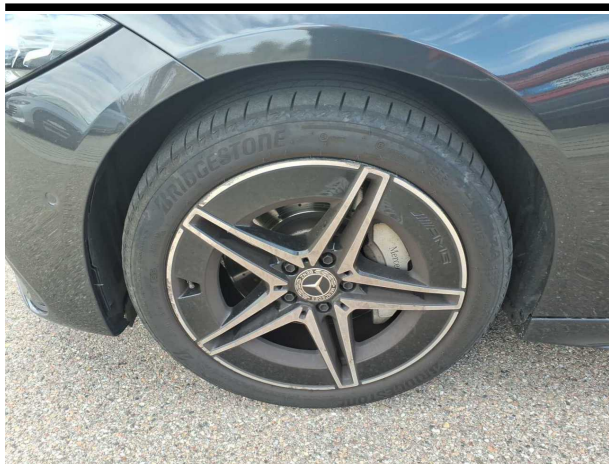


Abbildung 19: Sonstiges

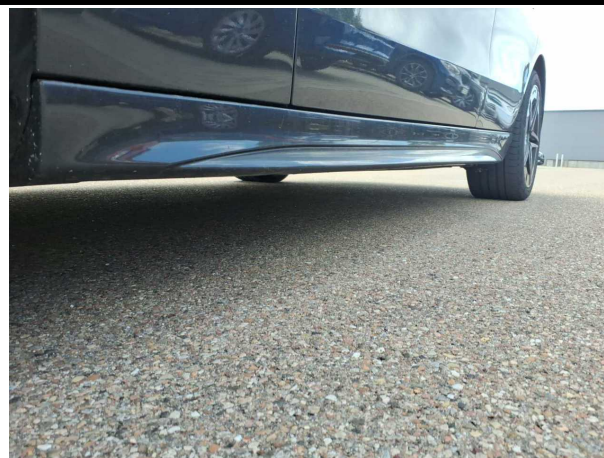


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

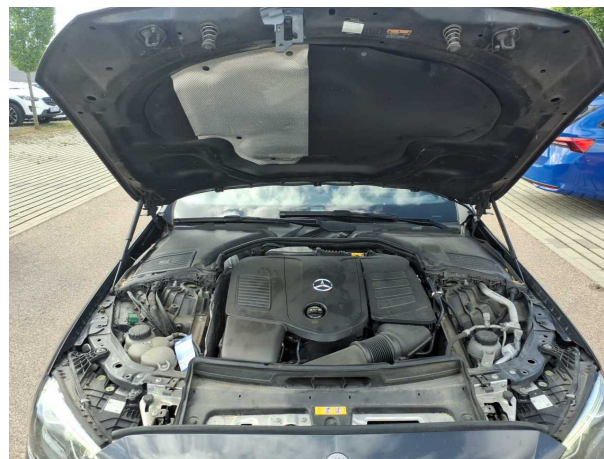


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

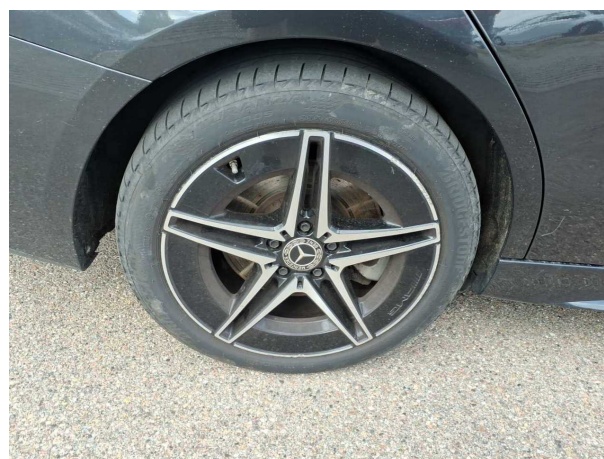


Abbildung 24: Sonstiges


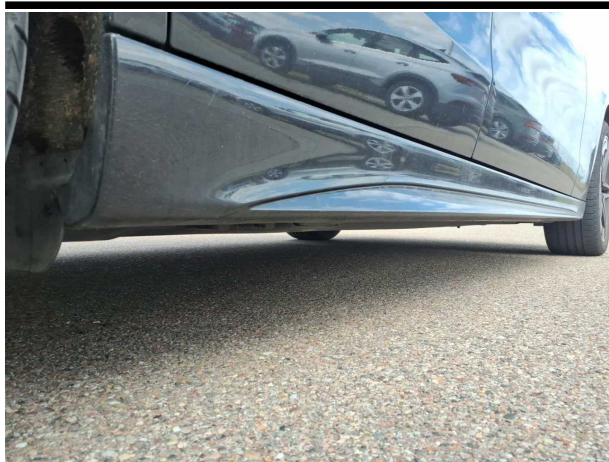


Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

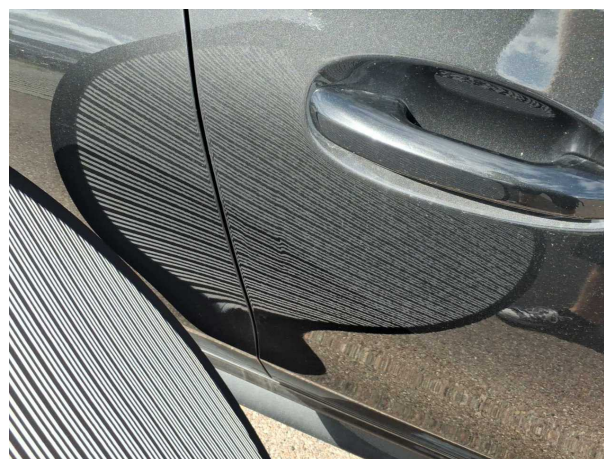

Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

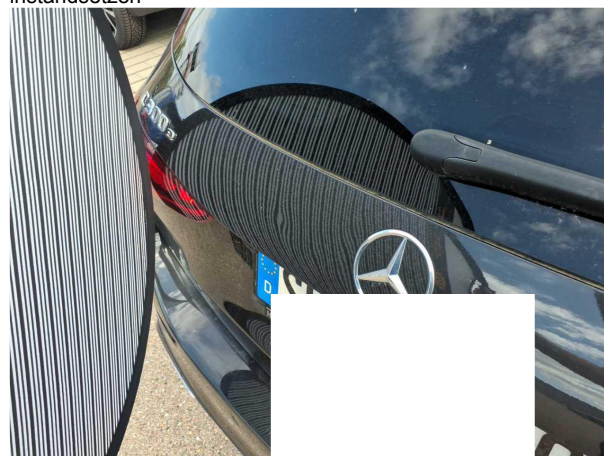

Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

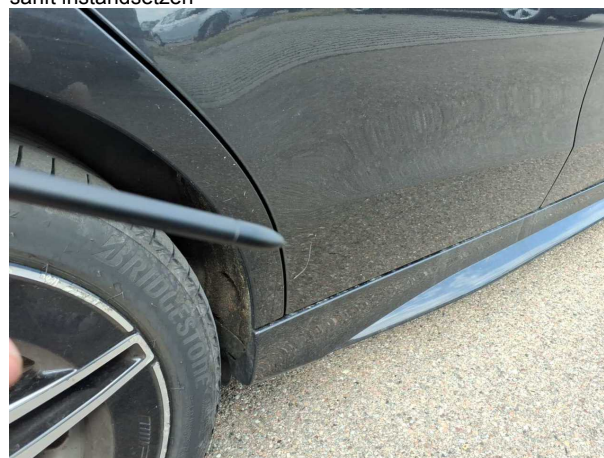


Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Wertminderung

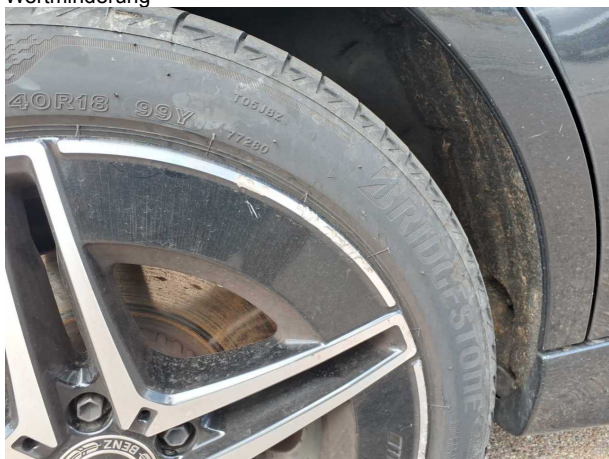


Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Optische Beeinträchtigung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

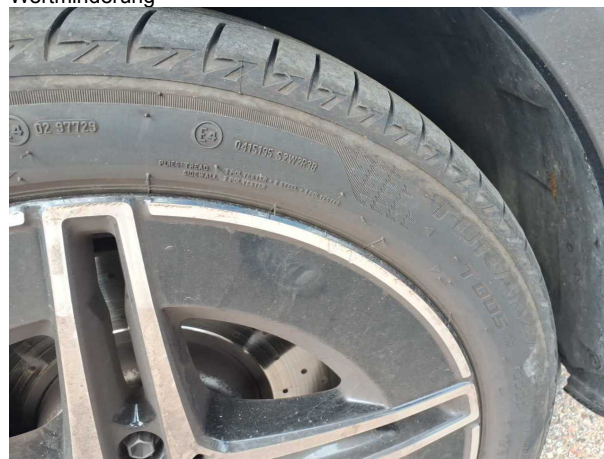

Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Optische Beeinträchtigung) - verkratzt / verschürft -




Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - Wertminderung

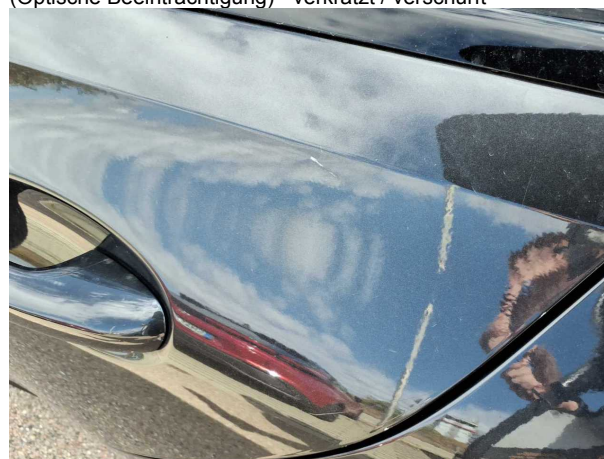

Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... Wertminderung




Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - Wertminderung

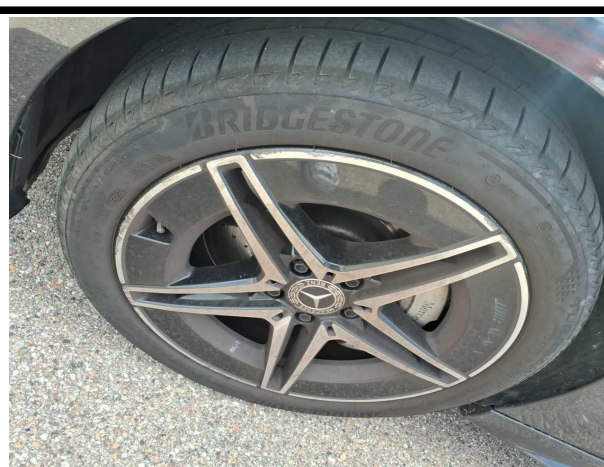


Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Optische Beeinträchtigung) - kratzt / verschürft -



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Sicherheitsrelevanter Mangel) - verkratzt / verschürft - erneuern

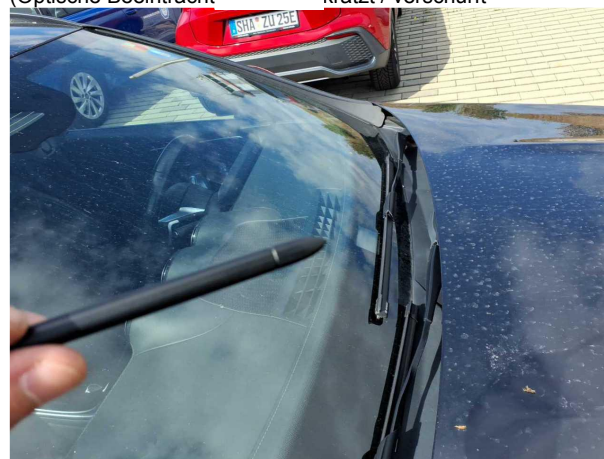

Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

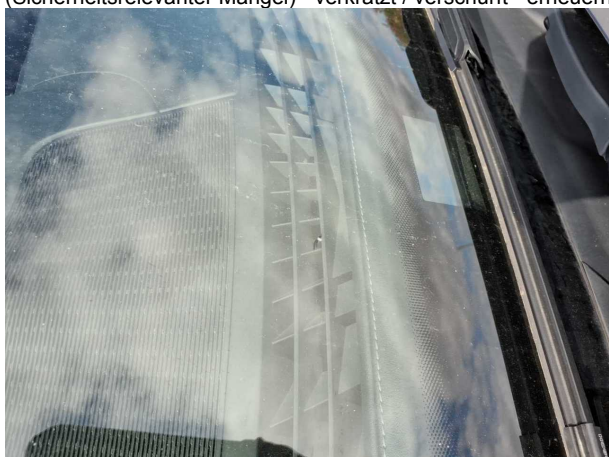

Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern