

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi Q7 55 TFSI e quattro S line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden


VIN: WAUZZZ4M7PD035004

Kilometerstand: 47.946 km

Erstzulassung: 01.08.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe

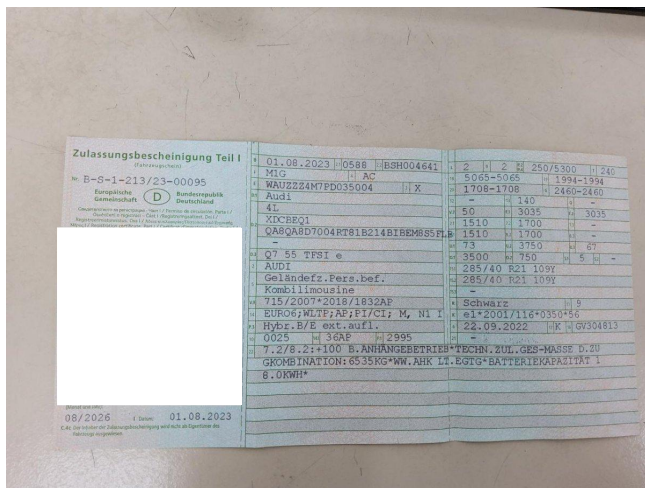

Radlaufabdeckung hinten links verschrammt (DEKRA)



Tür hinten rechts unsachgemäß lackiert, Orangenhaut und Silikoneinschlüsse (DEKRA)

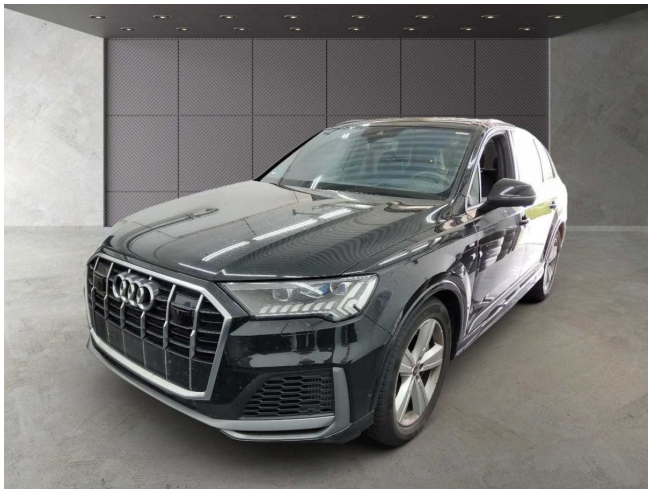

Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)




Ladekabel (DEKRA)




Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Frontspoiler, Luftführungsgitter mit Blende und Schließteil beschädigt (gebrochen) (DEKRA)

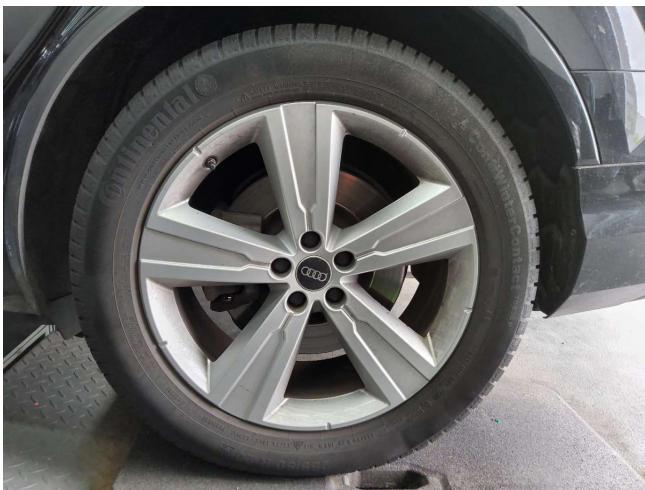

Fahrbereifung (DEKRA)

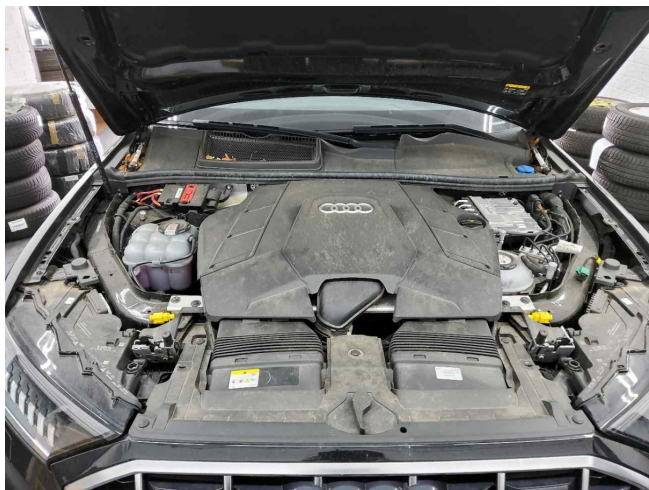

Motorraum (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)




Frontspoiler, Luftführungsgitter mit Blende und Schließteil beschädigt (gebrochen) (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)

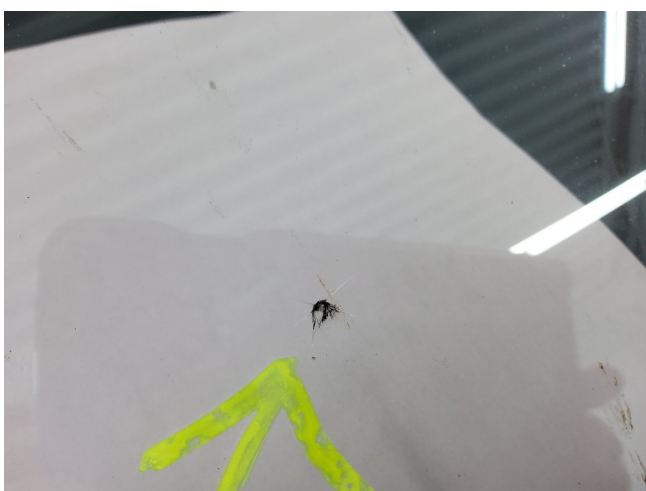

Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)

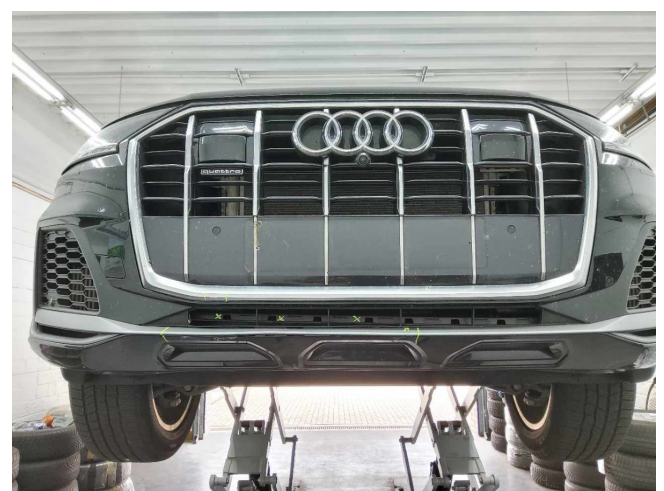

Frontspoiler, Luftführungsgitter mit Blende und Schließteil beschädigt (gebrochen) (DEKRA)



Tür hinten rechts unsachgemäß lackiert, Orangenhaut und Silikoneinschlüsse (DEKRA)



Frontspoiler, Luftführungsgitter mit Blende und Schließteil beschädigt (gebrochen) (DEKRA)




Kühlergrill beschädigt (DEKRA)



Kühlergrill beschädigt (DEKRA)



Tür hinten rechts unsachgemäß lackiert, Orangenhaut und Silikoneinschlüsse (DEKRA)

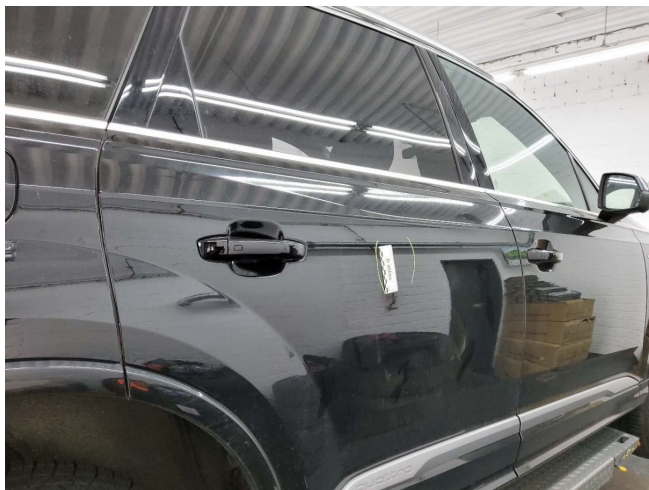

Tür hinten rechts unsachgemäß lackiert, Orangenhaut und Silikoneinschlüsse (DEKRA)



Radlaufabdeckung hinten links verschrammt (DEKRA)

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q7 55 TFSI e quattro S line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WAUZZZ4M7PD035004

Kilometerstand: 47.946 km

Erstzulassung: 01.08.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe

Minderwertgutachten

Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell			
	Audi		Q7 55 TFSI e quattro S line			55 3.0 TFSI e quattro EU6d, S line, (..			
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	WAUZZZ4M7PD035004		Sport-Utility-Vehicle			5	Hybr.B/E ext. aufl.	0588/BSG	
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
		01.08.2023	k. A.	k. A.	250 kW	6	2995	08/26	
	0,00 %		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)
			0,00 %		17,9		A+		59 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	k. A.		47.946 km		k. A.		nein	09/25	36.016 km
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am		nächster KD (km)	
Mythossschwarz Metallic			metallic		nein	k. A.		11.200 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
Digital - vollständig									
Polster		Polsterfarbe			Getriebe		Schadstoffk.		
Leder Valcona/Leder C..		schwarz-schwarz			Getriebe Automatik - T..		Euro6d		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung		k. A.							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Minderwertgutachten

Ausstattung	Serienausstattung:					
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: Allradantrieb	
	Audi connect (Internetbasierende Dienste)		Audi connect (Notruf- und Assistance-System)		Audi Drive Select	
	Audi music interface		Außenspiegel Wagenfarbe		Bremsassistent	
	Bremssättel Schwarz lackiert		Dachkantenspoiler		Dachreling (Aluminium)	
	e-tron Aufladesystem		Einparkhilfe hinten (APS)		Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..	
	Elektromotor 100 kW (Hybridantrieb)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	
	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..		Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..		Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..	
	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsysteme..		Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..		Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	
	Fußmatten Velours		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)		Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)	
	Glanz-Paket		Hybrid		Hybrid 280 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW TFSI)	
	Innenspiegel mit Abblendautomatik		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz		Karosserie: 4-türig	
	Klimaautomatik 3-Zonen		Kombiinstrument digital (virtual cockpit)		Kopf-Airbag-System (Sideguard)	
	Kraftstofftank: 75 Ltr.		Ladedose (AC / DC)		Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)	
	Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)		Ladekabel mit Schukostecker		Licht- und Regensensor	
	Licht-Paket		MMI Touch (Touchscreen)		Modellpflege	
	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mi..		Nichtraucher-Paket		Otto-Partikelfilter (OPF)	
	Radioempfang digital (DAB)		Radstand 2995 mm		Reifen-Reparaturkit	
	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Schienensystem im Gepäckraum		Seitenairbag vorn	
	Servolenkung elektronisch gesteuert		Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte		Sitzheizung vorn	
	Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sp..		Start-Stop-Knopf		Start/Stop-Anlage	
Stoßfänger Sport-Design (S-line)		Tagfahrlicht LED		Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth..		
Wegfahrsperrung (elektronisch)		Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go				
Sonderausstattung:						
	Akustikglas Türscheiben seitlich		Assistenz-Paket plus		Audi Smartphone Interface	
	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..		Bedienelemente Audi exclusive Leder		Business-Paket	
	Dachhimmel Alcantara schwarz		Dachhimmel Mikrofaser Dinamica, schwarz		Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion	
	Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heiz..		Head-up-Display		Individualkontursitze vorn	
	Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Esche..		Innenausstattung: erweiterte Interieureleme..		Ionisator zur Luftreinigung (Air-Quality-Syste..	
	Komfort-Standklimatisierung		Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)		Kopfstützen variabel verstellbar	
	Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Mul..		Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar		LM-Felgen 9,5x21 (5-Doppelspeichen, Titano..	
	Matrix-LED-Scheinwerfer mit Laserlicht		Metallic-Lackierung		Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest	
	Reifendruck-Kontrollsystem		Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)		Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfort..	
	Seitenairbag hinten		Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn		Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona / Leder..	
	Sound-System Bang & Olufsen Advanced		Sperrdifferential		Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..	
	Wendematte Gepäckraum (variabel)					
	Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
		Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-		-	-	-	0,00 €	
Vorschäden lt. Bewerter:						
Tauschaggregat		Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
nein		ja	nein	nein	0,00 €	
Nachlackierung -> Tür hinten rechts lackiert: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)						
(U) Nachlackierung -> Frontschaden/Stoßfänger: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)						
(U) Nachlackierung -> Heckschaden: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)						
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein					
	reparierte Unfallschäden: 2					
(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)						
Optischer Zustand						
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert	
1.	Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erneuern (1)					
2.	Lackvorbereitung					
3.	Ladekabel Mode 3					
4.	Radlaufabdeckung hinten links verschrammt - Smart Repair					
5.	Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - smart repair					
6.	Tür hinten links Lackierung, zerkratzt - lackieren mit Lackaufbau					
7.	Tür hinten rechts unsachgemäß lackiert, Orangenhaut und Silikoneinschlüsse - lackieren[...]					
Zwischensumme (Netto)						
Bemerkung zum optischen Zustand:						
zu (1): Eingekerbt;						

Minderwertgutachten

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung												
LNR	Beschreibung - Reparaturart						Reparaturkosten		Anteil		Minderwert	
1.	Frontspoiler, Luftführungsgitter mit Blende und Schließteil beschädigt (gebrochen) - ern[...]											
2.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung											
3.	Kühlergrill beschädigt - erneuern											
4.	Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erneuern (G Flankenschade											
5.	Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern											
6.	Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern (Flankenschaden)											
7.	Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung - erneuern											
Zwischensumme (Netto)												
Fehlteile und Dienstleistungen												
LNR	Beschreibung - Reparaturart						R					
1.	COC-Papiere fehlen											
2.	HU-Bescheinigung fehlt											
3.	Kundendienstcheckheft fehlt											
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt											
Zwischensumme (Netto)												
Summe Minderwerte												
Optischer Zustand												
Technischer Zustand												
Fehlteile und Dienstleistungen												
Endbetrag (Netto)												
19% Mehrwertsteuer												
Endbetrag (Brutto)												
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuern												
LNR	Beschreibung - Reparaturart											
1.	Nachlackierung -> Tür hinten rechts lackiert: Rep.Schaden lt.Elsa											
2.	(U) Nachlackierung -> Frontschaden/Stoßfänger: Rep.Schaden lt.Elsa											
3.	(U) Nachlackierung -> Heckschaden: Rep.Schaden lt.Elsa											
Summe												
Lackdicke		Fondseite links Nachlackiert	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe Nachlackiert	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts Nachlackiert	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
Reifen u. Felgen		Reifenart (montiert) Winterreifen (LM-Felgen)							Felgenbeschreibung Leichtmetall			
		Reifen vorne 255/50 R20 109H		VL 6,00 mm (Continental)			VR 6,00 mm (Continental)					
		Reifen hinten 255/50 R20 109H		HL 7,00 mm (Continental)			HR 7,00 mm (Continental)					
		Bemerkung								Ausstattung ER Reifendichtmittel		

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung		Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
		Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
		Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
		COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
		Verbandskasten	X	Werkzeug	X
		Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
		Ladekabel (1 fach) (TYP2)	X	Ladegerät	
		Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
		Windschott		Kundenrechnung	
		Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
		Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
		Trennnetz	X	Feuerlöscher	
		Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
		Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X				
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt					
Zweiter Radsatz					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	-	-	-	-	
				Vorschadenhöhe	
0,00 €					
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	nein	ja	nein	nein	
				Vorschadenhöhe	
0,00 €					
Nachlackierung -> Tür hinten rechts lackiert: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)					
(U) Nachlackierung -> Frontschaden/Stoßfänger: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)					
(U) Nachlackierung -> Heckschaden: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	k.A.				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer