



Datum: 29.05.2026

Gutachten

Betreff

Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer

WAUZZZF49PA050926

ZUSAMMENFASSUNG



Datum: 29.05.2026

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Besichtigung durch

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart PKW Kombi

Hersteller Audi

Modell / Verkaufsbezeichnung A4 Avant

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 0588 BPK 01131

Fahrzeug-Identnummer WAUZZZF49PA050926

Anzahl Besitzer 1

Erstzulassung / Letzte Zulassung 25.04.2023 / 25.04.2023

Nächste HU 05/2028

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen

Fahrzeug Kennzeichen Kennzeichen nicht entgegen genommen

Laufleistung 197.209 km / abgelesen

Farbe / Farbcode Schwarz Metallic

Antriebsart Frontantrieb

Kraftstoffart Hybr.Diesel/E



Datum: 29.05.2026

Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 120 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.605
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.165
Maße (L/B/H)	4766 x 1847 x 1446
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Dunkelgrau-Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	7.300 km
Durchgeführte Wartungen	07.05.2026 bei 197.160 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R18 97Y	Barum	Sommerreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 245/40 R18 97Y	Barum	Sommerreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - auslegen / polieren
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Delle(n) - Wertminderung
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - Smart Repair
4	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Korrosion - Smart Repair



Datum: 29.05.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
5	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
3	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - Kratzer - kein Abzug
4	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
5	Tür vorn rechts	Tür - Steinschlag - kein Abzug
6	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo - Kratzer - kein Abzug
7	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug
8	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (links und rechts unten) - Steinschlag - kein Abzug

Summe (netto):

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Unterlagen - Betriebsanleitung

Summe (netto):



Datum: 29.05.2026

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	110 µm
2	Dachholm links	104 µm
3	Dachholm rechts	104 µm
4	Heckklappe/-tür	191 µm
5	Kotflügel links	98 µm
6	Kotflügel rechts	105 µm
7	Motorhaube	115 µm
8	Schweller links	56 µm
9	Schweller rechts	74 µm
10	Seitenwand links	463 µm
11	Seitenwand rechts	108 µm
12	Tür hinten links	105 µm
13	Tür hinten rechts	107 µm
14	Tür vorne links	113 µm
15	Tür vorne rechts	107 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.



Datum: 29.05.2026

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 36 Übersichtsfotos, 53 Beschädigungsfotos, 2 Nachlackierungsfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

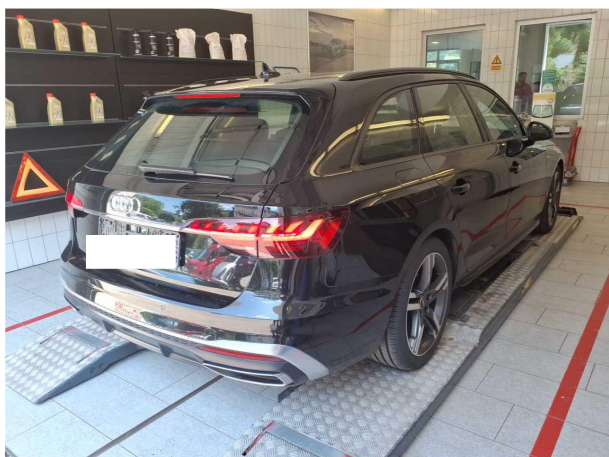


Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

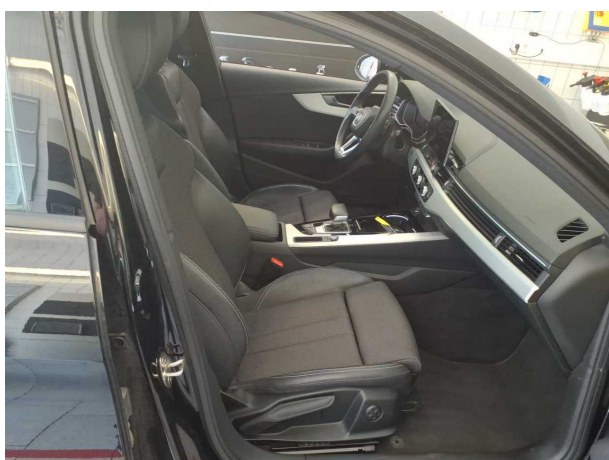


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

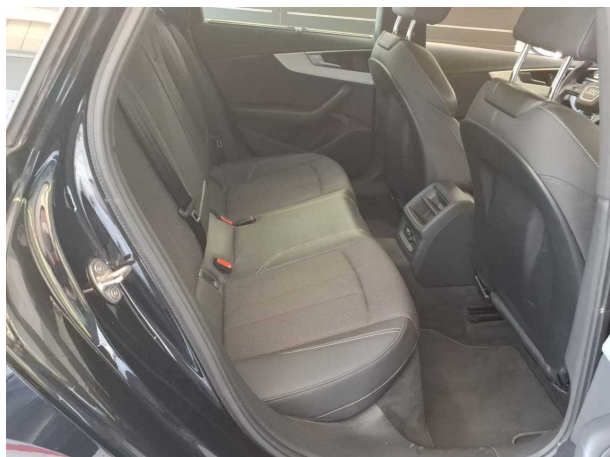


Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument

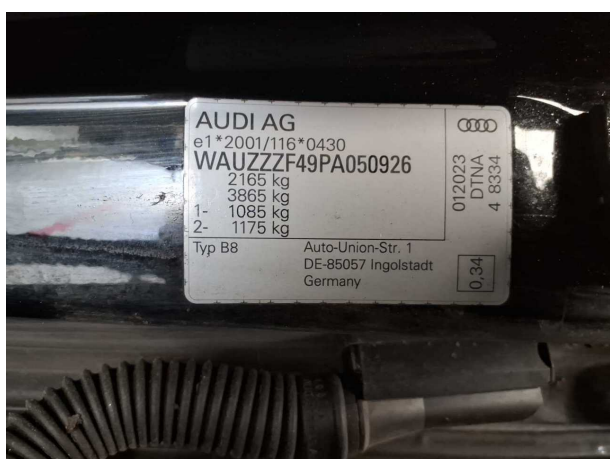


Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Laderaum

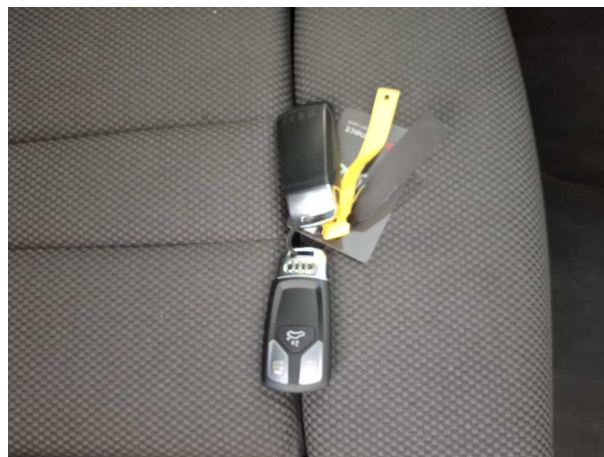


Abbildung 14: Dokumente

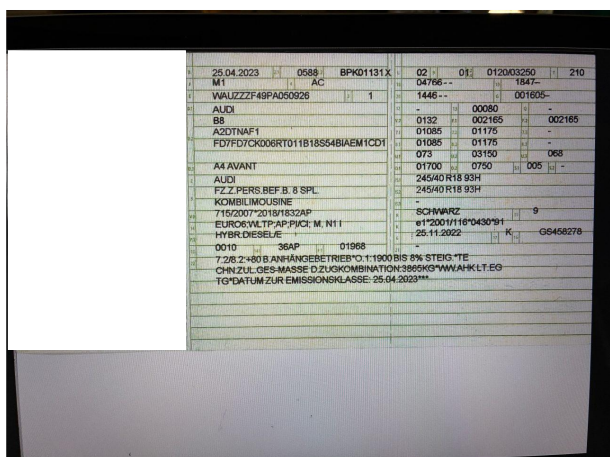


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente

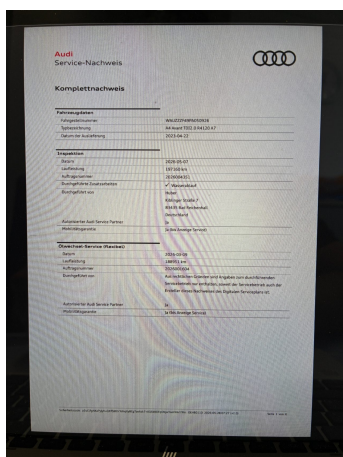


Abbildung 17: Dokumente

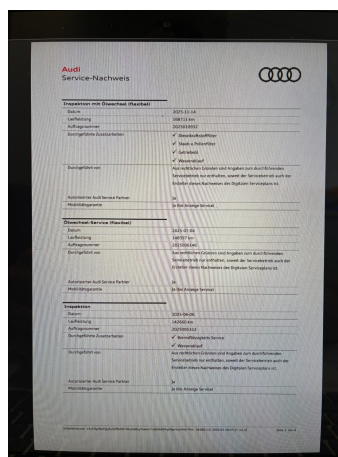


Abbildung 18: Dokumente

Datum: 29.05.2026

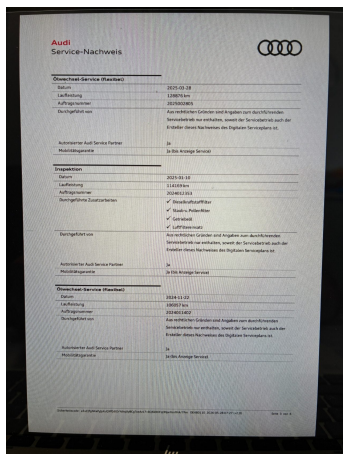


Abbildung 19: Dokumente

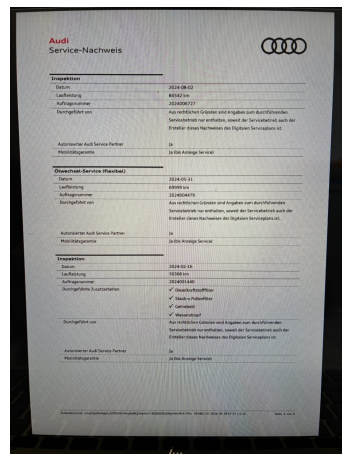


Abbildung 20: Dokumente

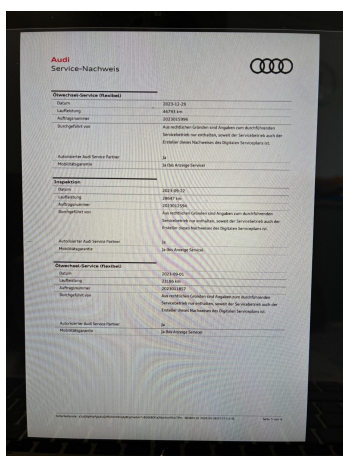


Abbildung 21: Dokumente

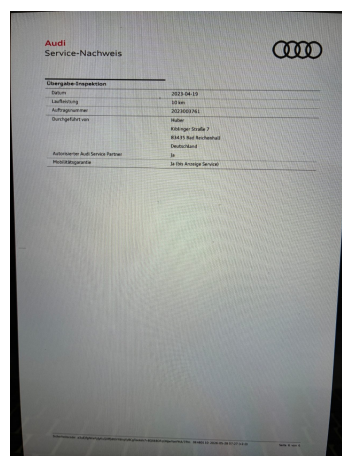


Abbildung 22: Dokumente

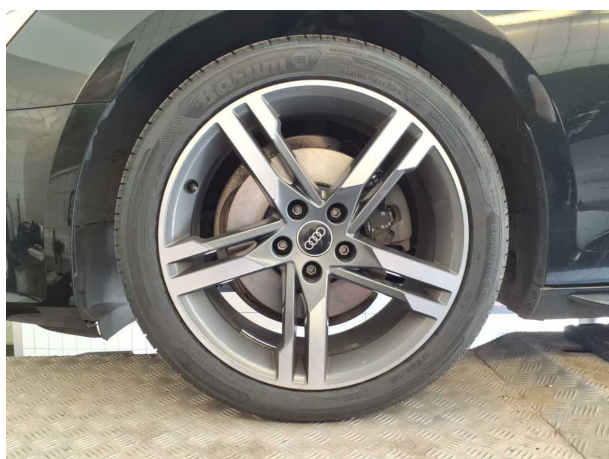


Abbildung 23: Sonstiges

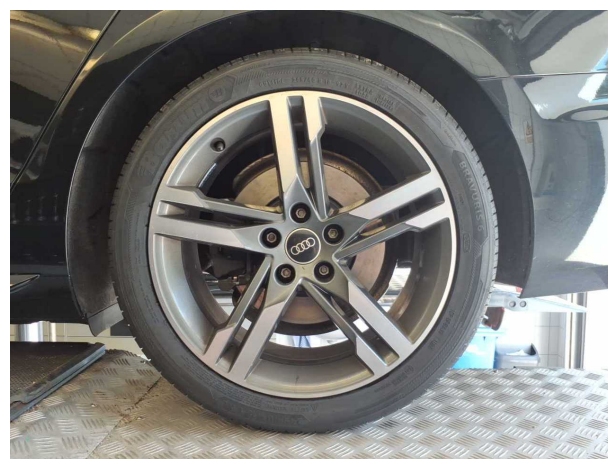


Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

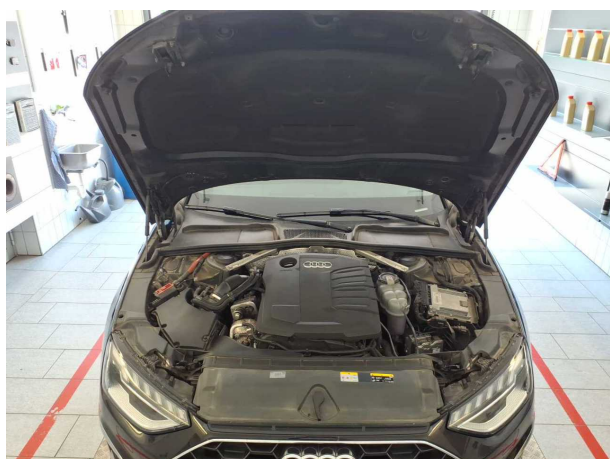


Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

Datum: 29.05.2026



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges

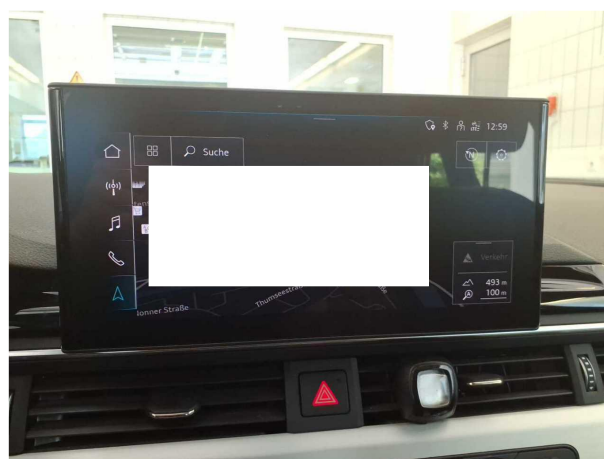


Abbildung 36: Sonstiges

Datum: 29.05.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Delle(n) - Wertminderung

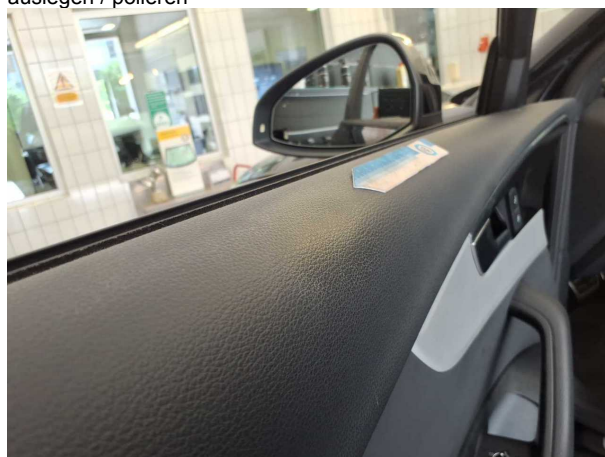

Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Delle(n) - Wertminderung




Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Delle(n) - Wertminderung

Datum: 29.05.2026



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Delle(n) - Wertminderung

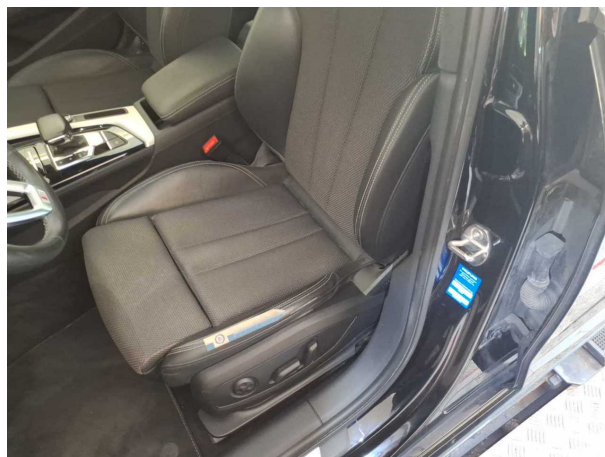


Beschädigung 3: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung 3: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Korrosi... - Smart Repair

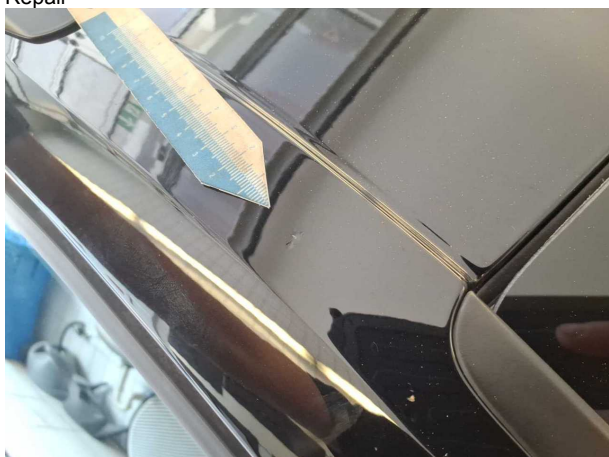

Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Korrosi... - Smart Repair

Datum: 29.05.2026




Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern

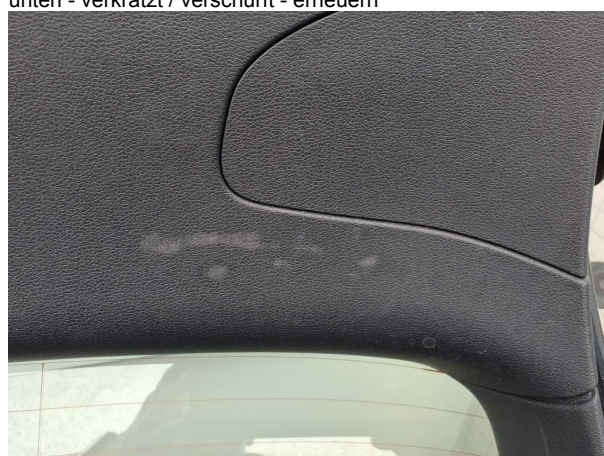

Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern

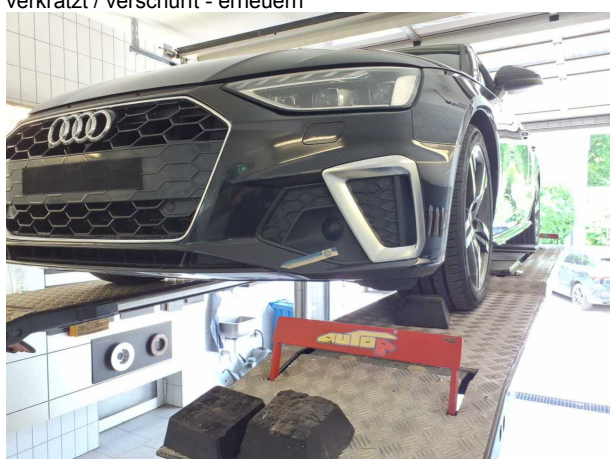

Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Datum: 29.05.2026




Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

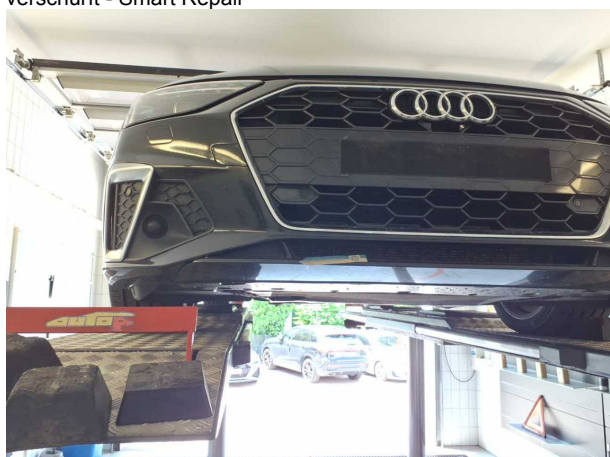

Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

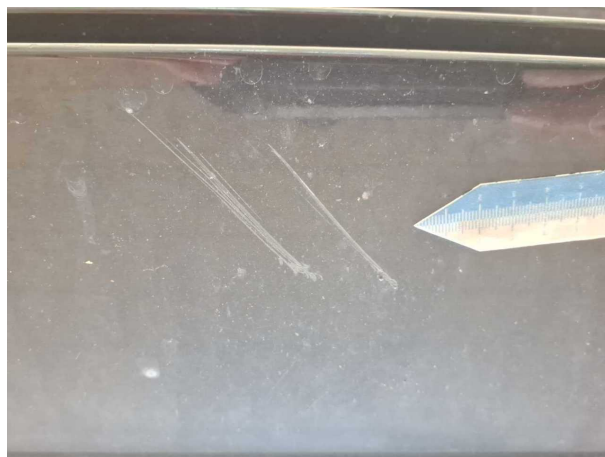


Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

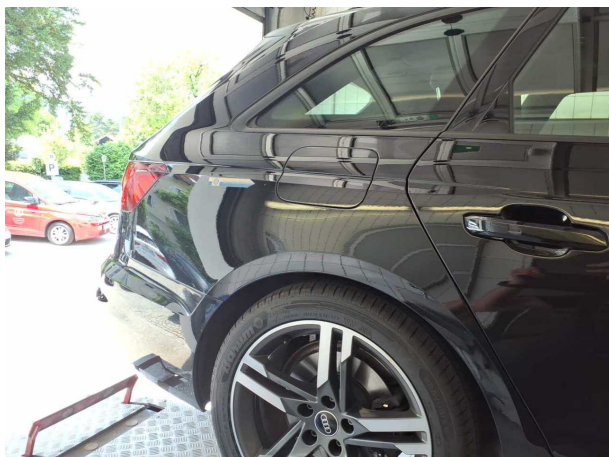


Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

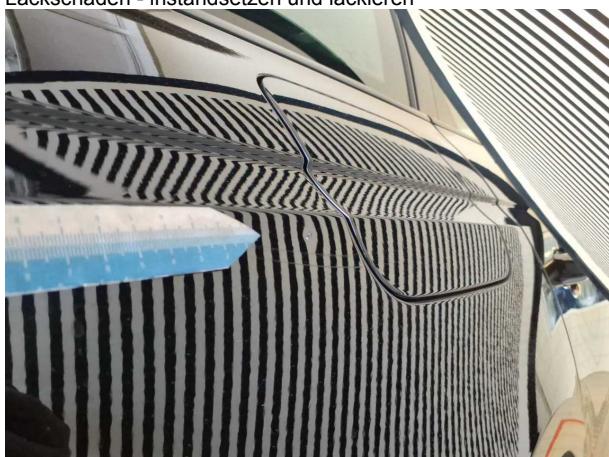

Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

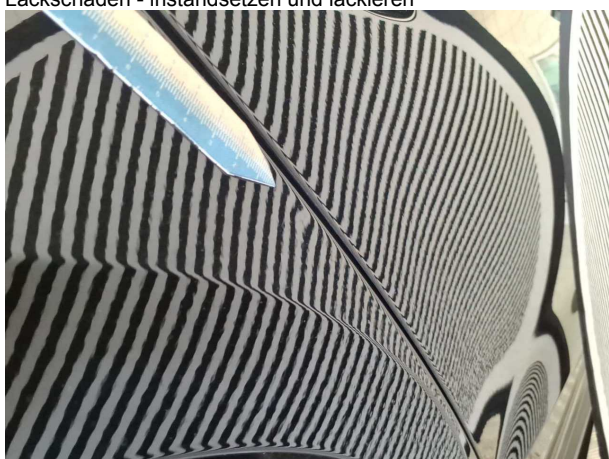

Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

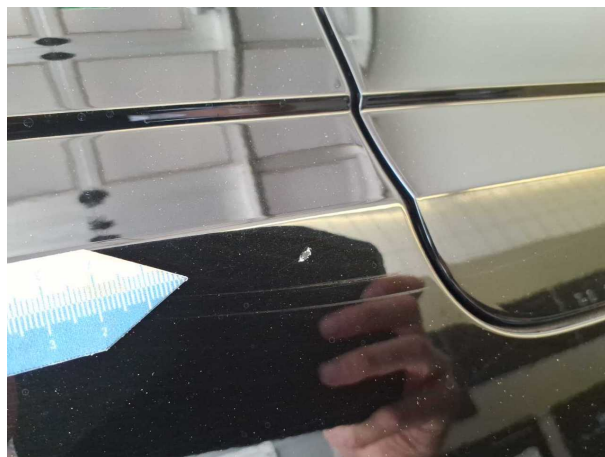

Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren


Datum: 29.05.2026



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug

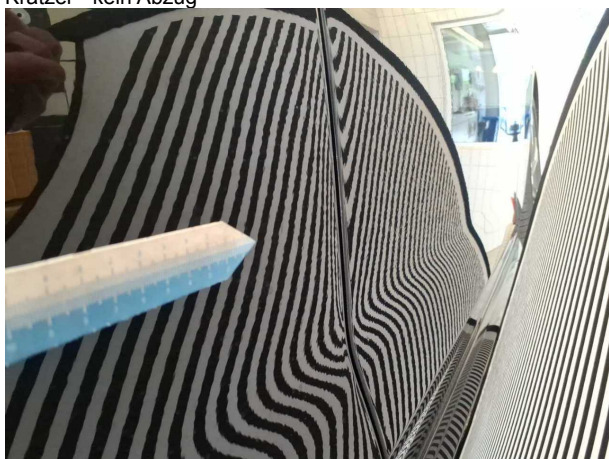

Gebrauchsspur 2: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - Kratzer - kein Abzug

Datum: 29.05.2026




Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

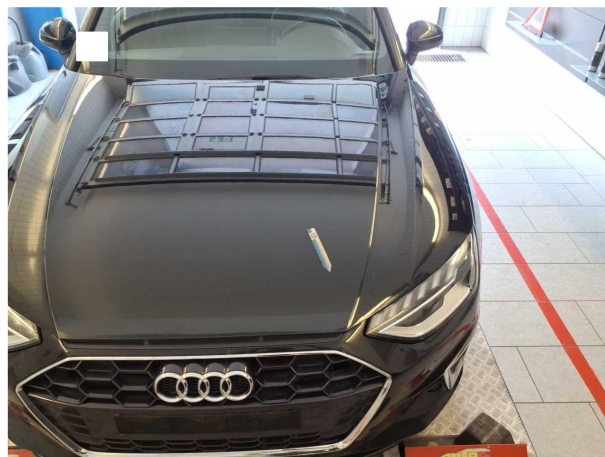

Gebrauchsspur 4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

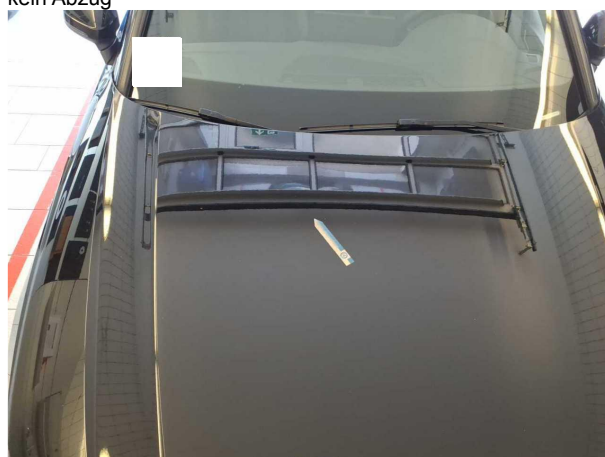

Gebrauchsspur 4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Tür vorn rechts: Tür - Steinschlag - kein Abzug

Datum: 29.05.2026



Gebrauchsspur 5: Tür vorn rechts: Tür - Steinschlag - kein Abzug




Gebrauchsspur 6: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - Kratz...
- kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - Kratzer - kein Abzug

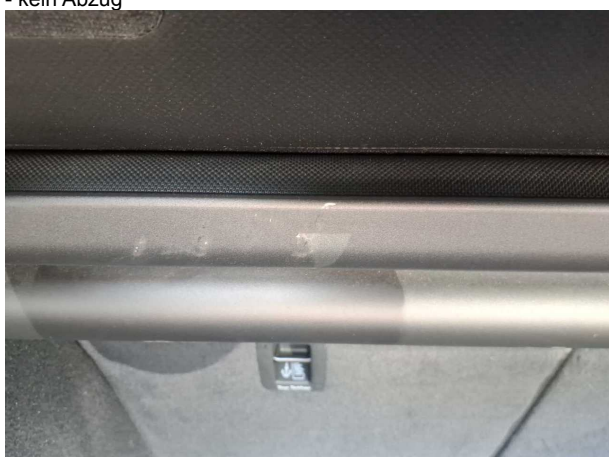


Gebrauchsspur 6: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - Kratz...
- kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - kein Abzug

Datum: 29.05.2026

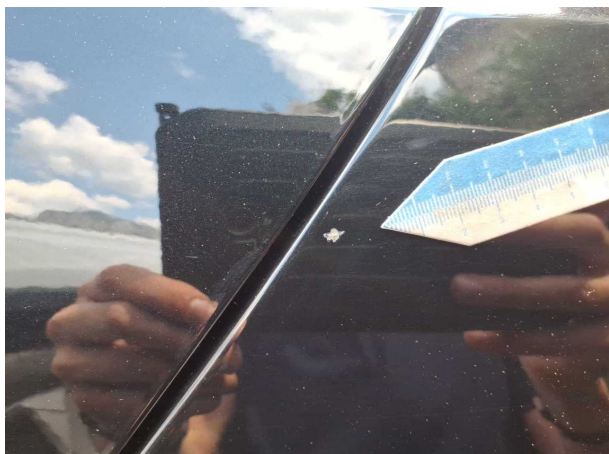


Gebrauchsspur 7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (links und rechts unten) - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (links und rechts unten) - Steinschlag - kein Abzug

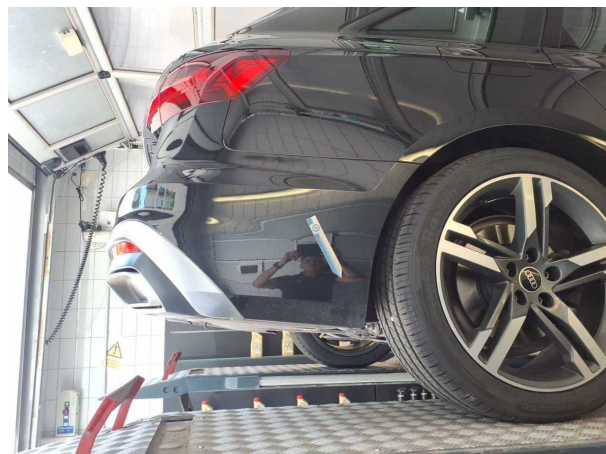

Gebrauchsspur 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (links und rechts unten) - Steinschlag - kein Abzug

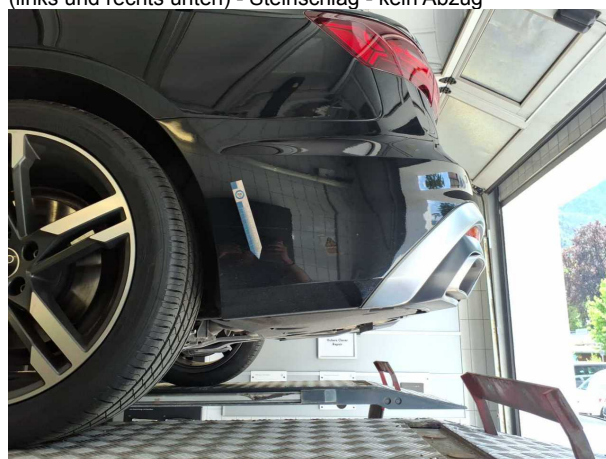

Gebrauchsspur 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (links und rechts unten) - Steinschlag - kein Abzug

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links



Nachlackierung 2: Heckklappe/-tür