


Zustandsbericht ohne Ausstattung

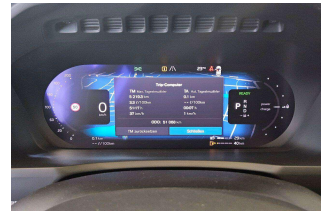

FIN YV1LFH5V8R1151491

Vorgang

Ihr Auftrag vom 13.07.2026
Besichtigung 13.07.2026, 09:30 Uhr

Bewertet auf 13.07.2026

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.07.2023	Letzte Zulassung	10.07.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC90 (09.2014->) / XC 90	Aufbauart	Geländewagen
	T8 AWD Ultimate Bright		
	Plug-In (EURO 6d)		
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LFH5V8R1151491
Maße Länge/Breite/Höhe	4953 / 1931 / 1727 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2984	zul. Gesamtmasse	2950 kg
HSN / TSN	9101 / BUL	DAT Europa-Code®	019100712630001
DAT Marktindex	DE001 6417	Km-Stand abgelesen	51068
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	228	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	VAPOUR GREY / Metallic /
			74000
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 45 R 20 110 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / O	5 mm
rechts	275 / 45 R 20 110 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / O	5 mm
2 links	275 / 45 R 20 110 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / O	4 mm
rechts	275 / 45 R 20 110 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / O	4 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 09.07.2026 bei Kilometerstand 51.066

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kopfstützenverkleidung hinten links verschrammt, erneuern (Bild 8)
2. Türverkleidung vorne links Ablagefach verschrammt, smart repair (Bild 9)
3. Sitz vorne links Flanke starke Abnutzung, smart repair (Bild 10)
4. B-Säulenverkleidung links oberhalb verschmutzt und stark abgenutzt, erneuern (Bild 11)
5. Tür hinten links tiefe Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12)
6. Tür vorne rechts eingedellt und leicht verkratzt, drücken (Bild 13)
7. Glanzgedrehte Felge hinten rechts verschrammt und Lack löst sich, erneuern (Bild 14, 15, 16)
8. Frontspoiler nicht fachgerecht Lackiert, lackieren mit Lackaufbau

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe leichte Steinschläge mit Glasabplatzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Motorhaube leichte Kratzer,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Fabian Krüger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn

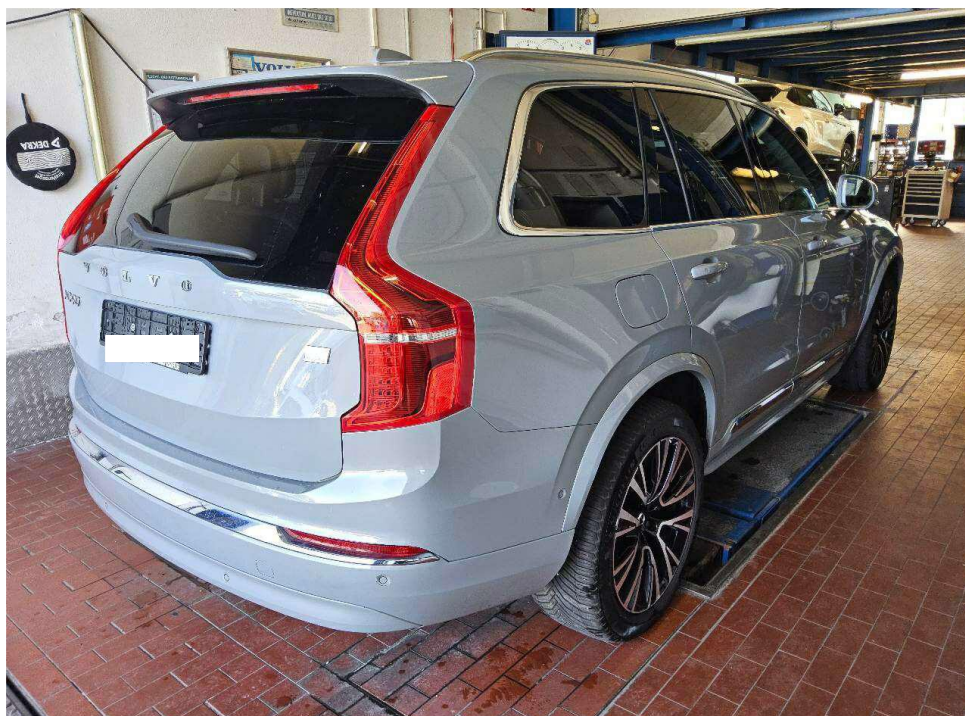


Bild 2 : Diagonale hinten

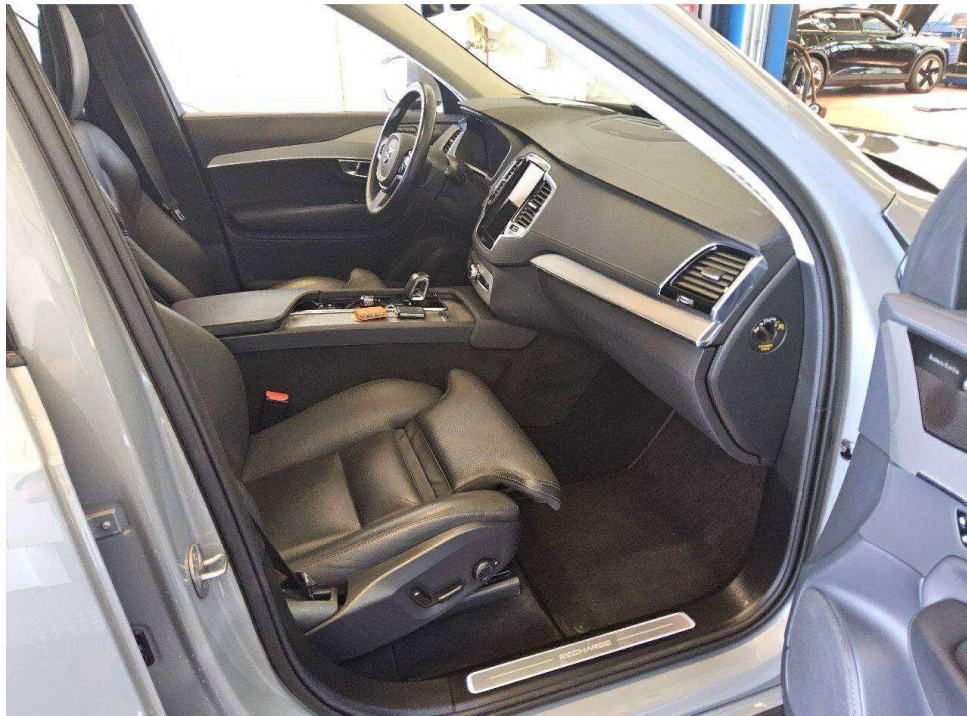


Bild 3 : Innenraum

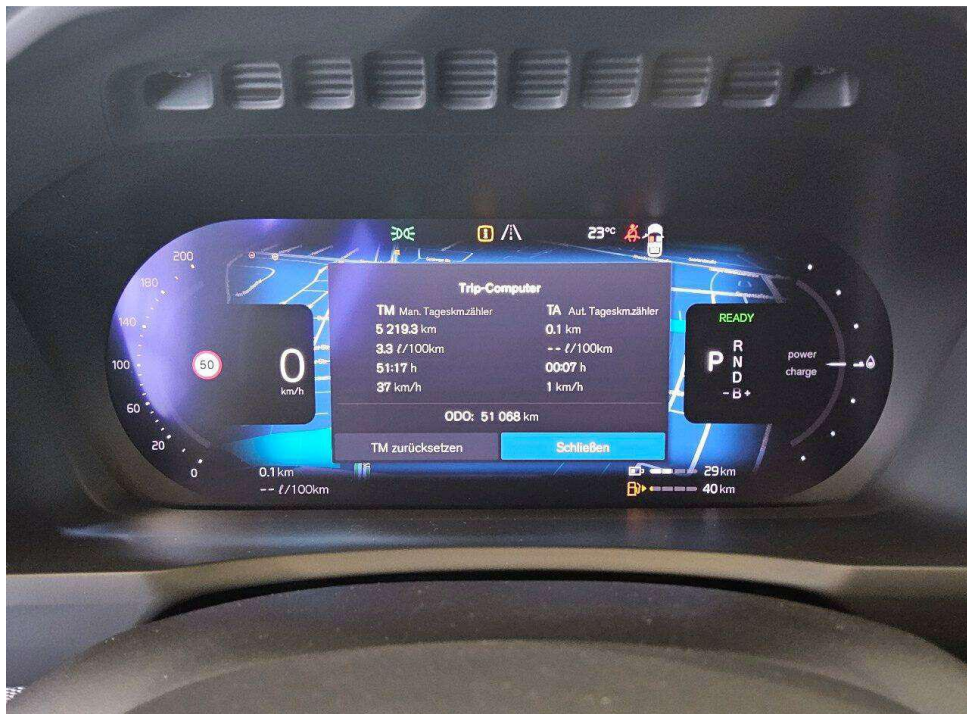


Bild 4 : Kombiinstrument

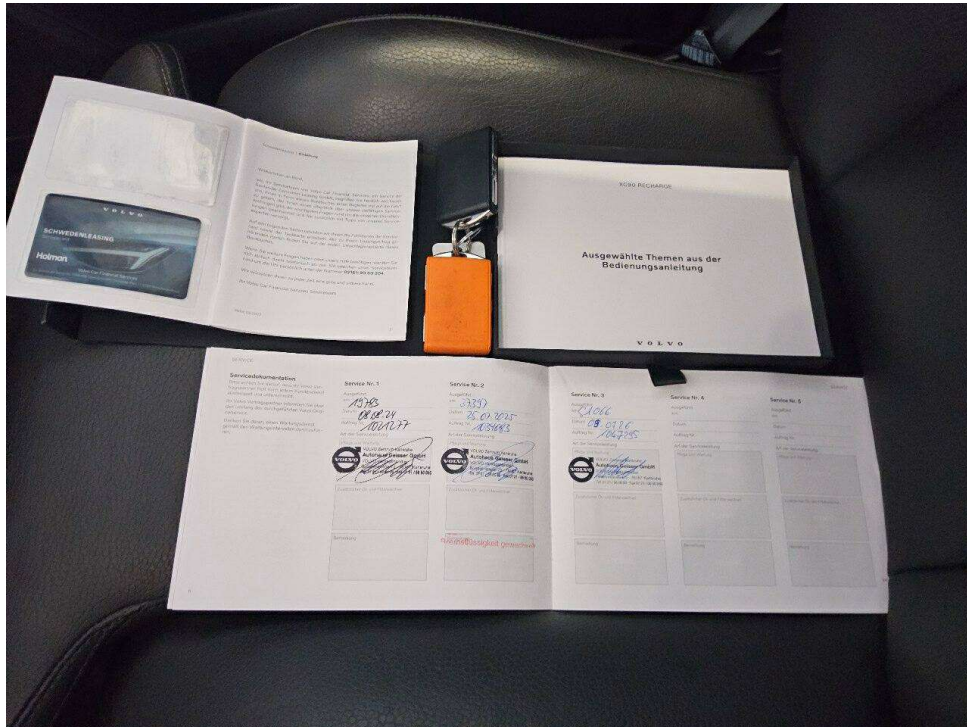


Bild 5 : Bordmappe inkl. FZG-Schlüssel

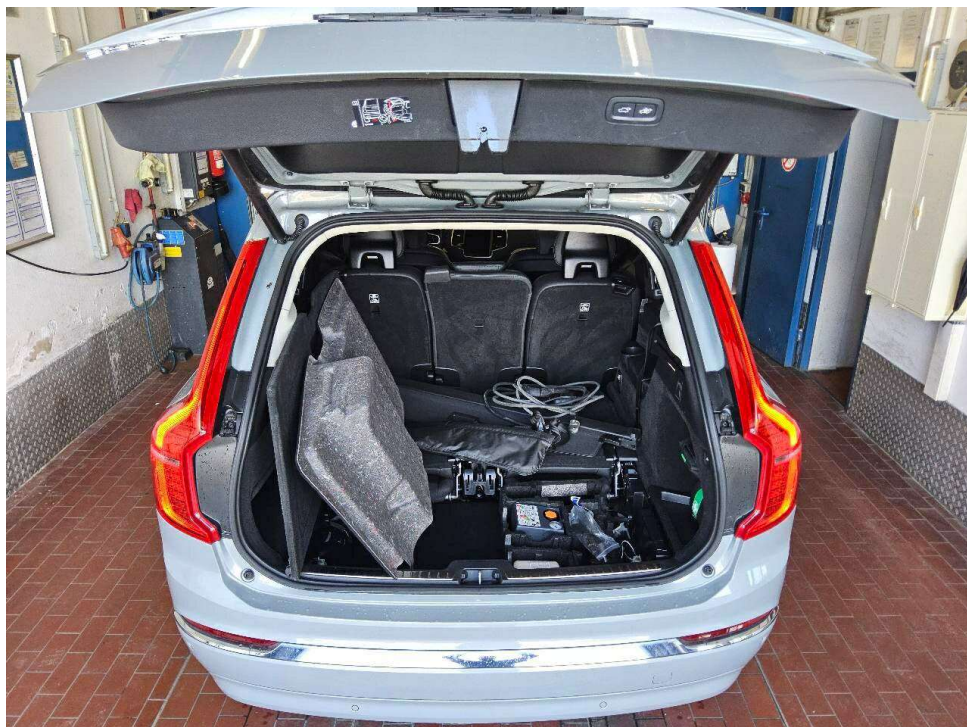


Bild 6 : Lose Teile

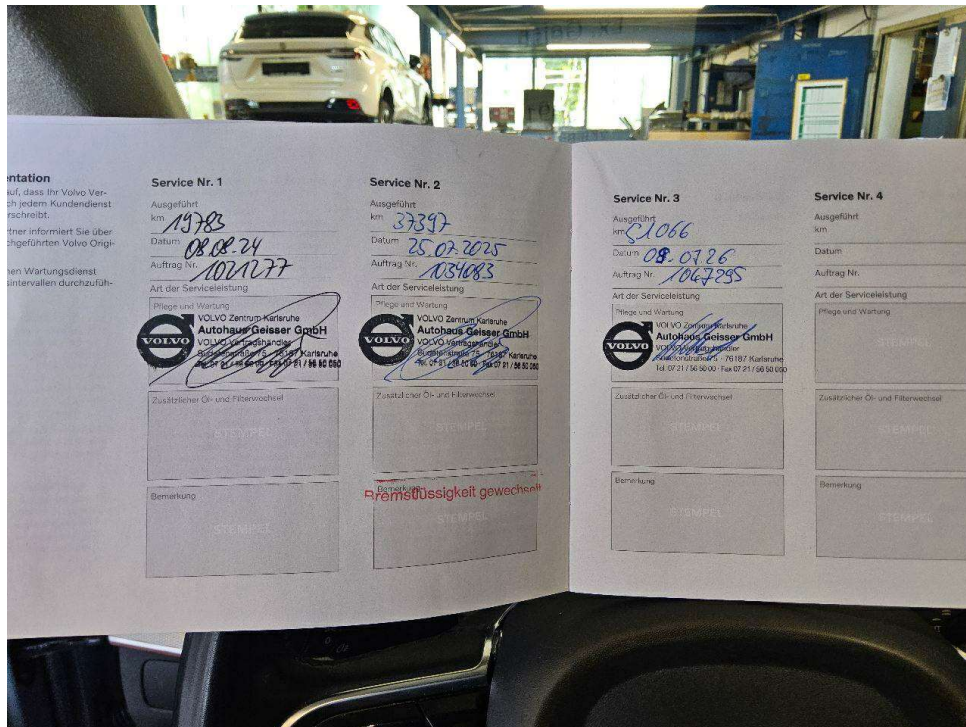


Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Kopfstützenverkleidung hinten links verschrammt



Bild 9 : Türverkleidung vorne links Ablagefach verschrammt



Bild 10 : Sitz vorne links Flanke starke Abnutzung



Bild 11 :

B-Säulenverkleidung links oberhalb verschmutzt und stark abgenutzt

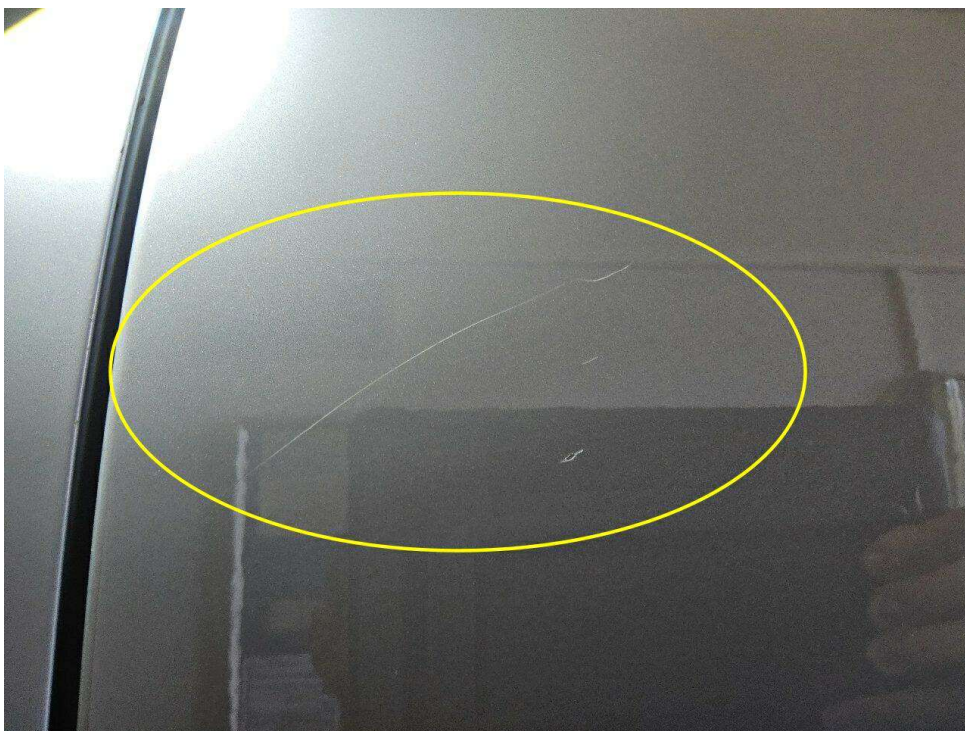


Bild 12 : Tür hinten links tiefe Kratzer

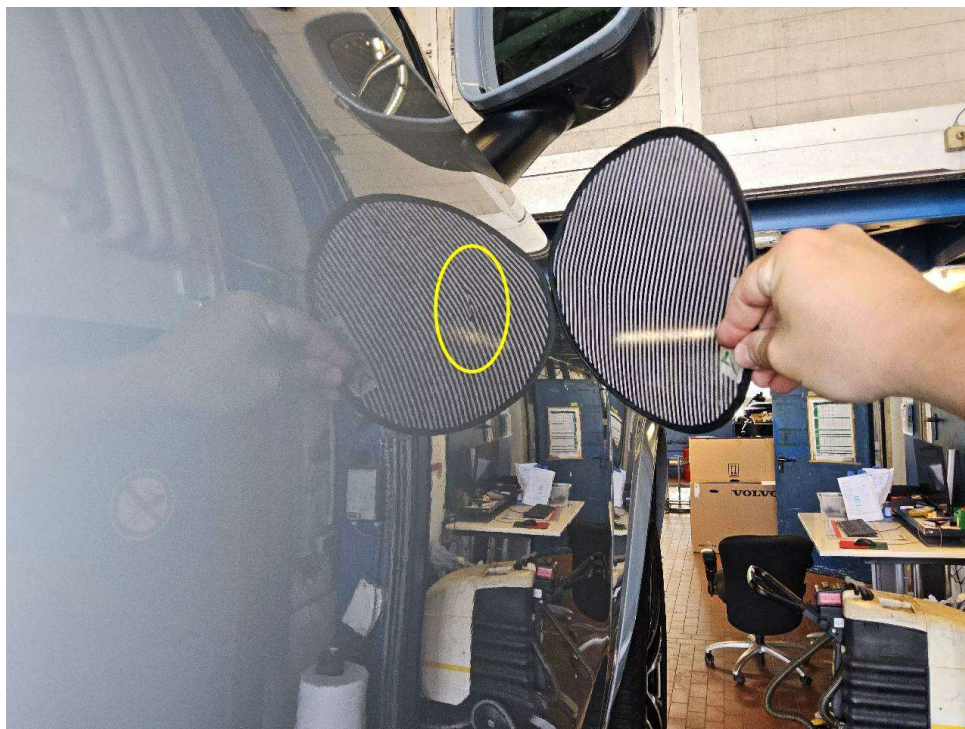


Bild 13 : Tür vorne rechts eingedellt und leicht verkratzt



Bild 14 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts verschrammt und Lack löst sich



Bild 15 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts verschrammt und Lack löst sich



Bild 16 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts verschrammt und Lack löst sich



Bild 17 : Frontspoiler nicht fachgerecht Lackiert