


Zustandsbericht

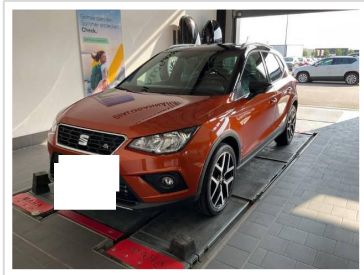

Seat
Arona

2.784,60 €

Reparaturkosten inkl. MwSt.

1.225,70 €

Minderwert inkl. MwSt.

VIN	VSSZZZKJZLR118948
Motorart	Erdgas
Leistung	66 kW
Hubraum	999 ccm
Letzter Service	03.09.2025/54.119 km

Aktenzeichen	199FZ0726
Laufleistung	64.126 km
Erstzulassung	24.01.2020
Nächste HU	02/2027

Quelle der technischen Daten

Grundlage für die Ermittlung der technischen Daten: Zulassungsbescheinigung Teil I .

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Florian Zink am Fahrzeug überprüft.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Während der Besichtigung am 20.07.2026 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Dellensegel, Hebebühne, Lackschichtdickenmessgerät.

Probefahrt durchgeführt

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Zustand


Allgemeinzustand	durchschnittlich
Karosseriezustand	unterdurchschnittlich
Innenraumzustand	durchschnittlich
Lackzustand	durchschnittlich
Lack	Orange Perleffekt (2-Schicht)
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	64.126 km
Nächste HU	02/2027
Letzter Service	03.09.2025/54.119 km

Reifen vorne rechts

Dimension	215/45 R 18 89 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	215/45 R 18 89 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

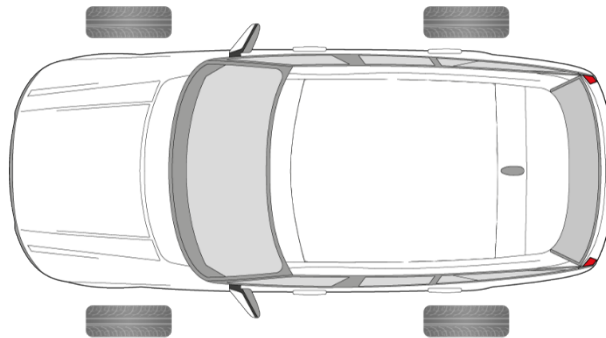

Reifen vorne links

Dimension	215/45 R 18 89 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	215/45 R 18 89 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Hilfsmittel bei Reifenschäden

Art	Reparaturkit
-----	--------------

Lackschichtdicke

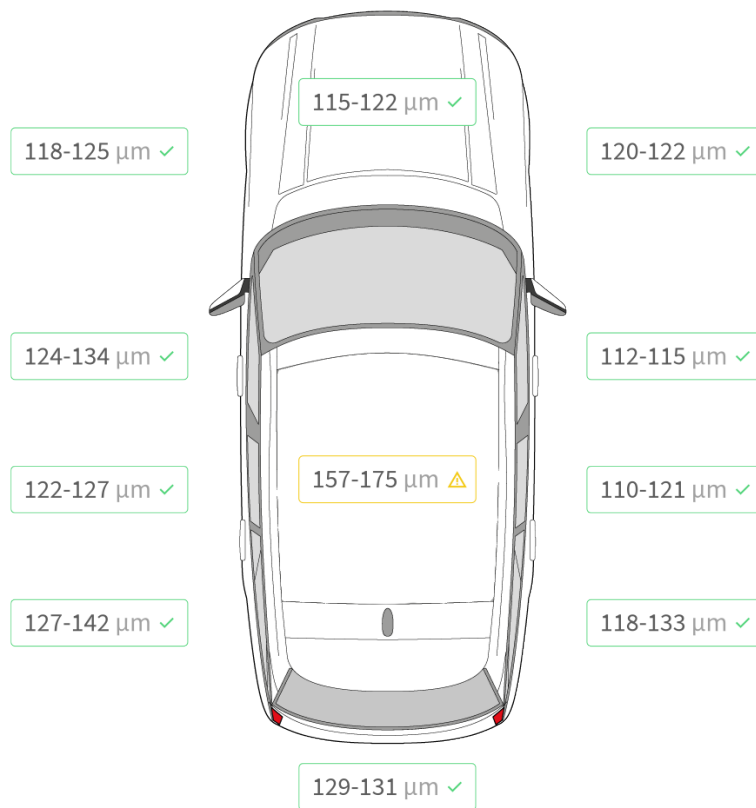

Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	118, 125 ✓
Motorhaube	115, 122 ✓
Kotflügel rechts	120, 122 ✓
Fahrertür	134, 124 ✓
Beifahrertür	112, 115 ✓
Fondtür links	127, 122 ✓
Dach	157, 175 ⚠
Fondtür rechts	110, 121 ✓
Seitenwand links	142, 127 ✓
Seitenwand rechts	118, 133 ✓
Hinten mittig	129, 131 ✓



Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug konnten im Rahmen der Besichtigung keine Vorschäden festgestellt werden.

Das Fahrzeug wurde mit einem Lackschichtdickenmessgerät vermessen, siehe dazu auch das dem Gutachten beiliegende Lackschichtdickenmessprotokoll.

Prüfpositionen
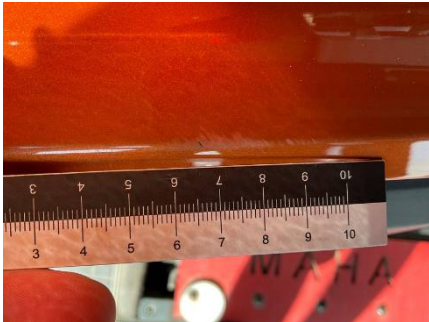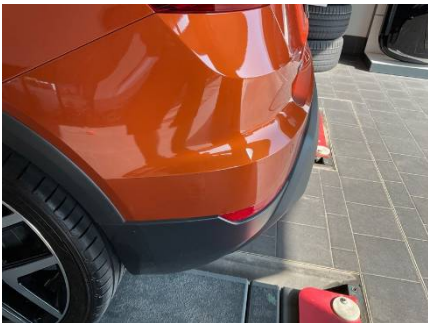
#	Position (inkl. MwSt.)	Rep.-Kosten	Minderwert
Außenbereich		2.725,10 €	1.166,20 €
1	Stoßfänger vorne Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
 			
2	Heckklappe Heckklappe mehrfach verdellt	833,00 €	833,00 €
 			
3	Stoßfänger hinten Lackabplatzungen, lackieren	1.856,40 €	297,50 €
   			

4	Antennenstab Tierverbiss, ersetzen	35,70 €	35,70 €
			
Sonstiges		59,50 €	59,50 €
5	Reifendichtmittel abgelaufen, ersetzen	47,60 €	47,60 €
			
6	Verbandstasche abgelaufen, ersetzen	11,90 €	11,90 €
			
7	Fahrzeugunterlagen In Ordnung	0,00 €	0,00 €
8	Alle Schlüssel vorhanden In Ordnung	0,00 €	0,00 €

Zusammenfassung


Position	Reparaturkosten	Minderwert
Summe ohne MwSt.	2.340,00 €	1.030,00 €
MwSt.	444,60 €	195,70 €
Summe inkl. MwSt	2.784,60 €	1.225,70 €

Foto 1




Ansicht vorne links

Foto 2

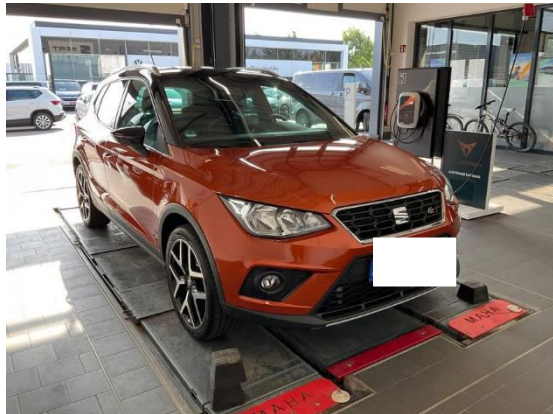

Ansicht vorne rechts

Foto 3

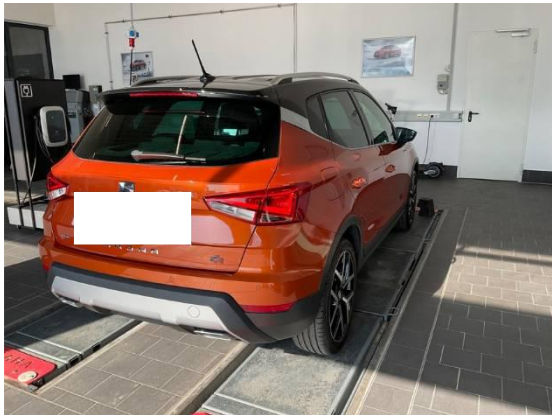

Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



montierte Räder

Foto 6



Fahrzeugunterlagen

Foto 7



Innenraum vorne

Foto 8



Innenraum hinten

Foto 9



Typenschild

Foto 10



Tachofoto

Foto 11



Eingeschaltetes Navigationsgerät

Foto 12



Service

Foto 13



Kofferraum

Foto 14



Zubehör

Foto 15



Seitenschweller links

Foto 16



Seitenschweller rechts

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 12 Seiten
- 27 Fotos

Wörth an der Donau, den 20.07.2026

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Zink', with a stylized flourish at the end.

Florian Zink