


## ARMOIRE DE COMPTAGE IRVE TRIPHASE

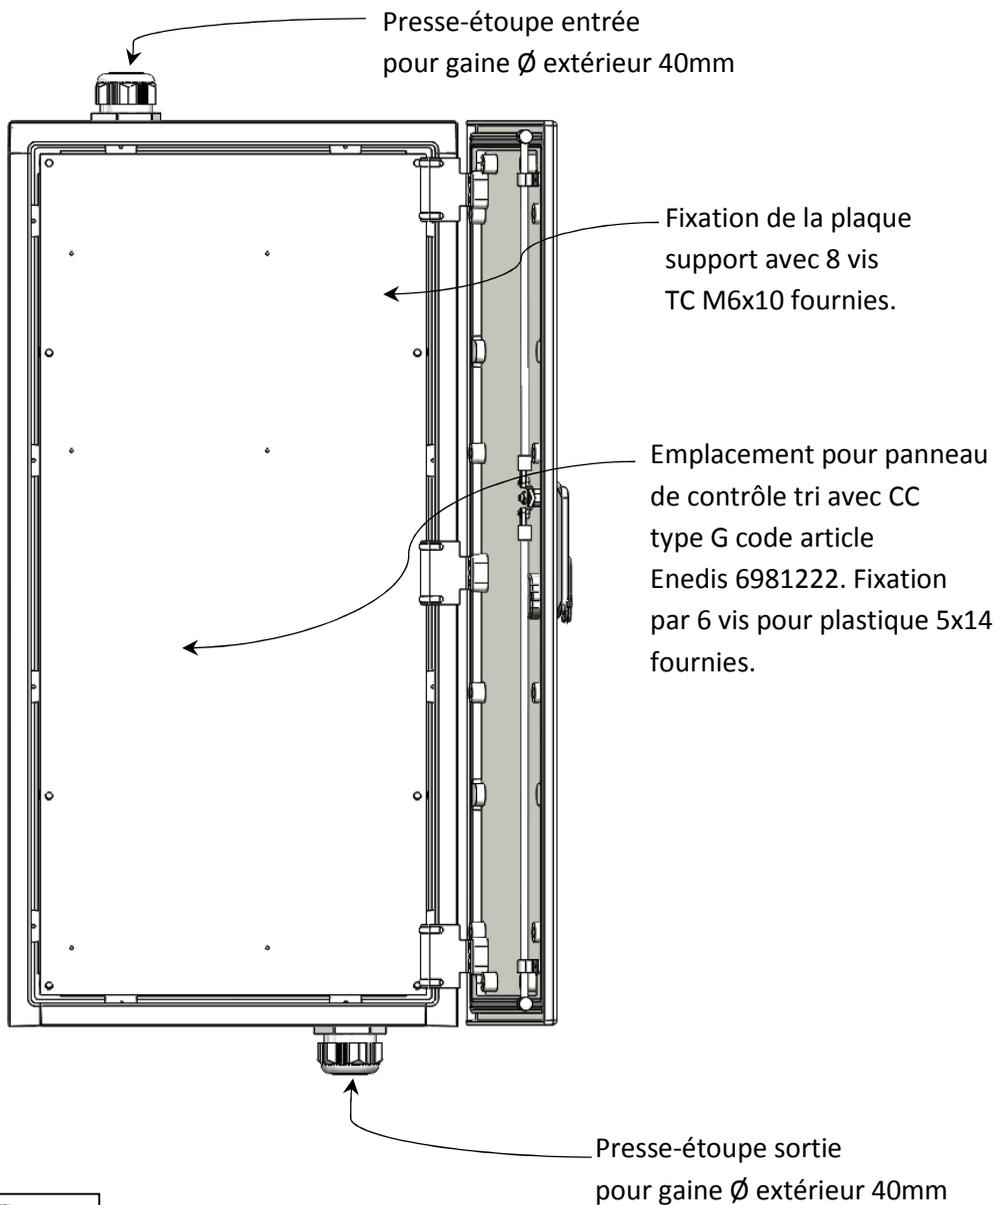

# ARMOIRE DE COMPTAGE IRVE TRIPHASE

**Armoire de comptage IP66 selon CEI 60529, IK10 selon CEI 62262**  
**Double isolation**

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL

**Note** : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.

**Important** : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel avec des câbles hors tension.

## CAS FIXATION AVEC FERRURES

1. Percer le fond de l'armoire côté intérieur avec un foret  $\varnothing 6$  aux emplacements marqués.
2. Fixer les 4 ferrures avec les 8 vis TC M6x10, les 8 rondelles grower et les 8 cache-vis plastique plombables fournis.
3. Se servir de l'armoire équipée des ferrures pour repérer les points de fixation sur le mur.
4. Percer dans le support les 4 trous de fixation à un  $\varnothing 8$ .
5. Mettre en place les 4 chevilles prévues pour mur plein.
6. Fixer l'armoire à l'aide des 4 vis TF et 4 rondelles (à placer sous les têtes de vis) fournies

