


# GROMET R90-2 Manuel d'installation

### Pr é sentation produit

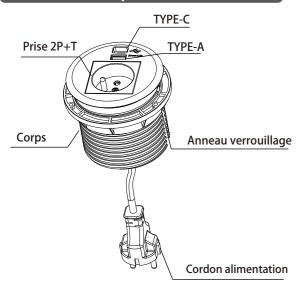

### Conseils d'utilisation

- 1. Pour une utilisation en int é rieur uniquement
- 2. Éviter les d é versements de liquides dans la prise
- 3. Il est strictement interdit de d é monter l'appareil
- 4. En cas de dysfonctionnement du produit, une ré paration é lectrique imm é diate l'entretien est obligatoire par un professionnel.

### Caract é ristiques produit

- Équip é d'un chargeur USB double port de type A et C et 1 prise secteur
- Installation rapide et facile

### Conseils pour installation

Trou de perçage (dimension de d é coupe recommand é e : Φ80-83 mm)


### Instructions d'installation

# 1. Perçage

Percez un trou de Φ80-83 mm sur la surface souhait é e. Il est recommand é que la distance minimale entre le trou et le bord de la surface d'installation ne soit pas inf é rieure à 40 mm.

Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace en dessous pour que le boîtier soit enti è rement encastr é et pour que les câbles sortent librement. L'espace recommand é sous le bureau doit ê tre de 130 mm ou plus. La distance requise entre le trou de montage et la source d'alimentation doit ê tre inf é rieure à 1,50m.


Plage d' é paisseur de surface de table sugg é r é e : 10-55 mm.

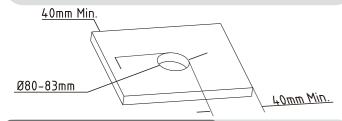

### 3. Verrouilage

XETA S.A.S

Lorsqu'il est en place dans la direction souhait é e, fixez l'unit é sous le bureau en revissant la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre. (Veuillez noter que lorsque la bague de verrouillage est inclin é e, elle se coince. Elle doit ê tre d é viss é e et resserr é e apr è s alignement.)

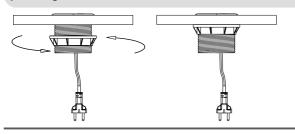


Chemin du Ganivet

### 2. Montage


73610 ST ALBAN DE MONTBEL

Faites passer le cordon d'alimentation dans le passe-câble jusqu' à ce que toute la longueur du câble soit pass é e (veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation). ins é rez l'appareil dans la d é coupe et assurez-vous qu'il soit compl è tement de niveau sur la surface.

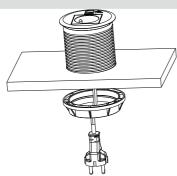

# 4. Alimentation é lectrique

Une fois l'installation termin é e, branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant appropri é e et l'appareil est pr  $\hat{\mathbf{e}}$  t  $\hat{\mathbf{a}}$  l'emploi.

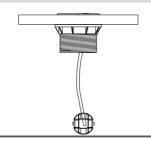


www.xeta.fr



# GROMET R90-2 Manuel d'installation

### Pr é sentation produit

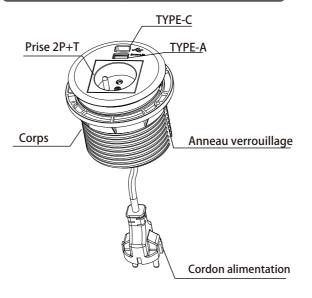

### Conseils d'utilisation

- 1. Pour une utilisation en int é rieur uniquement
- 2. Éviter les d é versements de liquides dans la prise
- 3. Il est strictement interdit de d é monter l'appareil
- 4. En cas de dysfonctionnement du produit, une ré paration é lectrique imm é diate l'entretien est obligatoire par un professionnel.

### Caract é ristiques produit

- Équip é d'un chargeur USB double port de type A et C et 1 prise secteur
- Installation rapide et facile

### Conseils pour installation

Trou de perçage (dimension de d é coupe recommand é e :  $\Phi$ 80-83 mm)


### Instructions d'installation

# 1. Perçage

Percez un trou de Φ80-83 mm sur la surface souhait é e. Il est recommand é que la distance minimale entre le trou et le bord de la surface d'installation ne soit pas inf é rieure à 40 mm.


Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace en dessous pour que le boîtier soit enti è rement encastr é et pour que les câbles sortent librement. L'espace recommand é sous le bureau doit ê tre de 130 mm ou plus. La distance requise entre le trou de montage et la source d'alimentation doit ê tre inf é rieure à 1,50m.

Plage d' é paisseur de surface de table sugg é r é e : 10-55 mm.

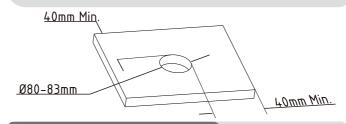


### 3. Verrouilage

Lorsqu'il est en place dans la direction souhait é e, fixez l'unit é sous le bureau en revissant la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre. (Veuillez noter que lorsque la bague de verrouillage est inclin é e, elle se coince. Elle doit ê tre d é viss é e et resserr é e apr è s alignement.)

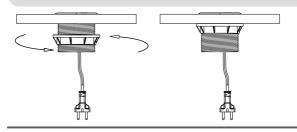


### 2. Montage

Faites passer le cordon d'alimentation dans le passe-câble jusqu' à ce que toute la longueur du câble soit pass é e (veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation). ins é rez l'appareil dans la d é coupe et assurez-vous qu'il soit compl è tement de niveau sur la surface.

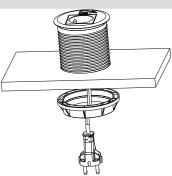

### 4. Alimentation é lectrique

Une fois l'installation termin é e, branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant appropri é e et l'appareil est pr ê t à l'emploi.

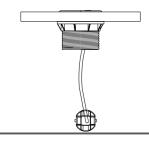

www.xeta.fr

XETA S.A.S Chemin du Ganivet – 73610 ST ALBAN DE MONTBEL