TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48418430
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	02.11.2026
Sachverständiger:	Sven Krüger
Besichtigung durch	Sven Krüger

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen	WI-MD8223	**Fahrgestellnummer**	W1V3KGFZ9SP755575
Erstzulassung	08.01.2025	**Laufleistung (abgelesen)**	72.520 km
HSN/TSN	2222 / BFY 13045	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Minibus	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EUROVI	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	tiefschwarz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	125 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	586 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	8 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	9mm / 9mm	i.O.
2	235/65 R16 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4mm / 3mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, VA7 Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren, SZ7 Ablagenetz an Vordersitzlehne links, SZ8 Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, K60 Auspuff gerade nach hinten, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E30 Batterietrennschalter 1-polig, V40 Bodengruppe Kombi Ausführung, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), V36 Dachverkleidung, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent, EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, W61 Fenster für hintere Türen, W27 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links, W28 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts, W22 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, mitte links, W23 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, mitte rechts, W16 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, W17 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn

rechts, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), T74 Haltegriff B-Säule, H22 Heckscheibe heizbar, D03 Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, CB1 Komfort-Fahrwerk, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, SH9 Kopf-Airbag-System (Windowbag), V39 Kunststoffboden im Lade-/Fahrgastraum, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), PKW-Zulassung, Z3K Pro, IR6 Radstand 4325 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, F61 Rückspiegel innen, MP6 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S04 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Stahlfelgen 7x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, ES2 Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), W02 Verglasung rundum, V35 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung (Kunststoff), VA1 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard halbhoch, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H00 Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t, HH2 Zusatzheizung (Luft) elektrisch

Sonderausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, Q22 Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, E43 Anhängersteckdose 13-polig, LB9 Einstiegsleuchten, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, M61 Generator 280 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, T75 Haltegriffe A-Säulen, H08 Hochleistungs-Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum, BH1 Hold-Funktion, H1I Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel, K13 Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr., ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, ED5 Parametrierbares Sondermodul, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, QA9 Querträger mit integriertem Auftritt, RD8 Radvollabdeckung, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), P47 Schmutzfänger vorn, SK1 Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Beifahrersitz, SK0 Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, S25 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, S22 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, U60 Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank, U61 Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2er-Sitzbank, U64 Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W70 Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, A50 Vorderachse verstärkt, F2W Winter-Paket, HZ9 Zuheizer, H13 zusätzlicher Wärmetauscher, T50 Zuziehhilfe Schiebetür rechts

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
3	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair	150,00 €
4	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mehrkosten können entstehen) - Steinschlag - erneuern	1.190,00 €
Summe (netto)			1.540,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	1.540,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	1.540,00 €
Mwst. (19%)	**292,60 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**1.832,60 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: Frontscheibe

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

S. Krüger

Unterschrift Sachverständiger (Sven Krüger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten

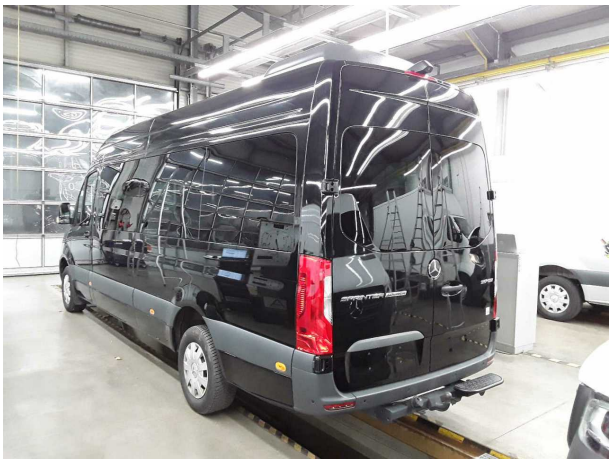


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden

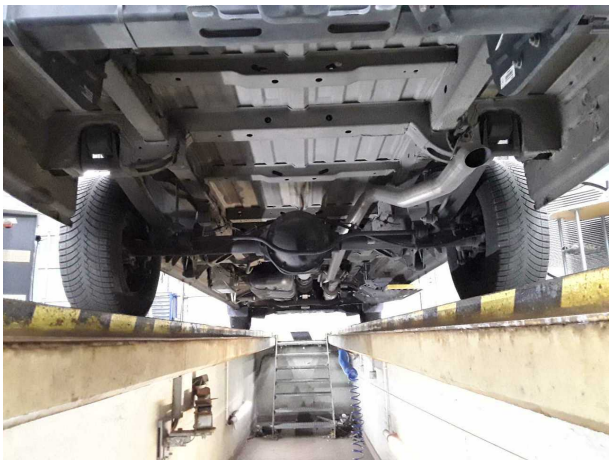


Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: FIN

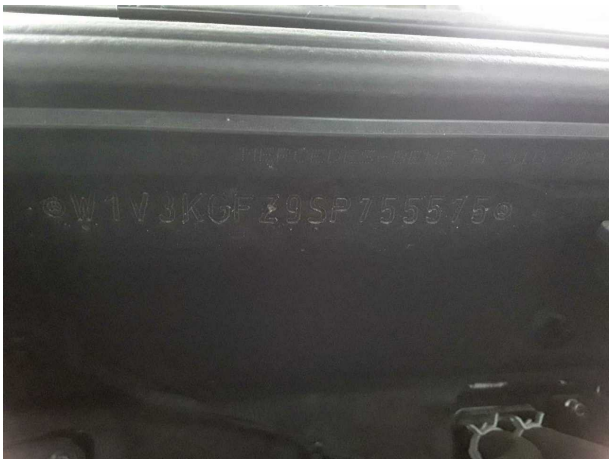


Abbildung 16: FIN

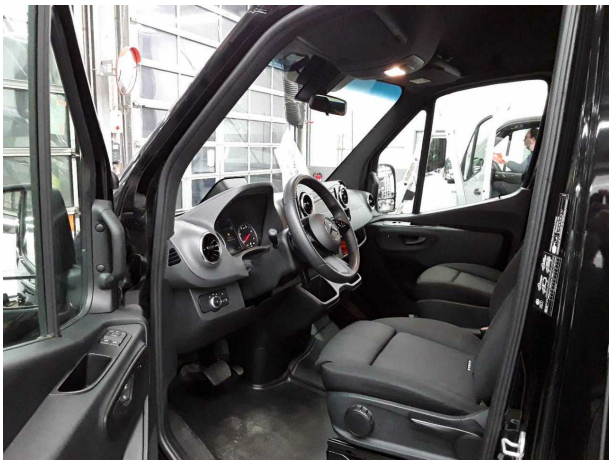


Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum

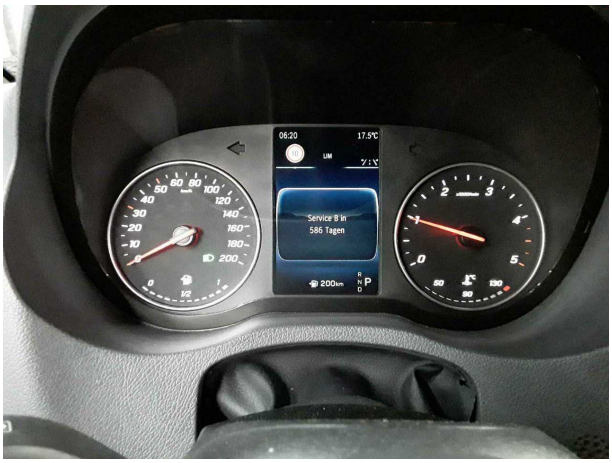


Abbildung 21: Kombiinstrument

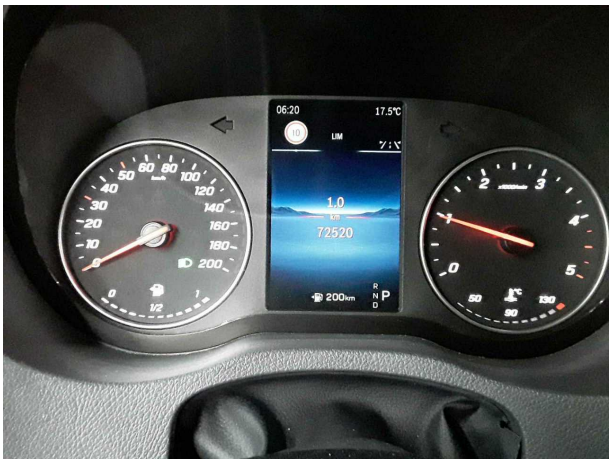


Abbildung 22: Kombiinstrument



Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

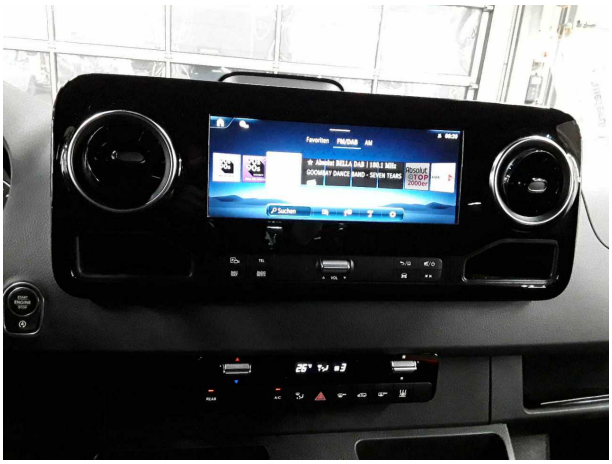


Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

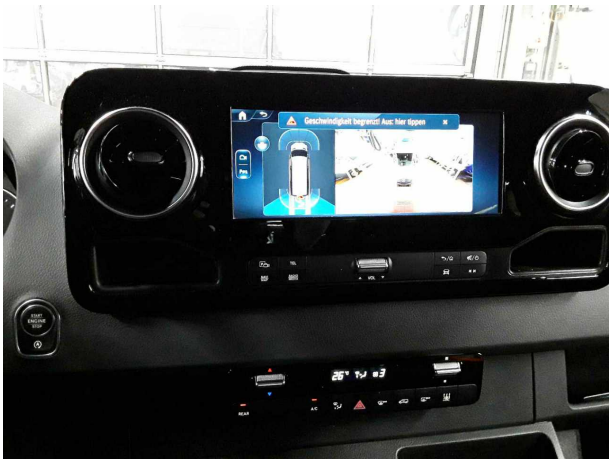


Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Beschädigungsfotos

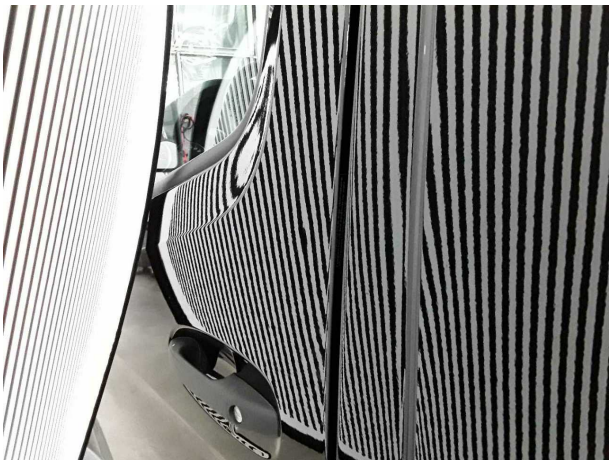


Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

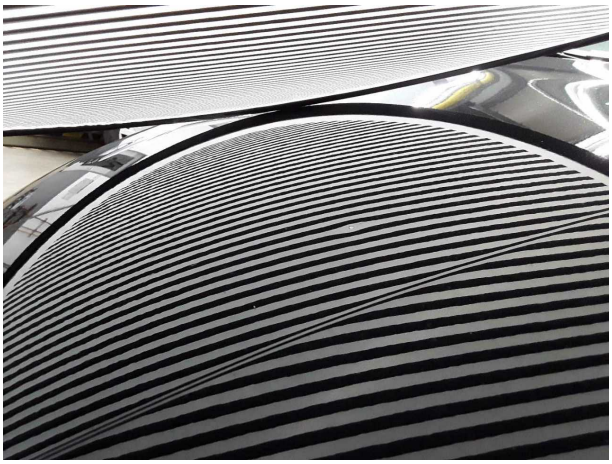

Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad… - Smart Repair

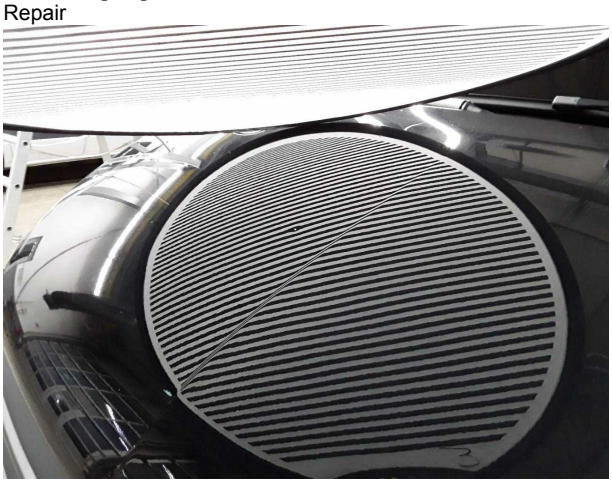


Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair

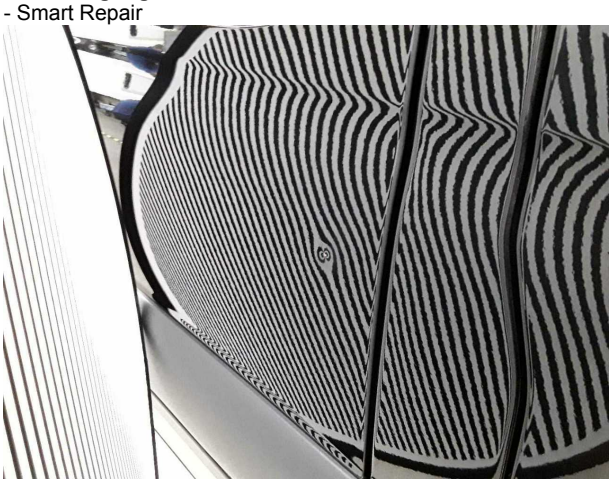

Beschädigung #3: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheib… Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair

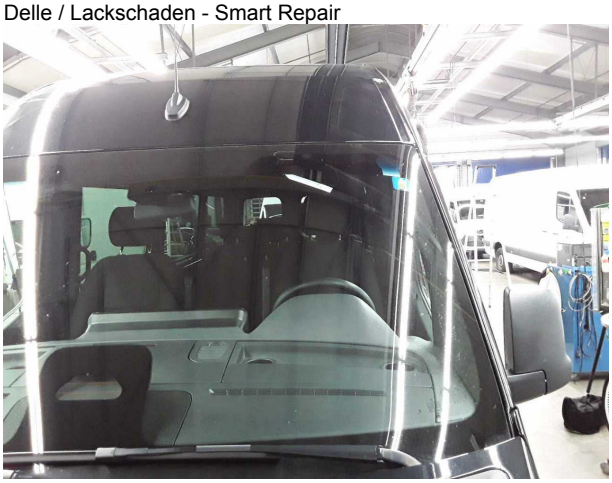

Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mehrkosten können entstehen) - Steinschlag -

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mehrkosten können entstehen) - Steinschlag - erneuern