TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48081983
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	13.10.2026
Sachverständiger:	Andreas Mahlmann
Besichtigung durch	Andreas Mahlmann

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito Tourer		
Kennzeichen	WI-MD7972	**Vehicle Identification number**	W1VVLFFZ1S4447334
Erstzulassung	04.12.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	37.949 km
HSN/TSN	2222 / ABB 05232	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	LACKFARBE GRAPHITGRA…	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	120 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	52 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.200 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	9 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	4mm / 4mm	i.O.
2	225/55 R17	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, V41 Bodenbelag: Fahrgastraum TPO, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), V36 Dachverkleidung, Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T74 Einstiegsgriff hinten, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, W78 Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, W29 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten, W16 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, W17 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, B25 Feststellbremse elektrisch, T14 Feststeller Schiebetür (Aktiv), Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, VH1 Haltegriffe im Fond, F66 Handschuhfach abschließbar, W65 Heckklappe, BH1 Hold-Funktion, V23 Innenverkleidung gehobene Ausführung, ZM4 Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, T70 Kindersicherung, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, SH9 Kopf-Airbag-System (Windowbag), K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leseleuchten im Fond,

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Leuchtweitenregelung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z42 PKW-Zulassung, ZQ8 Pro, IN2 Radstand 3200mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, F61 Rückspiegel innen, MO5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, LC8 Umfeldleuchte in Heckklappe, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H00 Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, HZ0 Zuheizer, EL9 Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten

Sonderausstattung: U73 Armlehnen Fahrgastraum, LC6 Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot, LB9 Einstiegsleuchten, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, LP2 Innen- und Umfeldbeleuchtung, HZ7 Klimaautomatik Fond (Tempmatik), CF7 Komfort-Fahrwerk, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, IL6 Metallic-Lackierung, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, T19 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, U3R Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System (3 Schienen), S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, US4 Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, US5 Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, FS5 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), CM2 Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert, W70 Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, F2W Winter-Paket, XA5 Zul. Gesamtgewicht 3,20 t

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren	250,00 €
2	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren	280,85 €
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €
4	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern	1.049,00 €
Summe (netto)			2.129,85 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden, Schadenerweiterungen und Folgekosten sind möglich.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	2.129,85 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	2.129,85 €
Mwst. (19%)	**404,67 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**2.534,52 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: WSS Steinschlag

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Andreas Mahlmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach

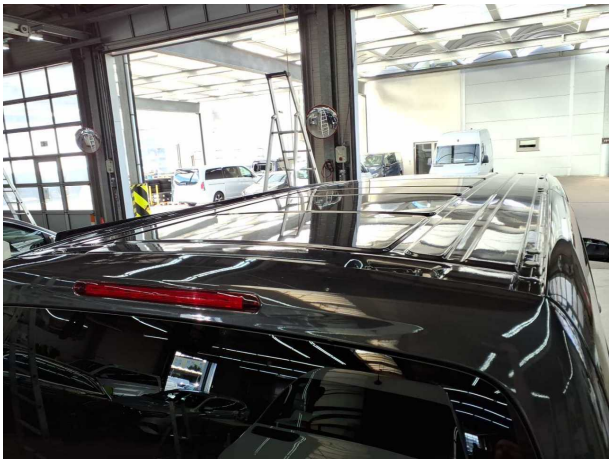


Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden

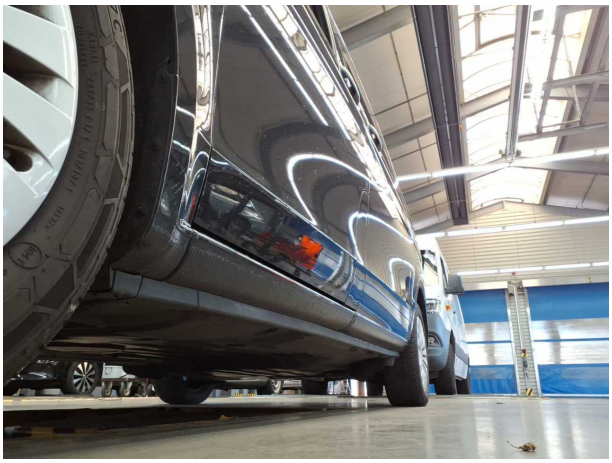


Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

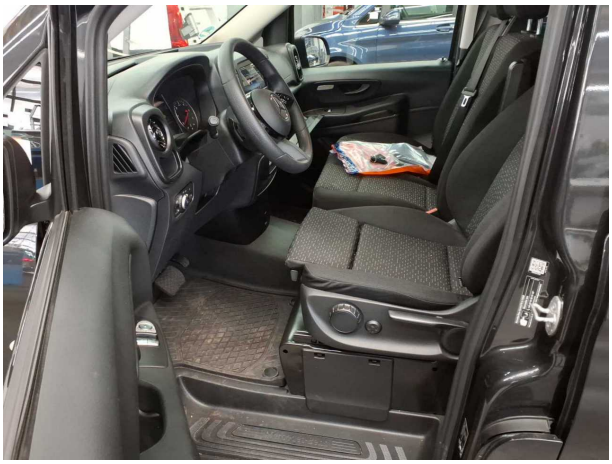


Abbildung 13: Innenraum

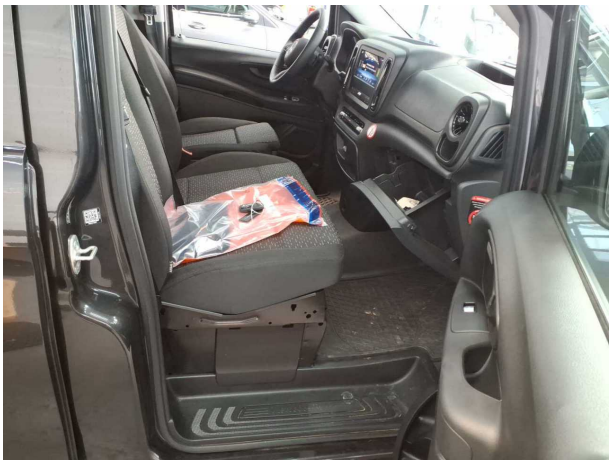


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Kombiinstrument

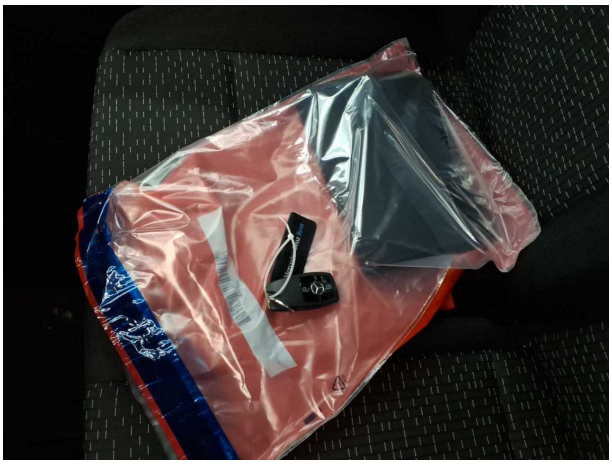


Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges

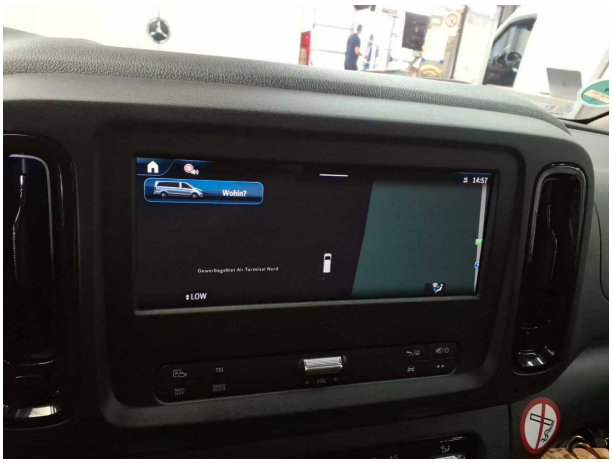


Abbildung 22: Sonstiges

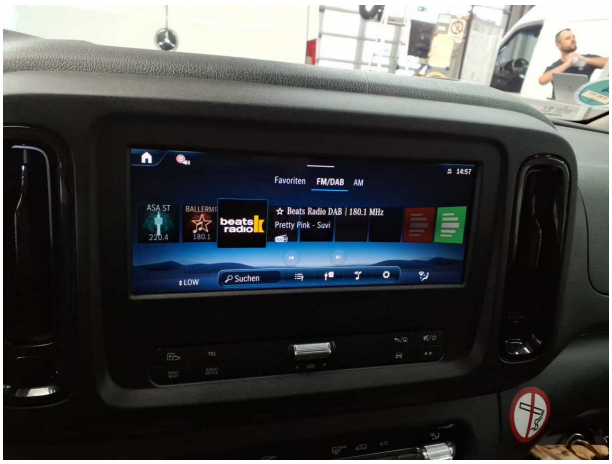



Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Beschädigungsfotos

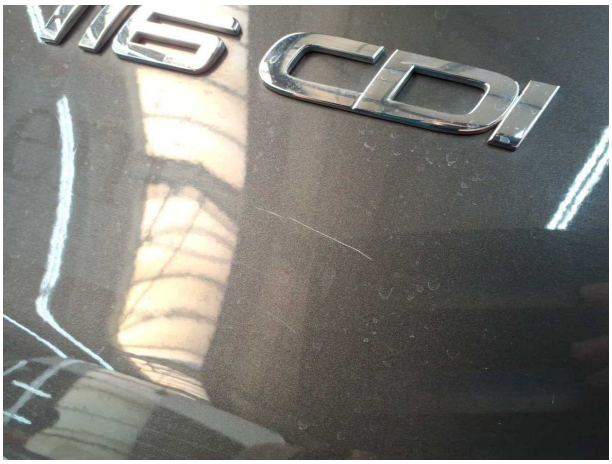


Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren

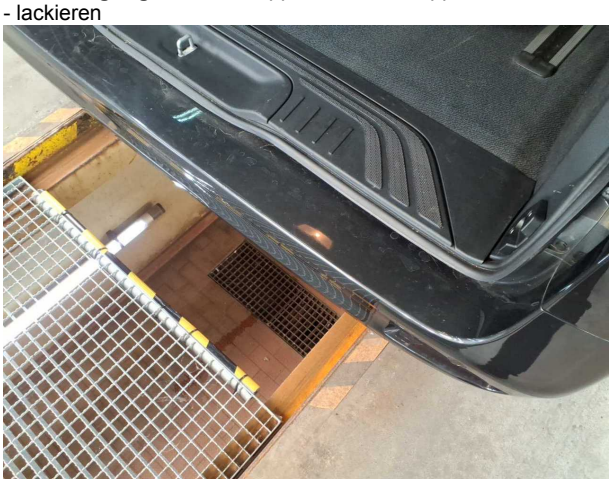

Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren

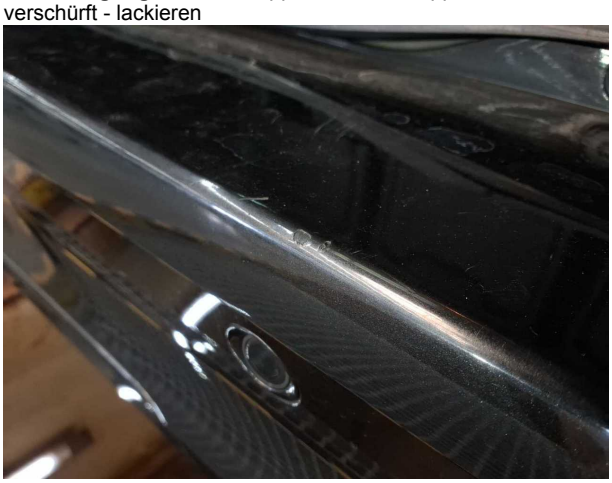

Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktroni… verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

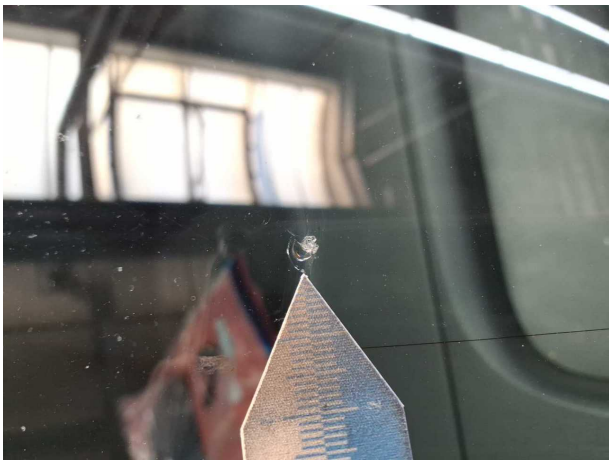

Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern