TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48188855
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	20.10.2026
Sachverständiger:	Joel Audrey Lumoneka

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter III Pritsche RWD/AWD 311/315/317/319 CDI RWD L3 PRO		
Kennzeichen	WI-MD8641	**Vehicle Identification number**	W1V3K3FZXSN324943
Erstzulassung	03.02.2025	**Laufleistung (abgelesen)**	138.190 km
HSN/TSN	2222 / BGZ 00000	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Manuell (Getriebe 6-Gang - T…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	125 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	580 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 121/119R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	7mm / 7mm	i.O.
2	235/65 R16 121/119R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, M60 Generator 250 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), GD8 Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard, EK1 Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz), HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IR6 Radstand 4325 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel

(nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Vorbereitung Rückfahrkamera mit integriertem Display im Innenspiegel, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: E2I 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum, Q67 Abschleppöse hinten, FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, E30 Batterietrennschalter 1-polig, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, LC4 Dachbedieneinheit (Komfort), FZ5 Diebstahl-Warnanlage, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, FG8 Getränkehalter vorn, S78 Haltegriff Beifahrerdoppelsitz (Innensitz), T75 Haltegriffe A-Säulen, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), LB1 Markierungsleuchten seitlich, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, V85 Raucher-Paket, LG7 Scheinwerfer LED High Performance, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, S22 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, E4S Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, E36 Trennrelais bei Batterie zusätzlich, V07 Verkleidung Rückwand, A50 Vorderachse verstärkt, Y43 Wagenheber

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Heckklappe/-tür	Reflektoren (L) - gebrochen / gerissen - erneuern	25,00 €
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Abdeckung Sensor) - fehlt - erneuern	38,12 €
3	Kotflügel rechts	Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern	65,73 €
4	Kotflügel links	Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern	65,73 €
5	Seitenwand rechts	Seitenwand (Innen) - Kratzer - instandsetzen	180,00 €
6	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen	180,00 €
7	Seitenwand links	Seitenwand (Außen) - Kratzer - instandsetzen und lackieren	400,00 €
8	Seitenwand rechts	Seitenwand (Außen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	400,00 €
9	Sonstiges	Sonstiges (Unterfahrschutz Rohr) - verformt - erneuern	652,80 €
Summe (netto)			2.007,38 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	2.007,38 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	2.007,38 €
Mwst. (19%)	**381,40 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**2.388,78 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unterschrift Sachverständiger (Joel Audrey Lumoneka)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden

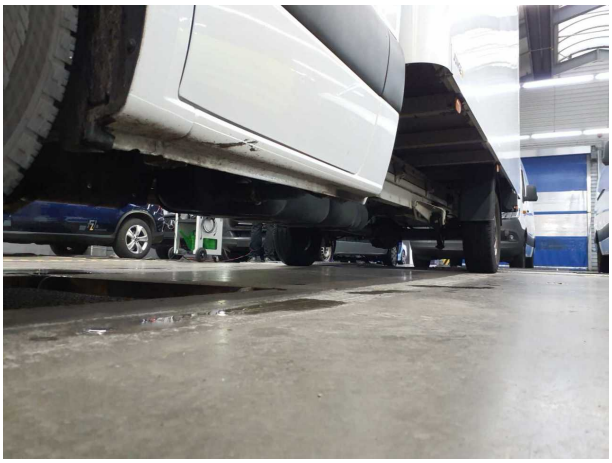


Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

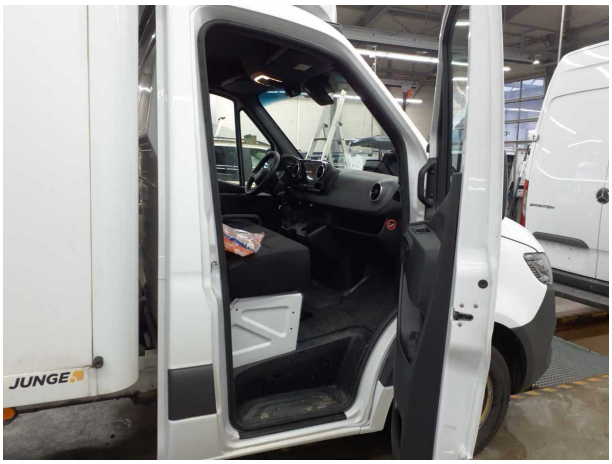


Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Kombiinstrument

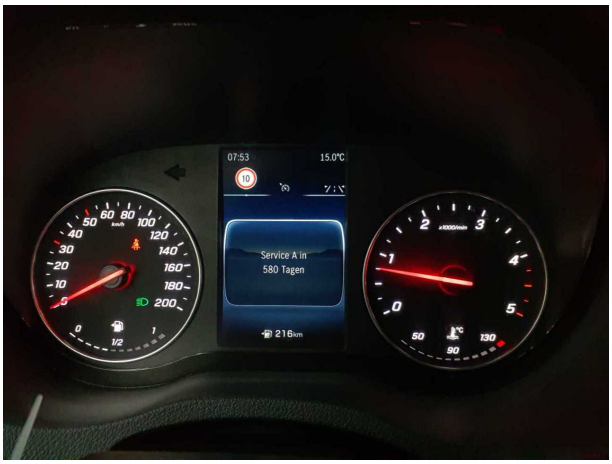


Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Reflektoren (L) - gebrochen / gerissen - erneuern

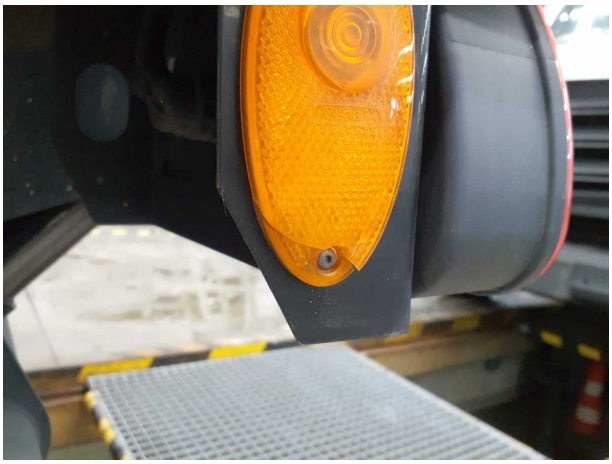

Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Reflektoren (L) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen (Abdeckung Sensor) - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen (Abdeckung Sensor) - fehlt - erneuern



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #4: Kotflügel links: Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel links: Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand (Innen) - Kratzer - instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand (Innen) - Kratzer - instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand (Innen) - Kratzer - instandsetzen



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand (Außen) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand (Außen) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand (Außen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand (Außen) - Delle(n… instandsetzen und lackieren

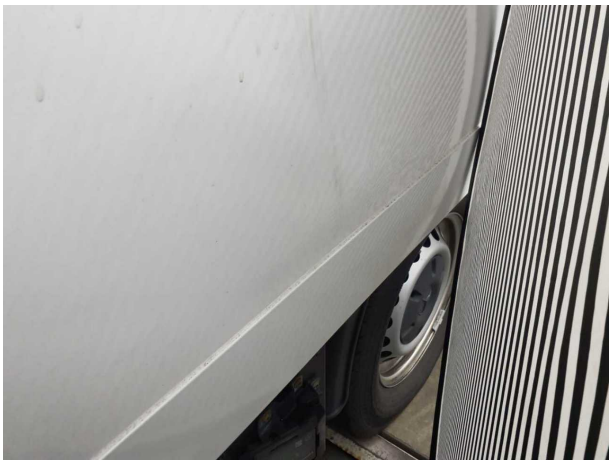

Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand (Außen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Sonstiges: Sonstiges (Unterfahrschutz Rohr) - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Sonstiges: Sonstiges (Unterfahrschutz Rohr) - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Sonstiges: Sonstiges (Unterfahrschutz Rohr) - verformt - erneuern