Datum: 23.02.2026

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte			
basierend auf Reparaturkosten			

Datum: 23.02.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X5 xDrive30d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DAD 01650
Fahrzeug-Identnummer	WBAJU810909P65951
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	01.02.2023
Nächste HU	02/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
Laufleistung	127.476 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Perleffekt
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	2.993 ccm/ 210 kW

atum: 23.02.2026

Zylinder / Schadstoffklasse	6 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.940
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Hellgrau
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	900 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 265/50 R19 110H	Bridgestone	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	4 / 4
#2 265/50 R19 110H	Bridgestone	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	4 / 4

Zusatzbereifung / Felge

#1 275/45 R20 110Y	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3
#2 305/40 R20 112Y	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (In 900km) - fällig - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Tür vorn links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren	50,00 €	50,00 €
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	150,00 €	150,00 €
4	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung	250,00 €	250,00 €

Datum: 23.02.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
5	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern		
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Teilinstandsetzung oben) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren		
7	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (VA) - verformt - erneuern		
8	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern		
9	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - erneuern		
Summe (netto):				

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Blinkleuchte	Spiegel links - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Der Zweitschlüssel ist zentral eingelagert)	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):		0,00 €	0,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	138 µm
2	Dachholm links	113 µm

Datum: 23.02.2026

Nr.	Ort	Messung
3	Dachholm rechts	127 µm
4	Heckklappe/-tür	106 µm
5	Kotflügel links	116 µm
6	Kotflügel rechts	122 µm
7	Motorhaube	139 µm
8	Seitenwand links	130 µm
9	Seitenwand rechts	115 µm
10	Tür hinten links	127 µm
11	Tür hinten rechts	116 µm
12	Tür vorne links	123 µm
13	Tür vorne rechts	114 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und

Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung lag keine Fehlerspeicherabfrage vor.

Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar. Vorbehaltlich Folgekosten.

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 27 Übersichtsfotos, 24 Beschädigungsfotos

Datum: 23.02.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

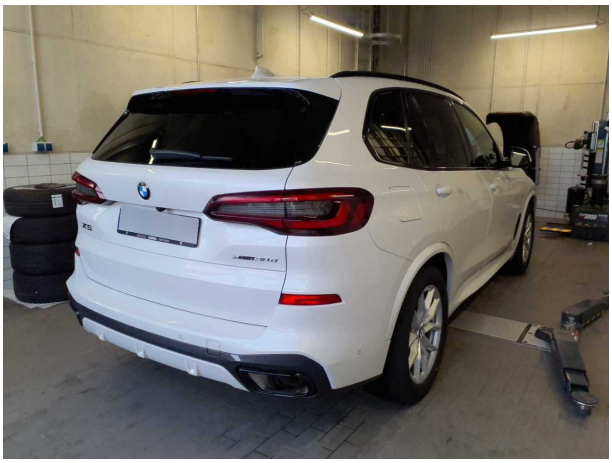


Abbildung 3: Schräg hinten

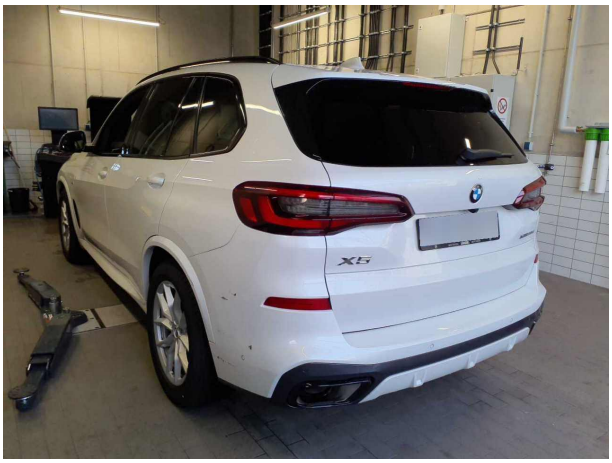


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Datum: 23.02.2026

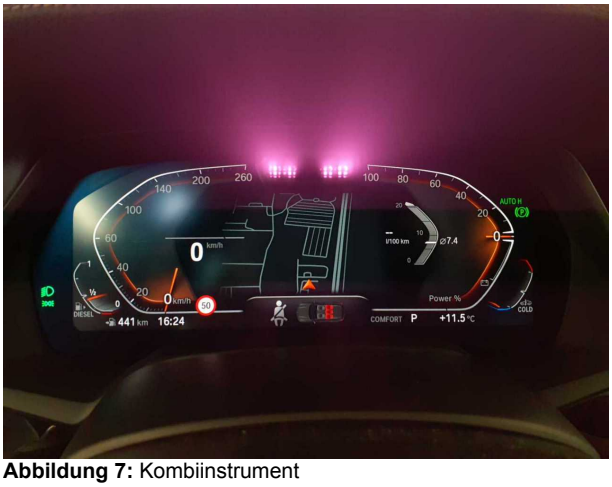


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: FIN


Abbildung 10: Laderaum


Abbildung 11: Dokumente

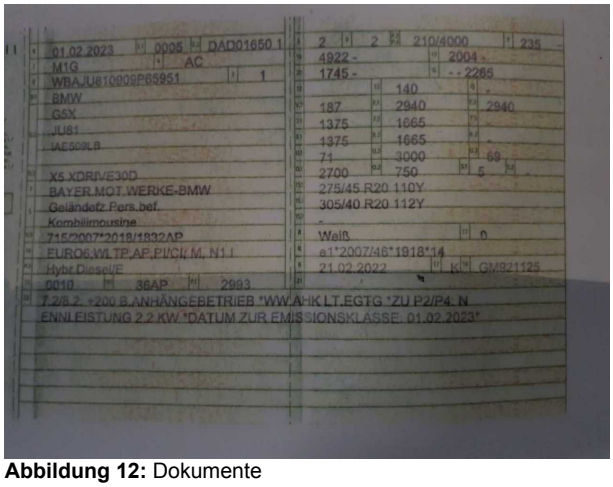


Abbildung 12: Dokumente

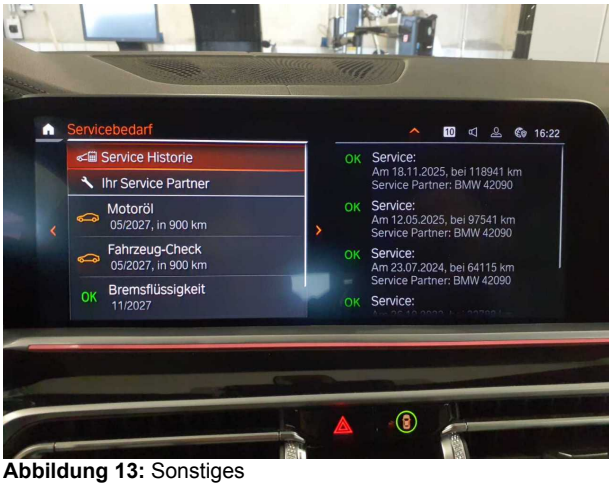


Abbildung 13: Sonstiges

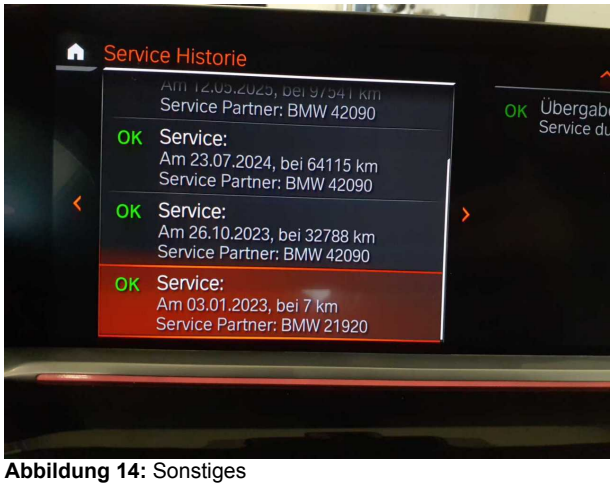


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

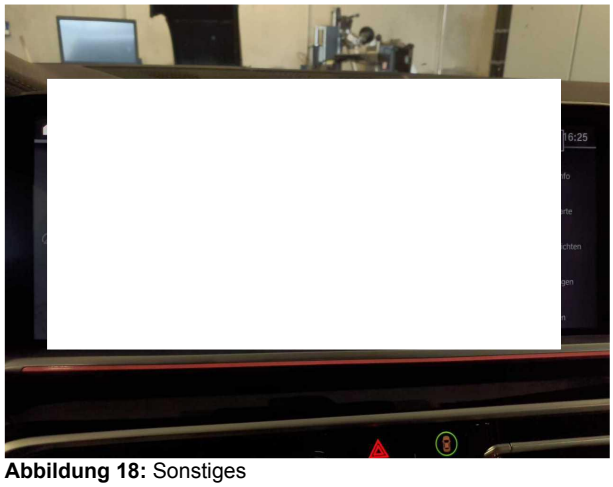


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges

Datum: 23.02.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 2: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren

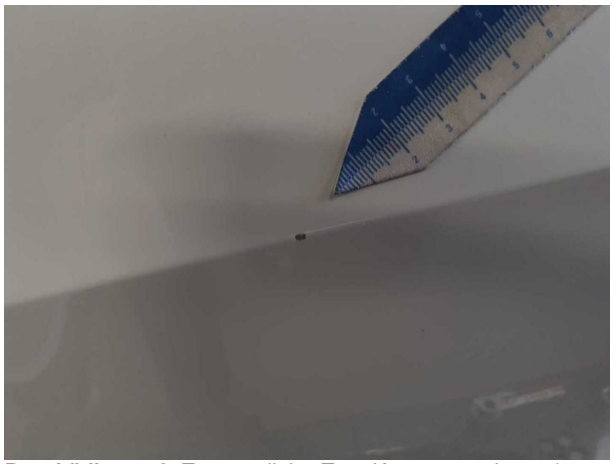

Beschädigung 2: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

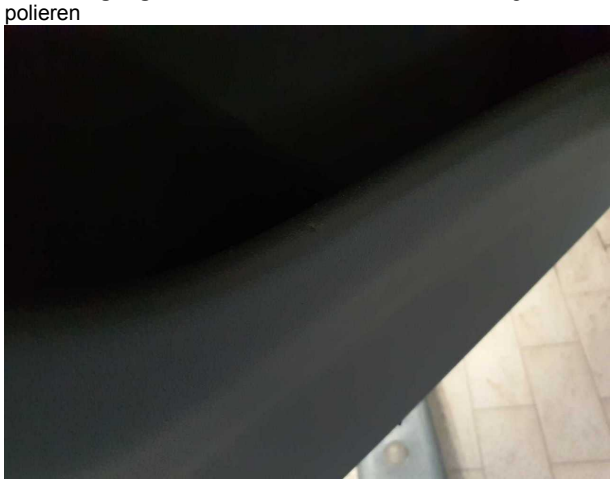

Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern

Datum: 23.02.2026



Beschädigung 5: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Teilinstandsetzung oben) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Teilinstandsetzung oben) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung 7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (VA) - verformt - erneuern



Beschädigung 7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (VA) - verformt - erneuern



Beschädigung 8: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

Datum: 23.02.2026



Beschädigung 8: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Datum: 23.02.2026



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Blinkleuchte: Spiegel links - Kratzer - kein Abzug