Kooperationspartner des TÜVNORD

Zustandsbericht



Seat
Leon Sportstourer

VIN	**VSSZZZKLZNR066917**	Aktenzeichen	**345FZ1026**
Motorart	**Benzin**	Laufleistung	**127.234 km**
Leistung	**96 kW**	Erstzulassung	**03.11.2022**
Hubraum	**1.498 ccm**	Nächste HU	**10/2027**
Letzter Service	**12.10.2026/126.929 km**		

Auftraggeber	Name	
Fahrzeughalter	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Sachverständiger Anwesende	26.10.2026 - 15:29 Uhr
Leasinggeber	Name Straße PLZ Ort	

Quelle der technischen Daten

Grundlage für die Ermittlung der technischen Daten: Zulassungsbescheinigung Teil I .

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Florian Zink am Fahrzeug überprüft.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Während der Besichtigung am 26.10.2026 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt (Verschmutzung).

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Dellensegel, Hebebühne, Lackschichtdickenmessgerät.

Probefahrt durchgeführt

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Zustand

Allgemeinzustand	unterdurschnittlich
Karosseriezustand	durchschnittlich
Innenraumzustand	durchschnittlich
Lackzustand	unterdurschnittlich
Lack	Schwarz Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	127.234 km
Nächste HU	10/2027
Letzter Service	12.10.2026/126.929 km


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	205/55 R 16 91 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	205/55 R 16 91 V
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Nexen
Art	Ganzjahr

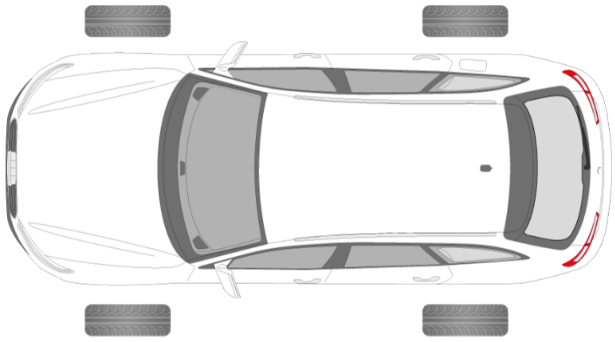

Reifen vorne links

Dimension	205/55 R 16 91 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	205/55 R 16 91 V
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Nexen
Art	Ganzjahr

Hilfsmittel bei Reifenschäden


Art	Reparaturkit

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	205/55 R 16 91 H	Bridgestone	Winter	3 mm
1	Rechts	205/55 R 16 91 H	Bridgestone	Winter	3 mm
2	Links	205/55 R 16 91 H	Bridgestone	Winter	4 mm
2	Rechts	205/55 R 16 91 H	Bridgestone	Winter	4 mm

Kooperationspartner des TÜVNORD

Lackschichtdicke

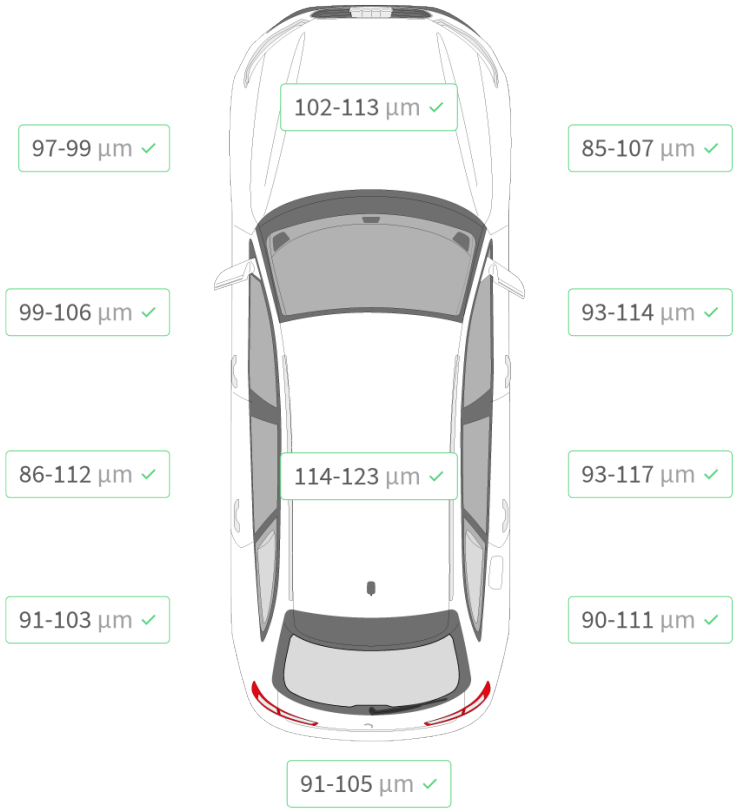

Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	99, 97 ✓
Motorhaube	113, 102 ✓
Kotflügel rechts	85, 107 ✓
Fahrertür	106, 99 ✓
Beifahrertür	93, 114 ✓
Fondtür links	112, 86 ✓
Dach	114, 123 ✓
Fondtür rechts	117, 93 ✓
Seitenwand links	91, 103 ✓
Seitenwand rechts	90, 111 ✓
Hinten mittig	105, 91 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug konnten im Rahmen der Besichtigung keine Vorschäden festgestellt werden.

Das Fahrzeug wurde mit einem Lackschichtdickenmessgerät vermessen, siehe dazu auch das dem Gutachten beiligende Lackschichtdickenmessprotokoll.

Kooperationspartner des TÜVNORD

Prüfpositionen

#	Position (inkl. MwSt.)	Rep.-Kosten	Minderwert
	Außenbereich	**5.717,95 €**	**2.350,25 €**
1	**Lackierung** verschmutzt, aufbereiten	89,25 €	89,25 €
			
2	**Stoßfänger vorne** verschrammt, Smart Repair	1.701,70 €	297,50 €
	 		
3	**Türe vorne rechts** Einstieg verkratzt, lackieren	1.309,00 €	535,50 €
	 		

4	**Seitenwand rechts** Delle mit Lackschaden	2.023,00 €	833,00 €




5	**Heckklappe** Mehrfach verdellt, sanft instandsetzen	595,00 €	595,00 €




	Innenraum	**0,00 €**	**0,00 €**
6	**Verkleidungen** Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €




Kooperationspartner des TÜVNORD

	Sonstiges	**47,60 €**	**47,60 €**
7	**Reifendichtmittel** Abgelaufen , ersetzen	47,60 €	47,60 €
			
8	**Fahrzeugunterlagen** In Ordnung	0,00 €	0,00 €
9	**Alle Schlüssel vorhanden** In Ordnung	0,00 €	0,00 €
	Hinweis	**0,00 €**	**0,00 €**
10	**Radsatz(Winter)** 2 Reifen Profiltiefe unter 4mm	0,00 €	0,00 €

Zusammenfassung

Position
Summe ohne MwSt.
MwSt.
Summe inkl. MwSt

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



montierte Räder

Foto 6



Fahrzeugunterlagen

Foto 7



Innenraum vorne

Foto 8



Innenraum hinten

Foto 9



Typenschild

Foto 10



Tachofoto

Foto 11



Eingeschaltetes Navigationsgerät

Foto 12



Service

Foto 13



Kofferraum

Foto 14



Zubehör

Foto 15



Seitenschweller links

Foto 16



Seitenschweller rechts

Foto 17



zweiter Radsatz (Winter)

Kooperationspartner des TÜVNORD

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 12 Seiten
- 29 Fotos

Wörth an der Donau, den 27.10.2026

Der Sachverständige