DEKRA

DEKRA-Nr: vom 13.08.2026

Duplikat

Zustandsbericht ohne Ausstattung






Kennzeichen **FIN** **6FPPXXM12PGR54455**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.

Duplikat

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 276 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Seitenwand hinten links
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.05.2016	Letzte Zulassung	10.04.2024
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Ranger Autm. Wildtrak	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPPXXM12PGR54455
Maße Länge/Breite/Höhe	5277 / 1860 / 1815 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	3220	zul. Gesamtmasse	3200 kg
HSN / TSN	1566 / AAC	Schlüssel-Nr.	20212768
Km-Stand abgelesen	155938	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	147	Hubraum (ccm)	3198
Schadstoffklasse:	EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß
Polster	Teilleder		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	265 / 50 R 20 111 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127A SUV FSL	S /O	7 mm
	rechts	265 / 50 R 20 111 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127A SUV FSL	S /O	7 mm
2	links	265 / 50 R 20 111 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127A SUV FSL	S /O	5 mm
	rechts	265 / 50 R 20 111 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127A SUV FSL	S /O	6 mm
	Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Duplikat

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Abmeldegebühr,					
2. Sitzbezug vorn links gebrochen, erneuern (Bild 7)					
3. Sitzbezug vorn rechts gebrochen, (Bild 9)					
4. Kotflügel vorn links Delle, drücken (Bild 10)					
5. Tür vorn links Delle, drücken (Bild 11, 18)					
6. Seitenwand hinten links Delle, drücken (Bild 12)					
7. Fahrzeugdach eingedellt, drücken (Bild 13)					
8. Türen rechts eingedellt, drücken (Bild 15, 16)					
9. Tür hinten links Delle, drücken (Bild 17)					
10. Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 20, 21, 22)					
Gesamt					

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Steinschläge mit Lackabplatzer,
(Bild 8)
Türverkleidungen Kratzer,
Stoßfänger vorn links kleine Schramme,
Kotflügel vorn rechts Steinschlag,
Felge hinten rechts Schramme,
Trittstufe links unterhalb eingedellt,
Türkanten angeschlagen,
Ölwanne leicht Ölfeucht, (Bild 23)
Scheinwerferglas matt, (Bild 24, 25)
Dachkante vorn Steinschläge,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum

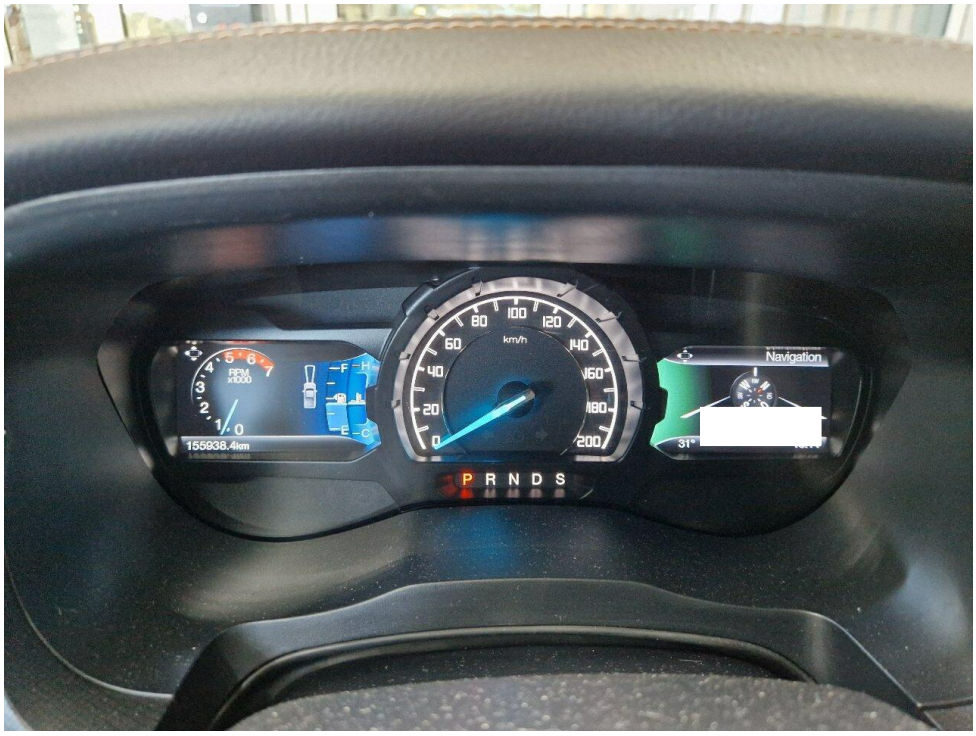


Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Motorraum

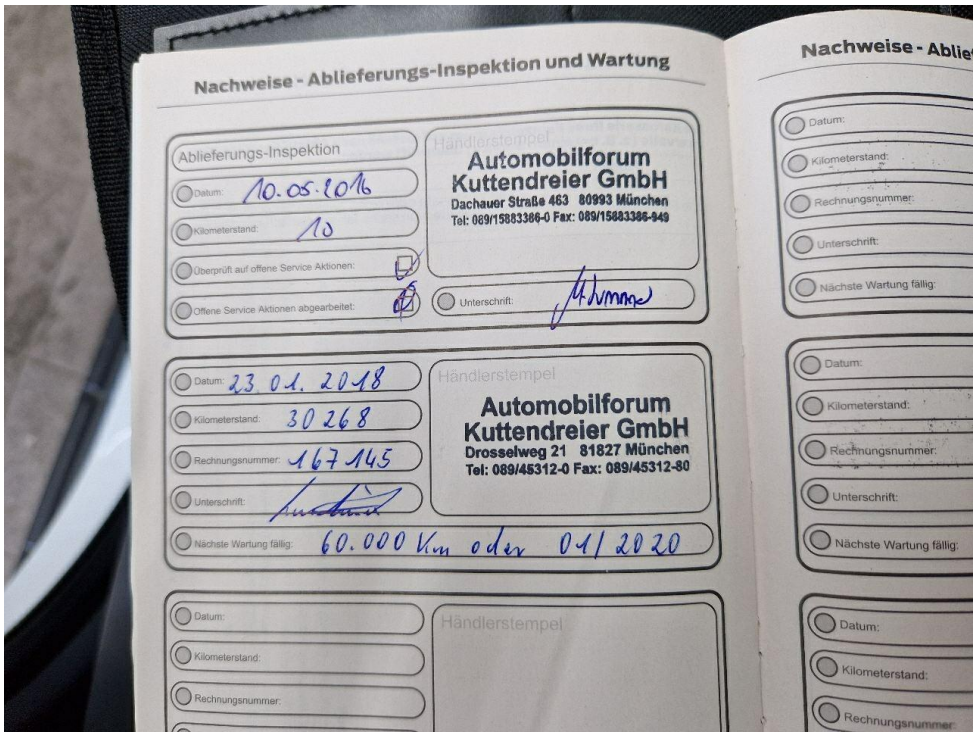


Bild 6 : Wartungsnachweis (Laut Angabe wurde immer alles in freien Werkstatt gemacht)

Duplikat



Bild 7 : Sitzbezug vorn links gebrochen



Bild 8 : Motorhaube Steinschläge mit Lackabplatzer

Duplikat



Bild 9 : Sitzbezug vorn rechts gebrochen

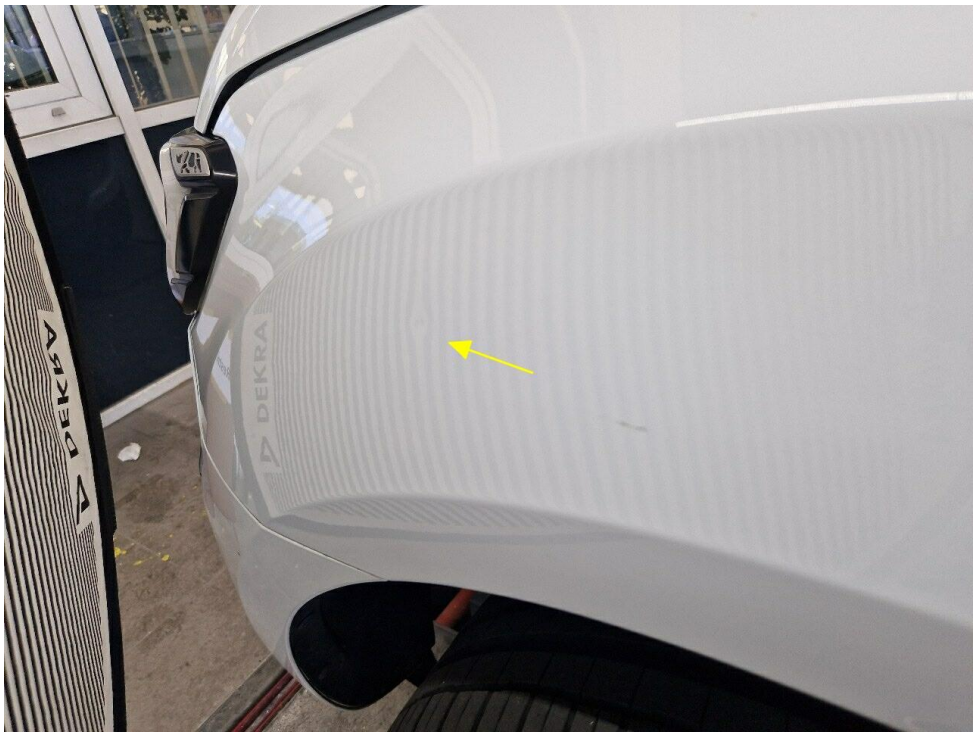


Bild 10 : Kotflügel vorn links Delle

Duplikat



Bild 11 : Tür vorn links Delle



Bild 12 : Seitenwand hinten links Delle

Duplikat

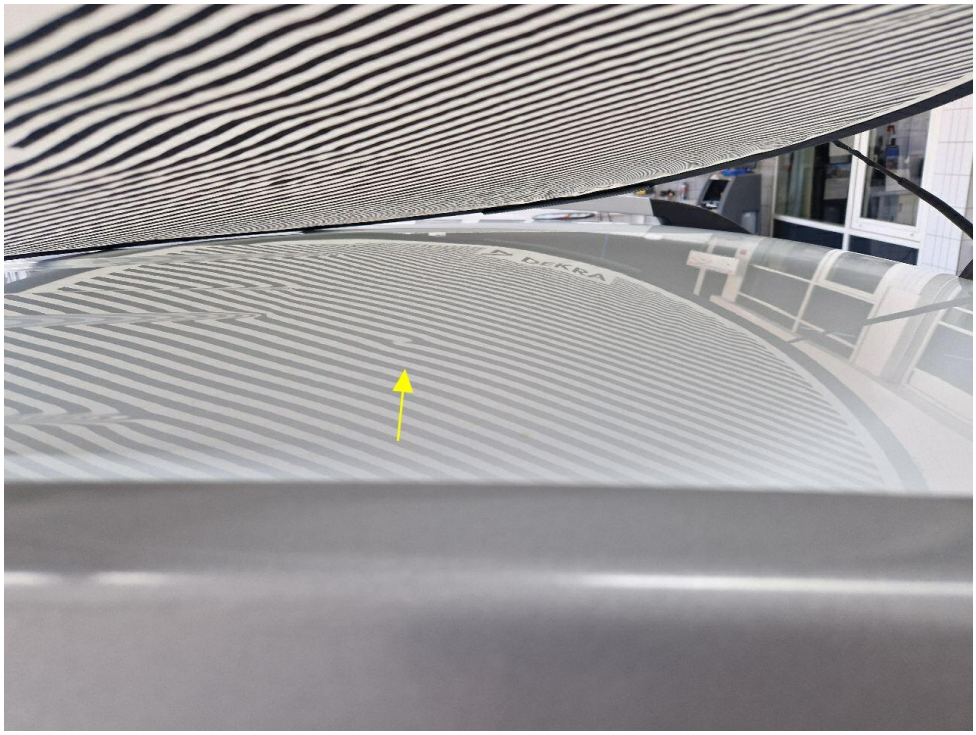


Bild 13 : Fahrzeugdach eingedellt

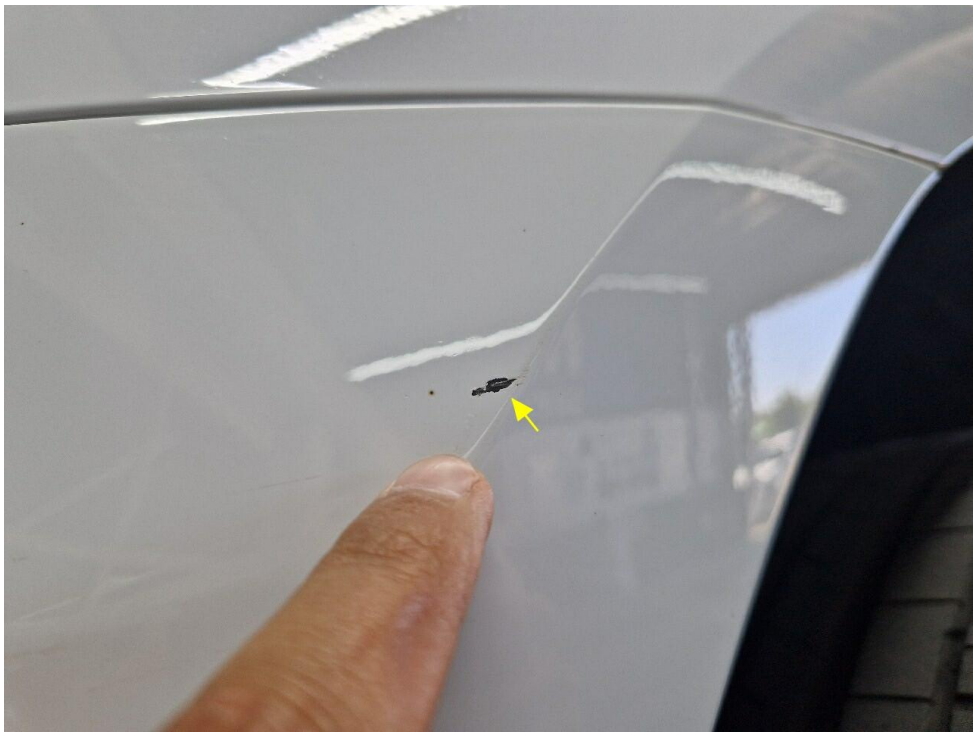


Bild 14 : Stoßfänger vorn links Schramme

Duplikat



Bild 15 : Türen rechts eingedellt

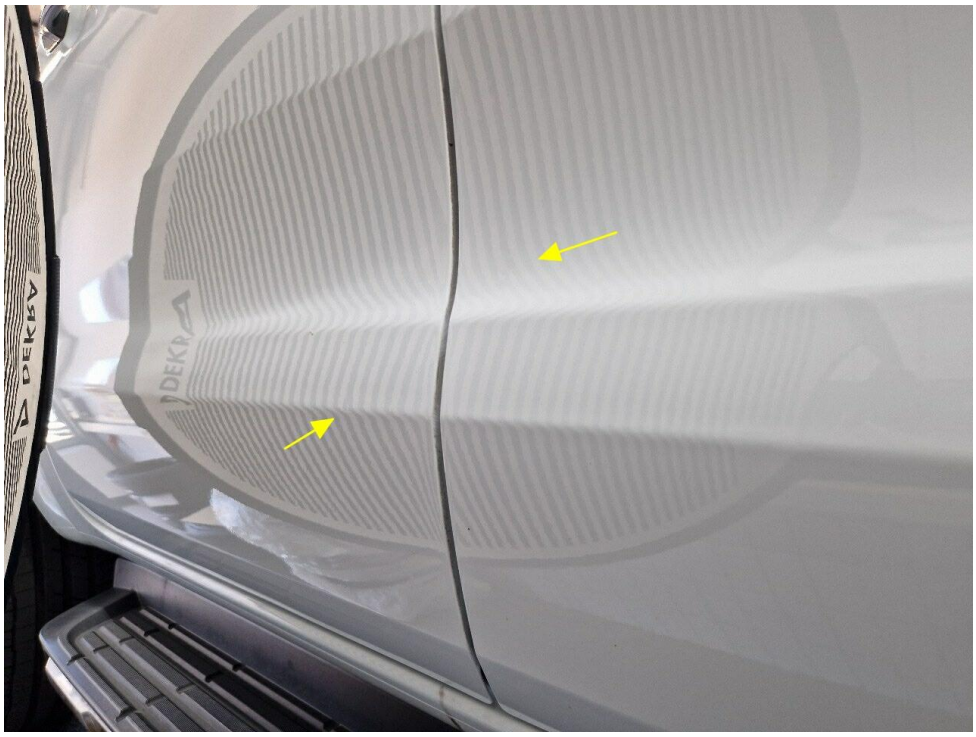


Bild 16 : Türen rechts eingedellt

Duplikat

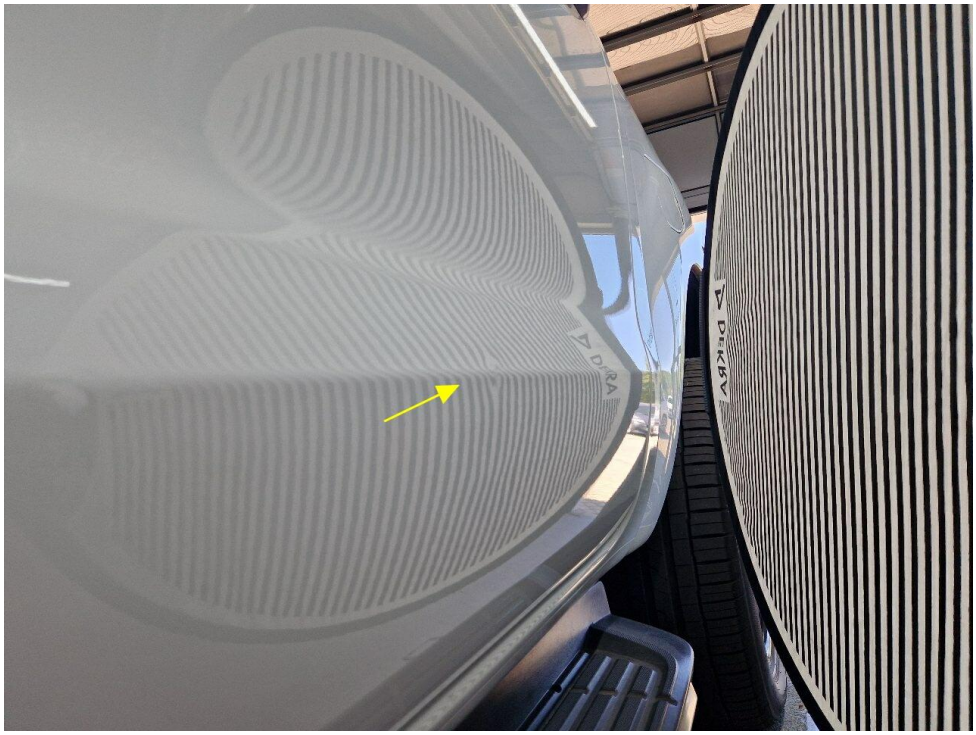


Bild 17 : Tür hinten links Delle



Bild 18 : Tür vorn links Delle

Duplikat



Bild 19 : Trittstufe links eingedellt



Bild 20 : Stoßfänger hinten verschrammt

Duplikat

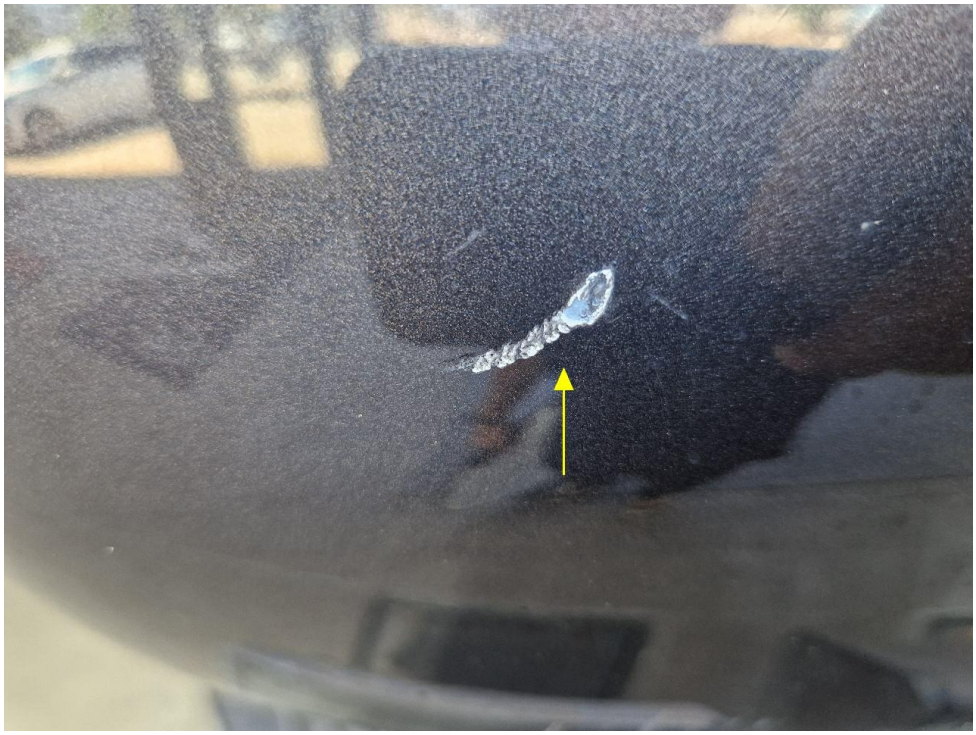


Bild 21 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 22 : Stoßfänger hinten verschrammt

Duplikat



Bild 23 : Ölwanne leicht Ölfeucht



Bild 24 : Scheinwerferglas matt

Duplikat



Bild 25 : Scheinwerferglas matt