08.07.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer VSSZZZKLZNR047776

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**616,00 €**	**117,04 €**	**733,04 €**
basierend auf Reparaturkosten	645,00 €	122,55 €	767,55 €

08.07.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Seat
Modell / Verkaufsbezeichnung	LEON SP
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	7593 ASF 00076
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKLZNR047776
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	23.05.2022
Nächste HU	06/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	198.119 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E
Hubraum / Leistung	1.498 ccm/ 110 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.424
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.990

zul. Nutzlast (kg)	566
Maße (L/B/H)	4642 x 1799 x 1450
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Grau-Anthrazit
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	10.800 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Ersatzrad

Ablauf: 01/2026 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	45,00 €	16,00 €
2	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €	120,00 €
3	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €	120,00 €
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €	120,00 €
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten Mitte - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
6	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Summe (netto):			645,00 €	616,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	126 µm
2	Dachholm links	129 µm
3	Dachholm rechts	133 µm
4	Heckklappe/-tür	116 µm
5	Kotflügel links	115 µm
6	Kotflügel rechts	113 µm
7	Motorhaube	116 µm
8	Schweller links	81 µm
9	Schweller rechts	76 µm
10	Seitenwand links	121 µm
11	Seitenwand rechts	116 µm
12	Tür hinten links	120 µm
13	Tür hinten rechts	117 µm
14	Tür vorne links	123 µm
15	Tür vorne rechts	115 µm

08.07.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

: 08.07.2026

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Hebebühne oder Grube standen nicht zur Verfügung. Folgekosten möglich.

Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren auf.

Fahrzeug hat Steinschläge im Bereich Stoßfänger, Scheinwerfer, Motorhaube, Windschutzscheibe und Dach.

Getriebe und Klimaanlage bedingt prüfbar, ggf. Folgekosten möglich

Fahrzeug ist verschmutzt. Folgekosten/Verdeckter Schaden möglich.

Bremsen sind durch längere Standzeit leicht korrodiert. Folgekosten möglich.

Zweiter Radsatz ist nicht vorhanden. Ausstattungsliste kontrollieren. Folgekosten möglich.

Keine vollständige Ausstattungsliste und Reparaturhistorie vorhanden ggf. Folgekosten möglich.

Wartungsnachweise haben nicht vorgelegen

Batterienachweise haben nicht vorgelegen

Unterschrift Sachverständiger (Michael Stahl)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 22 Übersichtsfotos, 13 Beschädigungsfotos

m: 08.07.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument

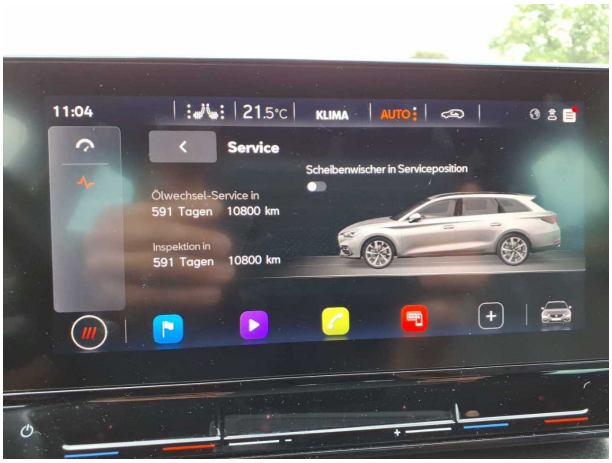


Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Laderaum

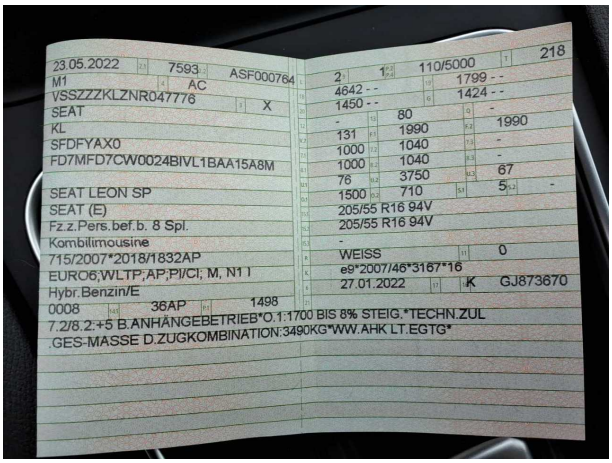


Abbildung 14: Dokumente

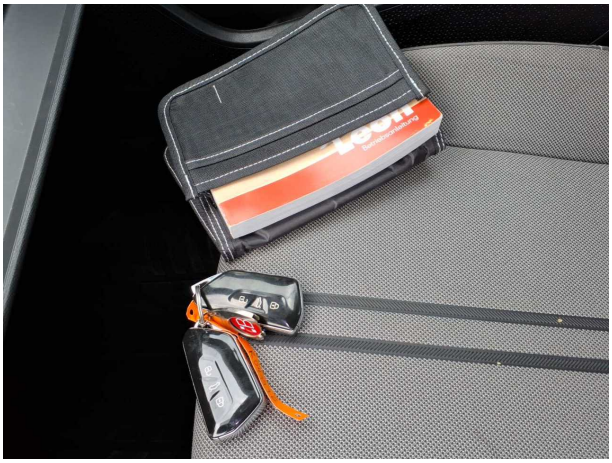


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

08.07.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung 2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

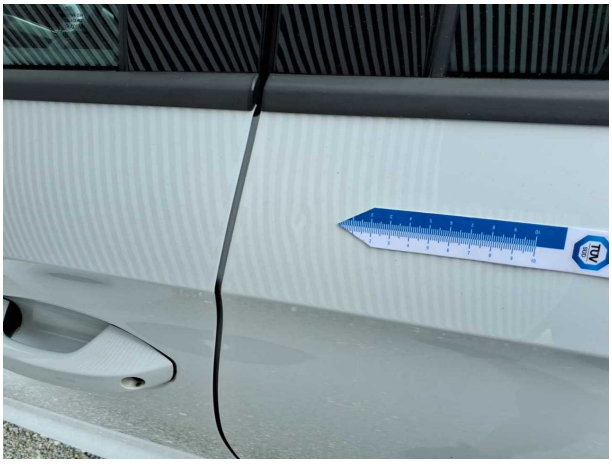

Beschädigung 3: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten Mit… - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten Mitte - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten Mit… - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten Mitte - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 6: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair