vom 02.11.2026

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten






**Kennzeichen** **FIN** **WVGZZZCR8PD029112**

## Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

## Zusammenfassung

| | | |
|---|---|---|
| Reparaturkosten gesamt | mit MwSt. | -3.127,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -2.627,73 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt. | -2.484,70 EUR |
| | ohne MwSt. | -2.087,98 EUR |
| Reifenbewertung | mit MwSt. | -298,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -250,42 EUR |

## Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Stoßfängerverkleidung hinten, augenscheinlich*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Klare Linien - von Anfang an / Zustandsbewertung bei der Fahrzeugrückgabe / Volkswagen Financial Services) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicenachweis
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 20.07.2023 | Letzte Zulassung | 20.07.2023 |
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen | Hersteller | Volkswagen |
| Typ / Verkaufsbez. | Touareg (CR7)(03.2018->2023) / Touareg 3.0 V6 TDI Elegance 4Motion (EURO 6d) | Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | WVGZZZCR8PD029112 |
| Maße Länge/Breite/Höhe | 4878 / 1984 / 1682 (mm) | Achsen / angetr. Achsen | 2 / 2 |
| Radstand (mm) | 2904 | zul. Gesamtmasse | 2850 kg |
| HSN / TSN | 0603 / COB | DAT €uropa-Code® | 019051310120002 |
| DAT Marktindex | DE006 6417 | Km-Stand abgelesen | 154147 |
| Nächste HU §29 StVZO | 07 / 2028 | Energiequelle / Kraftstoff | Diesel |
| Zylinderanzahl | 6 / V-Motor | Leistung (kW) | 170 |
| Hubraum (ccm) | 2967 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart | Allrad | Getriebe / Gänge | Automatik / 8 |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe (Hersteller) | Meloe-Blue-Kristalleffekt |
| Polster / Farbe | Leder / Schwarz | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 255 / 55 R 19 107 V | Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2 | A /S | 3 mm |
| | rechts | 255 / 55 R 19 107 V | Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2 | A /S | 3 mm |
| 2 | links | 255 / 55 R 19 107 V | Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2 | A /O | 7 mm |
| | rechts | 255 / 55 R 19 107 V | Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2 | A /O | 7 mm |
| | Pannenset | Füllflasche haltbar bis 27.02.2027 | | | |

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht, Abgasendrohre in Stoßfänger integriert, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung weiß, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Ausstattung Highline / Style / Elegance, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel lackiert, Batterie 68 Ah, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Bremsscheiben hinten (330 mm x 22 mm), Bremsscheiben vorn (350 mm x 34 mm), Chromleisten an Seitenfenstern, Design-Paket Elegance, Doppeltonhorn, Elegance, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl, Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe), Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Fzg. ohne Hybrid, Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung, Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen), Harnstofftank (AdBlue) vergrößert, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill mit Chromleisten und vertikalen Chromstreben, Ladekantenschutz (Edelstahl), Lautsprecher (8), Leder-Paket Vienna und ErgoComfort Sitze vorn, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Motor 3,0 Ltr. - 170 kW V6 TDI, Motor 3,0 Ltr. - 170 kW V6 TDI KAT (DPYC), Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2904 mm, Reifen 235/65 R18 ...V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitze vorn ErgoComfort, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sperrdifferential, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger oben und unten lackiert, mit Chromleisten, Tagfahrlicht LED, Türabdeckung unten in Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Zuziehhilfe für Heckklappe

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 25522 | Innovision Cockpit (Instrumente digital und Bedienung über Touchscreen-Farbdisplay) |
| 14201 | Anhängerkupplung elektr. anklappbar |
| 16205 | Dachreling silber eloxiert |
| 38004 | Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| 4313 | Fahrassistenz-Paket Plus |
| 28914 | Klimaanlage Climatronic 4-Zonen |
| 1551 | Komfort-Paket Keyless Access |
| 4014 | Leder-Paket Varenna und ErgoComfort Sitze vorn |


| | |
|---|---|
| 69101 | Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| 49334 | LM-Felgen 8,5x19 (Tirano, schwarz, glanzgedreht) |
| 42600 | Luftfederung elektronisch geregelt |
| 3799 | Memory-Paket |
| 25056 | Mobile Online Dienste Car-Net |
| 3535 | Parkassistent-Paket (Park Assist Plus) mit Fernsteuerung |
| 28303 | Schienensystem und Fixierset im Gepäckraum |
| 23103 | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| 34497 | Sitze vorn klimatisiert |
| 11770 | Sonderlackierung Meloe-Blue Kristalleffekt |
| 29313 | Standheizung mit Standlüftung (Fernbedienung und Timer) |
| 35508 | Schließ-/Startsystem Keyless Access |

## Allgemeinzustand und Wartung

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 15.09.2026 bei Kilometerstand 151.118 |
| bis Wartung verbleiben: | 27.000 km oder 685 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt) |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

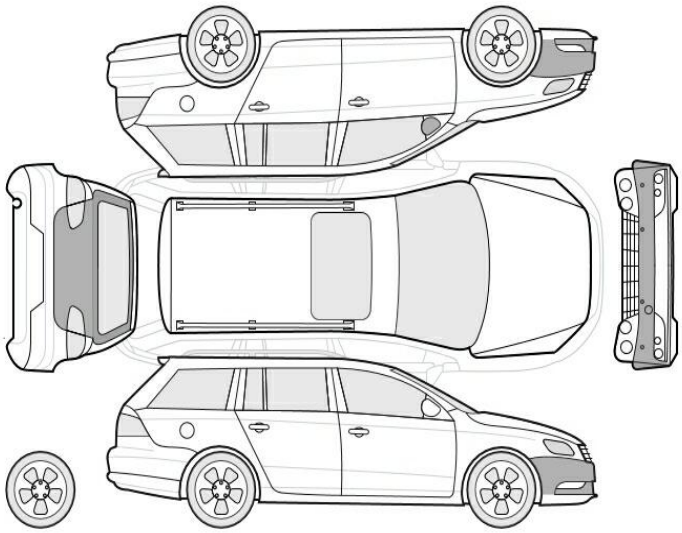

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost netto | Rep.Kost brutto | Anrechn. | Minderwert in EUR netto | Minderwert in EUR brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vorderachse Ganzjahresreifen, Profiltiefe < 4 mm, erneuern (Bild 10, 11) | | 0 | | 0 | |
| 2. Zweitschlüssel Fernbedienung, ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich | 16,81 | 20 | voll | -16,81 | -20,00 |
| 3. Sitz vorn links Sitzbezug, gerissen, erneuern (Bild 12, 13) | 1.197,00 | 1.424 | voll | -1.196,64 | -1.424,00 |
| 4. Mittelkonsole Blende hinten, zerkratzt, erneuern (Bild 14) | 129,00 | 154 | voll | -129,41 | -154,00 |
| 5. Fahrerassistentsystem, Fehlermeldung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15) | 126,05 | 150 | voll | -126,05 | -150,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17) | 763,03 | 908 | anteilig | -325,05 | -386,81 |
| 7. Außenspiegel links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18) | 177,31 | 211 | anteilig | -75,54 | -89,89 |
| 8. Heckklappe Lackierung, Werbefolien, entfernen | 50,42 | 60 | voll | -50,42 | -60,00 |
| 9. Lackvorbereitung | 168,07 | 200 | voll | -168,07 | -200,00 |
| **Gesamt** | **2.627,69** | **3.127** | | **-2.087,99** | **-2.484,70** |

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

- Frontscheibe mehrfach Abplatzer
- Stoßfänger hinten eingedellt (Bild 19)

## Reifenbewertung

| | Profiltiefe | Art | in EUR netto | brutto |
|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | AS | -125,21 | -149,00 |
| vorne rechts | 3 mm | AS | -125,21 | -149,00 |
| Legende | | A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat /O Original | **-250,42** | **-298,00** |

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Christian Kreft

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Fahrzeugschlüssel




Bild 6 : Fahrgestellnummer




Bild 7 : Navigationsansicht




Bild 8 : Serviceanzeige




Bild 9 : Fahrbereifung (Ganzjahr)



Bild 10 : Vorderachse Ganzjahresreifen, Profiltiefe < 4 mm



Bild 11 : Vorderachse Ganzjahresreifen, Profiltiefe < 4 mm



Bild 12 : Sitz vorn links Sitzbezug, gerissen




Bild 13 : Sitz vorn links Sitzbezug, gerissen




Bild 14 : Mittelkonsole Blende hinten, zerkratzt




Bild 15 : Fahrerassistentsystem, Fehlermeldung



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Außenspiegel links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : - Stoßfänger hinten eingedellt