GUTACHTEN

Betreff: Kaskoschaden

		Schaden-Nr.:	
		Vers.-Nr.:	
Werkstatt:	Karosseriewerkstatt	**Vers.-Nehmer:**	

Schad.-Datum:	12.10.2025		
Auft.-Datum:	14.10.2025 09:29	**Auftraggeber:**	
Bes.-Datum:	11.02.2026 08:00	**Bes.-Ort:**	
Besichtigt von:			

Zusammenfassung

Amtl.Kennz.:		**Reparaturkosten**	
Fahrzeugart:	PKW	**Wiederbeschaffungswert**	
Fabrikat:	OPEL	**(differenzbesteuert)**	
Typ:	Crossland 1.2 Elegance	**Restwert**	
Fzg. Id.-Nr.:	W0V7H9EB4N4174374		
Erstzulassung:	01.07.2022		
km-Stand:	16553 km abgelesen		
	16553 km geschätzt		
Hinweis:	Reparaturauftrag liegt nicht vor		

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	
Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV
Fabrikat:	OPEL
Typ / Untertyp:	Crossland 1.2 Elegance
KBA-Nummer:	1844AKF
Fzg.Ident.-Nummer:	W0V7H9EB4N4174374
Erstzulassung:	01.07.2022
Letzte Zulassung:	11.05.2023
Motorart:	Otto
Schadstoffklasse:	E6d
Leistung in kW:	96
Hubraum in ccm:	1199
Anzahl der Türen:	5
Radstand:	2604
Anzahl der Plätze:	5
Nächste HU:	07.2027
Laufleistung in km abgelesen:	16553
Laufleistung in km geschätzt:	16553
Leermasse in kg:	1.263
Gesamtmasse in kg:	1.805
Nutzlast in kg:	542

Bereifung:

v.l.	6,0 mm	195/60 R 16 89 H	Bridgestone Turanza T001	Winter-Reifen, Original
v.r.	6,0 mm	195/60 R 16 89 H	Bridgestone Turanza T001	Winter-Reifen, Original
h.l.	4,5 mm	195/60 R 16 89 H	Bridgestone Turanza T001	Winter-Reifen, Original
h.r.	4,5 mm	195/60 R 16 89 H	Bridgestone Turanza T001	Winter-Reifen, Original

Farbe / Lackart:	blau/schwarz / Metallic (2-Schicht)
Ausstattung:	siehe Kalkulation, Dachreling, Silber; LED-Rückleuchten; Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer; Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60 R16 (10 Speichen); Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60 R16, in BiColor/Schwarz (10 Speichen); Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60 R16, in Schwarz (10 Speichen); Solar Protect-Wärmeschutzverglasung; Zündschlüssel mit

	Funkfernbedienung, zwei, beide klappbar
Bemerkungen:	Es wurde bereits nach der Autragserteilung telefonisch Kontakt mit dem Versicherungsnehmer aufgenommen. Da jedoch die Frau des Versicherungsnehmers verstorben war, wollte er sich nochmals melden bezüglich eines Besichtigungstermins. Bei erneuter Nachfrage konnte der Versicherungsnehmer nicht sagen, wo sich das Fahrzeug befindet.

Auftrag

Gemäß elektronischem Auftrag vom 14.10.2025 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und ein Gutachten nach Kaskogesichtspunkten erstellt.

Besichtigung

Abschleppdienst

Anwesenheit bei der Besichtigung

Bei der Besichtigung des Fahrzeuges war(en) folgende Person(en) anwesend:
Mitarbeiter Abschleppdienst

Besichtigungsbedingungen

Das Fahrzeug konnte nicht auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt und untersucht werden.

Mögliche Reparaturausweitung

Das Fahrzeug wurde unzerlegt besichtigt, nach einer Demontage können weitere Schäden offenbart werden.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag der Fahrzeugschein bzw. die ZulassungsbescheinigungTeil I in Kopie vor. Die am Fahrzeug angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.
Eine Übereinstimmung lag vor.

Vorschäden (repariert)

Im Rahmen der Besichtigung wurden bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs und unter Verwendung eines Lackschichtdickenmessgerätes am nicht demontierten Fahrzeug keine Spuren reparierter Vorschäden vorgefunden.

Unreparierte Vorschäden

Am Fahrzeug wurden folgende, nicht schadenbedingte Mängel bzw. Schäden festgestellt:
Hagelschaden Motorhaube und Dachholm
Stoßfänger hinten mittig eingedrückt
Seitenwand rechts eingedellt
Delle Heckklappe

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde beschädigt und unrepariert vorgefunden. Es befand sich augenscheinlich im selben Zustand wie unmittelbar nach Eintritt des Schadenereignisses. Es ergaben sich keine Hinweise, dass der Fahrzeugzustand verändert wurde.

Allgemeinzustand

dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal
normale Gebrauchsspuren
unterdurchschnittliche Laufleistung

Anstoßbereich

Seitenpartie rechts im vorderen/mittleren Bereich

Schadenhergang

Zum Schadenhergang sind keine Einzelheiten bekannt, sodass auf die Schadenmeldung verwiesen werden muss.

Schadenbild

Im Wesentlichen wurden folgende Bauteile bzw. Baugruppen beschädigt:
siehe Kalkulation und Bilder

Feststellungen des Sachverständigen

Das Fahrzeug ist im Besichtigungszustand nicht verkehrssicher bzw. nicht betriebssicher.
Das Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig. Die Beschädigungen sind so erheblich, dass die Benutzung des Fahrzeugs technisch ausgeschlossen ist.

Kalkulationserläuterungen

In der beigefügten Kalkulation wurden die voraussichtlichen Kosten für die Wiederherstellung des Fahrzeugs unter Berücksichtigung der erkannten Beschädigungen spezifiziert. Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AW) einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers. Die Arbeitswerte für evtl. ausgewiesene Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Reparaturaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die nachvollziehbaren, erforderlichen Reparaturkosten ergeben sich gemäß der beiliegenden Kalkulation zu:

Reparaturkosten ohne MwSt.

Hinweis:
Sollte sich im Zuge der Reparatur eine wesentliche Schadenerweiterung ergeben oder sonstige Tatsachen vorliegen, die zur Schadenbeurteilung von erheblicher Bedeutung sind, wird um unverzügliche Benachrichtigung gebeten, damit eine weitergehende Beurteilung des Sachverhalts möglich ist.
Die in der Kalkulation angegebenen Teilenummern bilden grundsätzlich keine Basis für die Bestellung der Ersatzteile und können abweichen. Die Werkstatt handelt beim Bestellprozess eigenverantwortlich.

Kalkulationsgrundlagen

In der Schadenkalkulation wurden die Verrechnungssätze einer regionalen Karosseriefachwerkstatt zugrunde gelegt.

Wiederbeschaffungswert

Der angemessene und marktgerechte Wiederbeschaffungswert beläuft sich auf 16.900,00 EUR inkl. MwSt.

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Berücksichtigung der bekanntgewordenen, in der Auflistung der Fahrzeugdaten beschriebenen wertbildenden Faktoren und nach Auswertung der örtlichen Marktlage für das Fahrzeug auf den angegebenen Betrag festgelegt und bezieht sich unmittelbar auf den Zeitpunkt vor dem Schadeneintritt. Im ausgewiesenen Wiederbeschaffungswert sind 19 % MwSt. enthalten, sofern das Fahrzeug der Regelbesteuerung unterliegt. Kommt eine Differenzbesteuerung gemäß § 25 a UStG zur Anwendung, beträgt der enthaltene Mehrwertsteueranteil ca. 2,5 %. Sollte das Fahrzeug aufgrund besonderer Merkmale, zum Beispiel höheres Fahrzeugalter, in der Regel auf dem Privatmarkt gehandelt werden, ist die Mehrwertsteuer nicht ausweisbar.

Restwert

Auftragsgemäß wurde die Ermittlung des Restwertes über eine bzw. mehrere Restwertbörsen u. a. car.tv, AUTOonline, etc., durchgeführt. Der Betrag von 7.311,00 EUR inkl. MwSt. entspricht dem höchsten abgegebenen Angebot bis zum Zeitpunkt des Abrufs. Ein Ausdruck mit den höchsten Angeboten liegt dem Gutachten bei.

Restwertbörse:
Objekt- / Auftrags-Nr.:
Angebot durch:

Angebot gültig bis einschl. 05.03.2026

Vor Veräußerung des unfallbeschädigten Fahrzeugs ist mit der Versicherung Rücksprache zu halten.

Das vorgenannte Kaufangebot ist dem Eigentümer gegenüber verbindlich und hat eine befristete Gültigkeit. Die Gültigkeit des Kaufangebots setzt voraus, dass keine weiteren Schäden am Fahrzeug entstehen, die Ausstattung des Fahrzeugs unverändert vorhanden ist und der Fahrzeugbrief nicht entwertet wurde.

Hinweis zur Abwicklung:
Das verbindliche Kaufangebot beinhaltet die kostenlose Abholung des Unfallfahrzeuges. Zur Annahme des Kaufangebotes setzen Sie sich innerhalb der Angebotsfrist direkt (z. B. telefonisch) mit dem interessierten Aufkäufer in Verbindung, sofern Sie das Unfallfahrzeug zu diesem Betrag nicht anderweitig veräußern können. Unter Nennung der oben genannten Objektnummer werden die Übernahmemodalitäten mit Ihnen abgestimmt. Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung halten sie bitte alle für den Verkauf notwendigen Papiere bereit.

Abzüge "Neu für Alt" / Wertausgleich

Ein Abzug „neu für alt“ gemäß AKB ist nicht vorzunehmen. Bei der Beurteilung wurden die unverbindlichen Empfehlungen der „Allgemeinen Versicherungsbedingungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. GDV“ berücksichtigt. Abweichende Vertragsvereinbarungen sind möglich.

Reparaturwürdigkeit

Auf Basis der in der Kalkulation berücksichtigten Stundenverrechnungssätze ergeben sich Reparaturkosten, die den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs nicht erreichen. Bei Auftragserteilung zur Reparatur in einem Betrieb mit davon abweichenden, höheren Stundenverrechnungssätze kann der Fall eintreten, dass die erforderlichen Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs übersteigen.
Der Versicherungsschutz für den Schaden kann nach den individuellen Vertragsbedingungen des vom Versicherungsnehmer geschlossenen Versicherungsvertrages limitiert sein und somit unter den kalkulierten oder den tatsächlich anfallenden Instandsetzungskosten liegen. Die SSH GmbH bzw. der SSH-Partner ist bei etwaigen Ansprüchen aufgrund von Differenzkosten zwischen den im Gutachten kalkulierten und den bei der Reparatur tatsächlich anfallenden Reparaturkosten nicht verantwortlich und übernimmt entsprechend keine Haftung für solche Differenzen.

Hinweis auf Lichtbilder

Von den Beschädigungen wurden Lichtbilder erstellt, die dem Originalgutachten beiliegen.

Verteiler

- Kopie an Versicherungsnehmer

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 5250623601 11.02.2026*

FZ-HALTER

AKTENZEICH

FABRIKAT	OPEL	CROSSLAND	ELEGANCE
FZ-IDENT-NR	W0V7H9EB4N4174374	AMTL KZ	TYP-CODE 05 MC 24
ERSTE ZUL	01.07.2022	NAECH HU 07.2027	LAUFLEIST 16553
REP-FIRMA	REGIONALE	KAROSSERIEWERKSTATT	

AUSFUEHR-	AB N4000001	2. FENSTER 2020/2022	AUSST STOFF SPARKLE
VARIANTEN	KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN	FRONTKAMERA	SCHEIBEN DUNKEL GET
	REGENSENSOR	KAELTEMITTEL R1234YF	SPURWECHSELWARNUNG
	FENSTERHEBER H ELEKT	ZIERL SCHEIBEN CHROM	INFOTAINMENT R 4.0
	KOMBIINSTR FARBE	NEBELSCHEINWERFER	RUECKLEUCHTEN LED
	RADIOBED AM LENKRAD	KALTE LAENDER	SCHEINWERFER ECO LED
	FERNLICHTASSISTENT	SITZHEIZUNG	3 KOPFSTUETZEN H
	MITTELARMLEHNE V	SONNENBL BELEUCHTET	ERKENNUNGS SIGNALGEB
	I-SPIEG AUT ABBLENDB	1199CCM 96KW	GETRIEBE 6-GANG MB
	LENKRAD BEHEIZT	195/60 R 16 89H *	FELGE 6.5 J X 16 ALU
	BATTERIE 70AH	ABGASNORM EURO 6D	STOP-START-ANLAGE
	SCHLECHWEGEAUSFUEHR	DACHRELING SILBER	LICHTMASCHINE 120A
	DIGITALER RADIOEMPF	ZIERL STOSSF LACKIER	

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.02.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0283		STOSSFAENGER V O	39225226	
0285		STOSSFAENGER V U	39225228	
0308		BLENDE N-SCHEINW R	39225200	
0314		ZIERSTAB R STOSSF V	39172244	
0356	4	MUTTER M6	YR00275180	
0359	4	NIETBOLZEN	YQ00125980	
0742		KOTFLUEGEL V R	39136754	
0792	8	SCHRAUBE V R	95530321	
0794	8 X	MUTTER V R	11611321	
0796		SCHRAUBE V R	11546571	
0798	2	MUTTER M6 R	YQ00108380	
0884		VERBREIT KOTFL V R	YQ009413XT	
1482		TUER V R	39127314	
1512		DICHTUNG TUER V R	YQ00774480	
1566		AUSSENGRIFF TUER V R	980297821T	
1682		SCHUTZL TUER V R	YQ009407XT	
1714		FOLIE TUER V R	YQ00711780	
1738		AUSSENSPIEGEL R KPL	98110259IO	

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 5250623601 11.02.2026*

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.02.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1740		SCHRAUBE R	YQ00164980	
1746		ABDECK A-SPIEGEL R	98111712KT	
1982		SCHUTZL TUER H R	YQ007893XT	
2014		FOLIE TUER H R	YQ00711680	
3688		VERBREIT SEITENW H R	YQ009411XT	
7054		QUERLENKER V R	9819418080	
7082		ACHSSCHENKEL V R KPL	364790	
7088		STOSSDAEMPFER V R	9827238280	
7092		STUETZLAGER V R	5033C3	
7096		FEDERTELLER V R O	5038G6	
7100		ANSCHLAG STOSSD V R	9815563380	
7104		MANSCH STOSSD V R	525448	
7202		SCHEIBENRAD V R	:YQ00943080	
7204		VENTIL REIFEN V R	90002500	
7228		REIFEN V R		
7246		DREHZAHLFUEHLER V R	4545J9	
7278		GELENKSTANGE R STABI	9810159380	
7300		LENKGETRIEBE	9809382780	

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	FEHLERSPEICHER AUSLESEN	2	4	
8070032	FZG KPL VERMESSEN	1	7	
8070032003	ZUSAETZLICH: SPUR V EINSTELLEN	1	3	
1411180	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN	3	15	
	SCHLIESST EIN: STOSSFAENGER V, SCHEIN- WERFER UND RADHAUSSCHALE AUS-/EINBAUEN			
	SCHLIESST EIN: SCHEINWERFER EINSTELLEN			
1411180012	STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT)	3	5	
1411180049	STOSSFAENGER V ZERLEGEN	3	6	
1411180029	MEHRARBEIT FZG MIT NEBELSCHEINWERFERN	2	2	
1411230	TUER V R ERSETZEN	3	28	
	SCHLIESST EIN: TUER AUS-/EINBAUEN UND AB-/AUFRUESTEN, SCHUTZWACHS AUFTRAGEN			
1043190)	ABDICHTFOLIE TUER V R ERSETZEN	1	1	
1044260)	TUERVERKLEIDUNG H R AUS-/EINBAUEN	1	2	

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 5250623601 11.02.2026*

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
2061370	AUSSENGRIFF TUER H R AUS-/EINBAUEN	1	2	
2022310)	FENSTERHEBER TUER H R AUS-/EINBAUEN	1	4	
1014220	SCHUTZLEISTE TUER H R AUS-/EINBAUEN	3	2	
1044440	ABDICHTFOLIE TUER H R ERSETZEN	1	2	
0110732	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	3	6	
1430510)	RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN	3	2	
1015120)	VERBREITERUNG SEITENW H R AUS-/EINBAUEN	3	1	
4050420)	AUSPUFFROHR V AUS-/EINBAUEN	1	2	
1431680)	VORDERACHSKOERPER AUS-/EINBAUEN	1	11	
7421740)	LENKGETRIEBE AUS-/EINBAUEN	1	5	
0801440)	RAD V L AUS-/EINBAUEN	1	1	
8060420)	REIFEN V R AB-/AUFZIEHEN (RAD AUSGEBAUT)	1	1	
8030200	GESTAENGE R STABILISATOR V AUS-/EINBAUEN	1	3	
8033140)	QUERLENKER V R AUS-/EINBAUEN	1	4	
2420530)	BREMSSATTEL V LOESEN-BEFESTIGEN	1	1	
8033740)	STOSSDAEMPFER V R AUS-/EINBAUEN	1	6	
2410020)	SENSOR ABS V R AUS-/EINBAUEN	1	1	
8031080)	ACHSSCHENKEL V R AUS-/EINBAUEN	1	5	
8030921)	RADNABE V AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	1	3	
0801440)	RAD H R AUS-/EINBAUEN	1	1	
8060212)	RAD V R AUSWUCHTEN	1	1	
2054	TUER H R M INSTANDSETZEN	1	15*	
7036	ANTRIEBSWELLE R PRUEFEN			

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC - 2-FARBEN-LACKIERUNG			AW
0742	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK	ST I	9
1482	TUER V R	NEUTEILLACK	ST I	17
0283	STOSSFAENGER V O	NEUTEILLACK	ST K1R	7
1566	AUSSENGRIFF TUER V R	NEUTEILLACK	ST K1R	3
1746	ABDECK A-SPIEGEL R	NEUTEILLACK	ST K1R	3
2054	TUER H R M	REPARATURLACK	ST III	13

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 5250623601 11.02.2026*

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG		AW
	- 2-SCHICHT-METALLIC		
	- 2-FARBEN-LACKIERUNG		
3746	SEITENWAND H R U	REPARATURLACK ST III	11
1000	ZUS. SEITENSCHEIBE	ABDECKEN	3*

LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-
FAKTOR	172.00 EUR/STD		PREIS
LACKIERZEIT		66	
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.		17	
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		5	
VORBE. FARBE ANMISCHEN		3	
VORBE. FARBMUSTER		3	
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	94	

LACKIER-MATERIALKOSTEN
NEUTEILLACKIERUNG
NEUTEILLACKIERUNG K1R
REPARATURLACKIERUNG
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.
MAT-KONST. FARBMUSTER
MATERIAL-INDEX 135.00 %

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 5250623601 11.02.2026*

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR
E R S A T Z T E I L E					
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD			
GESAMT KL 1	71 AW	X	162.00 EUR/STD		
GESAMT KL 2	6 AW	X	162.00 EUR/STD		
GESAMT KL 3	65 AW	X	162.00 EUR/STD		
VERMESSEN KL 1	10 AW	X	162.00 EUR/STD		
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					
N E B E N K O S T E N					
HOHLRAUMKONSERVIERUNG					
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN					
MATERIALKOSTEN					
GESAMTSUMME LACKIERUNG					
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					
MWST 19.00 %					
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR : = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
ZAX =ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX LIZENZ = SCHOEA01
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN
12.02.2026

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011

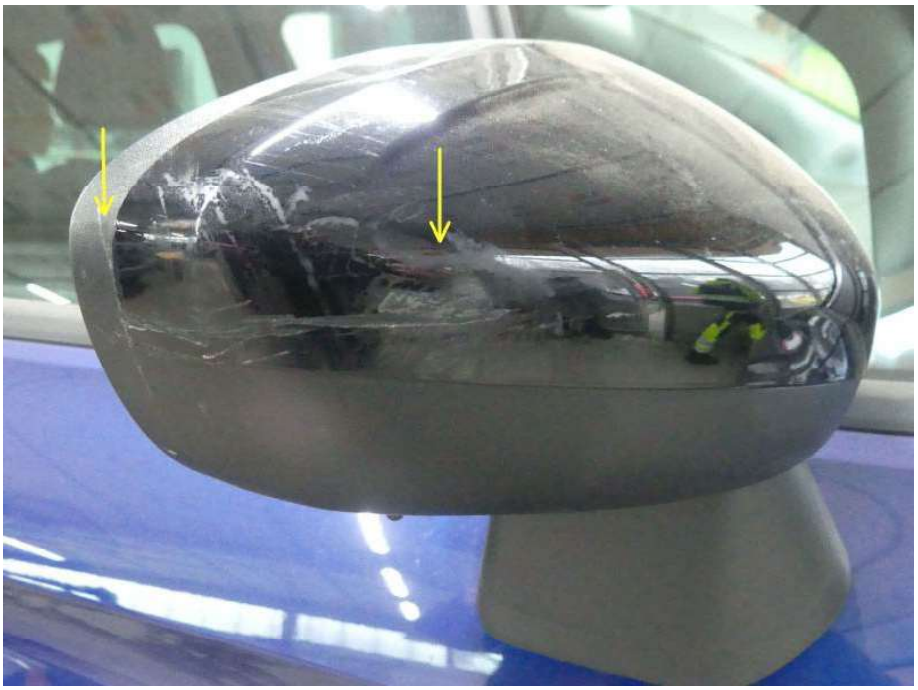


Bild Nr. 012



Bild Nr. 013

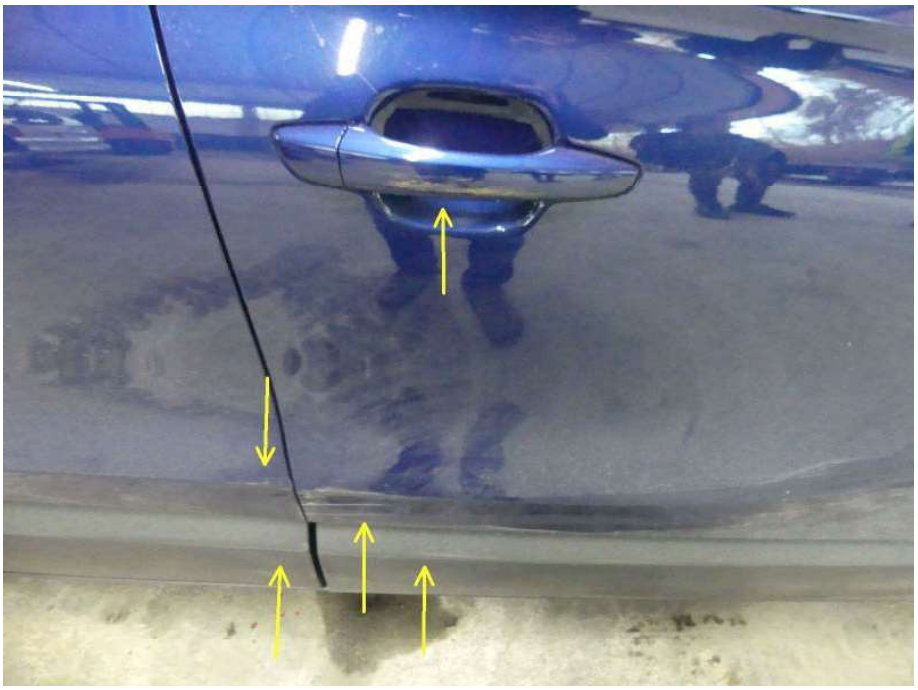


Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018

