PROTOKOLLNUMMER: 48260053

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.10.2026

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeugidentnummer	WBA31BN010CK90131

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	

Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	520d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CXV 00114
Fahrzeugidentnummer	WBA31BN010CK90131
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	12.07.2022 / 12.07.2022
Nächste HU	07/2027 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	109.300 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	668 Schwarz 2
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Zylinder	1.995 ccm
Leistung	140 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.470
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	14.000 km
Durchgeführte Wartungen	17.08.2026 bei 107.400 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R17 101Y	Sonstige	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 225/55 R17 97Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen
2	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - auslegen / polieren
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
4	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 14.04.2025

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Motorhaube	330 µm
2	Tür hinten links	214 µm
3	Tür vorne links	286 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektronischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Winterräder liegen im Kofferraum

Fzg hatte einen Vorschaden

Kotflügel vorne rechts lackiert
Tür vorne rechts lackiert
Tür hinten rechts ern
Schwellerverkleidung rechts ern

Dachrahmen rechts lackiert
Seitenwand hinten rechts inst
Stoßfänger hinten ern
div. Halter und Kleinteile ern

Reparaturrechnung von BMW liegt vor

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 11 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos

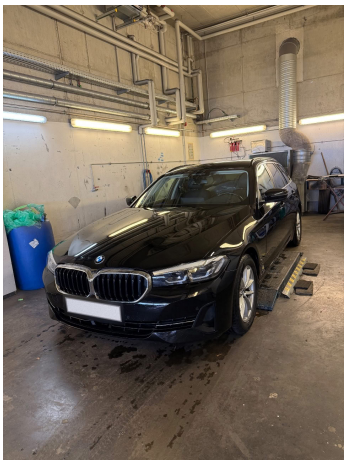


Abbildung 1: Schräg vorne (links)

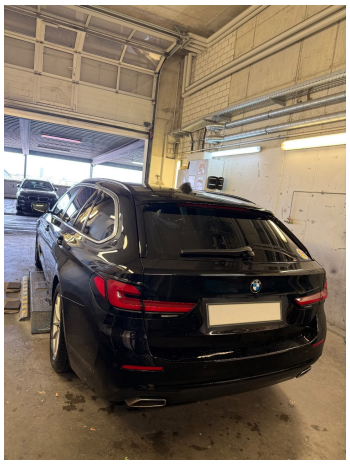


Abbildung 2: Schräg hinten (links)

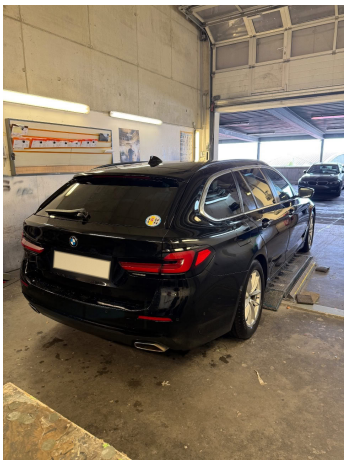


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

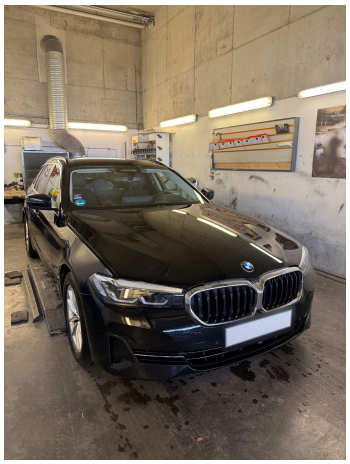


Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)

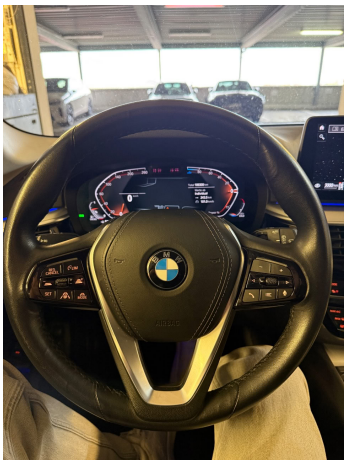


Abbildung 5: Innenraum vorne

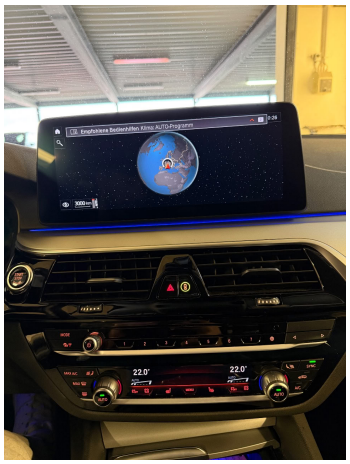


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne

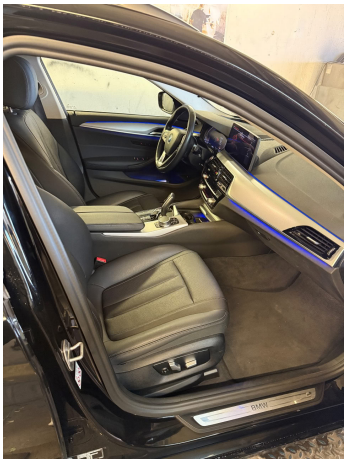


Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum vorne



Abbildung 12: Innenraum vorne

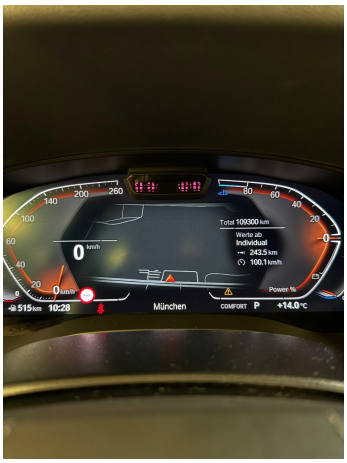


Abbildung 13: Laufleistung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: FIN

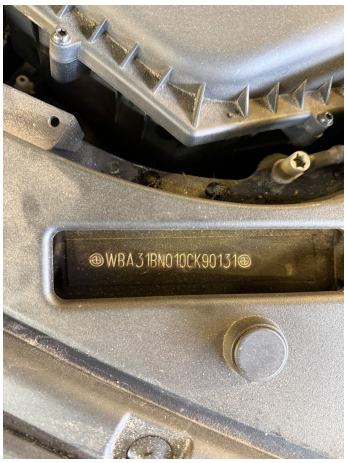


Abbildung 19: FIN

Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 4: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren

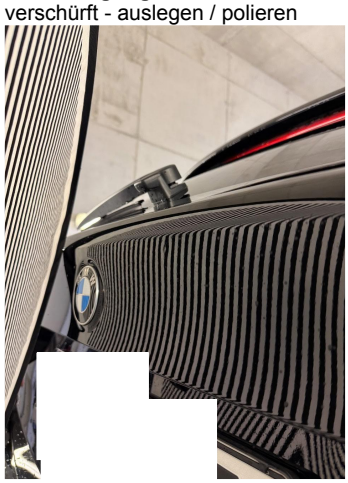

Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 8: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 8: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren