
BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3264751ZGWGG vom 09.09.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

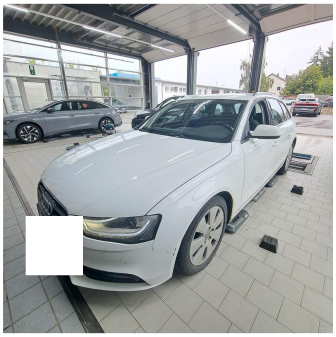

FIN	**WAUZZZ8K6DA113018**
Kennzeichen	
Hersteller	Audi
Modell	A4 Avant (8K5)(04.2008->)
Untertyp	Ambiente quattro
Erstzulassung	24.08.2012
Laufleistung	**210.045 km** (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftraggeber
Besichtigungsort

Fahrzeughalter

Auftragsnummer	3264751ZGWGG
Auftragsdatum	09.09.2026 um 14:05 Uhr
Besichtigungsdatum	09.09.2026 um 14:05 Uhr
Besichtigungsbedingungen	Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Audi
Modell:	A4 Avant (8K5)(04.2008->)
Untertyp:	Ambiente quattro
KBA:	0588 / AUE
Antriebstechnologie:	Diesel
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5
Hubraum:	2.967 ccm
Leistung:	180 kw
Getriebeart	Automatik
Anzahl Gänge:	7
Antriebsart:	Allradantrieb

Amtliches Kennzeichen:	
FIN:	**WAUZZZ8K6DA113018**
Erstzulassung:	24.08.2012
Letzte Zulassung:	24.08.2012
Laufleistung:	**210.045 km** (abgelesen)
Maße in mm (LxBxH):	4.699 x 1.826 x 1.436
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Lackfarbe:	Ibisweiß

Leergewicht:	1.755 kg	Innenraumfarbe:	Schwarz-s schwarz/schwarz/mondsilber
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.250 kg		
Fahrzeugart:	Pkw	Polsterfarbe:	Schwarz-schwarz
Bauform:	Kombi	Polsterart:	Stoff Silhouette
		Scheckheftgepflegt:	Fachgerecht
		Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Allradantrieb permanent (70401), Ausstattungs-Paket: Ambiente (4302), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Außentemperaturanzeige (25702), Dachreling verchromt (16200), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic (74904), Getränkehalter in Mittelkonsole (38906), Glanz-Paket (2809), Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex (26303), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 4-türig (10004), Kopf-Airbag-System (Sideguard) (26901), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (69007), Licht-Paket (1702), Mittelarmlehne vorn (27202), Modellpflege (250), Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI (96825), Nebelscheinwerfer integriert (18301), Reifen-Reparaturkit (68802), Reifenkontroll-Anzeige (25906), Rücksitzlehne geteilt/klappbar (33508), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (77225), Seitenairbag vorn (26903), Servolenkung (69800), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Silhouette (29722), Sitzheizung vorn (29500), Tagfahrlicht (18904), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Wärmeschutzverglasung grün getönt (22304), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) (14205), Assistenz-Paket (4312), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201), Dachhimmel Stoff, schwarz (27805), Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay (25809), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen (28807), LM-Felgen 7x16 (10-Speichen) (47709), Multi-Media-Interface MMI Navigation (25711), Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) (35508), Sonderlackierung Ibis-Weiß (11232), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert (24812), Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) (18505)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Bordbuchmappe, Serviceheft

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Nächster Service	16.700 km / 394 Tag(e)	
Nächste HU		**10.2027**

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	225/50 R 17 98 Y	6 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	225/50 R 17 98 Y	6 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	225/50 R 17 98 Y	6 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	225/50 R 17 98 Y	6 mm In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Tirefit

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse: von 130,00 µm bis 180,00 µm

Untersuchungsergebnis: Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE
Tür vorne rechts	229,00 µm
Kotflügel vorne rechts	229,00 µm


Feststellungen

Im Rahmen der Fahrzeuguntersuchung wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei wurden Fehler in der Fahrzeugelektronik festgestellt. Wir empfehlen eine ausführliche Fahrzeugdiagnose. An der Karosserie sind teilweise Roststellen vorhanden. Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Elektronische Systeme	Fehlercodes gespeichert
2	Kotflügel vorne links	Angeschrammt, verformt, Korrosion
3	Schweller links	Korrosion
4	Stoßfänger hinten	Angeschrammt, gebrochen
5	Schweller rechts	Korrosion
6	Außenspiegel rechts / Spiegelkappe lackiert	Angeschrammt
7	Kotflügel vorne rechts	Angeschrammt, verformt. Korrosion
8	Stoßfänger vorne	Angeschrammt, Ziergitter unten gebrochen
9	Schraubenfeder VL	Gebrochen
10	Achskörper hinten	Korrosion


Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

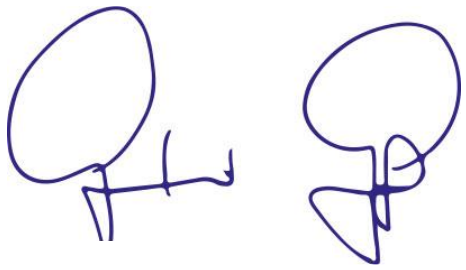

Übersichtsbilder

Bild 1

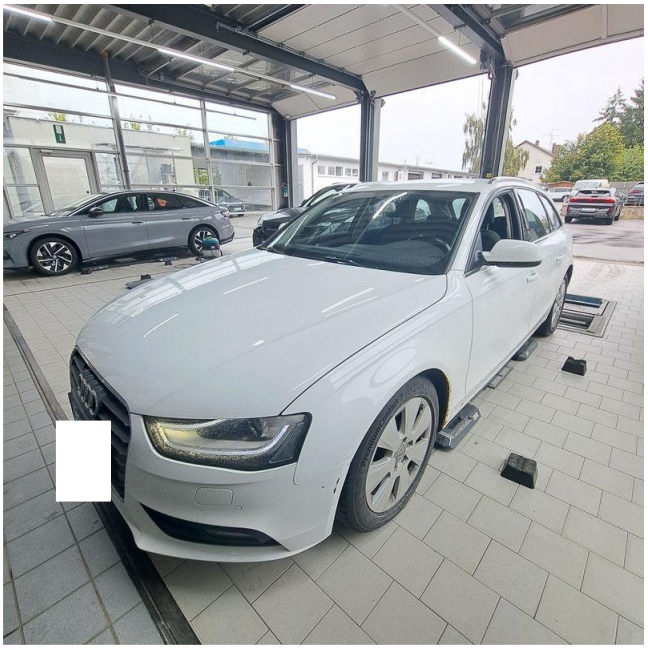

Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3




Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5

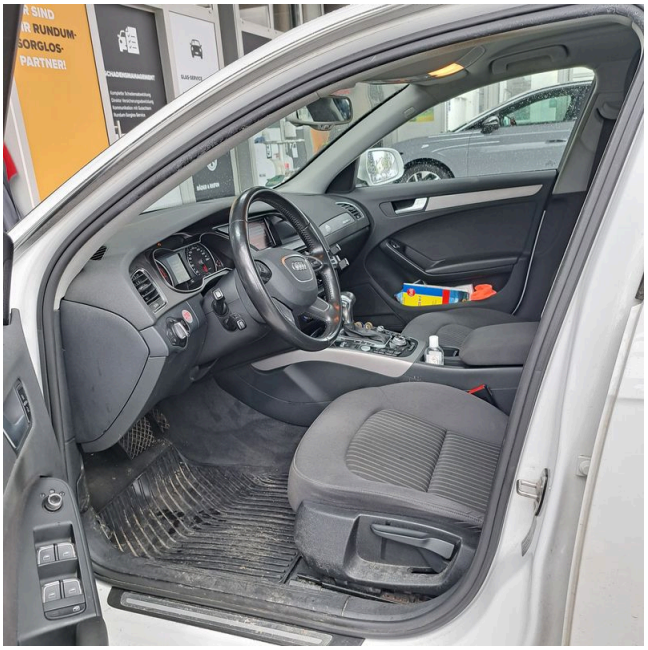

Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Sonstiges

Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14

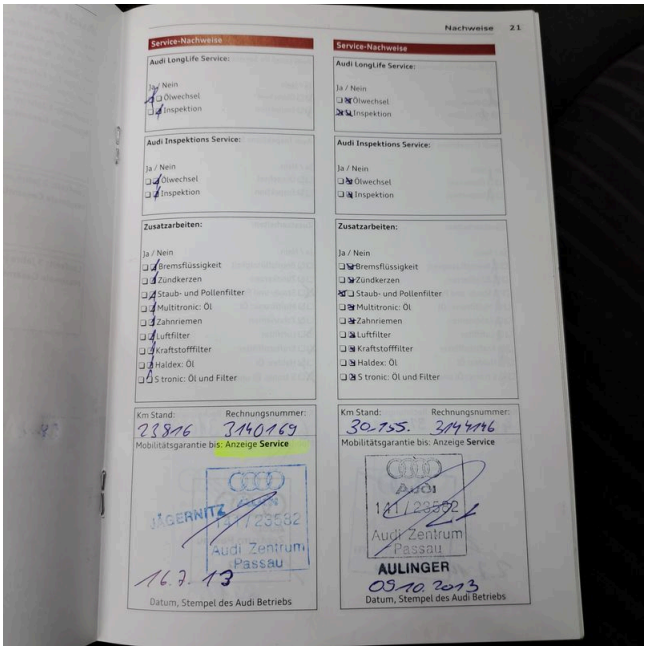


Bild 15

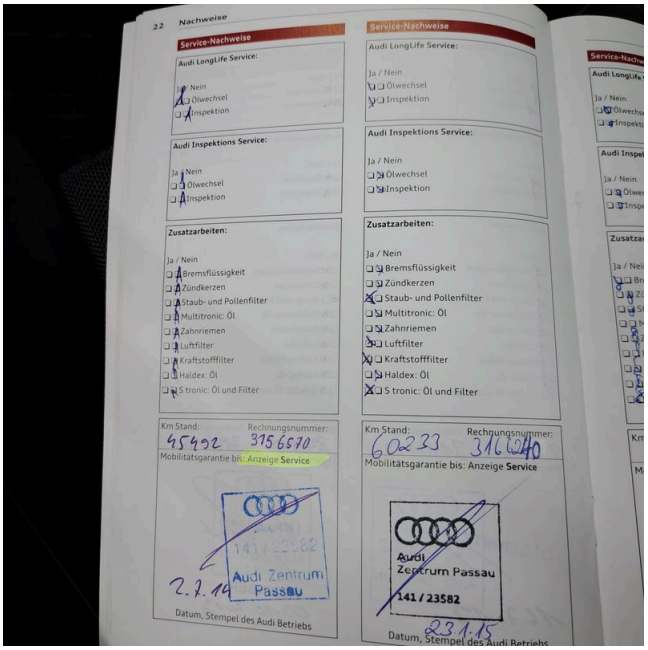


Bild 16

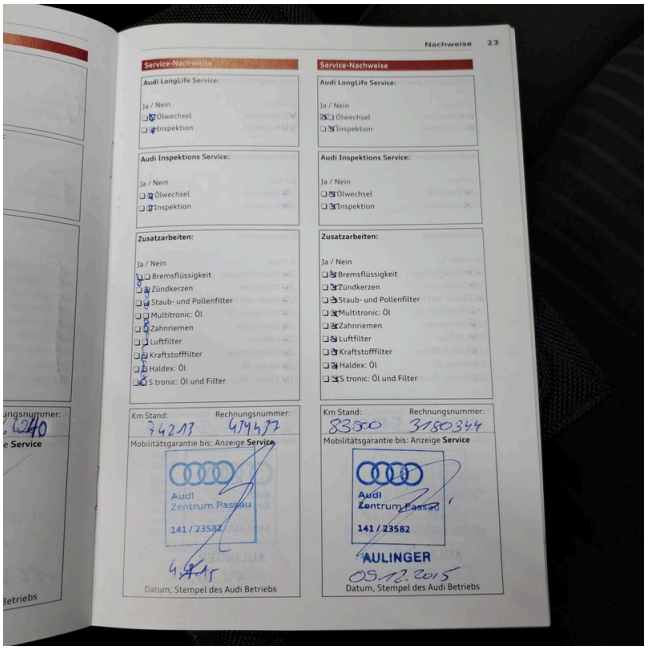


Bild 17

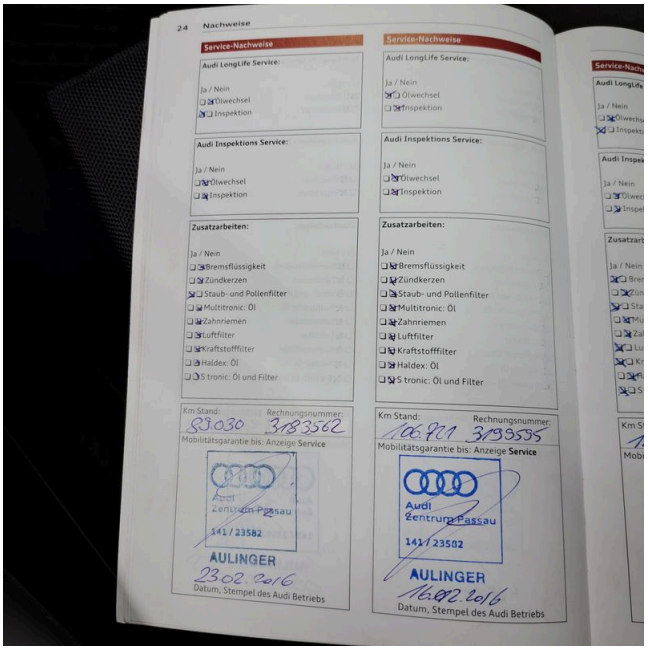


Bild 18

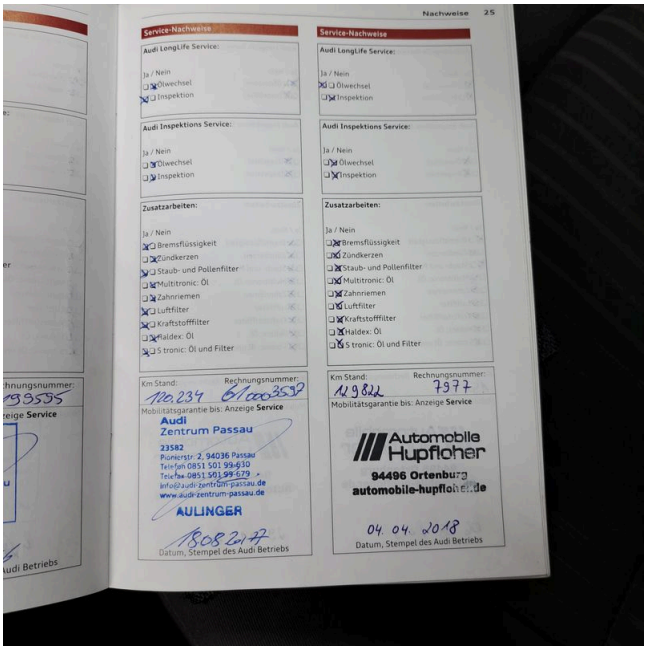


Bild 19

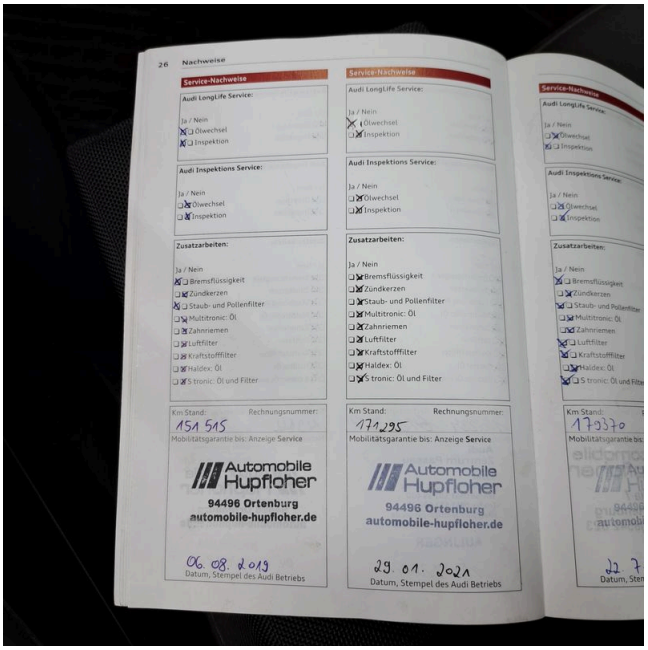


Bild 20

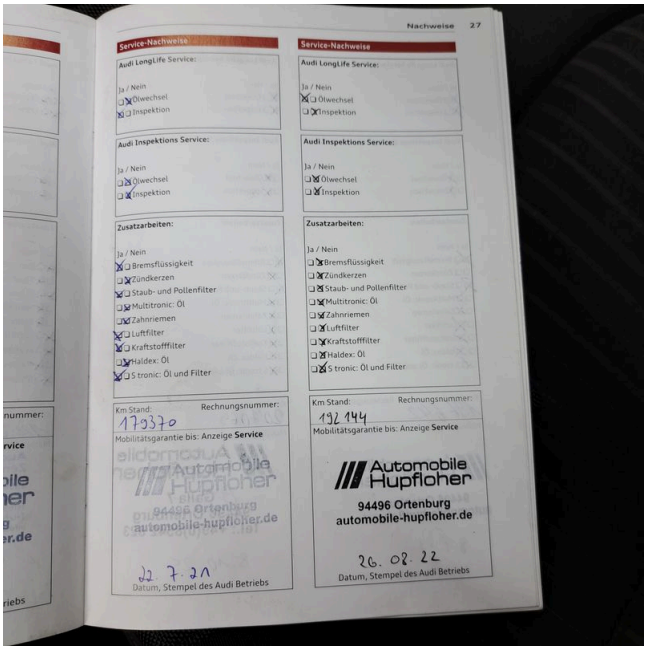


Bild 21


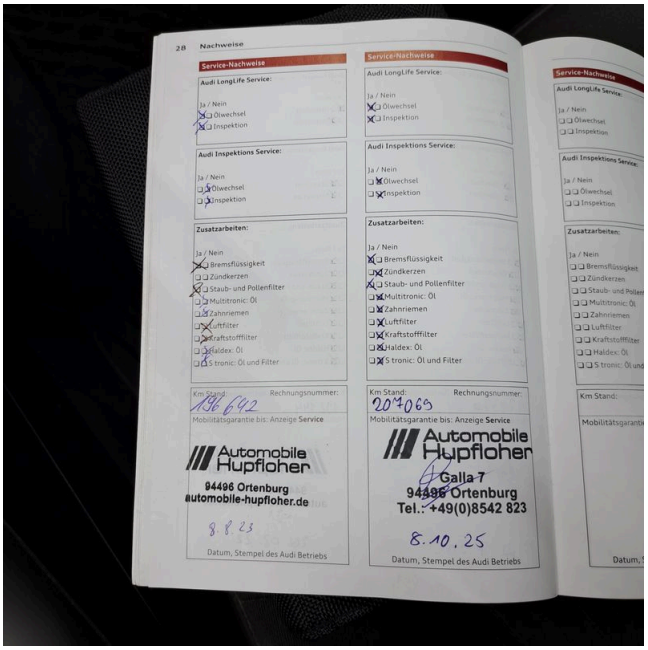


Bild 22

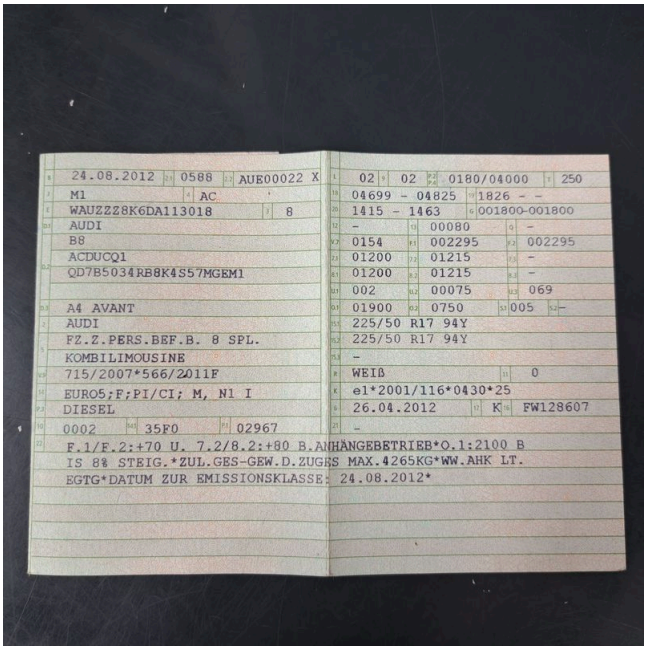

Fahrzeugunterlagen

Bilder Feststellungen

Bild 23



Nr.: 2
Bauteil: Kotflügel vorne links
Beschädigungsart: Angeschrammt, verformt, Korrosion
Reparaturweg:

Bild 24



Bild 25



Bild 26



Nr.: 3
Bauteil: Schweller links
Beschädigungsart: Korrosion
Reparaturweg:

Bild 27



Bild 28



Nr.: 4
Bauteil: Stoßfänger hinten
Beschädigungsart:
Angeschrammt, gebrochen
Reparaturweg:

Bild 29



Bild 30



Bild 31



Nr.: 5
Bauteil: Schweller rechts
Beschädigungsart: Korrosion
Reparaturweg:

Bild 32



Nr.: 6
Bauteil: Außenspiegel rechts / Spiegelkappe lackiert
Beschädigungsart: Angeschrammt
Reparaturweg:

Bild 33



Bild 34



Nr.: 7
Bauteil: Kotflügel vorne rechts
Beschädigungsart:
Angeschrammt, verformt.
Korrosion
Reparaturweg:

Bild 35



Bild 36



Nr.: 8
Bauteil: Stoßfänger vorne
Beschädigungsart:
Angeschrammt, Ziergitter unten gebrochen
Reparaturweg:

Bild 37



Bild 38



Bild 39



Bild 40

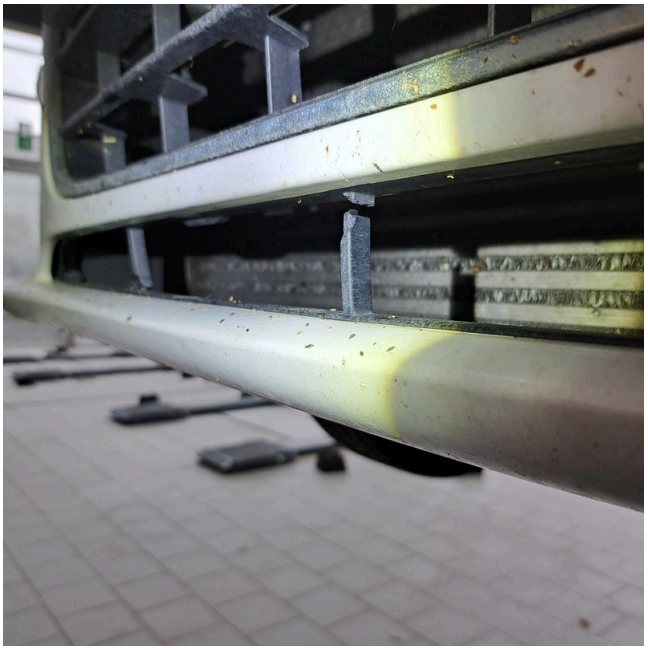


Bild 41



Nr.: 9
Bauteil: Schraubenfeder VL
Beschädigungsart: Gebrochen
Reparaturweg:

Bild 42



Nr.: 10
Bauteil: Achskörper hinten
Beschädigungsart: Korrosion
Reparaturweg:

Bild 43



Bilder Lackmessung

Bild 44



Tür vorne rechts: 229µm

Bild 45



Kotflügel vorne rechts: 229µm

Diagnoseprotokoll - Fehlercode Löschprotokoll
Datum: 09.09.2026 14:06

Kunde:	3264751	**Fahrzeugtyp:**	Audi A4 8K (2008 – 2015)
Kundennummer:		**VIN:**	WAUZZZ8K6DA113018
Kennzeichen:		**Kilometerstand:**	210040 km

Motorelektronik (Motorelektronik UDS 7E0 Default)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_ECM30TDI0118K5997401	ASAM/ODX Dateiversion: 001	Softwareversion: 0006
Hardwareteilenummer: 4G0907401	Hardwareversion: H39	VW/Audi-Teilenummer: 8K5997401
Codierung: 12254012057603020000	VIN: WAUZZZ8K6DA113018	AVL-ECU-ID: 1542-5554-88

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0038F9] 14585	**Unbekannter Fehler**
	Keine Warnlampe an
	Nicht getestet im aktuellen Betriebszyklus
	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
	bestätigt
	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus erkannt
	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
	Speicherstatus: aktuell und gespeichert

Abstandselektronik (Dis_13_8x0_561)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 8K0-907-561-B	Programmierbarkeit: programmierbar	Datenstand: 0100
Codierung: 007DA1	Hardwarenummer: 8K0907561B	Hardware Versionsnummer: H09
Gerätenummer: 0	Importeursnummer: 0	Werkstattcode: 6325
Systembezeichnung: ACC3	Protokoll: KWP2000 Service22	AVL-ECU-ID: 1232-8589-88

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0CBF] 3263	**Funktionseinschränkung**
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	sporadischer Fehler
	Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Bremsenelektronik (Bre_03_8K_8T_3B_379)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 8K0-907-379-CK	Programmierbarkeit: programmierbar	Datenstand: 0100
Codierung: 399D4C	Hardwarenummer: 8K0907379CK	Hardware Versionsnummer: H09
Gerätenummer: 0	Importeursnummer: 0	Werkstattcode: 6325
Systembezeichnung: ESP8 quattro	Protokoll: KWP2000 Service22	AVL-ECU-ID: 6004-6506-1

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[011F] 287	**Raddrehzahlsensor hinten rechts**
	elektrischer Fehler im Stromkreis
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	sporadischer Fehler
	Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Anhängerelektronik (Ahf_69_8K_8B_907_383)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 8K0-907-383-E	Programmierbarkeit: programmierbar	Datenstand: 0100

Codierung: 010D000000000000
Gerätenummer: 0
Systembezeichnung: Anhaenger
Hardwarenummer: 8K0907383E
Importeursnummer: 0
Protokoll: KWP2000 Service22
Hardware Versionsnummer: H09
Werkstattcode: 25381
AVL-ECU-ID: 1686-5096-77

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0A04] 2564	**Lampe für Schlusslicht links am Anhänger**
	Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	Speicherstatus: aktuell und gespeichert
	Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Schlüsselloses Zugangssystem (Zus_05_8K_064)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 8K0-907-064-GF
Codierung: 05A240400000000000000
Gerätenummer: 0
Systembezeichnung: BCM2 2.0
VIN: WAUZZZ8K6DA113018
Programmierbarkeit: nicht programmierbar
Hardwarenummer: 8K0907064FF
Importeursnummer: 0
Protokoll: KWP2000 Service22
AVL-ECU-ID: 1950-4973-75
Datenstand: 0621
Hardware Versionsnummer: H11
Werkstattcode: 6325
VIN: WAUZZZ8K6DA113018

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[03BB] 955	**Schlüssel 1**
	unterer Grenzwert unterschritten
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	sporadischer Fehler
	Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Feststellbremse (UDS ParkiBrake_001)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_ParkiBrake
Hardwareteilenummer: 8K0907801J
VIN: ----------
ASAM/ODX Dateiversion: 001
Hardwareversion: H01
AVL-ECU-ID: 1396-5248-99
Softwareversion: 0003
VW/Audi-Teilenummer: 8K0907801L

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0B0100] C101100	**Belagwechselmodus aktiv**
	Keine Warnlampe an
	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
	nicht bestätigt
	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
	sporadisch

Gateway (Did_19_8R_5B)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 8R0-907-468-J
Codierung: 80C707FF00
Gerätenummer: 1048576
Systembezeichnung: GW-BEM 5CAN-M
Programmierbarkeit: programmierbar
Hardwarenummer: 8R0907468D
Importeursnummer: 1
Protokoll: KWP2000 Service22
Datenstand: 0051
Hardware Versionsnummer: H11
Werkstattcode: 34569
AVL-ECU-ID: 3509-1705-7

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0BE1] 3041	**Energiemanagement aktiv**
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	sporadischer Fehler
	Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Servolenkung (UDS RCEPSAU48X_008)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_RCEPSAU48X
ASAM/ODX Dateiversion: 008
Softwareversion: 0507
Hardwareteilenummer: 8K0909144B
Hardwareversion: H37
VW/Audi-Teilenummer: 8K0909144F
Codierung: 100001000001
AVL-ECU-ID: 5056-0964-4

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[004901] U140A00	**Klemme 30 Unterbrechung**
	Keine Warnlampe an
	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
	bestätigt
	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
	sporadisch

Anmerkungen:

Prüfer:

Unterschrift: