Datum: 27.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeugidentnummer	WBAVJ71090LH70139

Datum: 27.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X4 M40d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CSP 00005
Fahrzeugidentnummer	WBAVJ71090LH70139
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	14.11.2018 / 14.11.2018
Nächste HU	10/2027 (Bericht lag nicht vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	57.123 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	C1N Sonnenstein
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	2.993 ccm / 6
Leistung	240 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.970
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.525

Datum: 27.10.2026

zul. Nutzlast (kg)	555
Maße (L/B/H)	4752 x 1938 x 1621
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Beige
Anzahl Schlüssel	3 von 3 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	0 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	15.10.2024 bei 43.045 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/45 R20 103W	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	5 / 5
#2 275/40 R20 106W	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Türkante - Kratzer - auslegen / polieren
2	Interieur	Innenraum (Hundehaare) - verschmutzt - aufbereiten
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Interieur	Innenraum (riecht stark nach Nikotin) - Geruch - Ozonbehandlung
5	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (in 10/26) - fällig - durchführen
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Artikelnr. 36108010268) - beschädigt - erneuern
11	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
12	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Unterlagen - HU Bescheinigung

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 08.11.2023

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Datum: 27.10.2026

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Datum: 27.10.2026

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hatte einen Vorschaden

Tür hinten rechts ern
div. Halter und Kleinteile ern

Reparaturrechnung von BMW liegt vor

Anlagen: 13 Übersichtsfotos, 22 Beschädigungsfotos

Datum: 27.10.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne

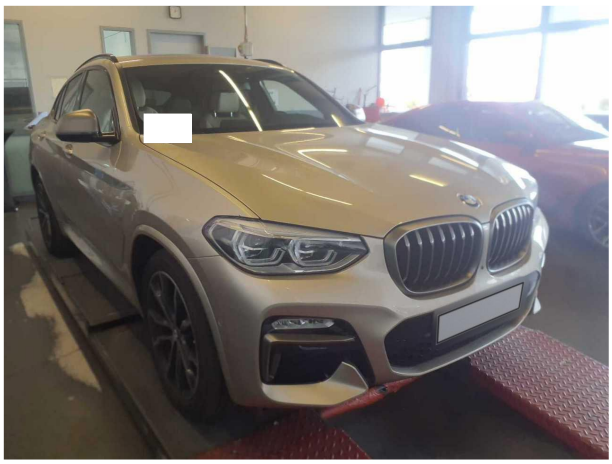


Abbildung 2: Schräg vorne

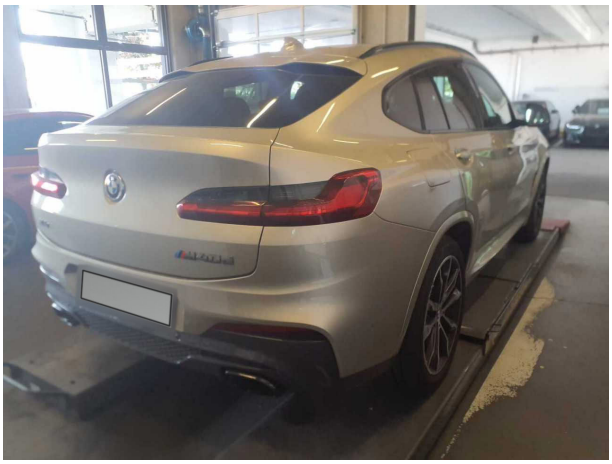


Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

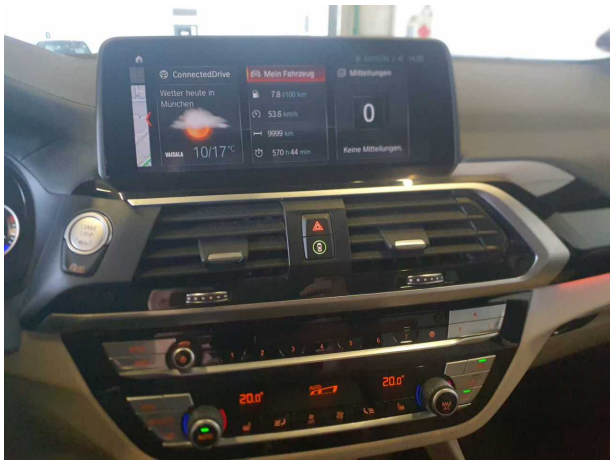


Abbildung 6: Innenraum

Datum: 27.10.2026

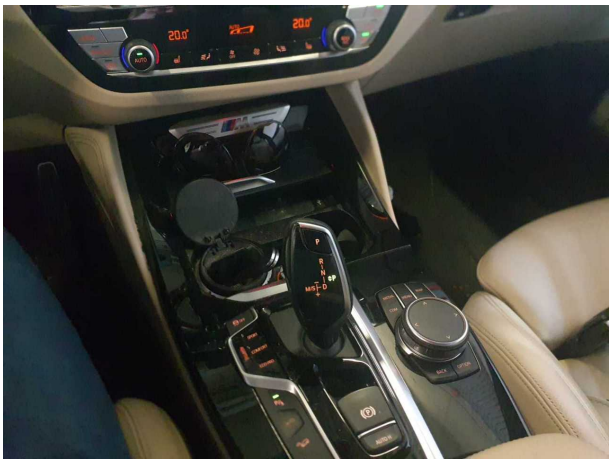


Abbildung 7: Innenraum

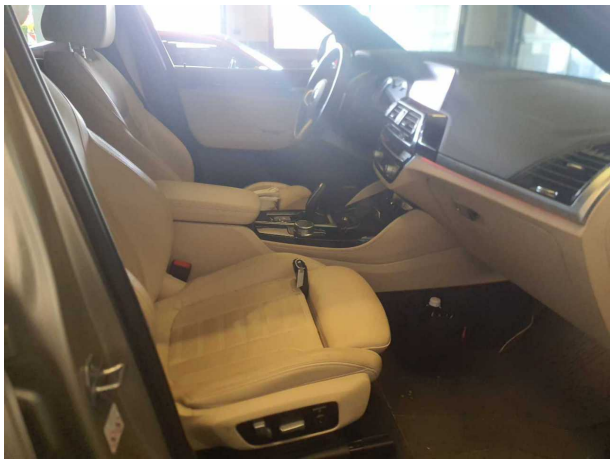


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: FIN

Datum: 27.10.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür hinten rechts: Türkante - Kratzer - auslege… polieren



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Hundehaare) - verschmutzt - aufbereiten

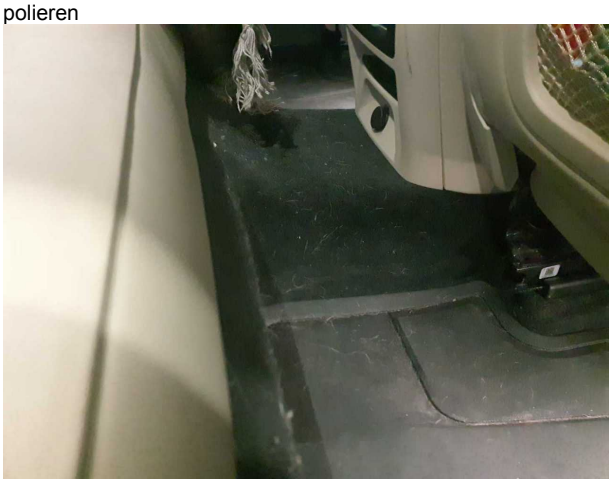

Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Hundehaare) - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Hundehaare) - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Interieur: Innenraum (riecht stark nach Nikotin) - Geruch - Ozonbehandlung

Datum: 27.10.2026



Beschädigung 5: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht… verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung


Datum: 27.10.2026




Beschädigung 8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

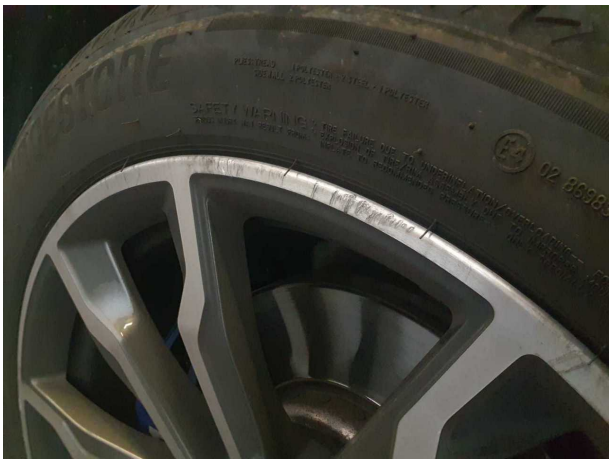

Beschädigung 10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Artikelnr. 36108010268) - beschädigt - erneuern

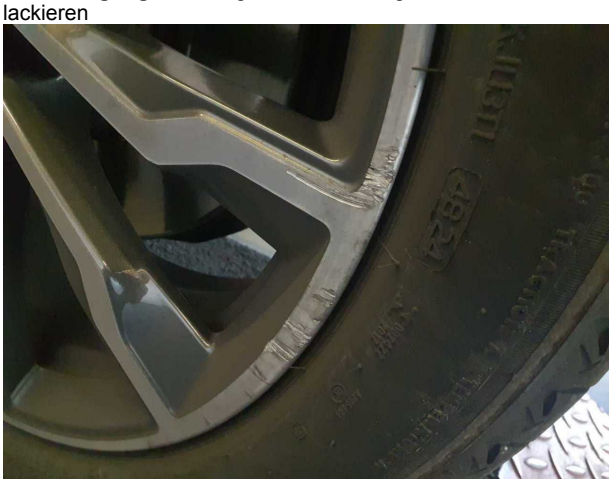


Beschädigung 10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Artikelnr. 36108010268) - beschädigt - erneuern

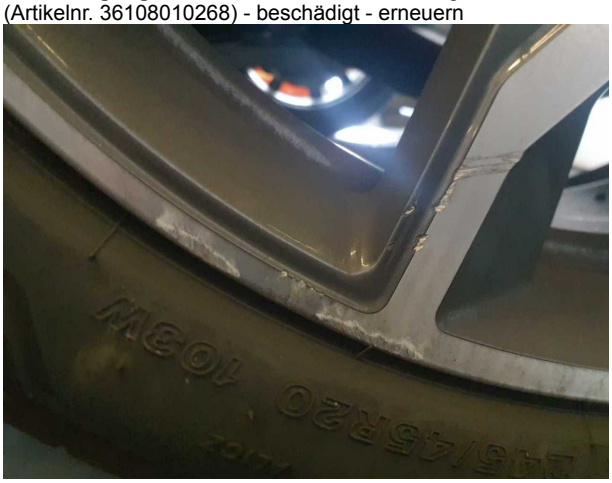

Beschädigung 10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Artikelnr. 36108010268) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Artikelnr. 36108010268) - beschädigt - erneuern

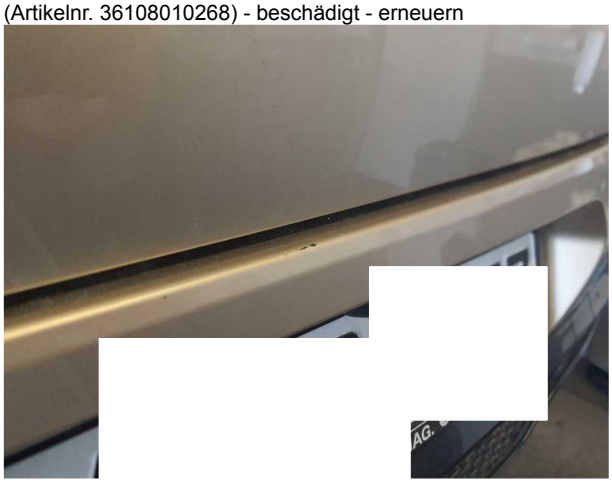

Beschädigung 11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Datum: 27.10.2026




Beschädigung 11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkrat… verschürft - instandsetzen und lackieren

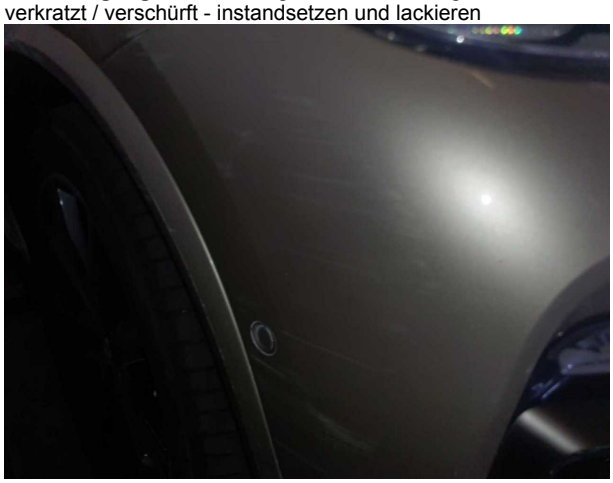

Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren