Datum: 06.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Vehicle identification number	VSSZZZKJ6PR032544

Datum: 06.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten

Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Seat
Modell / Verkaufsbezeichnung	IBIZA
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	7593 ARI 01372
Vehicle identification number	VSSZZZKJ6PR032544
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	07.08.2023 / 07.08.2023
Nächste HU	08/2026 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	157.037 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Metallic
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin

Datum: 06.10.2026

Hubraum / Zylinder	999 ccm / 3
Leistung	81 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.169
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.625
zul. Nutzlast (kg)	456
Maße (L/B/H)	4059 x 1780 x 1444
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Dunkelgrau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	11.100 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 185/65 R15 88H	Kumho	Sommerreifen auf Leichtmetall	5mm
185/65 R15 88H	Kumho	Winterreifen auf Leichtmetall	5mm
#2 185/65 R15 88H	Kumho	Sommerreifen auf Leichtmetall	4mm
185/65 R15 88H	Kumho	Winterreifen auf Leichtmetall	4mm

Zusatzbereifung / Felge

#1 185/65 R15 88T	Michelin	Winterreifen auf Stahl	5 / 5
#2 185/65 R15 88T	Michelin	Winterreifen auf Stahl	4 / 4

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Ohne Navigationsgerät, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Datum: 06.10.2026

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür (+ hinten links. Vorbehalten weiterer Kosten) - verschmutzt - reinigen
2	Tür vorn rechts	Tür (Vorbehalten weiterer Kosten) - verschmutzt - reinigen
3	Fahrzeugdach	Antennenstab - Marderschaden - erneuern
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
6	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Lenkanlage	Lenksäule (Rattern aus der Lenksäule beim Starten zu hören) - Geräusch - befunden ggf. instandsetzen
9	Schweller links	Schweller - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe (Mit Rissbildung, Kosten geschätzt) - Steinschlag - erneuern
11	Fahrzeugdach	Dach (Lackverätzung) - Lackmangel - lackieren
12	Karosserie	Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - Abrieb - kein Abzug
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug
4	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Hagelschlag

Datum: 06.10.2026

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	117 µm
2	Dachholm links	117 µm
3	Dachholm rechts	108 µm
4	Heckklappe/-tür	109 µm
5	Kotflügel links	110 µm
6	Kotflügel rechts	106 µm
7	Motorhaube	118 µm
8	Seitenwand links	107 µm
9	Seitenwand rechts	108 µm
10	Tür hinten links	110 µm
11	Tür hinten rechts	110 µm
12	Tür vorne links	110 µm
13	Tür vorne rechts	110 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Datum: 06.10.2026

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.Fahrzeug Historie Online kann nicht geprüft werden.Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich. Fahrzeug stark verschmutzt evtl. Mehrkosten möglich.Waschanlage besetzt, Zugang nicht möglich

Datum: 06.10.2026



Unterschrift Sachverständiger (Hakan Celik)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 33 Übersichtsfotos, 33 Beschädigungsfotos

Datum: 06.10.2026

Übersichtsfotos

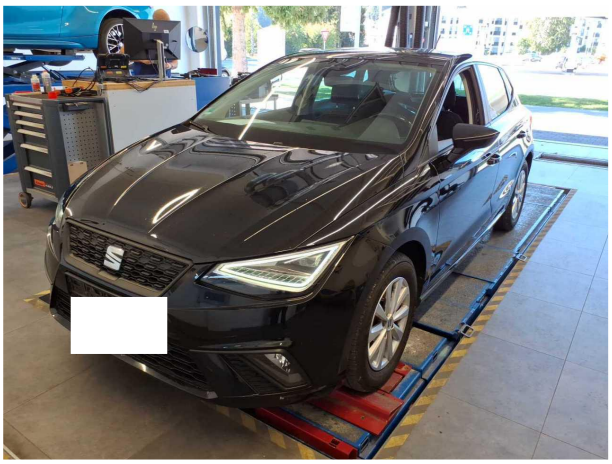


Abbildung 1: Schräg vorne

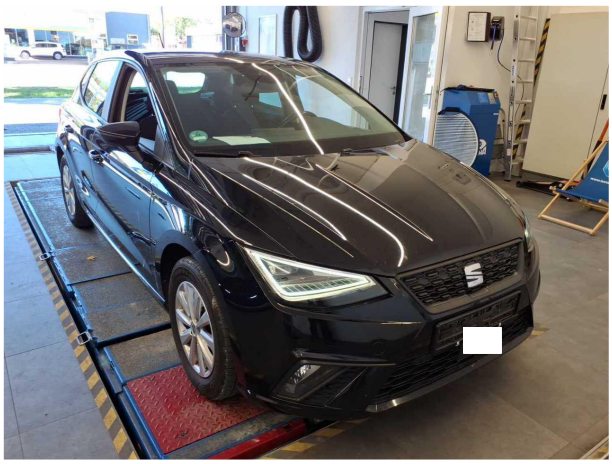


Abbildung 2: Schräg vorne

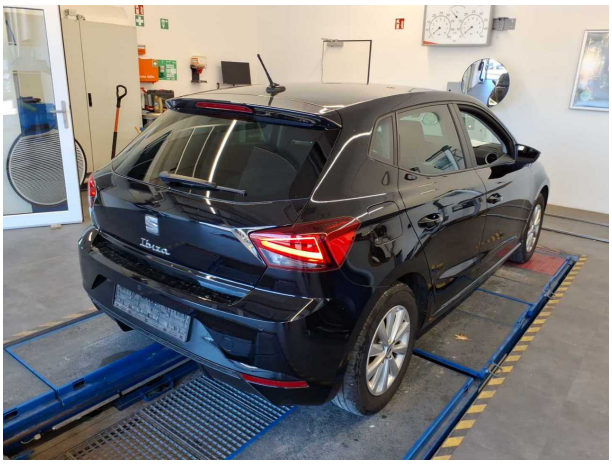


Abbildung 3: Schräg hinten

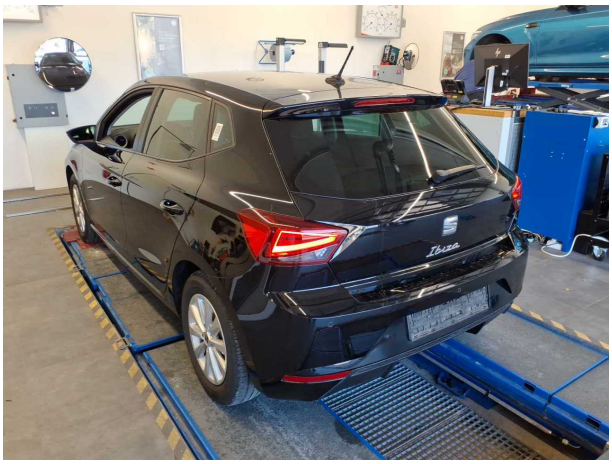


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

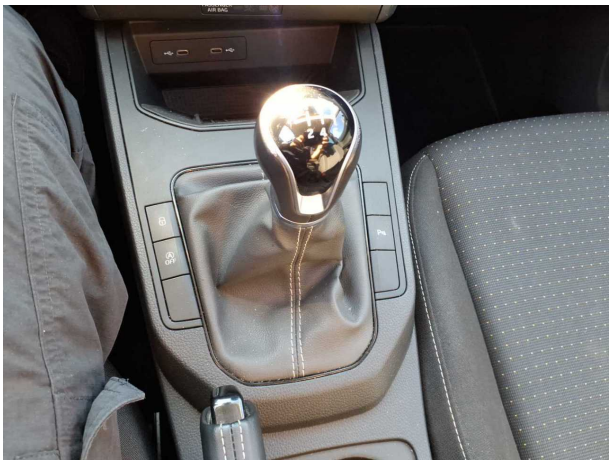


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum

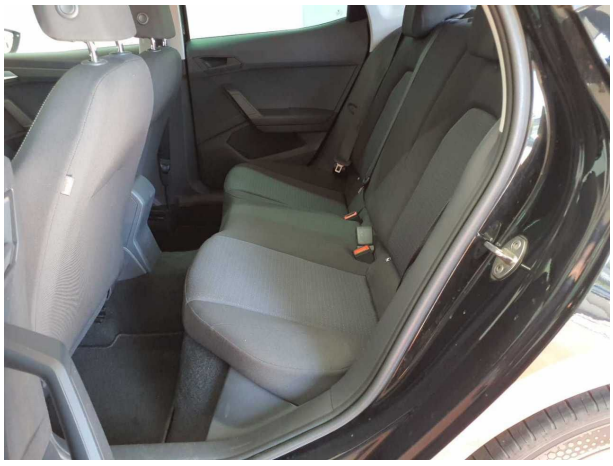


Abbildung 12: Innenraum

Datum: 06.10.2026



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument

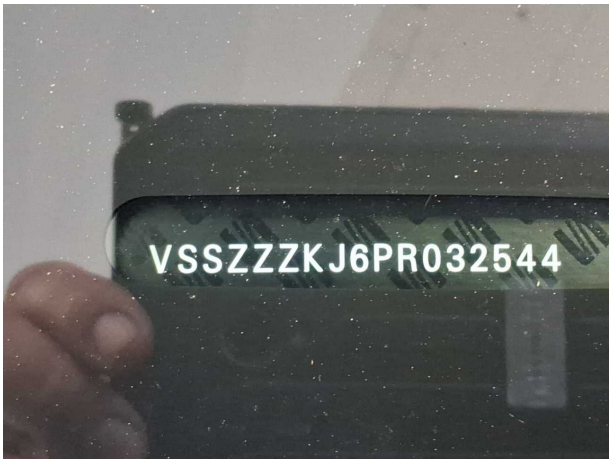


Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Laderaum

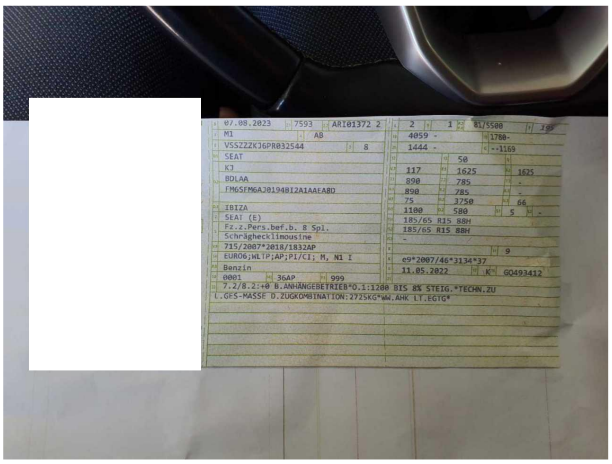


Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

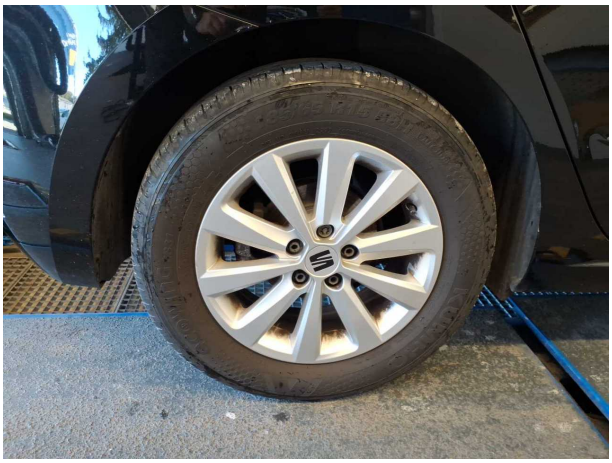


Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges

Datum: 06.10.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür vorn links: Tür (+ hinten links. Vorbehalten weiterer Kosten) - verschmutzt - reinigen

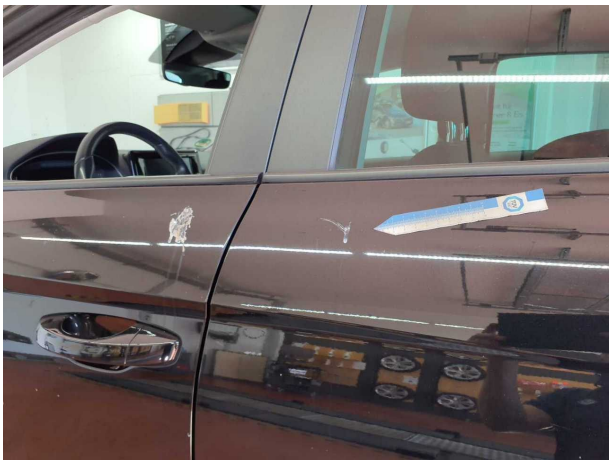

Beschädigung 1: Tür vorn links: Tür (+ hinten links. Vorbehalten weiterer Kosten) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür (Vorbehalten weiterer Kosten) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Antennenstab - Marderschaden - erneuern



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Antennenstab - Marderschade… erneuern

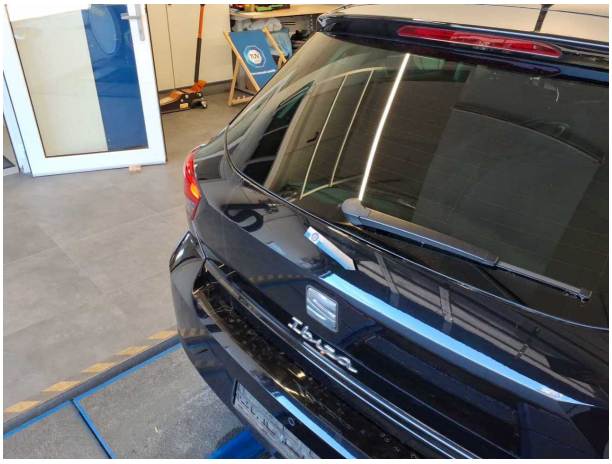

Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

Datum: 06.10.2026




Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair

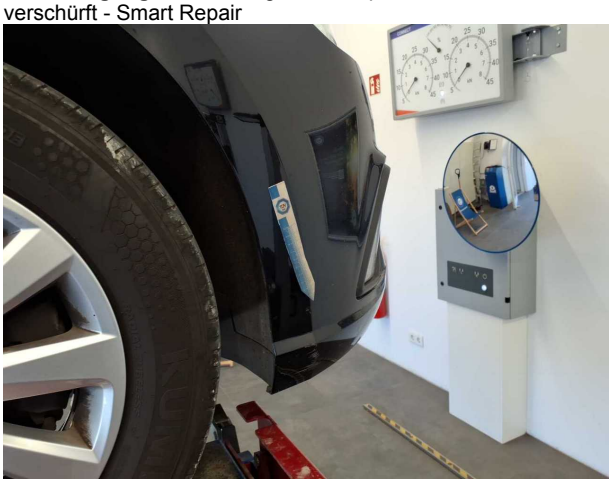

Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 9: Schweller links: Schweller - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Schweller links: Schweller - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

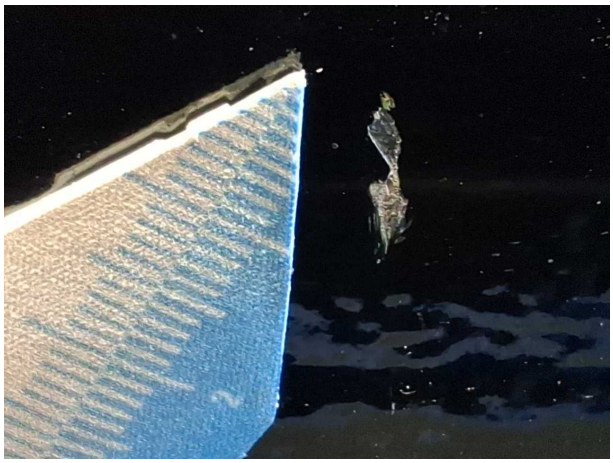

Beschädigung 9: Schweller links: Schweller - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung, Kosten geschätzt) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung, Kosten geschätzt) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach (Lackverätzung) - Lackmangel - lackieren



Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach (Lackverätzung) - Lackmangel - lackieren

Datum: 06.10.2026



Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach (Lackverätzung) - Lackmangel - lackieren




Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach (Lackverätzung) - Lackmangel - lackieren



Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach (Lackverätzung) - Lackmangel - lackieren




Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -

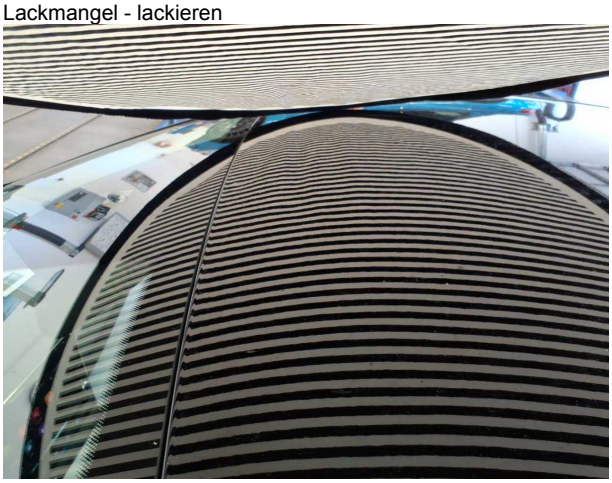


Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -

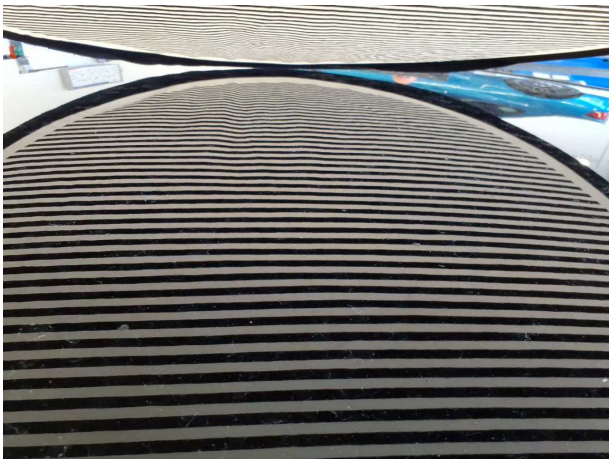

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden

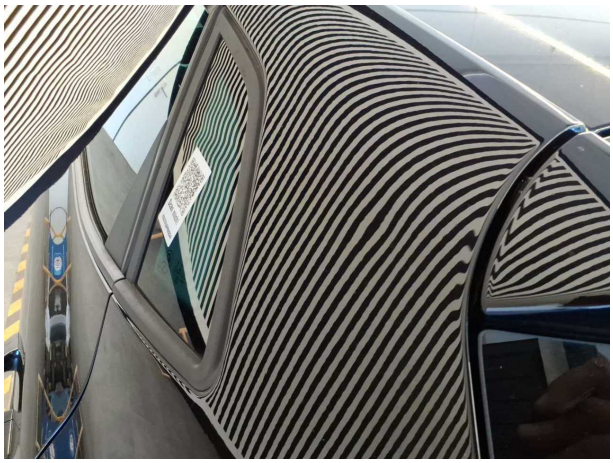

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -

Datum: 06.10.2026



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden