Expertise

Hersteller: Audi	Modell: Q2
FIN: WAUZZZGA8PA061307	Verkaufsgutachten





Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Audi Q2	
Vehicle Identification number	WAUZZZGA8PA061307
Laufleistung (abgelesen)	49.546 km
Erstzulassung	24.08.2023
Letzte Zulassung	24.08.2023
Anzahl Halter	unbekannt
Nächste HU (Bericht lag vor)	08/2027
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Zylinder	1.498 ccm / 4
Leistung	110 kW
Getriebe / Anzahl Gänge	automatisiertes Schaltgetriebe / 7
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	PKW Limousine
Farbe / Farbcode	Schwarz Perleffekt
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Schwarz
Nutzungsart	Carsharing
Raucherfahrzeug	Nein

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	**Restlauf bis Service**	10.500 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	**FZG-Dokumente**	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	**Nachlackierung**	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	**Hubmittel / Grube**	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	**Motorlauf**	durchgeführt
Verkehrssicherheit	verkehrs-/betriebssicher		
HSN/TSN	0588 / BOM 01789		
Abgasnorm	EURO6	**Feinstaubplakette**	
zul. Gesamtgewicht	1.870 kg	**Leergewicht**	1.380 kg
Nutzlast	490 kg	**Begleitsitze/Notsitze/ Stehplätze**	/ /
Maße	4212 x 1798 x 1526		

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R17 98V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7mm / 7mm
2)	215/55 R17 94V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 7mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 02/2031		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Verkehrs-/betriebssicher	Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Tür hinten rechts	Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
	Summe (netto)		0,00 €	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Schweller rechts	Schweller vorn - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	Karosserie	B-Säule rechts - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
6	Karosserie	B-Säule links - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
7	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
8	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
9	Sitz hinten	Sitzbezug - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
10	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
	Summe (netto)		0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
Ausrüstung - Bordwerkzeug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €	0,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel links, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt
2	Tür hinten rechts, nicht fachgerecht ausgeführt

Lackschichtdickenmessung

Kotflügel links	254 µm	Tür hinten rechts	1.040 µm

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
  (Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
  (Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Condition applies only at the time of inspection. No liability for subsequent damage caused by transport/logistics. The vehicle was evaluated solely in repaired condition. History check not possible due to lack of previous documents.



Unterschrift Sachverständiger (Sofiia Vasylevska)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

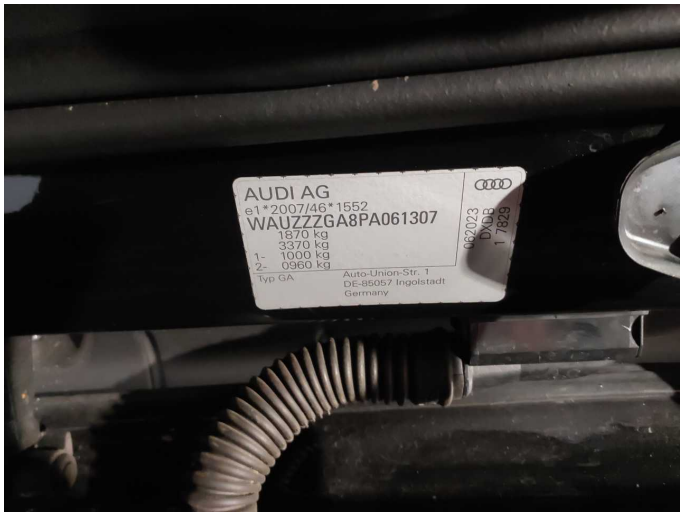


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne

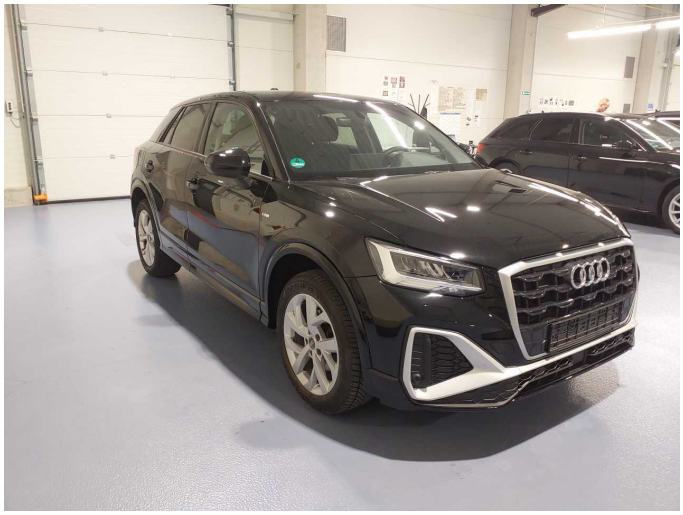


Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

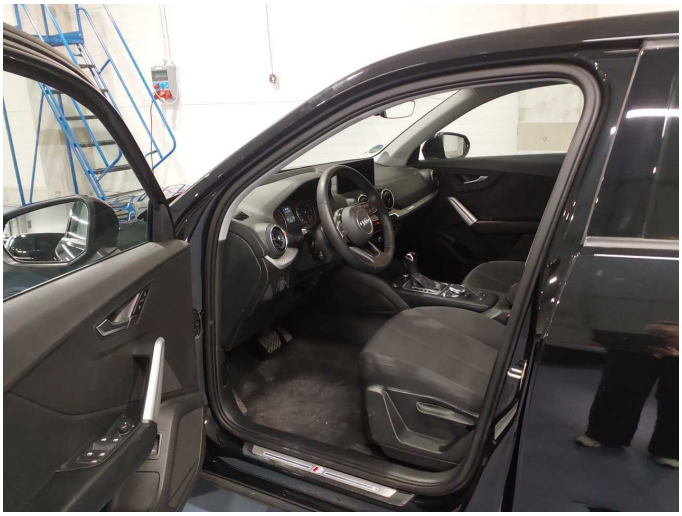


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument

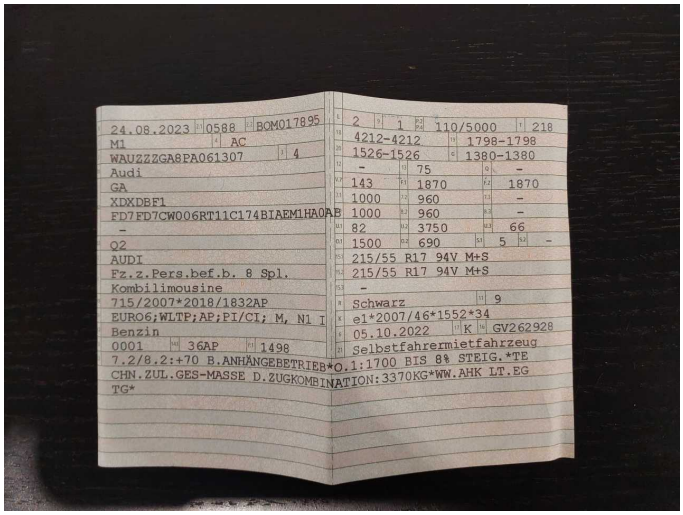


Abbildung 10: Dokumente

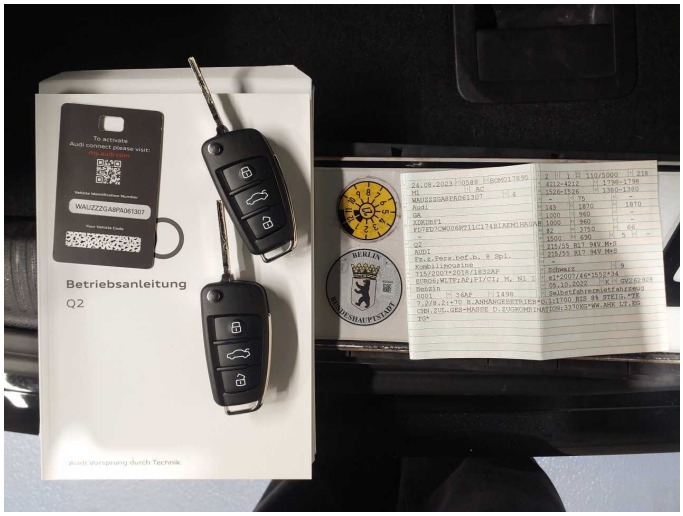


Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

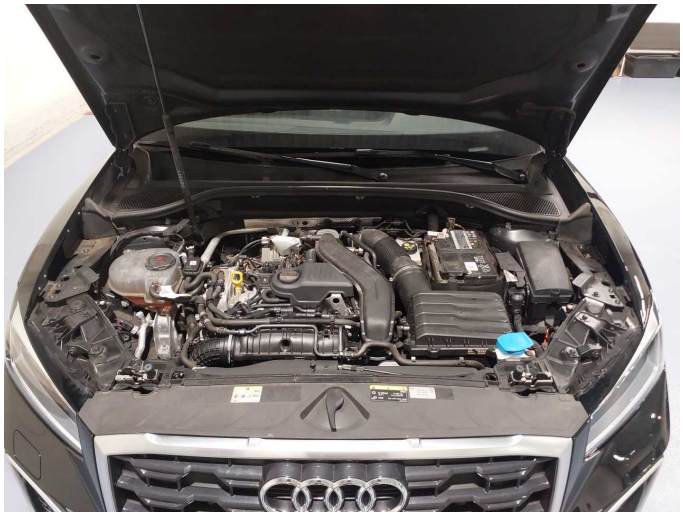


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

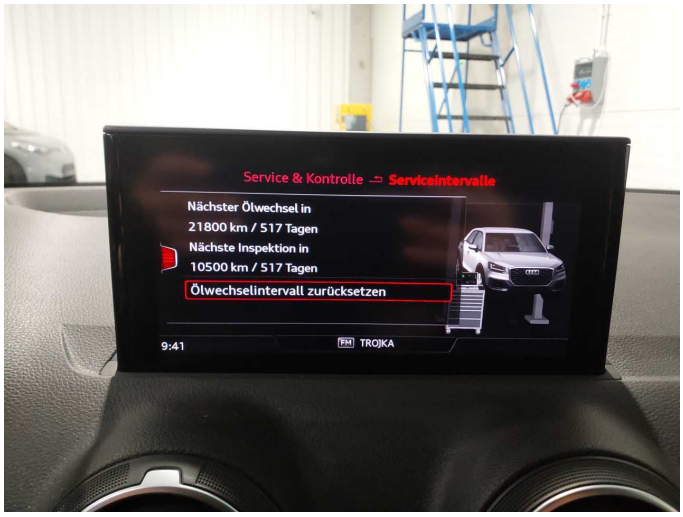


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

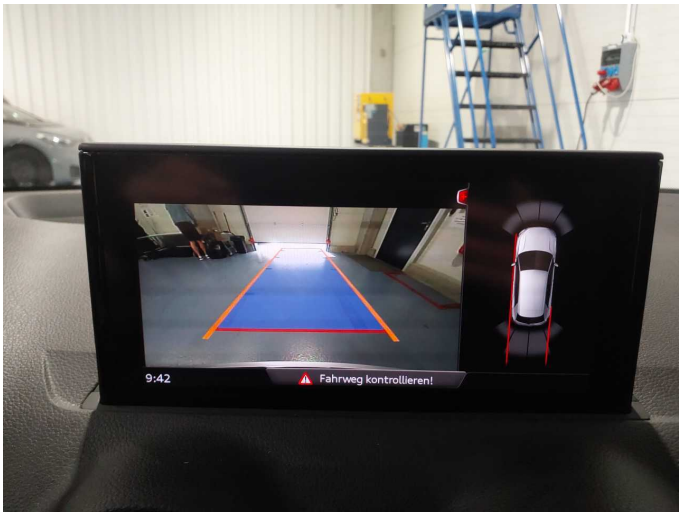


Abbildung 26: Sonstiges



Beschädigung 1: Tür hinten rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - kein Abzug



Beschädigung 1: Tür hinten rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - kein Abzug



Beschädigung 2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - kein Abzug




Beschädigung 2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug

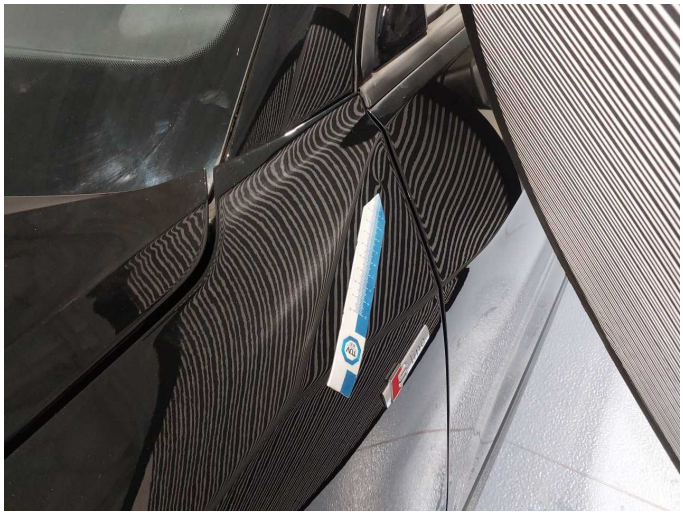

Gebrauchsspur 1: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - kein Abzug




Gebrauchsspur 1: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - kein Abzug




Gebrauchsspur 2: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Delle(n) - kein Abzug

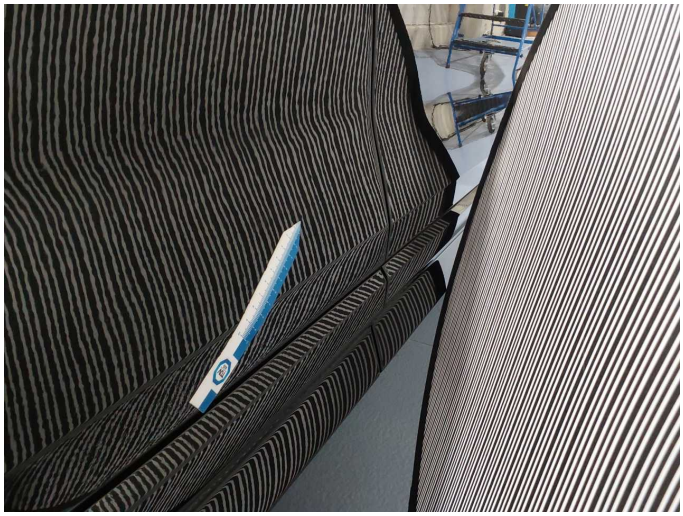

Gebrauchsspur 3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug

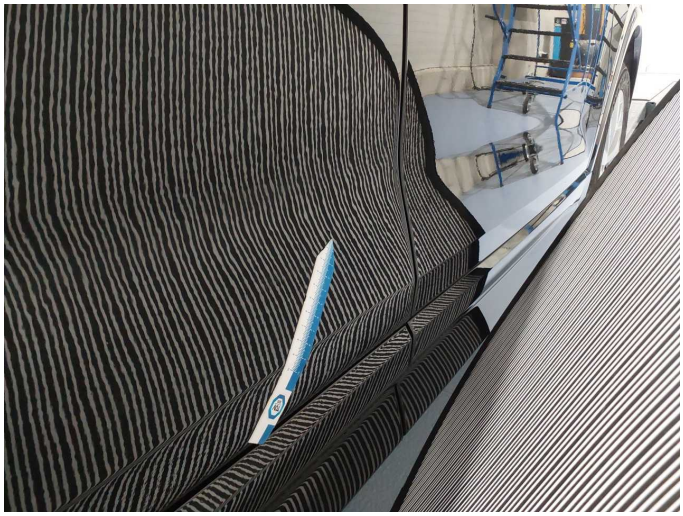

Gebrauchsspur 3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Schweller rechts: Schweller vorn - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Schweller rechts: Schweller vorn - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Karosserie: B-Säule rechts - Delle(n) - kein Abzug




Gebrauchsspur 5: Karosserie: B-Säule rechts - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Karosserie: B-Säule links - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Karosserie: B-Säule links - Delle(n) - kein Abzug

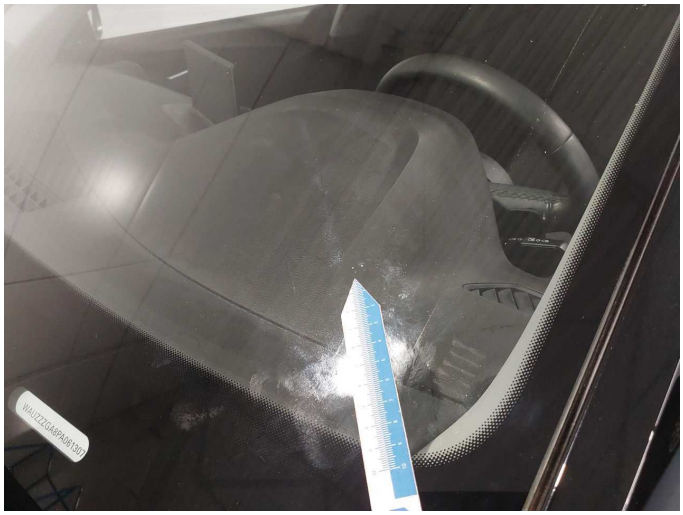

Gebrauchsspur 7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 9: Sitz hinten: Sitzbezug - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 9: Sitz hinten: Sitzbezug - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 10: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 10: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Kotflügel links: 254 µm



Kotflügel links: 254 µm



Tür hinten rechts: 1.040 µm



Tür hinten rechts: 1.040 µm