Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 28.10.2026


» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am: 28.10.2026 09:45

Berichts-Nr:

FIN: WVWZZZE1ZNP040658

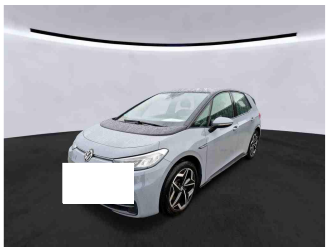

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 28.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKW
Erstzulassungsdatum:	21.09.2022
Laufleistung:	145.601 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Dusty Grey Dark - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

FIN: WVWZZZE1ZNP040658

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter

4 Leichtmetallräder "Andoya" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4+1 Lautsprecher

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Reifen 215/50 R 19

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Standard

Armlehne für Vordersitze

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste schwarz matt, Lufteinlass und Schweller schwarz matt

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Gurtstraffer

Einfassung des Infotainment-Displays undder zentralen Bedienungselemente in Schwarz

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

e-Sound

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend

Gepäckraumboden

Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 11,530

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckantrieb

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

Infotainment-Paket

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R744

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung

Komfortpaket

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung

Leergewichtsbereich Standard

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter

Müdigkeitserkennung

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung

Navigationssystem "Discover Pro"

Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

o.b.Abgas

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Individualeinbau

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne spezielle Aufkleber/Schilder

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 1

Pro S

Radio "Ready 2 Discover"

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifenkontrollanzeige

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Softwareverbund Ausführung 7

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Umweltbonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich undhinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul G

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Gebrochen	Ersetzen
4	Einparkhilfe hinten	Fehlstellung	Ersetzen und lackieren
5	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Gerissen	Ersetzen
6	Innenraum	Fleck	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.362,17
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.600,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 7.962,17

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	172,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 28.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVWZZZE1ZNP040658 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links

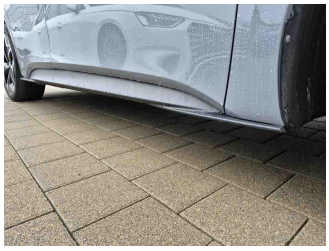

Seitenansicht - Schweller rechts

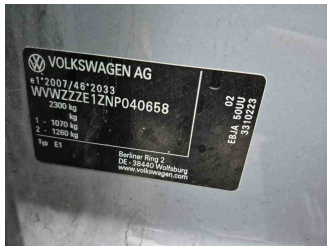

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts

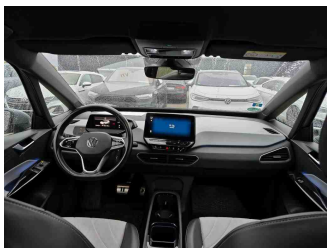


Innenraum - Mittelkonsole

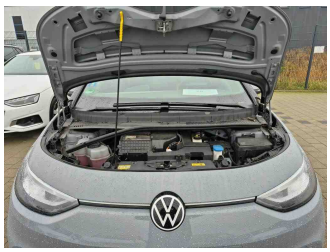

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

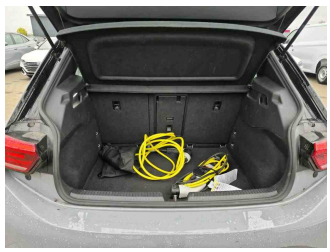

Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 28.10.2026



Lackstärke Kotflügel vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

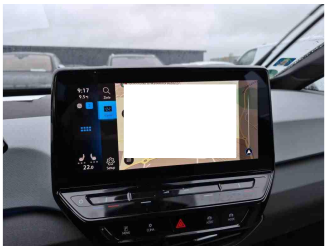

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WVWZZZE1ZNP040658

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren





2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Gebrochen - Ersetzen






4 - Einparkhilfe hinten - Fehlstellung - Ersetzen und lackieren

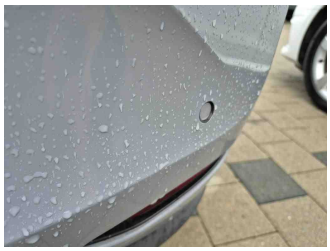



5 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Gerissen - Ersetzen

Kommentar	Motorraum dichtung

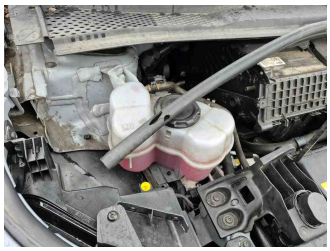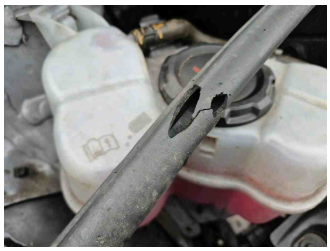FIN: WVWZZZE1ZNP040658

6 - Innenraum - Fleck - Reinigen

