vom 29.10.2026

Duplikat

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber

Besichtigung 29.10.2026

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 400 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube
- Tür hinten links
- Seitenwand hinten links
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen k*ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Zum Besichtigungszeitpunkt wurde nur ein Hauptschlüssel vorgeführt. Nach Absprache mit dem Auftraggeber wird der fehlende Hauptschlüssel nicht in Abzug gebracht

Export

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.06.2015	Letzte Zulassung	02.06.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	Golf Sportsvan VII (AM1)(12.2013->2017) / Golf VII Sportsvan 1.2 TSI BMT Comfortline	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZGW500760	HSN / TSN	0603 / BMU
DAT €uropa-Code®	019051070060011	DAT Marktindex	DE005 5458
Km-Stand abgelesen	70920	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	1197

Duplikat

Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Tungsten Silver Metallic / K5, LB7W	Polster / Farbe	Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Zoom" / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Vredestein / Quatrac	A /O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Vredestein / Quatrac	A /O	7 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Falken / Euroallseason AS-210	A /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Falken / Euroallseason AS-210	A /O	6 mm
Pannenset				


A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 02.07.2025 bei Kilometerstand 65.082

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

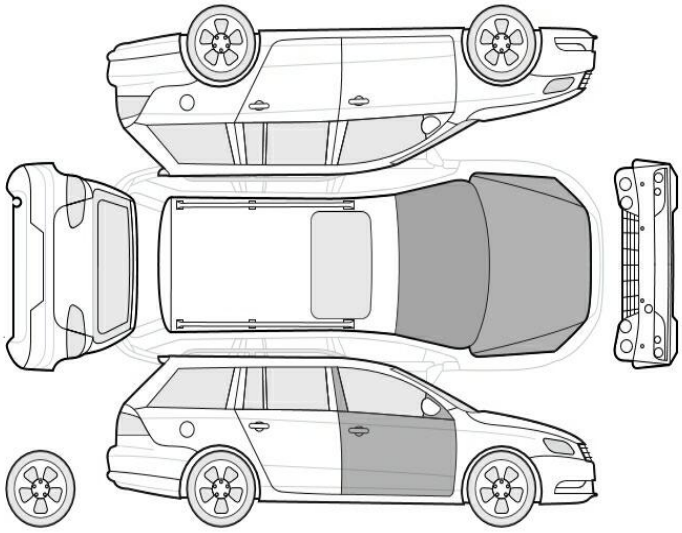

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair (Bild 7)

Duplikat

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum Verkleidungen, Polster; Kratzer, Druckstellen
Typische Gebrauchsspuren, leichte Dellen und Kratzer
Oberflächenkratzer rundum
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat

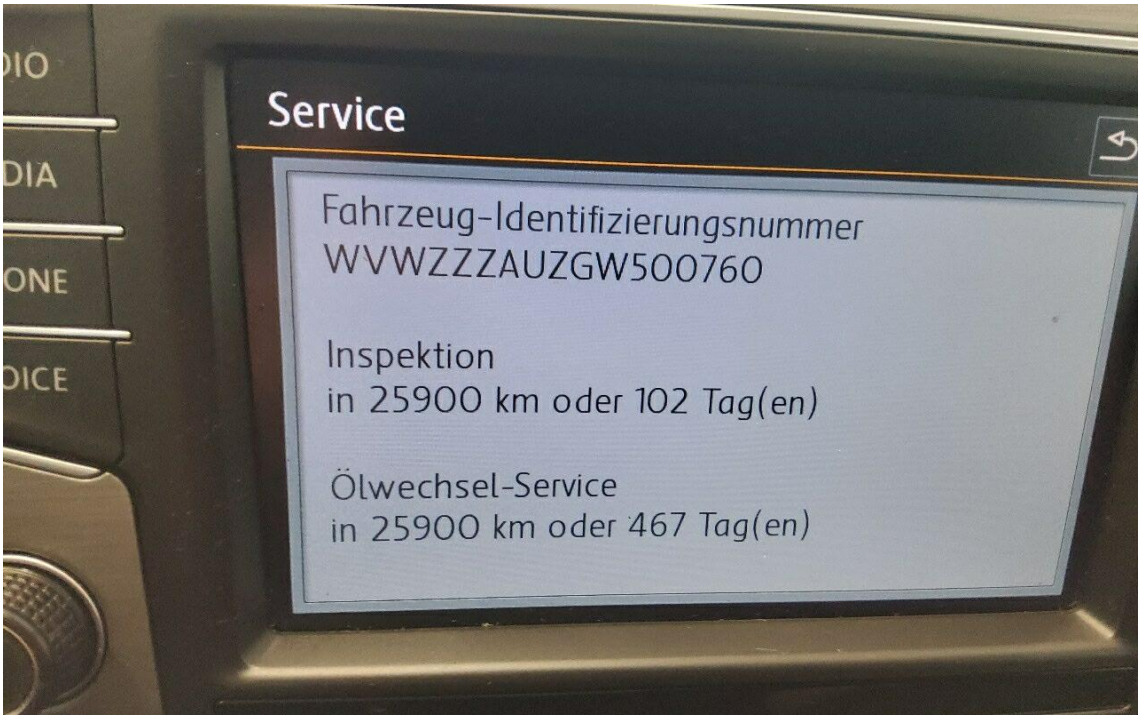


Bild 5 : Serviceanzeige

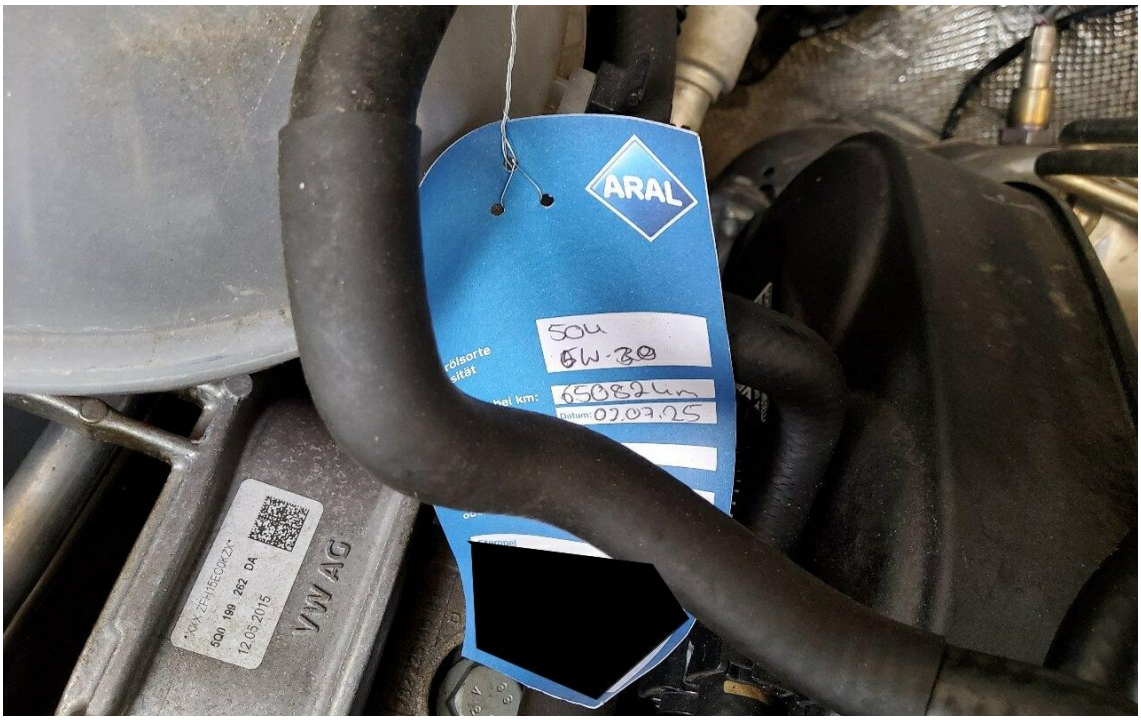


Bild 6 : Wartungsnachweis

Duplikat



Bild 7 : Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair