Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 13.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW Vermarktungsprotokoll
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Vehicle identification number	WBA2R110507A89154

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW Vermarktungsprotokoll
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	116i
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 BZS 00087
Vehicle identification number	WBA2R110507A89154
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	18.07.2018 / 24.11.2022
Nächste HU	11/2026 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	88.968 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Blau
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Zylinder	1.499 ccm / 3
Leistung	80 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.380

zul. Gesamtgewicht (kg)	1.870
zul. Nutzlast (kg)	490
Maße (L/B/H)	4329 x 1765 x 1421
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	01.11.2024 bei 63.438 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 94V	Falken	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	3 / 2
#2 205/55 R16 94V	Falken	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Ohne Navigationsgerät, Radio DAB

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (08/23) - abgelaufen - erneuern
3	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit (Restzeit 11/26) - erneuern

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
4	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Restzeit 11/26) - durchführen
9	Fahrzeugdach	Dach (Leiste rechts) - Delle(n) - Smart Repair
10	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Korrosion - Smart Repair
11	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Restzeit 11/26) - durchführen
12	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Vorne außen abgefahren, Ganzjahresreifen) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern
13	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 30.06.2023	1.229,04 €
2	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 17.05.2024	2.641,37 €
Summe (netto):		3.870,41 €

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Stoßfänger vorne

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	135 µm

Nr.	Ort	Messung
2	Dachholm links	140 µm
3	Dachholm rechts	135 µm
4	Heckklappe/-tür	105 µm
5	Kotflügel links	120 µm
6	Kotflügel rechts	125 µm
7	Motorhaube	135 µm
8	Seitenwand links	130 µm
9	Seitenwand rechts	184 µm
10	Tür hinten links	110 µm
11	Tür hinten rechts	135 µm
12	Tür vorne links	105 µm
13	Tür vorne rechts	125 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Austattungsliste lag bei der Bewertung nicht vor. Fehlerspeicherprotokoll lag bei der Bewertung nicht vor. Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Bewertung nicht mit Sommerreifen ausgestattet.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 24 Beschädigungsfotos, 4 Vorschadenfotos

Übersichtsfotos

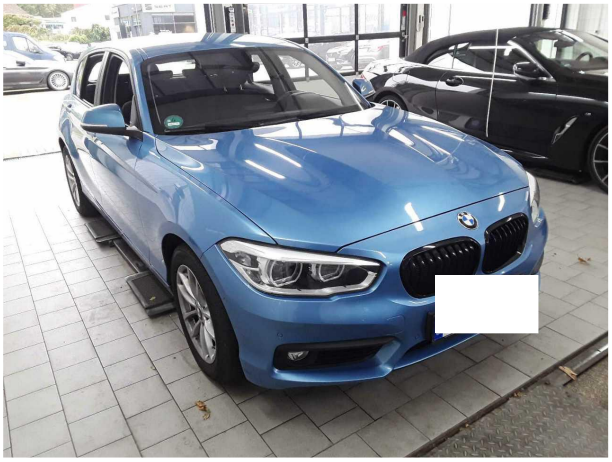


Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten

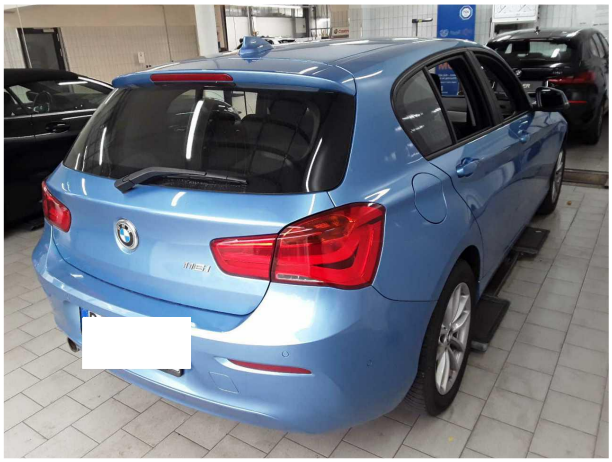


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

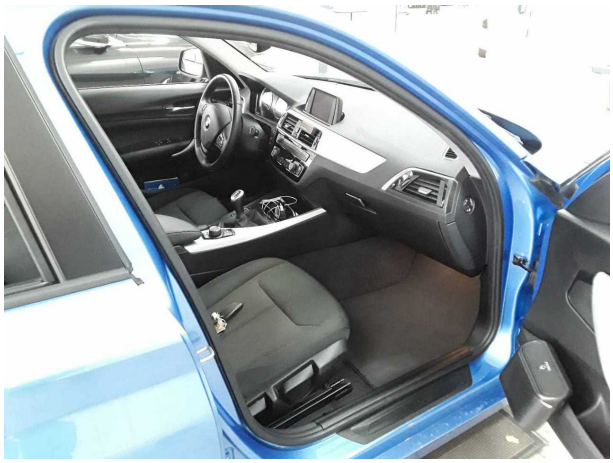


Abbildung 8: Innenraum

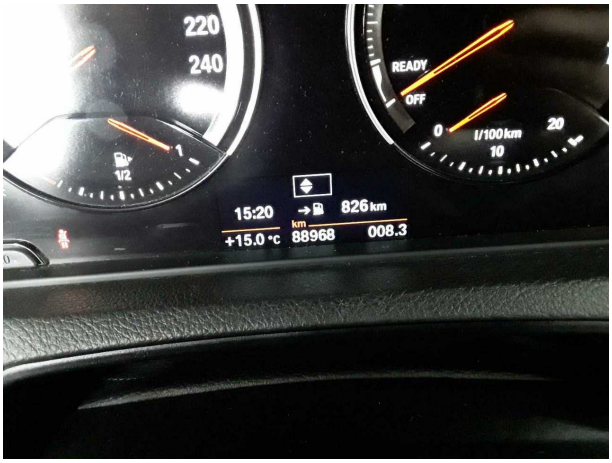


Abbildung 9: Kombiinstrument

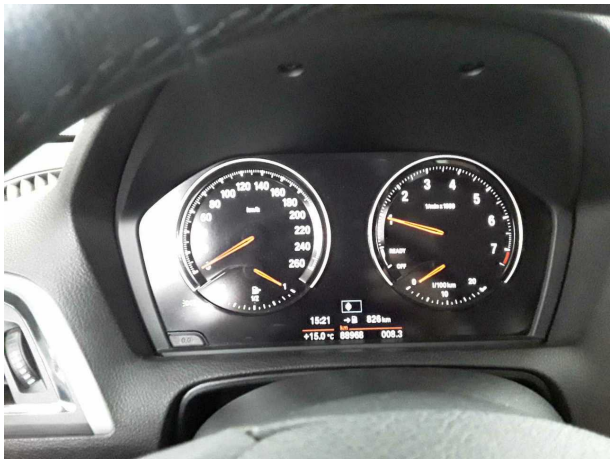


Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum

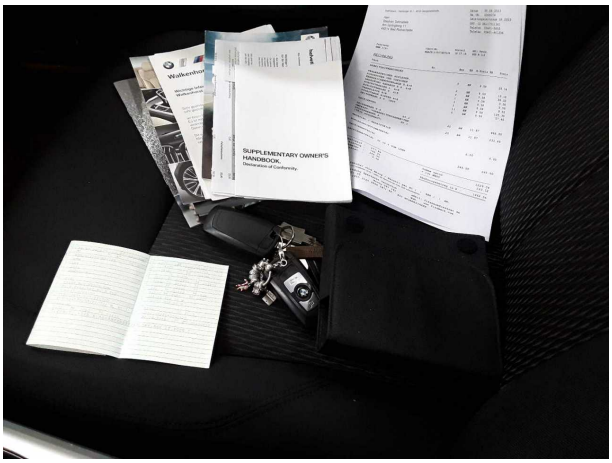


Abbildung 13: Dokumente

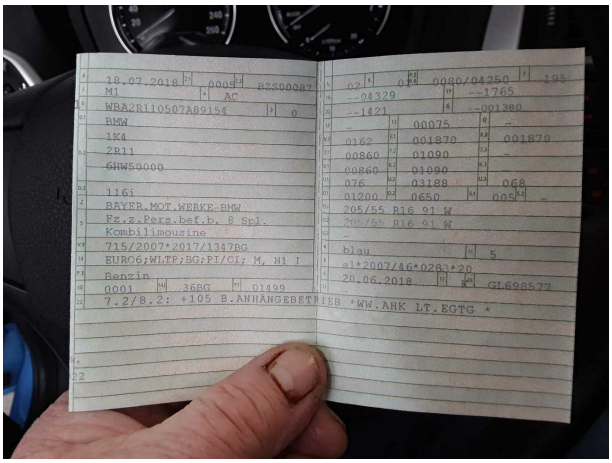


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

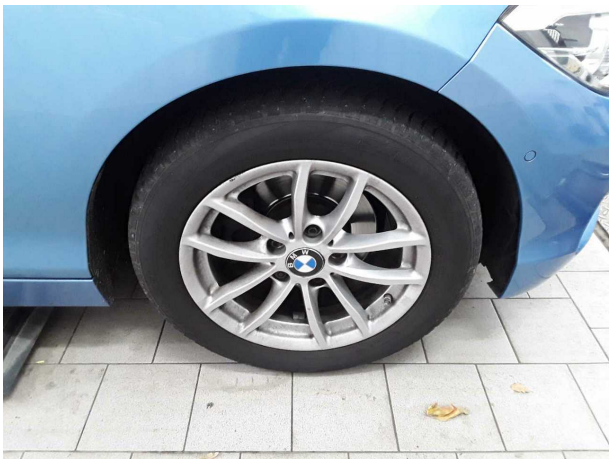


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung 2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel (08/23) - abgelauf… - erneuern




Beschädigung 3: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit (Restzeit 11/26) - erneuern




Beschädigung 4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

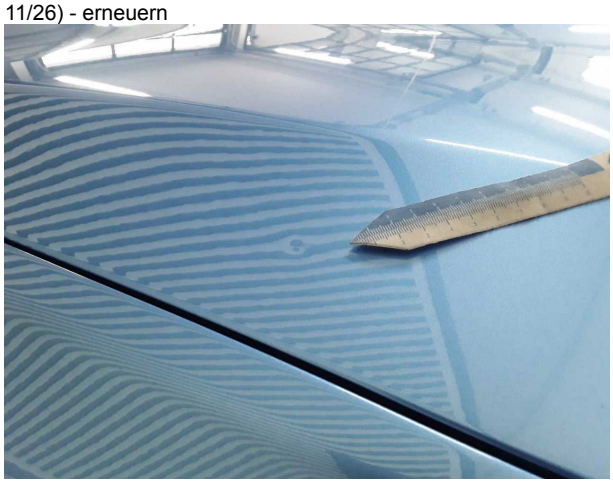

Beschädigung 4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

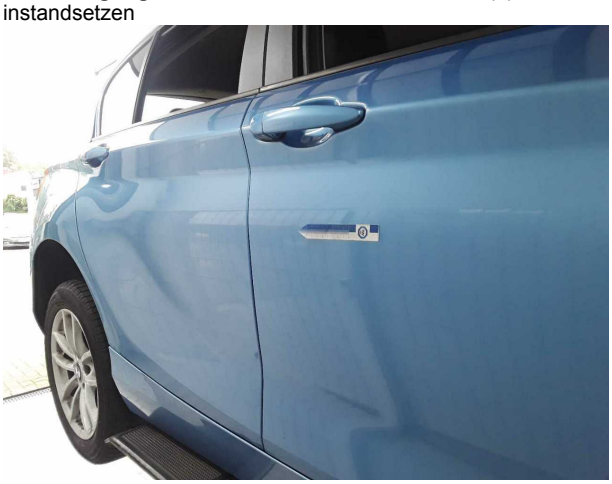

Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

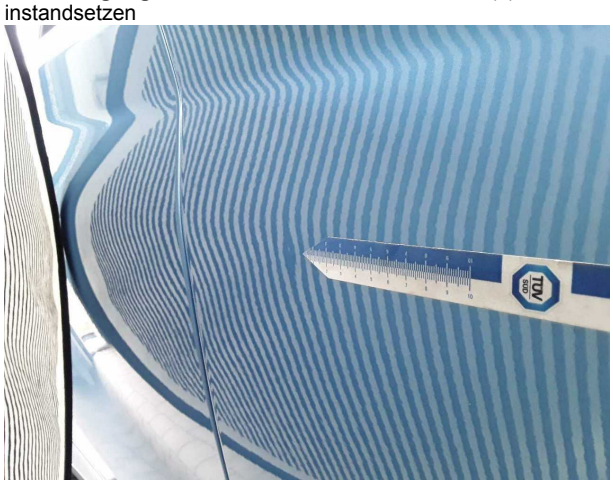


Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

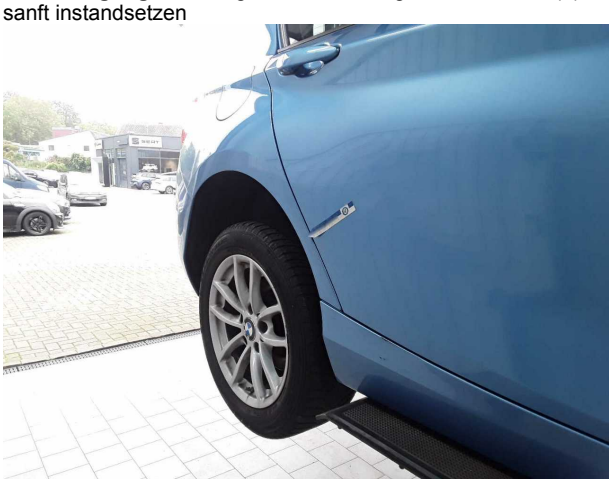

Beschädigung 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sa… instandsetzen

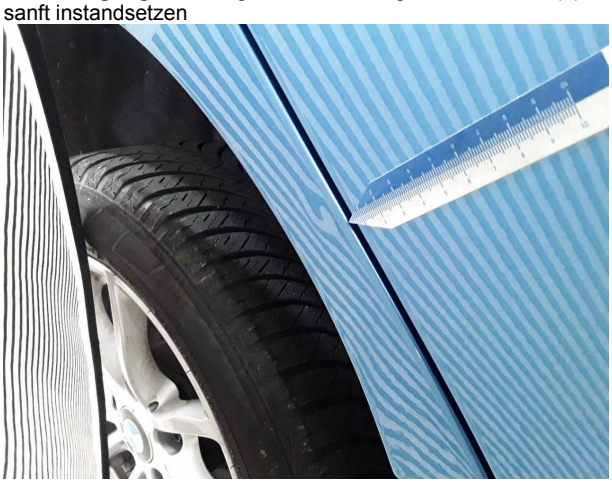


Beschädigung 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 8: Sonstiges: Hauptuntersuchung (Restzeit 11/26… durchführen




Beschädigung 9: Fahrzeugdach: Dach (Leiste rechts) - Delle(n) - Smart Repair

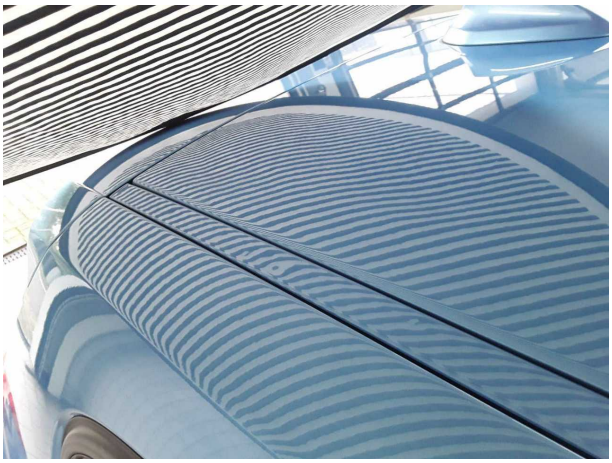


Beschädigung 9: Fahrzeugdach: Dach (Leiste rechts) - Delle(n) - Smart Repair

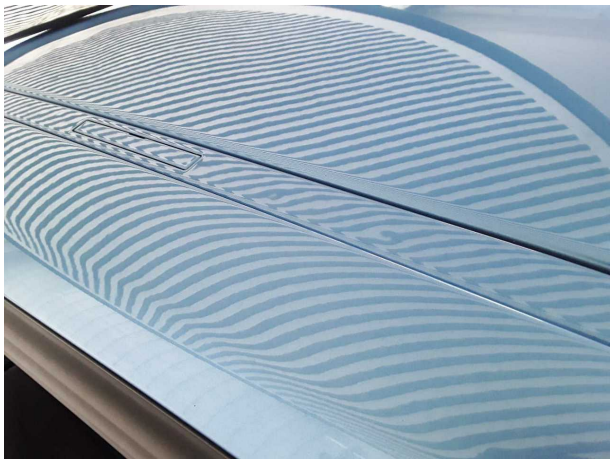


Beschädigung 9: Fahrzeugdach: Dach (Leiste rechts) - Delle(n) - Smart Repair

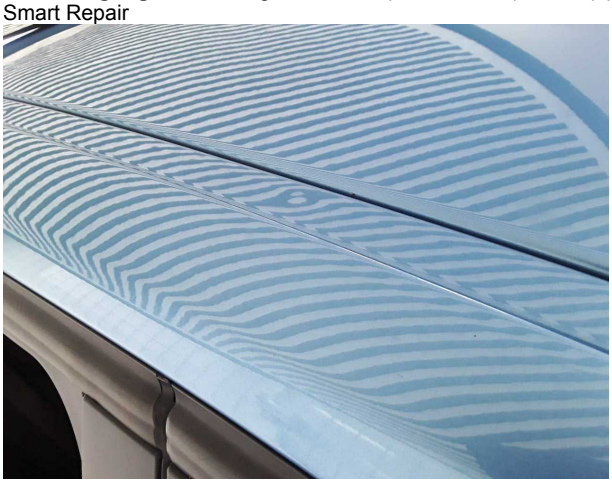


Beschädigung 9: Fahrzeugdach: Dach (Leiste rechts) - Delle(n) - Smart Repair

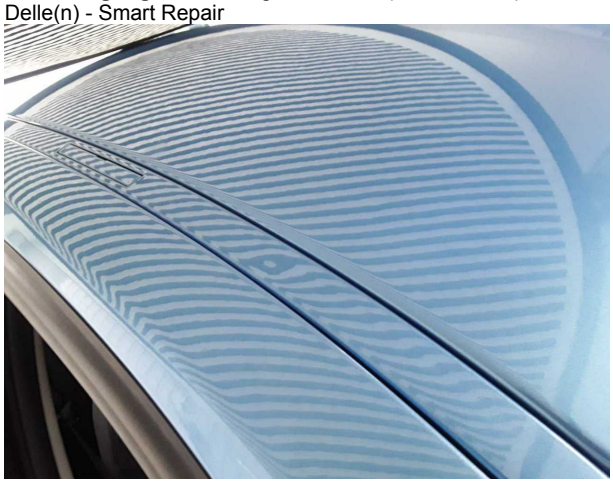

Beschädigung 9: Fahrzeugdach: Dach (Leiste rechts) - Delle(n) - Smart Repair

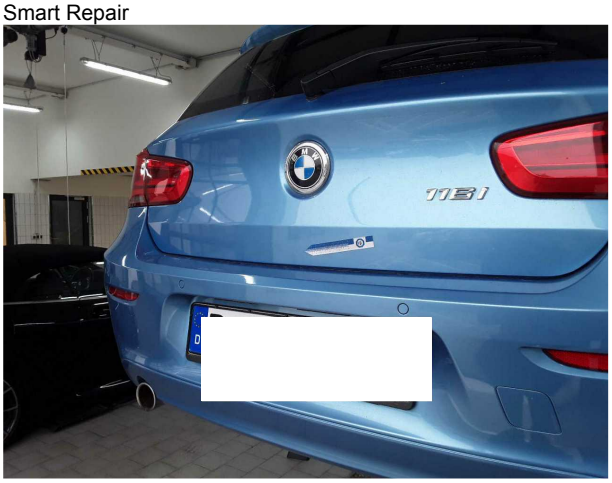

Beschädigung 10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Korrosion - Smart Repair

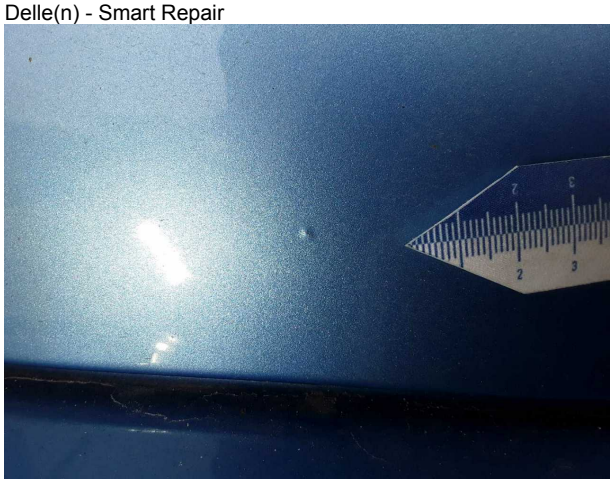

Beschädigung 10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung 11: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Restzeit 11/26) - durchführen



Beschädigung 12: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Vorne außen abgefahren, Ganzjahresreifen) - abweichend




Beschädigung 12: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Vorne außen abgefahren, Ganzjahresreifen) - abweichend Auslieferungszustand



Beschädigung 12: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Vorne außen abgefahren, Ganzjahresreifen) - abweichend



Beschädigung 13: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

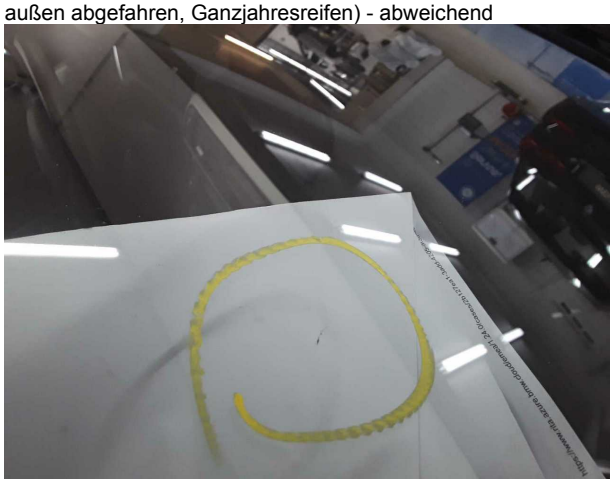


Beschädigung 13: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern


Vorschadenfotos




Vorschaden 1: Seite rechts

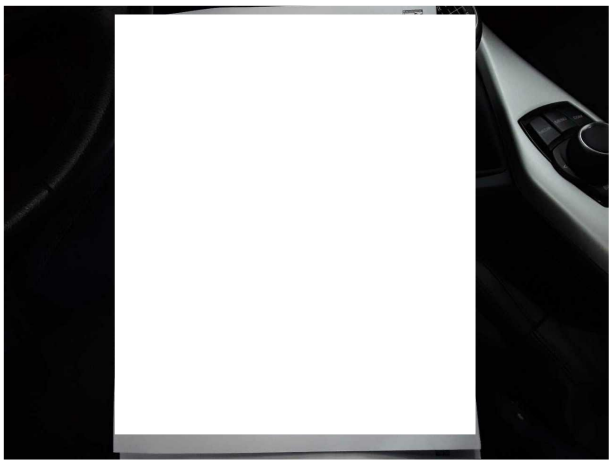

Vorschaden 2: Front

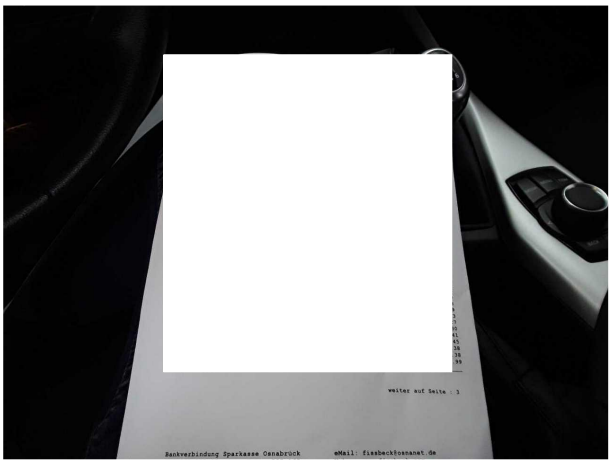

Vorschaden 2: Front

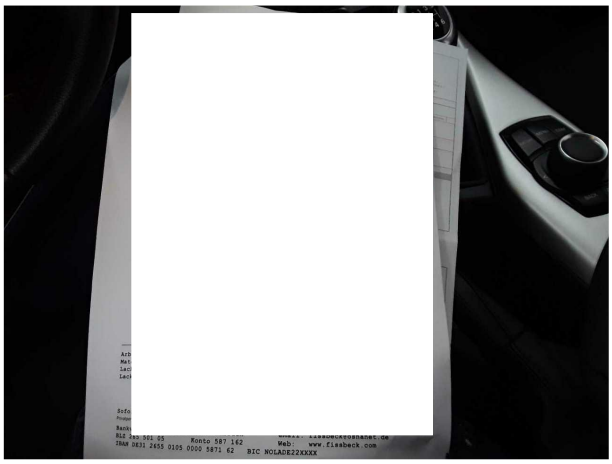

Vorschaden 2: Front