PROTOKOLLNUMMER: 47704419

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.09.2026

Gutachten

Betreff Händlerbewertung

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Vehicle identification number

Gutachten

Betreff	Händlerbewertung
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	C 220 d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 AYH 00213
Vehicle identification number	W1KAH0EB1PF069767
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	15.08.2022 / 15.08.2022
Nächste HU	08/2027 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	112.123 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	HIGH-TECH-SILBER METALLIC
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Zylinder	1.993 ccm / 4
Leistung	147 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.400
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5

Getriebe	Automatik (Getriebe Automatik - (9-Stufen))
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	240 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	20.05.2026 bei 101.774 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 95Y	Goodyear	Sommerreifen (ohne Felge)	4 / 5
#2 245/40 R18 97Y	Goodyear	Sommerreifen (ohne Felge)	2 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 09/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: U10 Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), 537 DAB-Tuner (Radioempfang digital), 725 Dachreling (Aluminium), P15 Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), B59 Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), 258 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, 243 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, U12 Fußmatten Velours, 541 Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, 421 Getriebe Automatik - (9-Stufen), 310 Getränkehalter vorn (doppelt), 890 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, 33U Infotainment-System: Remote Service (Plus), 58U Innenhimmel Stoff, 876 Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, 893 Keyless Go Startanlage, 579 Klimaautomatik (Thermatic), 677 Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control), 383 Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW CDI), 757 Mittelkonsole schwarz hochglänzend, 325 Mittenairbag vorn,

Motorhaube mit Powerdome, 475 Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, 287 Rücksitzlehne geteilt/ klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, 345 Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenschweller Wagenfarbe, Servolenkung, 355 Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), 440 Tempomat

Sonderausstattung: 30P Ablage-Paket, 891 Ambiente-Beleuchtung, D1F Assistenz-Paket, DB3 Ausstattungs-Paket: High-End Business, 249 Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, 234 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, 587 Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, P14 Avantgarde Interieur, P35 Digital Light, 464 Digitales Instrumenten-Display, 235 Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, 367 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, 513 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, D2I Infotainment-Paket Advanced, H50 Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber, Komfort-Paket Advanced, D3K Komfort-Paket High-End, 7U2 Komfortsitze vorn, 916 Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1), U22 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, L3E Lenkrad (Leder), D2L Licht-Paket Advanced, LM-Felgen, R32 LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 8,5x18 (5-Speichen), Media-Display, 275 Memory-Paket, 922U Metallic-Lackierung, 365 Navigationssystem: Festplattennavigation, 413 Panorama-Schiebedach, P44 Park-Paket, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), B51 Reifen-Reparaturset (Tirefit), 218 Rückfahrkamera, 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, PBG Service-System: MBUX Navigation Premium, Sitz vorn links elektr. verstellbar, 241 Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz-Komfort-Paket, 301A Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, 873 Sitzheizung vorn, 14U Smartphone integriert, P49 Spiegel-Paket, 868 Zentral-Display (OLED)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
3	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - beschädigt - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Reifen hinten links - beschädigt - erneuern
5	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Seitenwand rechts	Einstieg - Lackmangel - Smart Repair
10	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
11	Schweller rechts	Schweller - verkratzt / verschürft - lackieren
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern
13	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)
14	Außenspiegel links	Außenspiegel (+Blinker +Abdeckkappe) - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Schweller - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Unterlagen - HU Bescheinigung
2	Unterlagen - COC Papiere

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dachholm links	106 µm
2	Dachholm rechts	201 µm
3	Heckklappe/-tür	110 µm
4	Kotflügel links	129 µm
5	Kotflügel rechts	182 µm
6	Motorhaube	107 µm
7	Seitenwand links	123 µm
8	Seitenwand rechts	278 µm
9	Tür hinten links	113 µm

Nr.	Ort	Messung
10	Tür hinten rechts	234 µm
11	Tür vorne links	118 µm
12	Tür vorne rechts	192 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 26 Übersichtsfotos, 42 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos

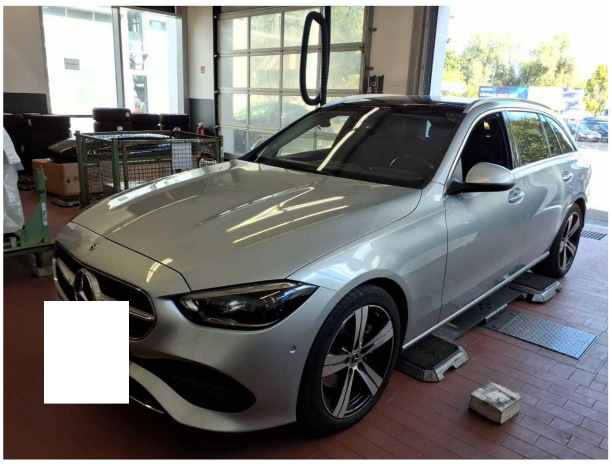


Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne

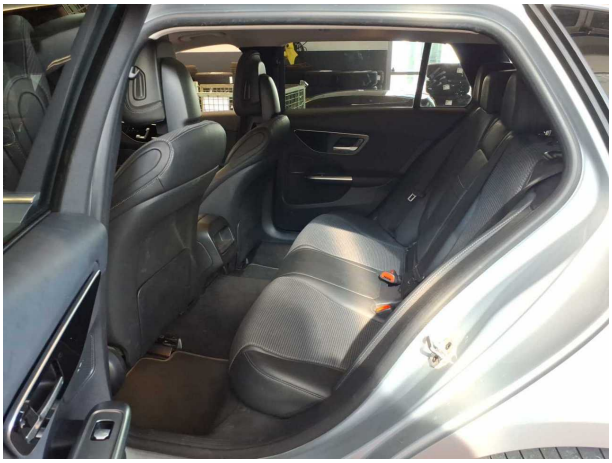


Abbildung 6: Innenraum vorne

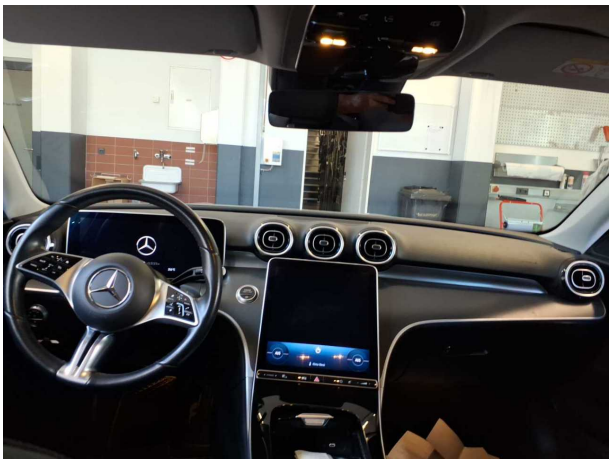


Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument

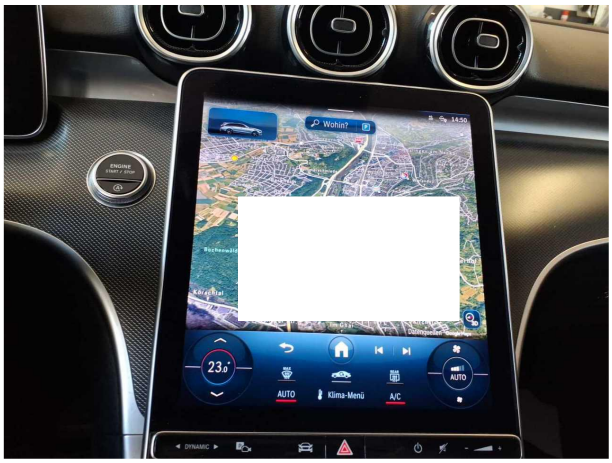


Abbildung 10: Kombiinstrument

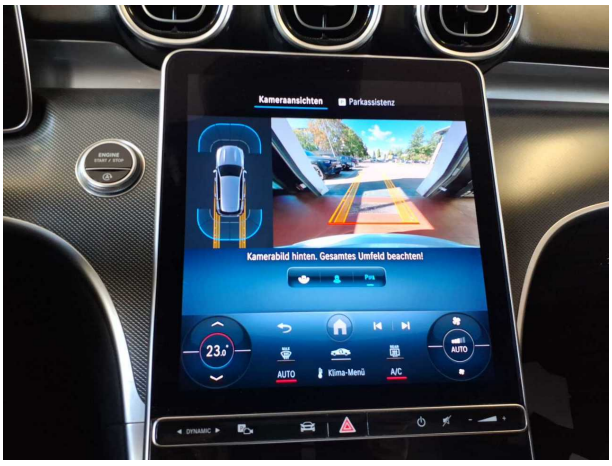


Abbildung 11: Kombiinstrument

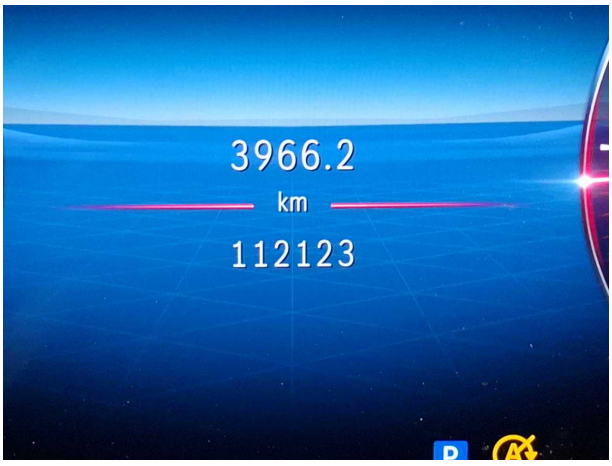


Abbildung 12: Laufleistung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung

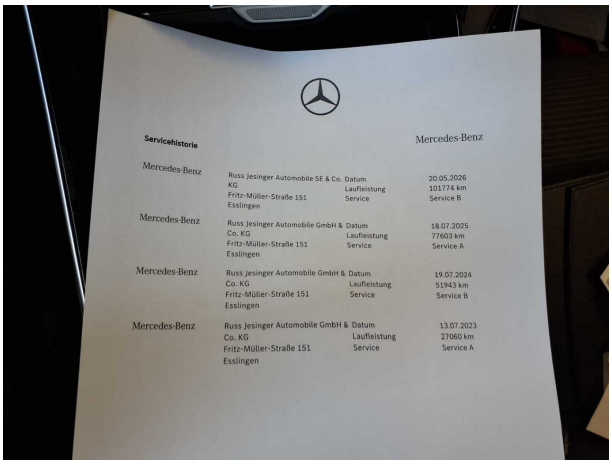


Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente

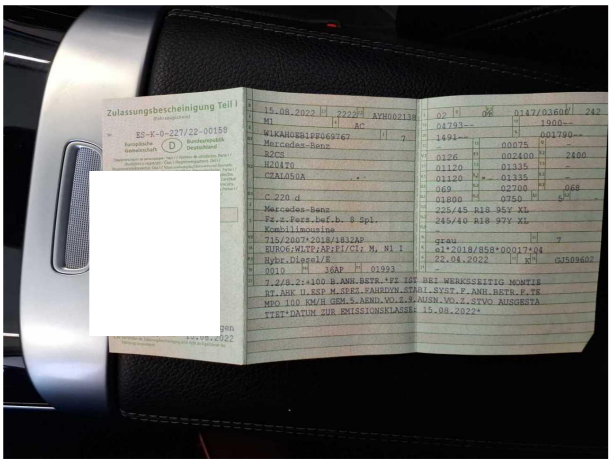


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: FIN



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

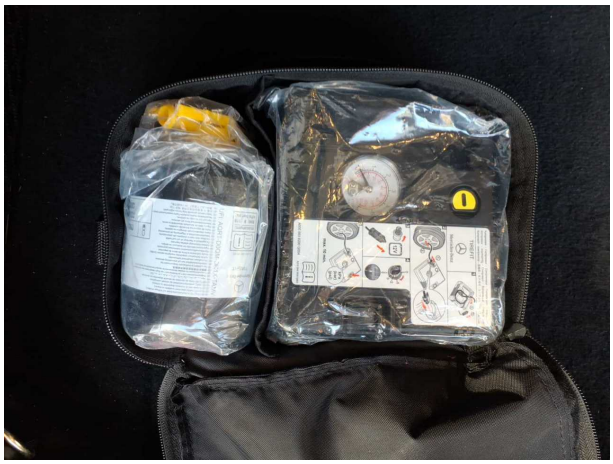


Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - Smart Repair




Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen hinten links - beschädigt - erneuern

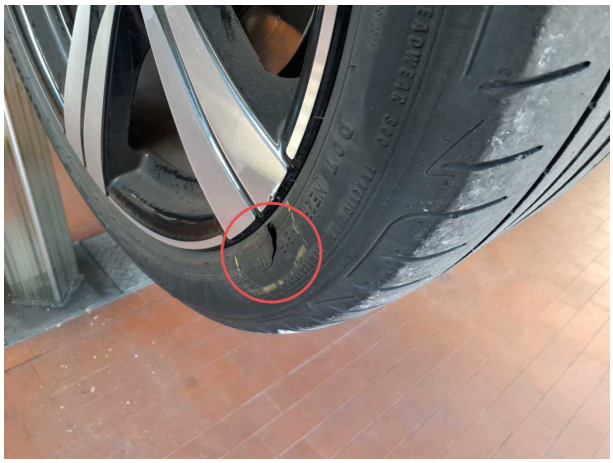

Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen hinten links - beschädigt - erneuern

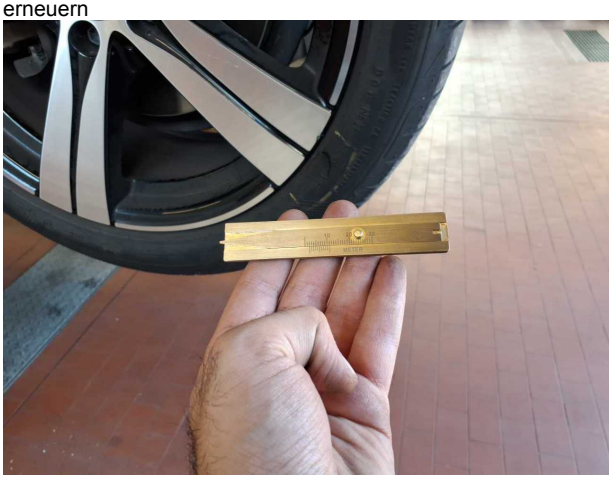

Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 5: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 5: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 9: Seitenwand rechts: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung 9: Seitenwand rechts: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair

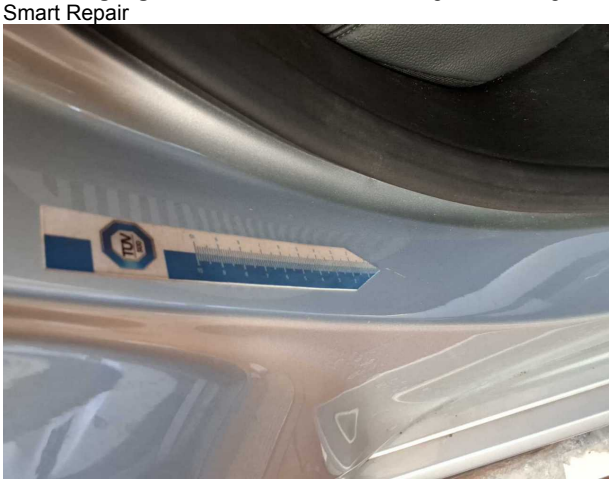


Beschädigung 9: Seitenwand rechts: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Sm… Repair

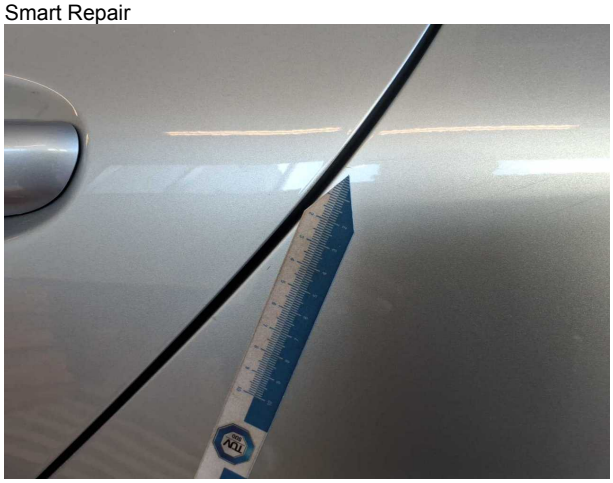


Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 11: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 11: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - lackieren

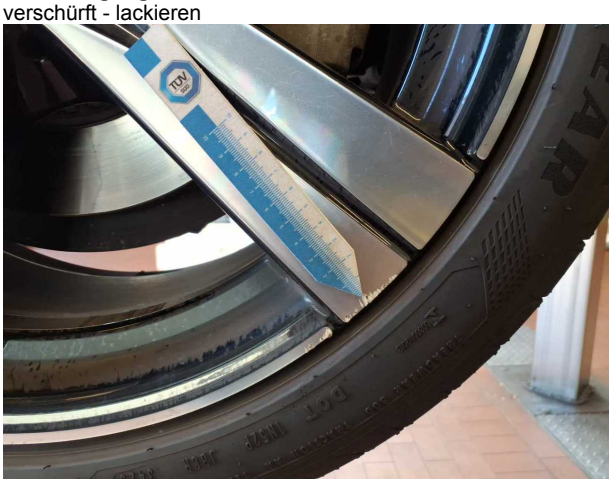

Beschädigung 12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern

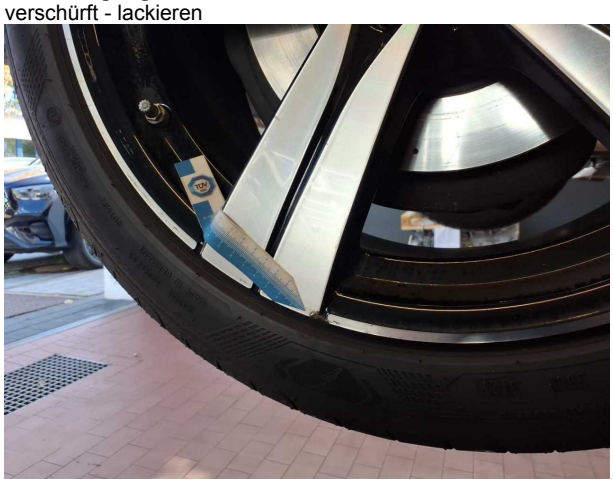

Beschädigung 12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rech… - beschädigt - erneuern

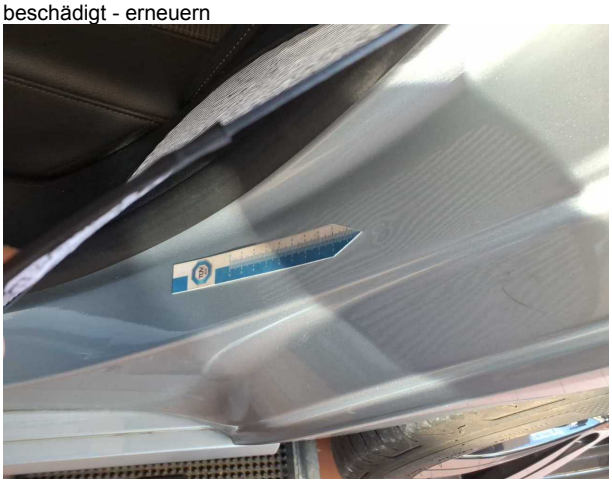

Beschädigung 13: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 13: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 13: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 13: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 14: Außenspiegel links: Außenspiegel (+Blinker +Abdeckkappe) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 14: Außenspiegel links: Außenspiegel (+Blin… +Abdeckkappe) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 14: Außenspiegel links: Außenspiegel (+Blinker +Abdeckkappe) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 14: Außenspiegel links: Außenspiegel (+Blin… +Abdeckkappe) - gebrochen / gerissen - erneuern




Gebrauchsspur 1: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - kein Abzug

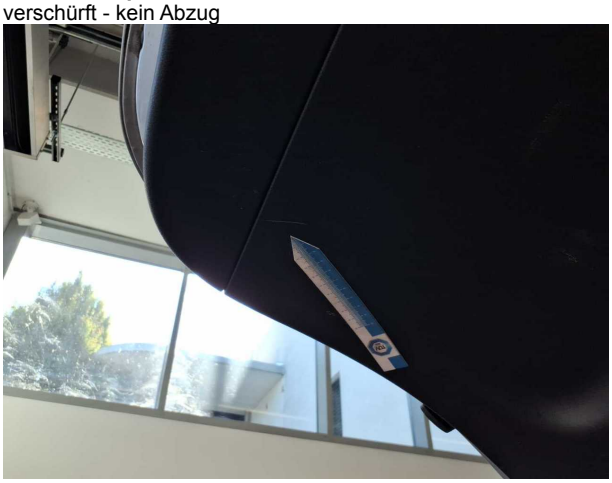

Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung

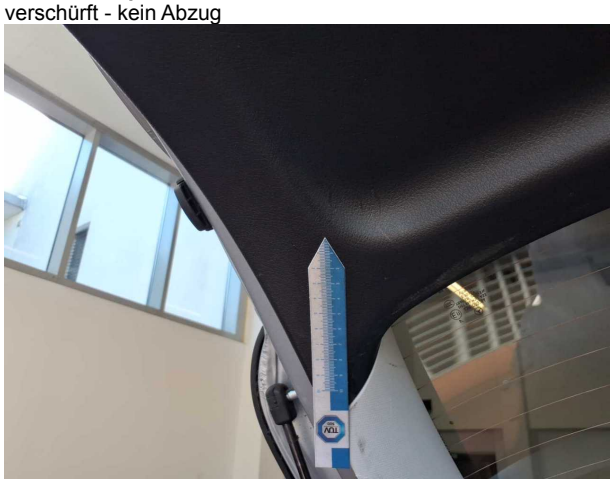

Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung