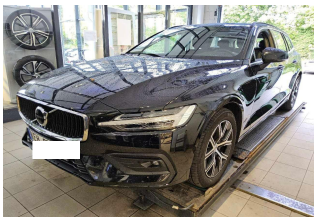
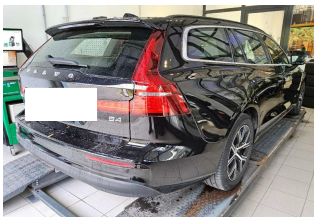
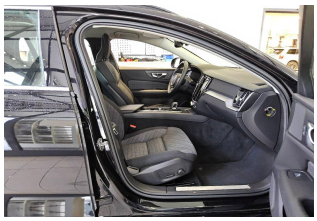
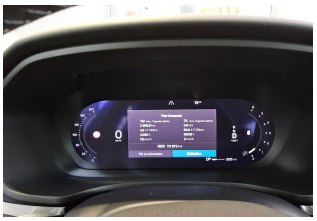
DEKRA-Nr: 0224 / 065724 / 2026 / B087666000431 vom 22.09.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Kennzeichen **FIN** **YV1ZWK5V5P2526560**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom

Besichtigung

Bewertet auf 21.09.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 76 µm bis 161 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Eine Ausstattungsliste lag bei Besichtigung nicht vor! Die aufgeführte Ausstattung ist dementsprechend ggf. nicht vollständig / korrekt erfasst!

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf

Steinschläge im Frontbereich, Frontscheibe kleinere Abplatzer

Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Serviceschеckheft
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.09.2022	Letzte Zulassung	22.09.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	V60 Kombi (2018->) / V60 B4 (Diesel) Core (EURO 6d)(DPF)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1ZWK5V5P2526560	HSN / TSN	9101 / BSJ
DAT €uropa-Code®	019100773200003	DAT Marktindex	DE003 6329
Km-Stand abgelesen	72572	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Onyx Black / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht / 71700
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
	rechts	225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
2	links	225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
	rechts	225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 16.01.2026 bei Kilometerstand 57.000
bis Wartung verbleiben:	14.425 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

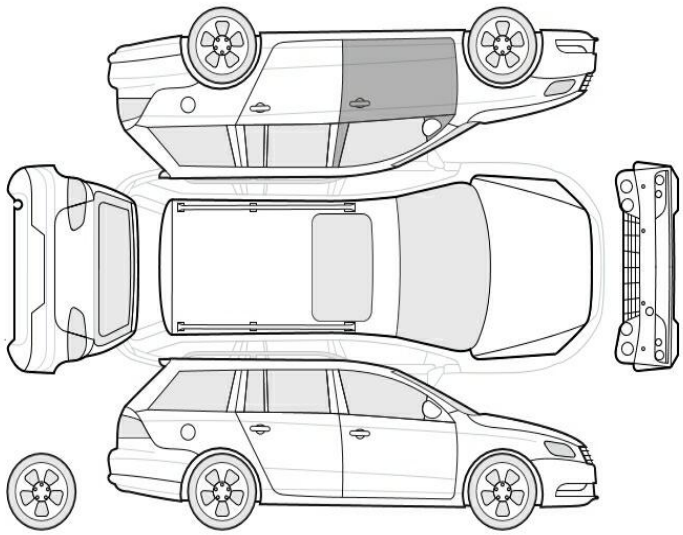

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Füllflasche Tirefit MHD abgelaufen, erneuern (Bild 6)					
2. Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 7, 8)					
Gesamt					

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

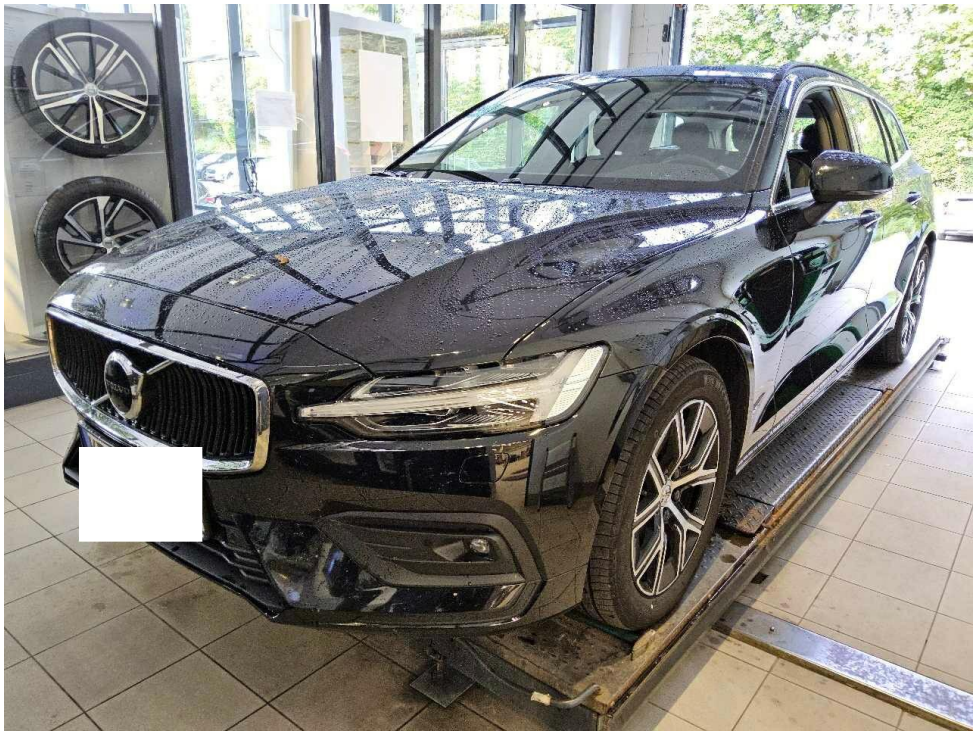


Bild 1 : Diagonale vorn

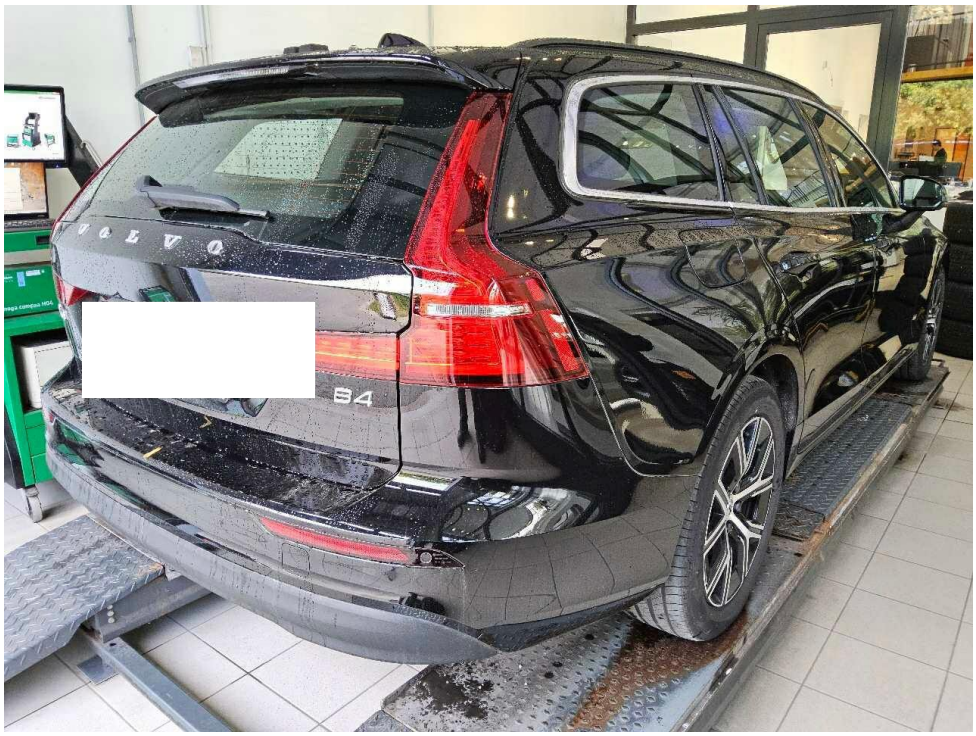


Bild 2 : Diagonale hinten

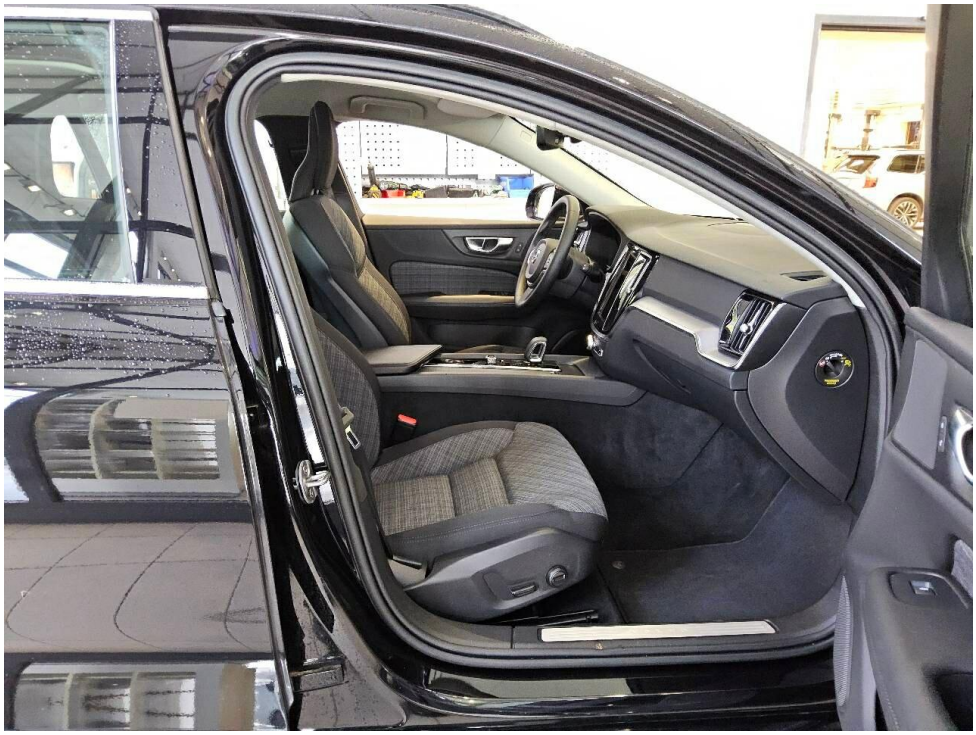


Bild 3 : Innenraum

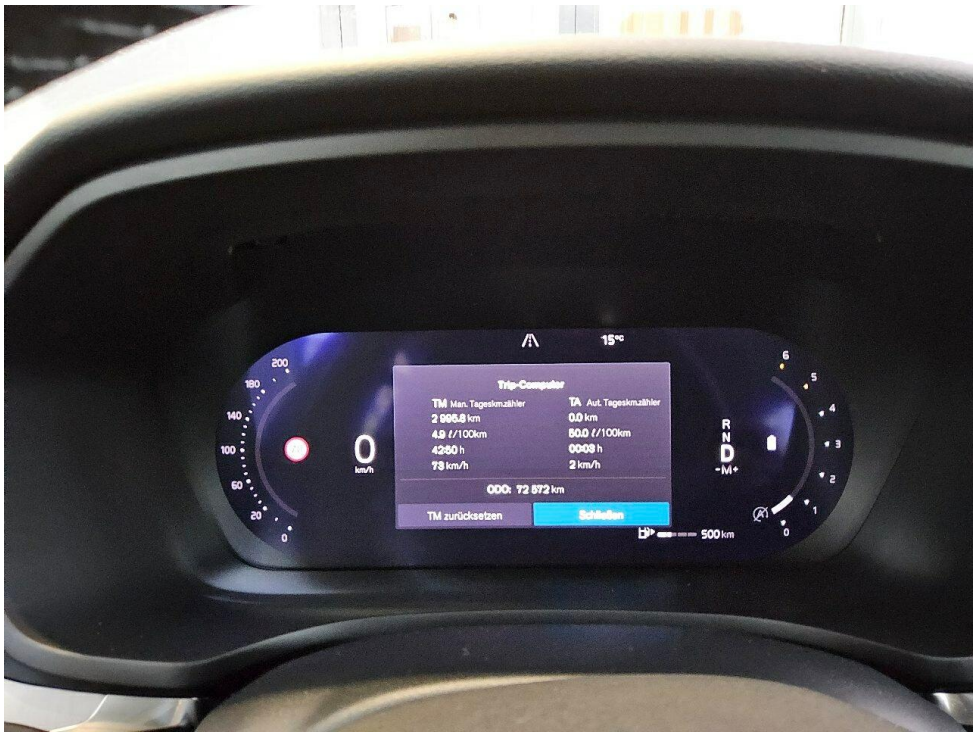


Bild 4 : Kombiinstrument

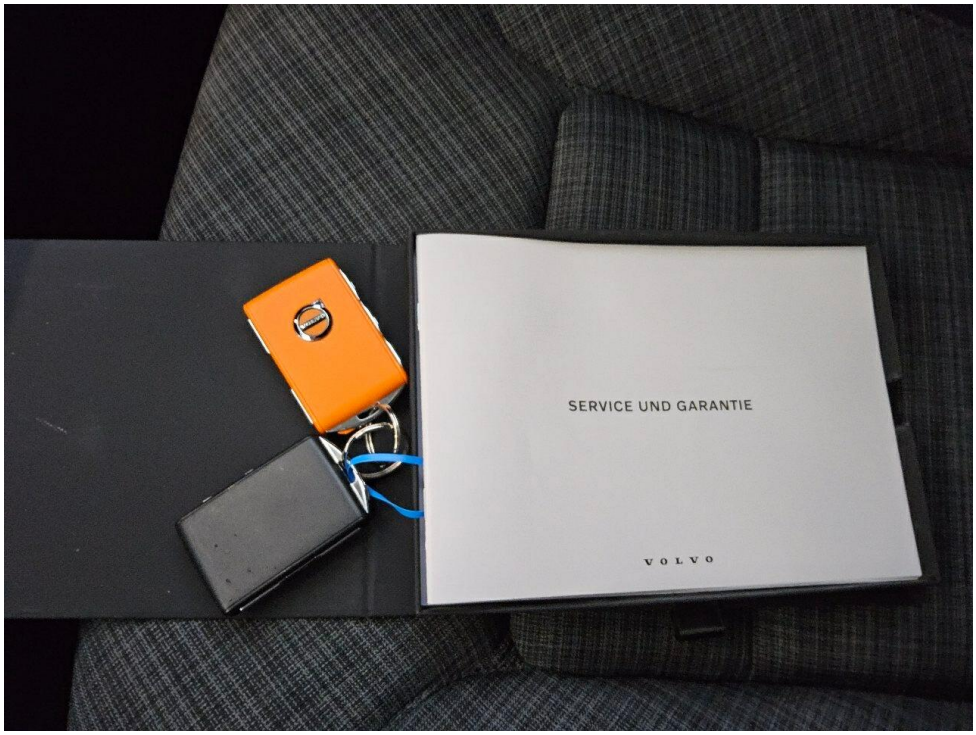


Bild 5 : Bordmappe, Service- und Garantieheft, 2x Fahrzeugschlüssel



Bild 6 : Füllflasche Tirefit MHD abgelaufen

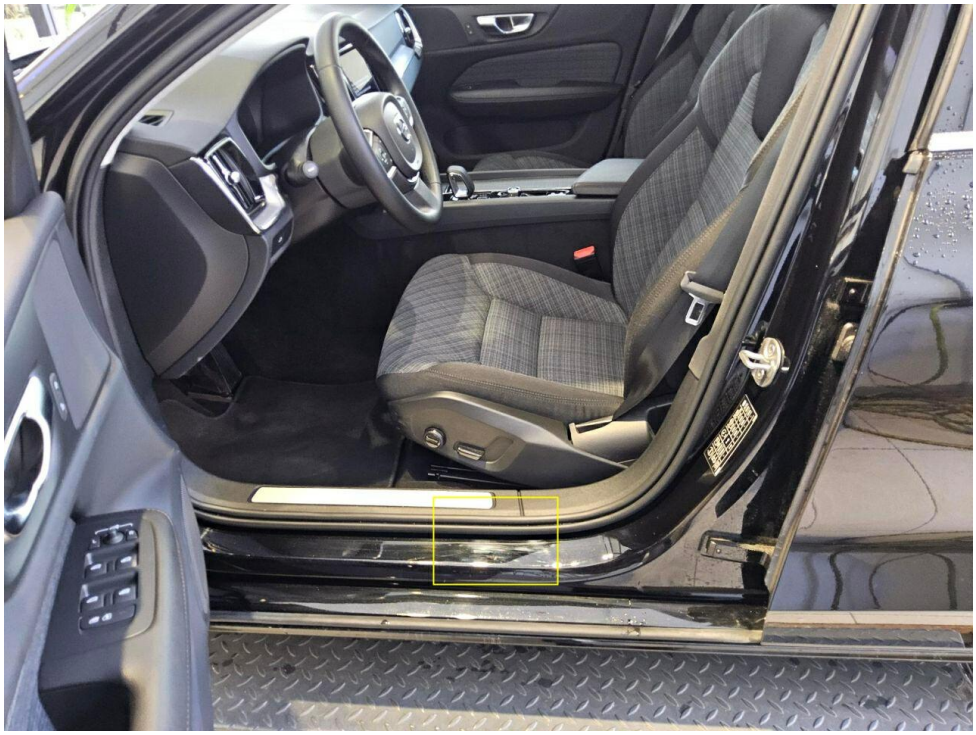


Bild 7 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 8 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair