Wertgutachten

Besichtigungsdatum: 15.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
		Vehicle Identification number	W1VVLBEZXS4428405
Erstzulassung	17.10.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	33.769 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 08519	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Van	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Manuell (Getriebe 6-Gang - T…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	120 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	11.300 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 109/107H C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	3mm / 3mm	i.O.
2	225/55 R17 109/107H C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), GE1 Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IN2 Radstand 3200mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1

Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweiwege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfussboden im Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, EZ5 Park-Paket, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - fehlt - erneuern	80,00 €
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
3	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
4	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €
5	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €
6	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair	120,00 €
7	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Brems Assistent) - Befund festlegen - Diagnose durchführen	150,00 €
8	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Spurhalte Assistent) - Befund festlegen - Diagnose durchführen	150,00 €
9	Schweller links	Einstieg (+ Korrosion) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren	340,00 €
10	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern	380,00 €
11	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren	391,00 €
12	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern	1.049,00 €
Summe (netto)			3.100,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber

-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	3.100,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	3.100,00 €
Mwst. (19%)	**589,00 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**3.689,00 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: Windschutzscheibe gerissen

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Joel Audrey Lumoneka)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller

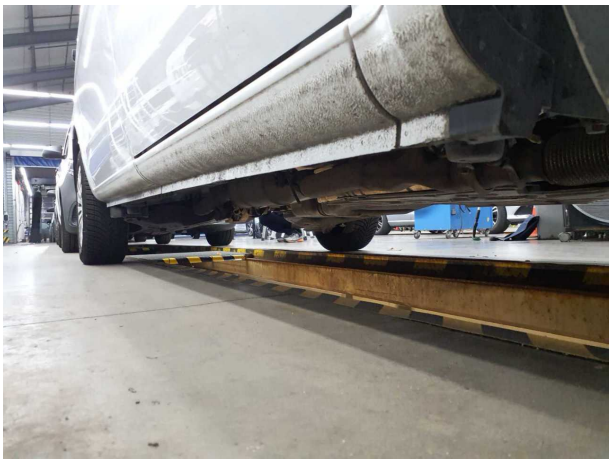


Abbildung 10: Schweller

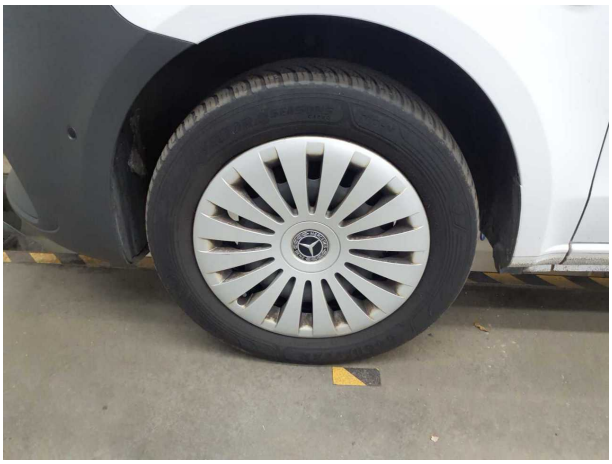


Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Kombiinstrument



Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

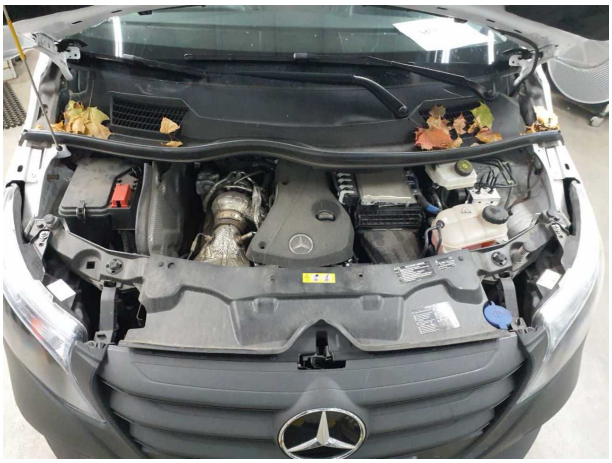


Abbildung 22: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

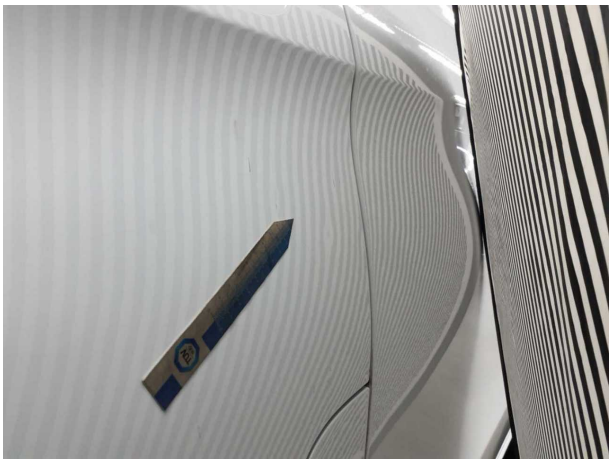

Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - sanft instandsetzen

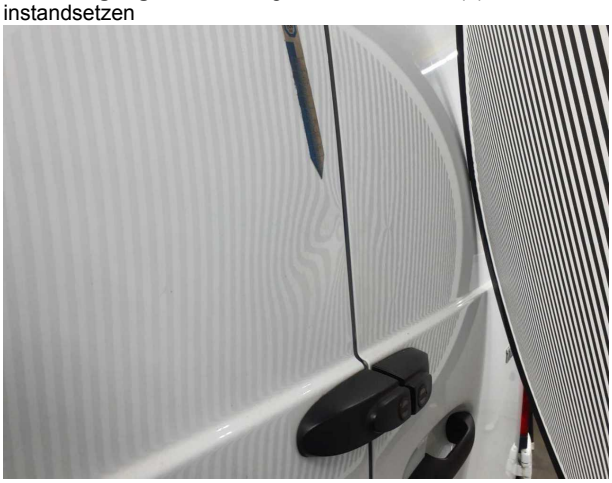


Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - sanft instandsetzen

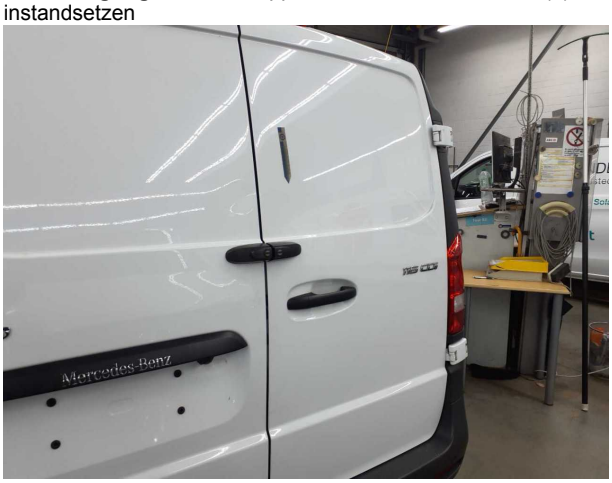

Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

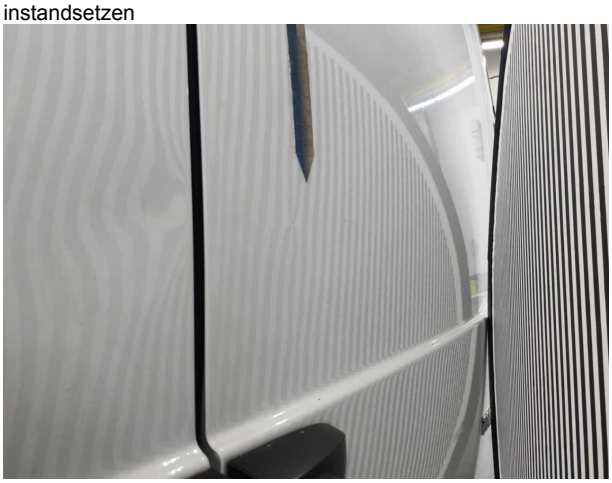

Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

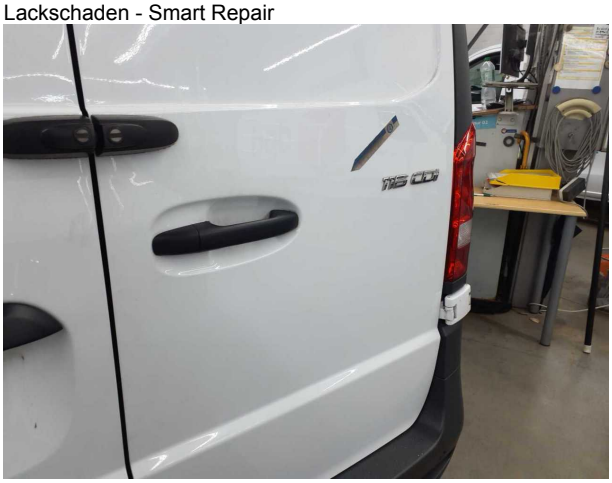


Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Brems Assistent) - Befund festlegen - Diagnose durchführen

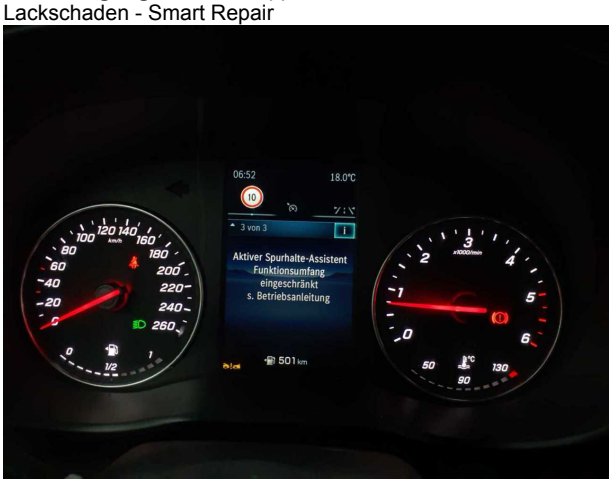

Beschädigung #8: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Spurhalte Assistent) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung #9: Schweller links: Einstieg (+ Korrosion) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schweller links: Einstieg (+ Korrosion) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern




Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren




Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

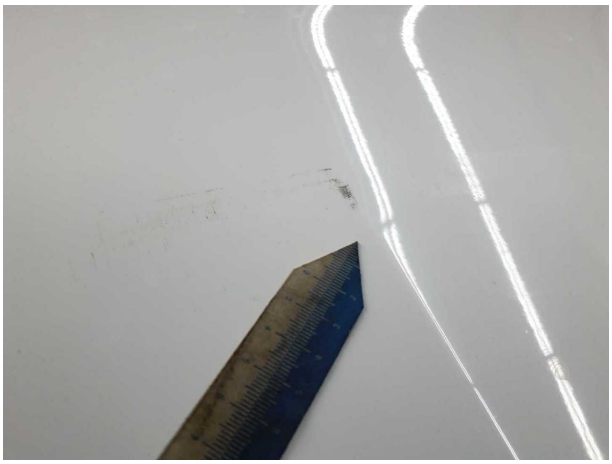

Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #12: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

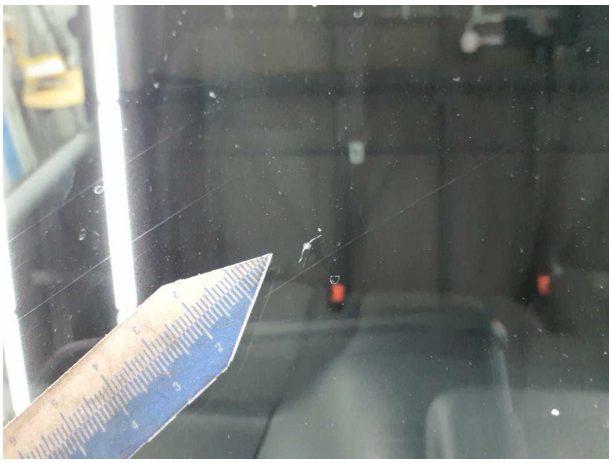

Beschädigung #12: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern