PROTOKOLLNUMMER: 48147721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.10.2026

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Besichtigungsdatum	15.10.2026
Vehicle identification number	WBA71FY070FR71588

PROTOKOLLNUMMER: 48147721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.10.2026

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung

Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	330i xDrive
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DIL 00021
Vehicle identification number	WBA71FY070FR71588
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	30.08.2023 / 30.08.2023
Nächste HU	07/2028 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	102.630 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	300 Alpinweiss III
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Zylinder	1.998 ccm
Leistung	180 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.255
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz

Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	28.000 km
Durchgeführte Wartungen	01.09.2026 bei 97.304 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 95Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 255/40 R18 99Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: 18" M LMR DO.SP. 848 M BIC.MB., 1998ccm (2.0 Ltr) 180/190kW, 1998ccm 2,0ltr 180kW, 2-Schicht-Uni - Alpinweiss Uni (300), 225/45 R 18 .. Y, 3 Series, 5 Türer, 7.5 J x 18 Alu jet black uni, 8-Gang Automatik mit Schaltwippen, ab 06.2023, Abgasnorm RDE II, Ablagenpaket, ACEA/CO2 Umfang, ACTIVE GUARD PLUS, Adaptiver LED-Scheinwerfer, Aktiver Fussgängerschutz, Alcantara-/Sensatec-Kombination Schwarz mit Kontraststeppung Blau, Allradantrieb, Aussen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Anklappfunktion, Aussenspiegel mit Anklappfunktion und Abblendautomatik, AUTOMATIC TRANSMISSION W.GEARSHIFT, B, Beifahrerairbag Deaktivierung, Blow-By-Heizer, BMW Individual Dachreling Hochglanz Shadow line, BMW Live Cockpit Professional, CO2 Umfang, Connected Drive Services, CONNECTED PACKAGE PROFESSIONAL, CONTROL G, DAB tuner, DAB- Tuner, Dachhimmel anthrazit, Deaktivierung Beifahrerairbag, Deutsch/Betriebsanleitung/Serviceheft, Deutschland-Ausführung, Driving Assistant, East Central Europe, EU Spezifisch, EU spezifische Zusatzumfaenge, EU6D EXHAUST EMISSIONS TECHNOLOGY, Fahrersitz mit Lehnenbreitenverstellung, Fernlicht Assistent, Fondkopfstuetzen klappbar, Fondkopfstützen klappbar, G21 Series, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Hochglanz Shadow Line (Fensterrahmen glanzschwarz), Individual Dachhimmel anthrazit, Individual Hochglanz Shadow-Line, Innenspiegel automatisch abblendend, Innovation Pack, INT. TRIM FIN. ALU. RHOMBICLE ANTH., Interieurleisten Aluminium Rhombicle, Kilometertacho, Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaautomatik 2-Zonenregelung erweitert, Kältemittel Klimaanlage R1234YF, Kältemittel R1234yf, LED Scheinwerfer adaptiv, Lenkrad heizbar, Lenkradheizung, Linkslenker, M Aerodynamikpaket, M Lederlenkrad, M Sportfahrwerk, M Sportpaket, M-Lederlenkrad, Modellschriftzug Entfall, Navigationsgerät

mit Kartenansicht, Park Assistant, Parking Assistant, Radio mit SD/USB Schnittstelle, Radschraubensicherung, RDE ADDITIONAL AMOUNTS, REIFENDRUCKANZEIGE, SEAT BACK WIDTH ADJUSTMENT DRIVER, Sitzbezüge Stoff/Leder "Sensatec-Kombination", Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sportsitze vorn, Sprachversion deutsch, Steuerung der Display, STEUERUNG INFOTAINMENT, System Blow-by-Heizer, TELESERVICES, Touring, Variable Sportlenkung, Variable Sportlenkung mit Servotronic, Warndreieck od. Warndreieck und Verbandtasche, Ölwechselintervall 24 Monate / 30000km

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen
2	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Abdeckung Abschlepphaken) - fehlt - erneuern
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
6	Karosserie	A-Säule rechts - Steinschlag - auslegen / polieren
7	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Fahrzeugdach	Dachholm links (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
10	Heckklappe/-tür	Heckklappe (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen
11	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
12	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
13	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
14	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
15	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
16	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 17.12.2025
2	Heck, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 14.05.2025

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Seitenwand rechts	964 µm
2	Tür hinten rechts	481 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hatte 2 Vorschäden

1.
Stoßfänger hinten ern
Träger Stoßfänger hinten ern
div. Halter und Kleinteile ern

Reparaturrechnung liegt vor

Wertminderung in Höhe von 222 Euro bereits bei Alphabet eingegangen

2.
Tür hinten rechts inst.
Seitenwand hinten rechts inst.
Stoßfänger hinten ern
div. Halter und Kleinteile ern

Reparaturrechnung liegt vor

Anlagen: 32 Übersichtsfotos, 31 Beschädigungsfotos, 7 Vorschadenfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)

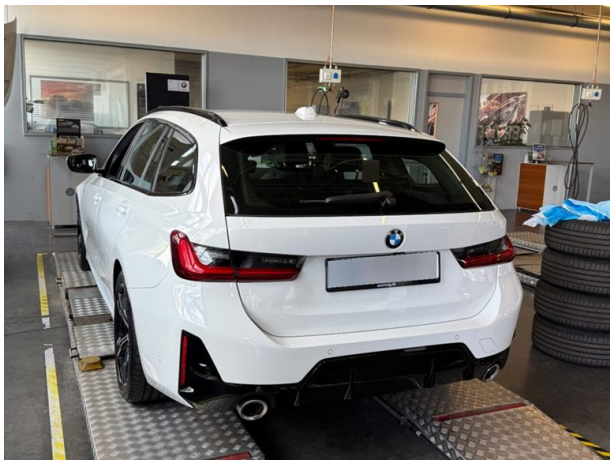


Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum vorne



Abbildung 12: Innenraum vorne



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Kombiinstrument

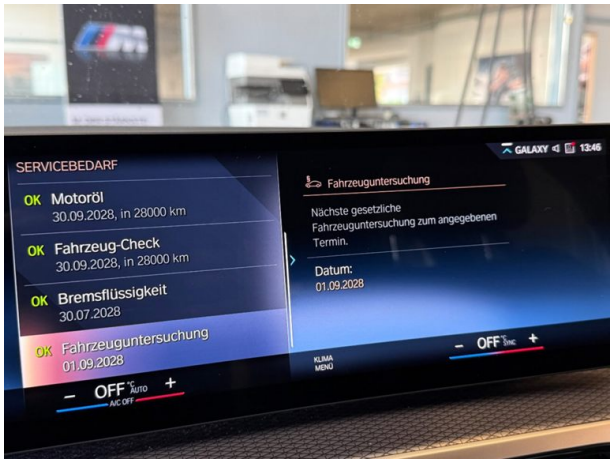


Abbildung 16: Kombiinstrument

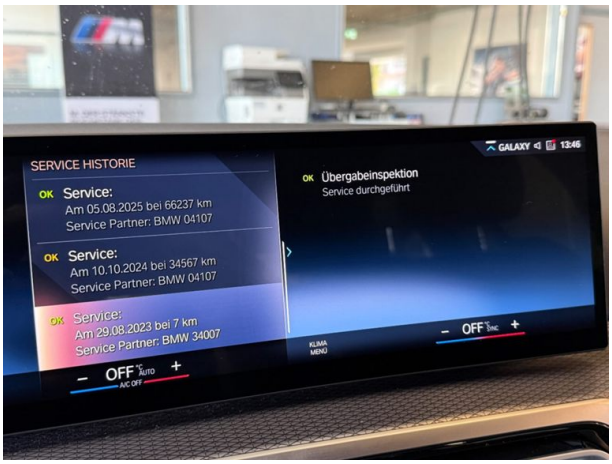


Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument

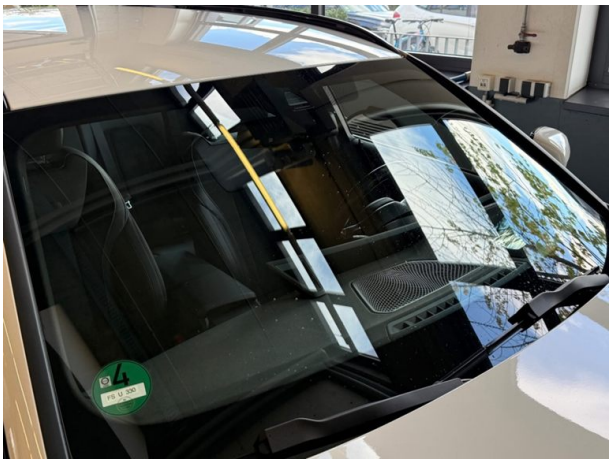


Abbildung 19: Kombiinstrument



Abbildung 20: Kombiinstrument



Abbildung 21: Kombiinstrument



Abbildung 22: Kombiinstrument



Abbildung 23: Kombiinstrument

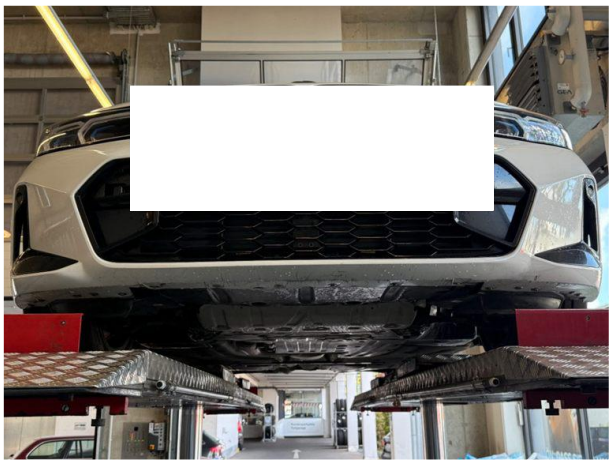


Abbildung 24: Kombiinstrument

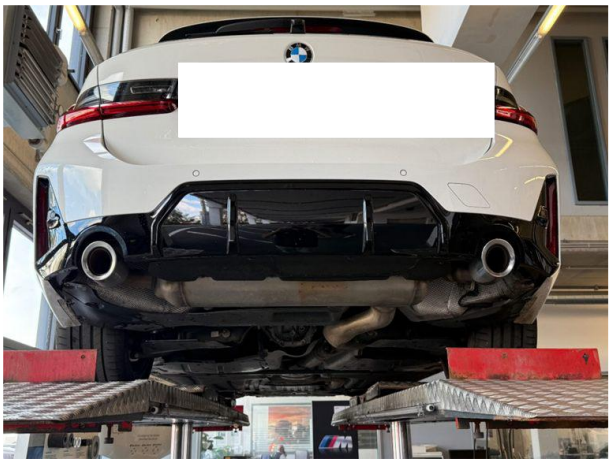


Abbildung 25: Kombiinstrument



Abbildung 26: Laufleistung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Montierte Bereifung



Abbildung 29: Montierte Bereifung



Abbildung 30: Montierte Bereifung



Abbildung 31: FIN



Abbildung 32: FIN

Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren




Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Abdeckung Abschlepphaken) - fehlt - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 6: Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag - auslegen / polieren

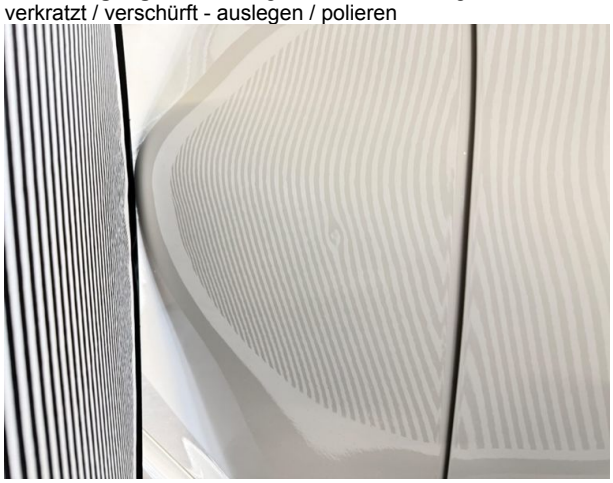

Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dachholm links (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dachholm links (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 9: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 10: Heckklappe/-tür: Heckklappe (2x) - Delle(… - sanft instandsetzen

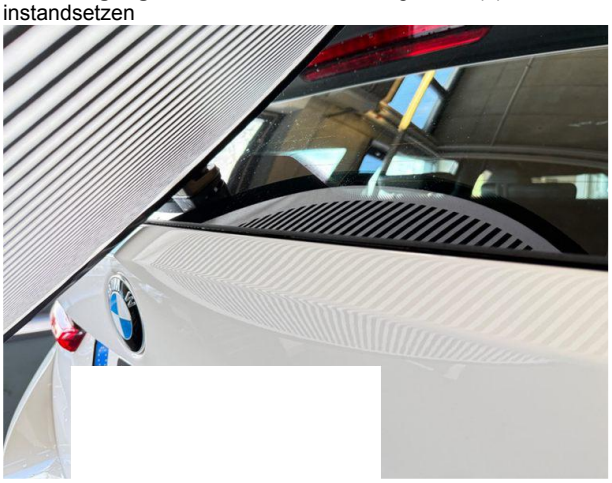

Beschädigung 10: Heckklappe/-tür: Heckklappe (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 11: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Sm… Repair



Beschädigung 13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 14: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 14: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkrat… verschürft - lackieren



Beschädigung 17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkrat… verschürft - lackieren



Beschädigung 17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkrat… verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 48147721


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.10.2026


Vorschadenfotos

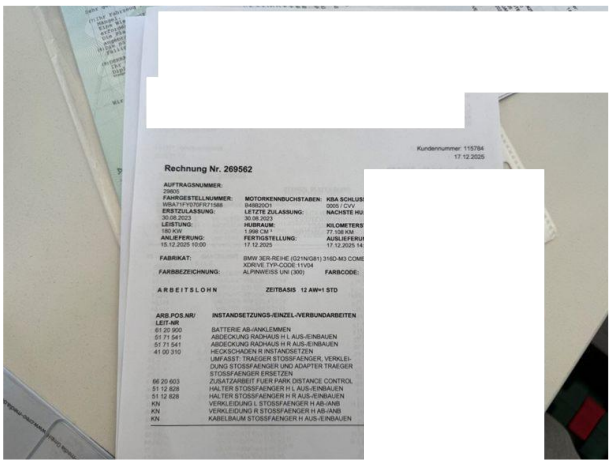


Vorschaden 1: Heck

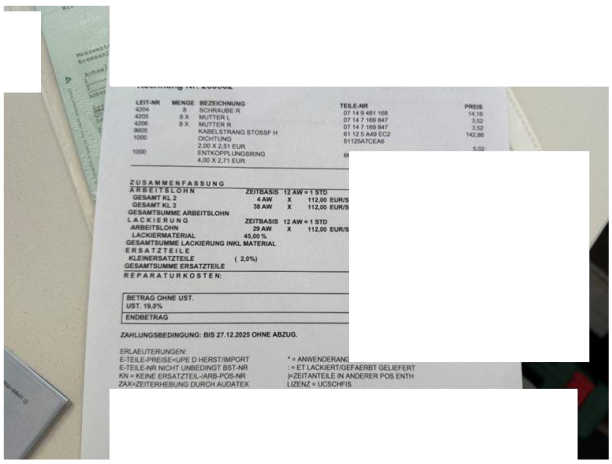


Vorschaden 1: Heck

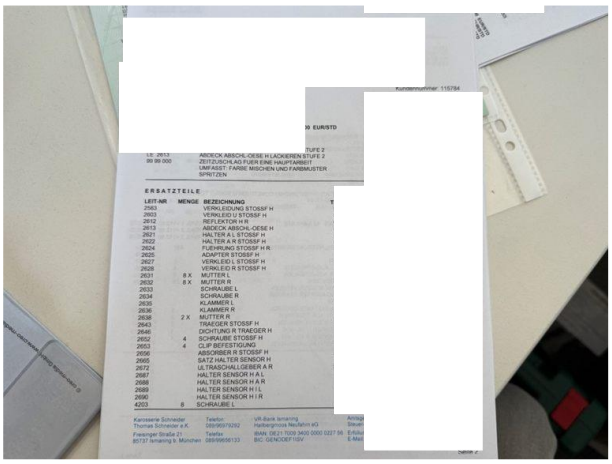


Vorschaden 1: Heck

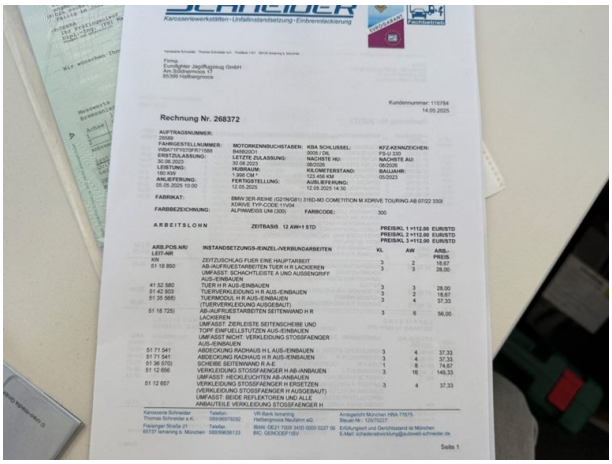

Vorschaden 2: Heck, Seite rechts

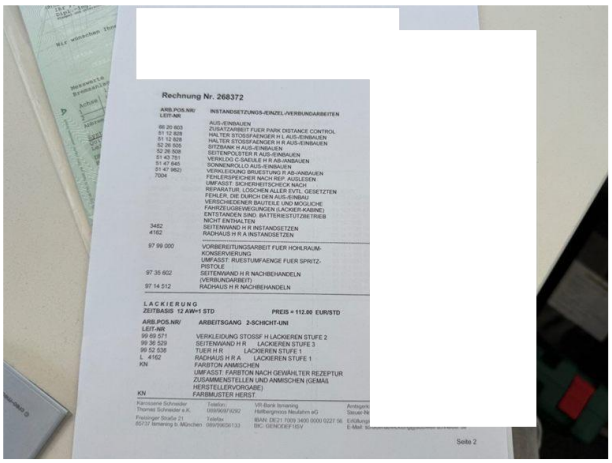

Vorschaden 2: Heck, Seite rechts

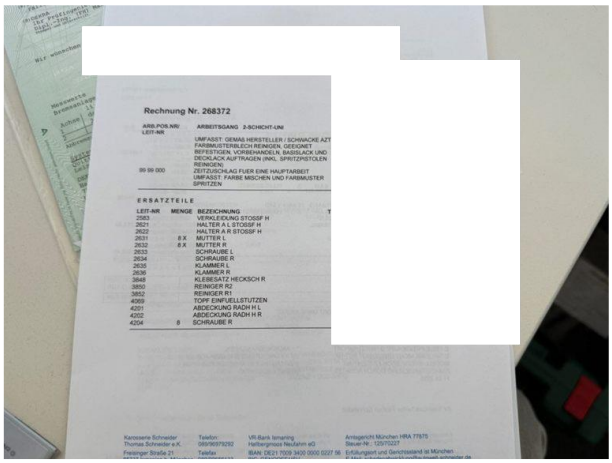


Vorschaden 2: Heck, Seite rechts

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Eichstätter Str. 7
80686 München

PROTOKOLLNUMMER: 48147721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.10.2026

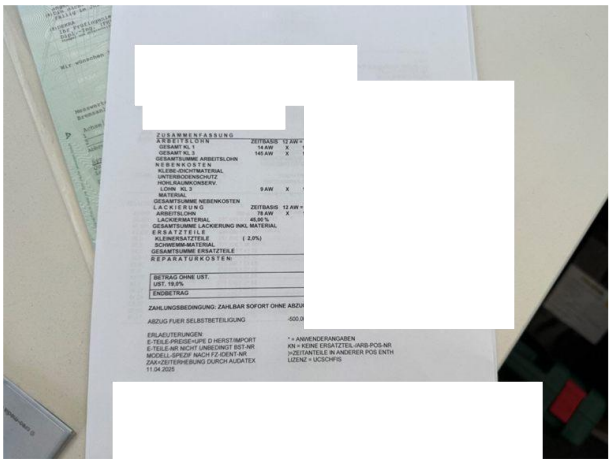

Vorschaden 2: Heck, Seite rechts