Datum: 20.10.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Vehicle identification number	WBA21BY0407M53113

Datum: 20.10.2026

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	218d Active Tourer
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DHJ 00036
Vehicle identification number	WBA21BY0407M53113
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	09.05.2023 / 09.05.2023
Nächste HU	05/2028 (Bericht lag nicht vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	193.546 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	C4W Skyscraper-grau
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.995 ccm
Leistung	110 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.085
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Grau

Datum: 20.10.2026

Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	29.000 km
Durchgeführte Wartungen	06.10.2026 bei 191.422 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/65 R16 95W	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 205/65 R16 95W	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	2 / 2

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern
6	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
7	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
8	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn rechts - Kratzer - Smart Repair
9	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - beschädigt - Wertminderung

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
10	Schweller rechts	Verkleidung - Kratzer - lackieren
11	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren
12	Sonstiges	Inspektion/Wartung (2 Service um 3700 km verspätet durchgeführt) - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verformt - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
5	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
6	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Winterräder

Sommerräder im Fzg

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 27 Beschädigungsfotos

Datum: 20.10.2026

Übersichtsfotos

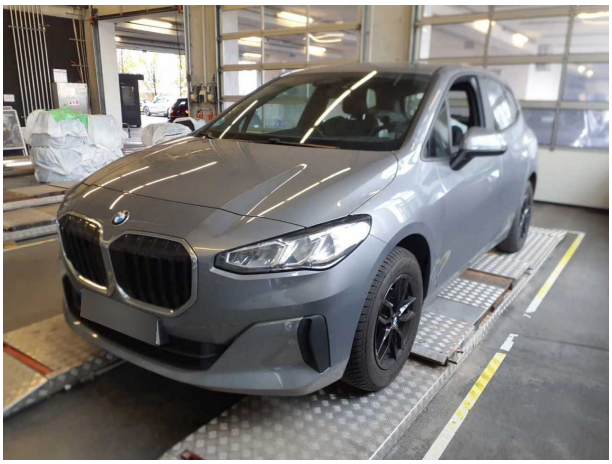


Abbildung 1: Schräg vorne (links)

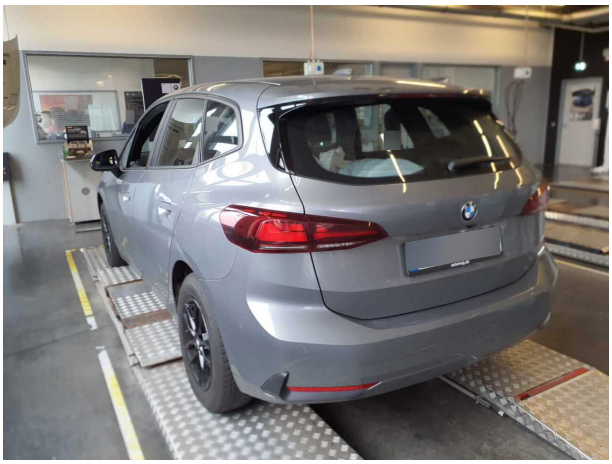


Abbildung 2: Schräg hinten (links)

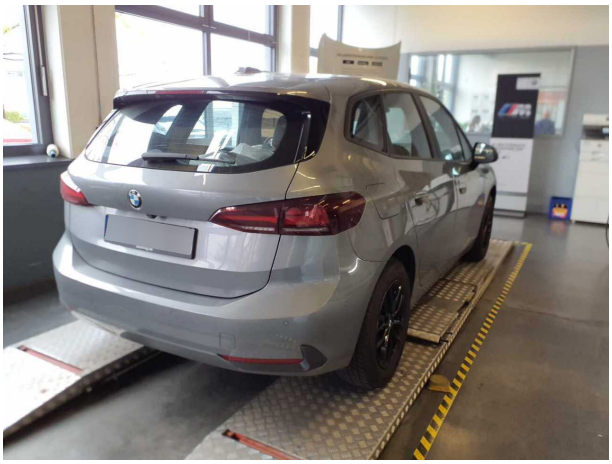


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)

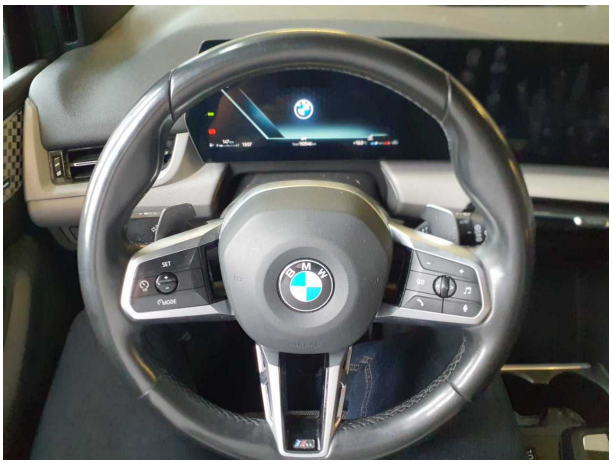


Abbildung 5: Innenraum vorne

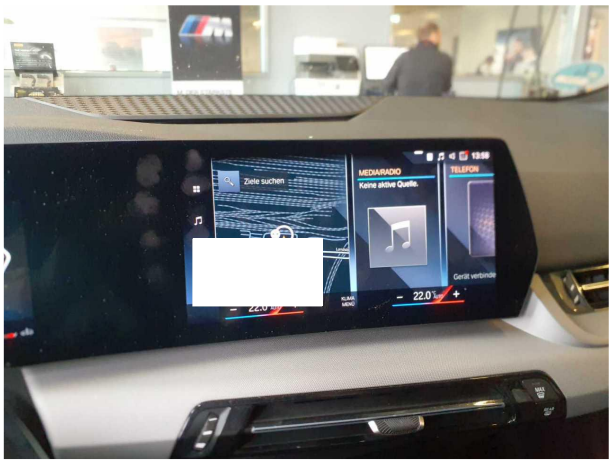


Abbildung 6: Innenraum vorne

Datum: 20.10.2026



Abbildung 7: Innenraum vorne

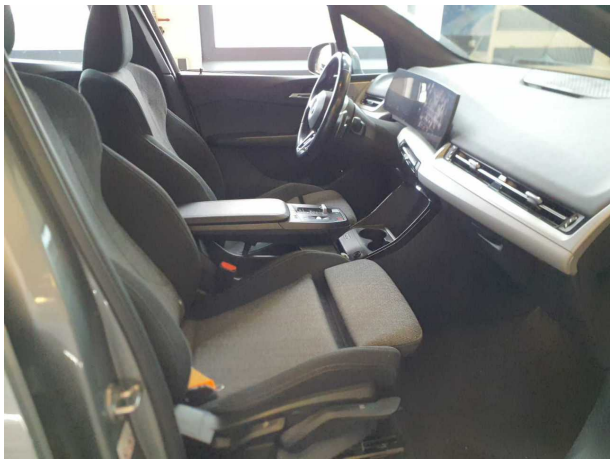


Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Laufleistung

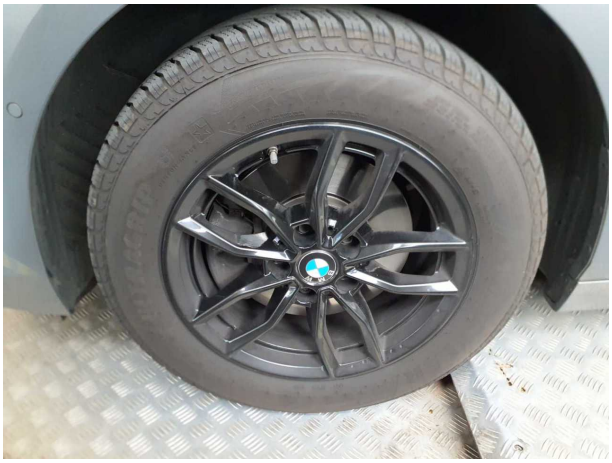


Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: FIN

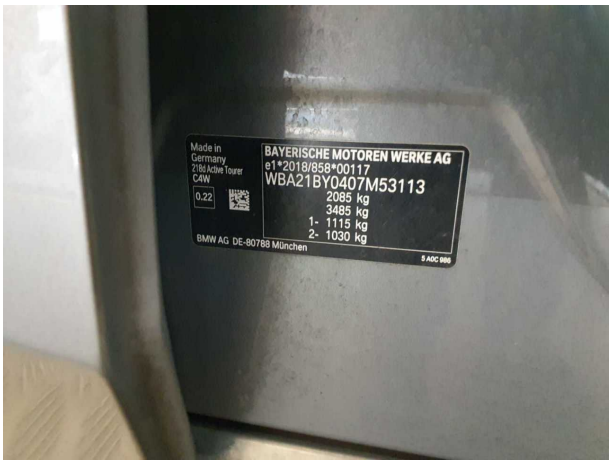


Abbildung 17: FIN

Datum: 20.10.2026


Beschädigungsfotos




Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

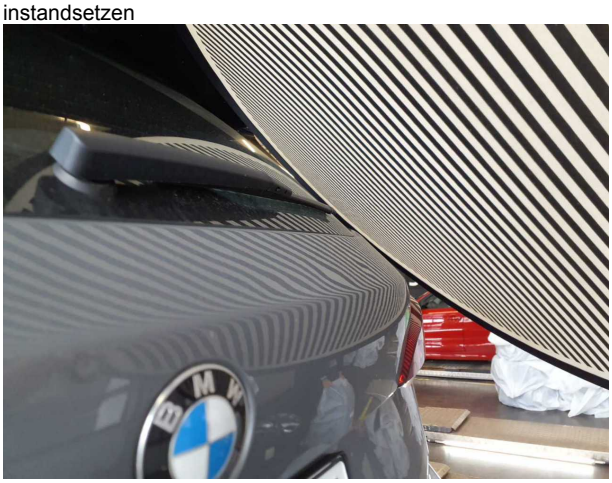

Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

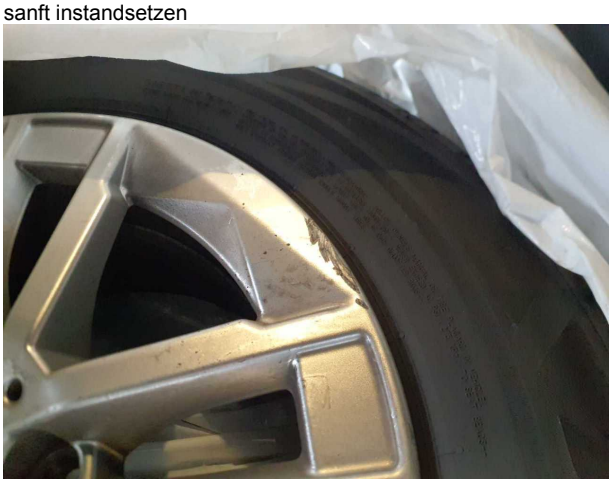

Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern




Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

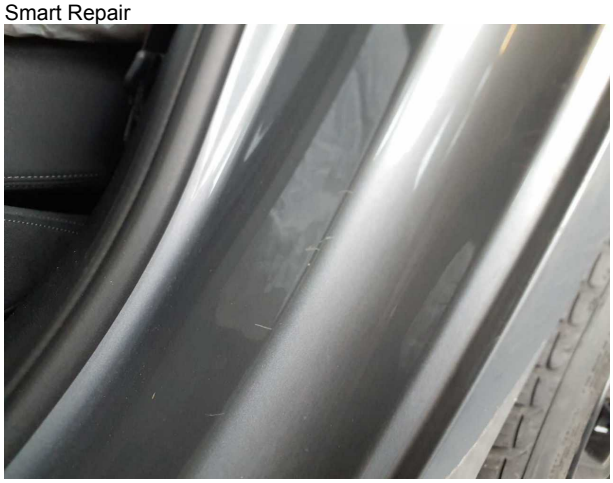


Beschädigung 7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair


Datum: 20.10.2026




Beschädigung 7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

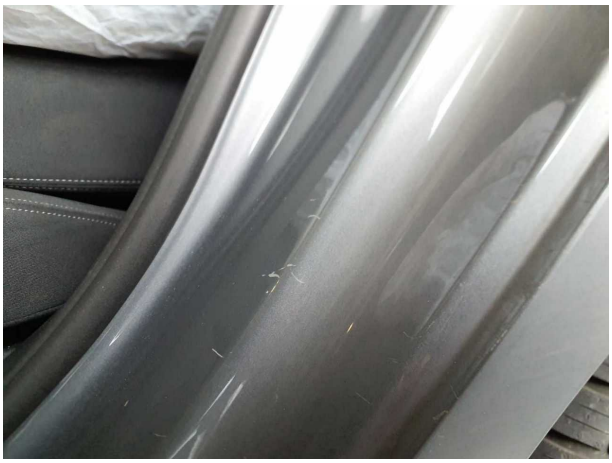


Beschädigung 7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

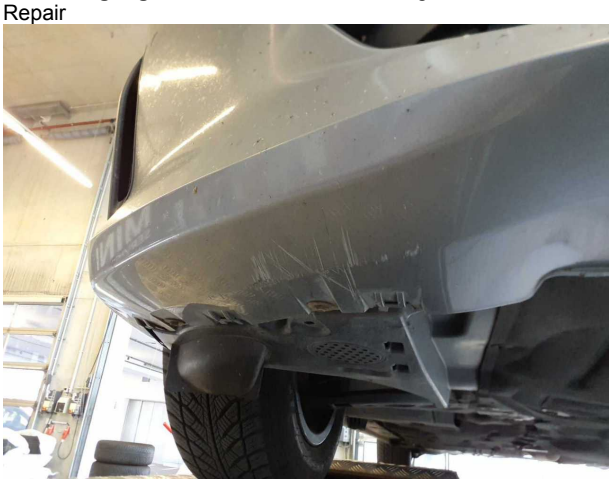

Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - Kratzer - Smart Repair

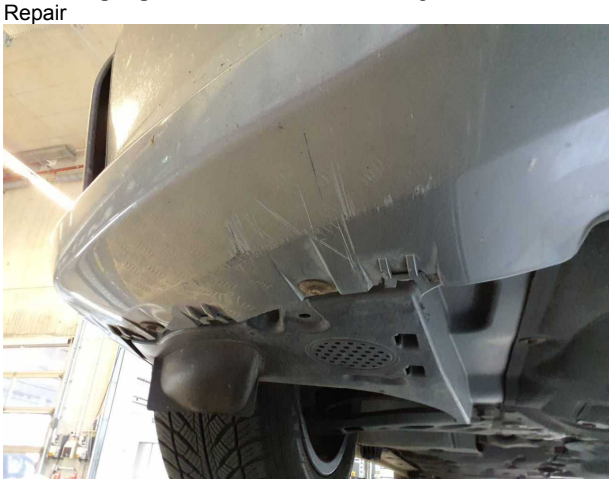

Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - Kratzer - Smart Repair

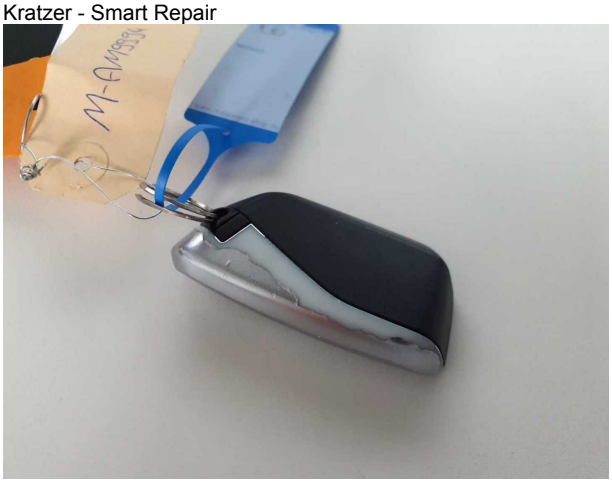

Beschädigung 9: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 10: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer - lackieren



Beschädigung 10: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer - lackieren



Beschädigung 10: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer - lackieren

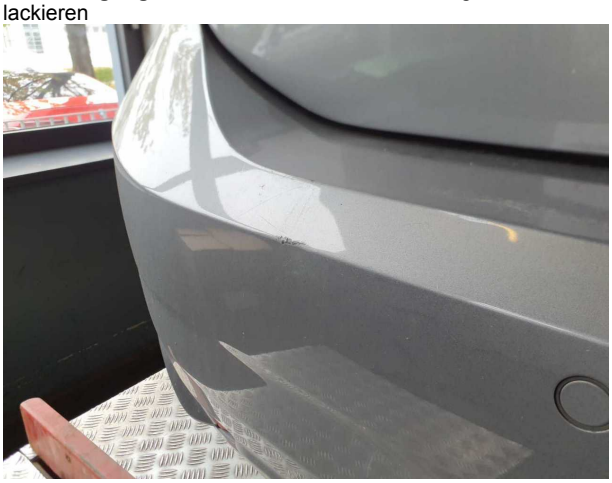

Beschädigung 11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren


Datum: 20.10.2026

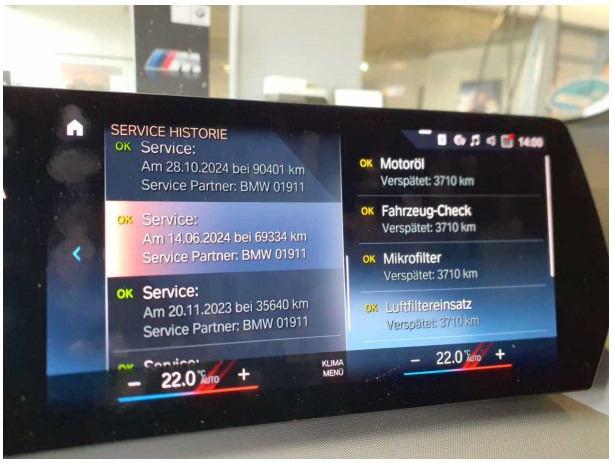

Beschädigung 12: Sonstiges: Inspektion/Wartung (2 Service um 3700 km verspätet durchgeführt) - Wertminderung



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - kein Abzug

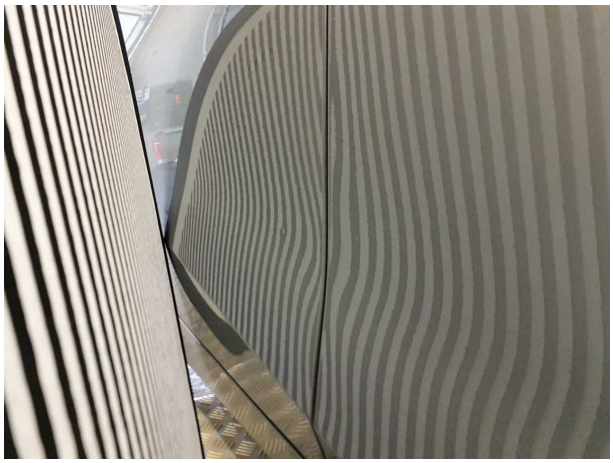

Gebrauchsspur 1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug