Datum: 10.08.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeug-Identnummer	WBA21FZ070FR64469

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

abrechnungsrelevante Minderwerte

basierend auf Reparaturkosten

Datum: 10.08.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	320d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CZD 00098
Fahrzeug-Identnummer	WBA21FZ070FR64469
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	04.08.2023 / 04.08.2023
Nächste HU	08/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	160.734 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E

Datum: 10.08.2026

Hubraum / Zylinder	1.995 ccm / 4
Leistung	140 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.740
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.230
zul. Nutzlast (kg)	490
Maße (L/B/H)	4713 x 1827 x 1440
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	17.000 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17 98Y	Barum	Sommerreifen auf Leichtmetall	8 / 8
#2 225/50 R17 98Y	Barum	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 7

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Karosserie	A-Säule links - Steinschlag - Smart Repair	70,00 €	70,00 €
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair	70,00 €	70,00 €
3	Tür hinten rechts	Tür - Lackmangel - Smart Repair	70,00 €	70,00 €
4	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair	70,00 €	70,00 €
5	Abgasanlage	Hitzeblech - beschädigt - erneuern	123,13 €	123,13 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
6	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren
8	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren
9	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - kein Abzug
2	Schweller links	Einstieg (Alle) - Kratzer - kein Abzug

Summe (netto):

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Summe (netto):

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	104 µm
2	Dachholm links	117 µm
3	Dachholm rechts	107 µm
4	Heckklappe/-tür	105 µm
5	Kotflügel links	100 µm
6	Kotflügel rechts	105 µm
7	Motorhaube	123 µm
8	Seitenwand links	101 µm
9	Seitenwand rechts	98 µm

Datum: 10.08.2026

Nr.	Ort	Messung
10	Tür hinten links	96 µm
11	Tür hinten rechts	100 µm
12	Tür vorne links	105 µm
13	Tür vorne rechts	117 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Datum: 10.08.2026

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Datum: 10.08.2026

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 25 Beschädigungsfotos

Datum: 10.08.2026

Übersichtsfotos

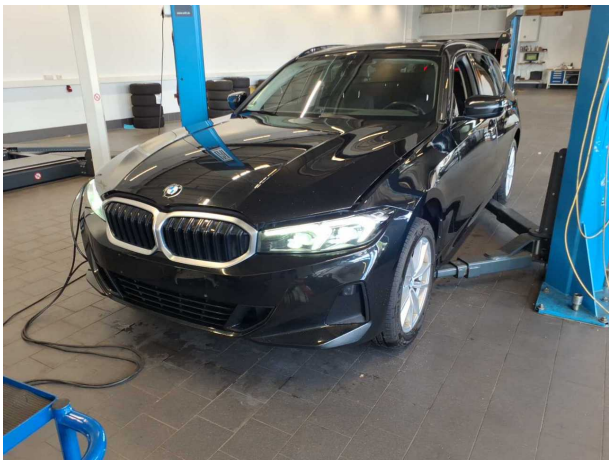


Abbildung 1: Schräg vorne

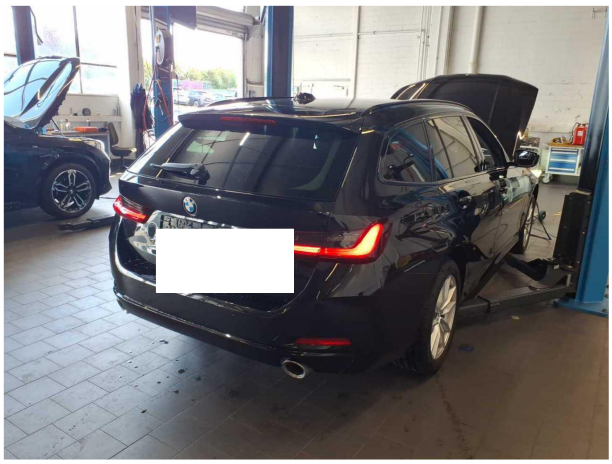


Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum

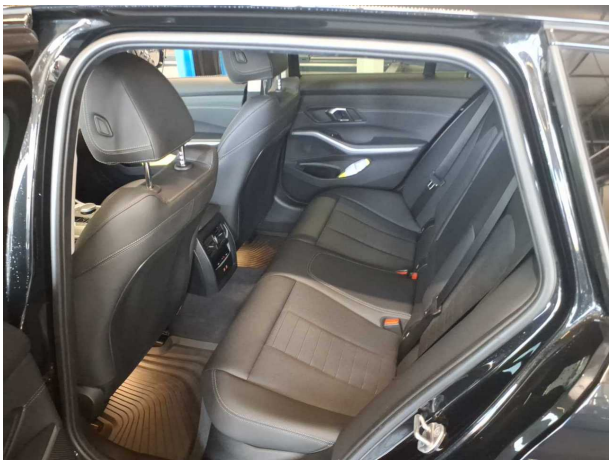


Abbildung 4: Innenraum

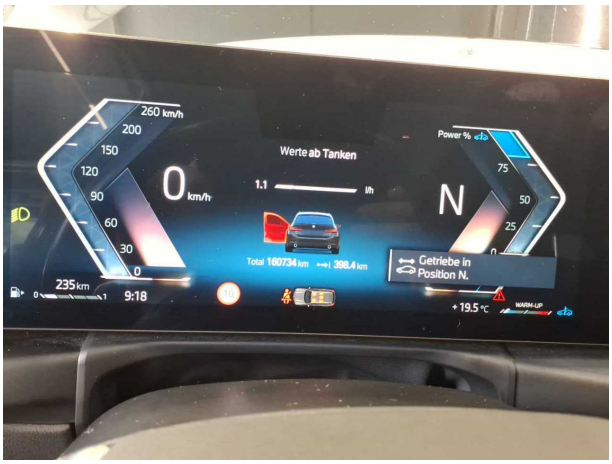


Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: FIN

Datum: 10.08.2026



Abbildung 7: Laderaum

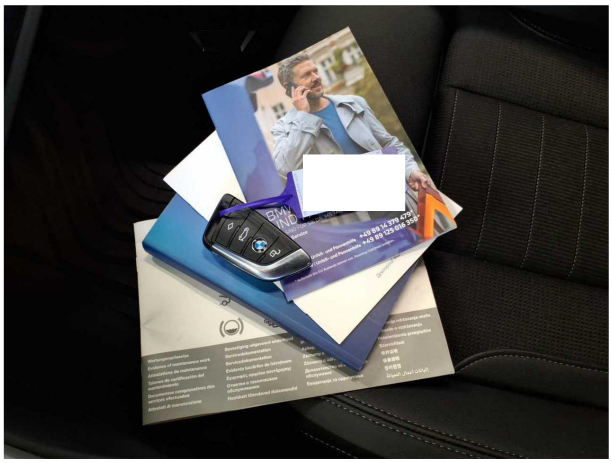


Abbildung 8: Dokumente

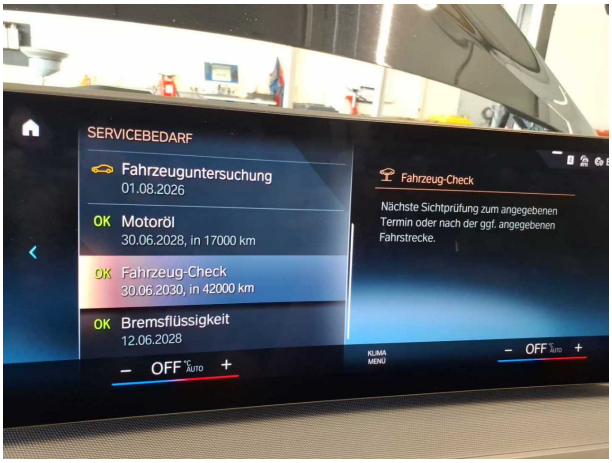


Abbildung 9: Sonstiges

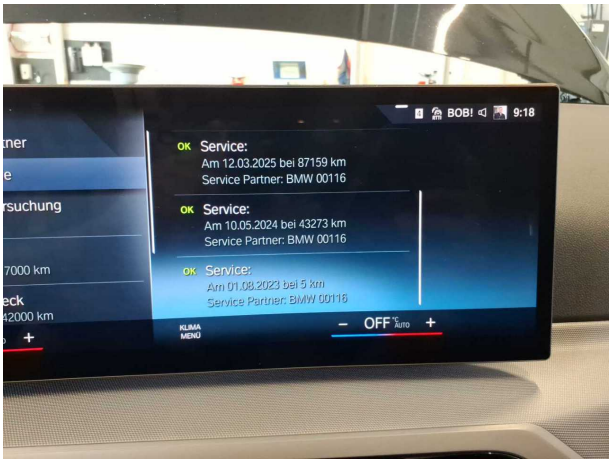


Abbildung 10: Sonstiges

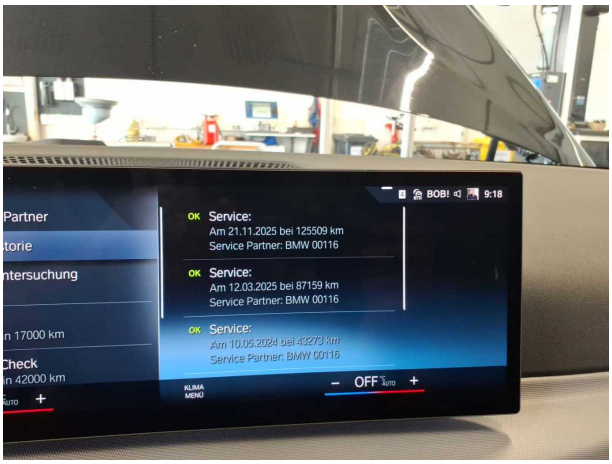


Abbildung 11: Sonstiges

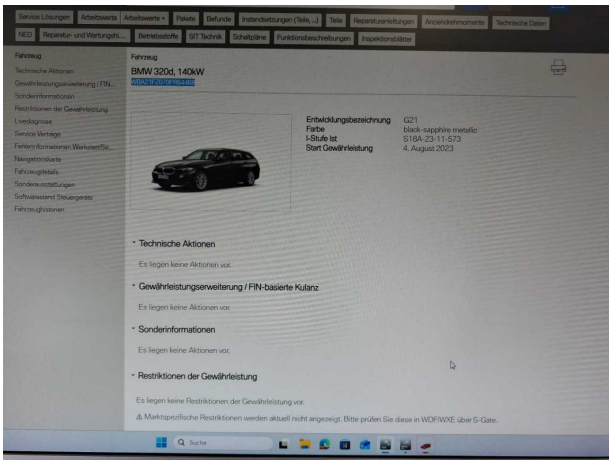


Abbildung 12: Sonstiges

Datum: 10.08.2026

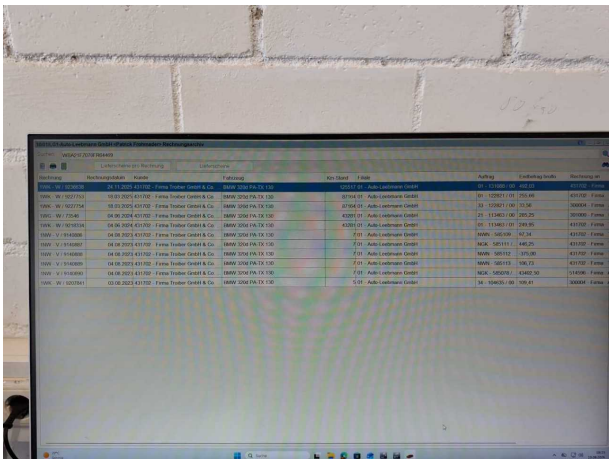


Abbildung 13: Sonstiges

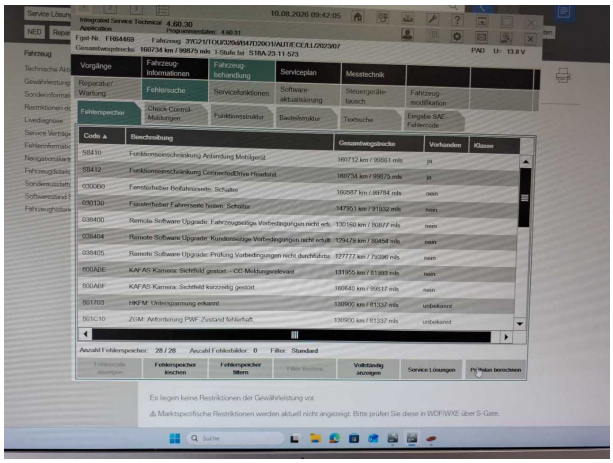


Abbildung 14: Sonstiges

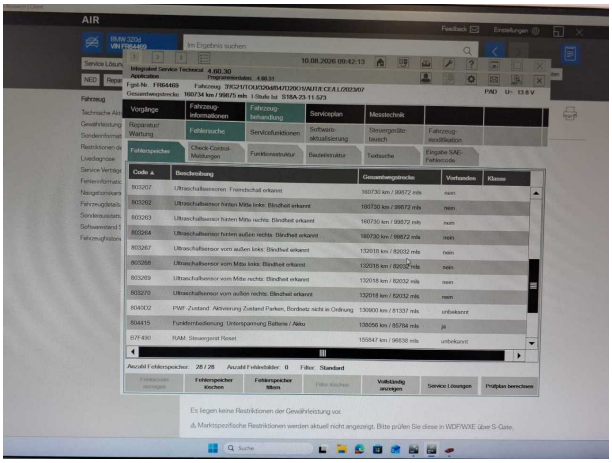


Abbildung 15: Sonstiges


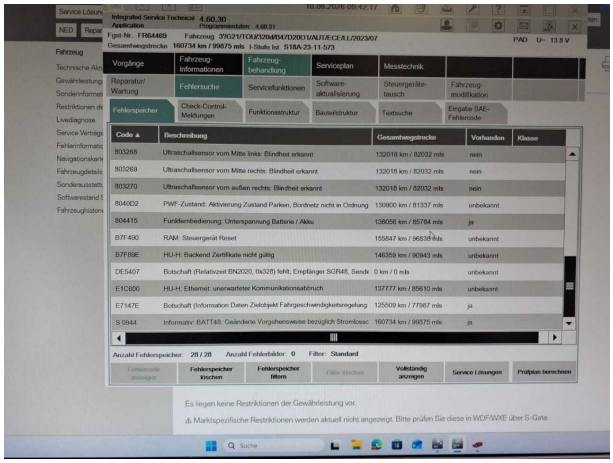


Abbildung 16: Sonstiges

Datum: 10.08.2026

Beschädigungsfotos

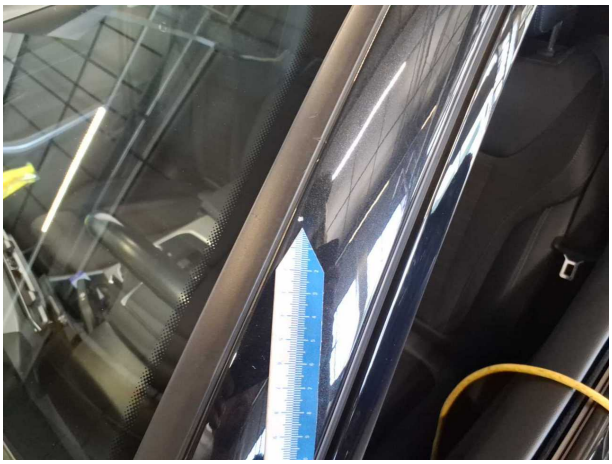


Beschädigung 1: Karosserie: A-Säule links - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - Smart Repair

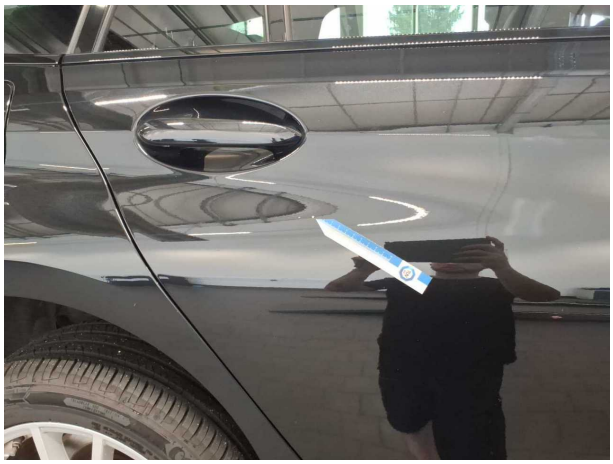

Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair

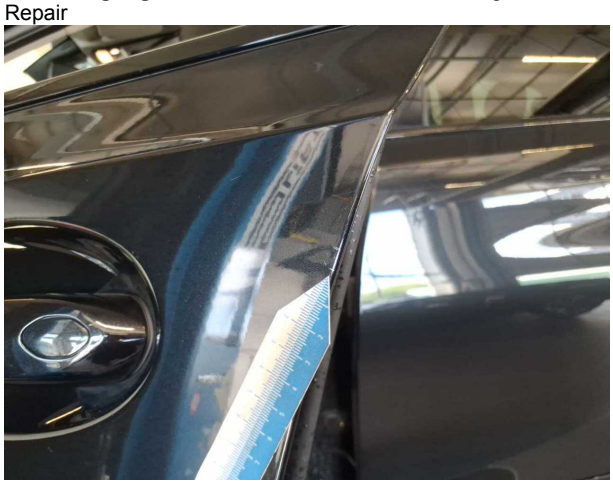

Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair

Datum: 10.08.2026




Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 5: Abgasanlage: Hitzeblech - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Abgasanlage: Hitzeblech - beschädigt - erneuern

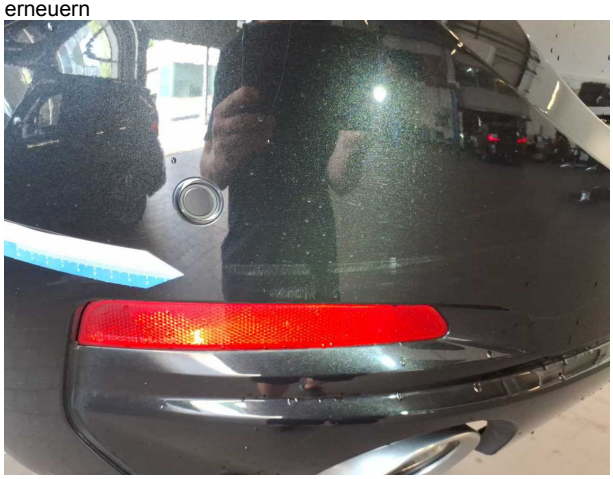

Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Datum: 10.08.2026

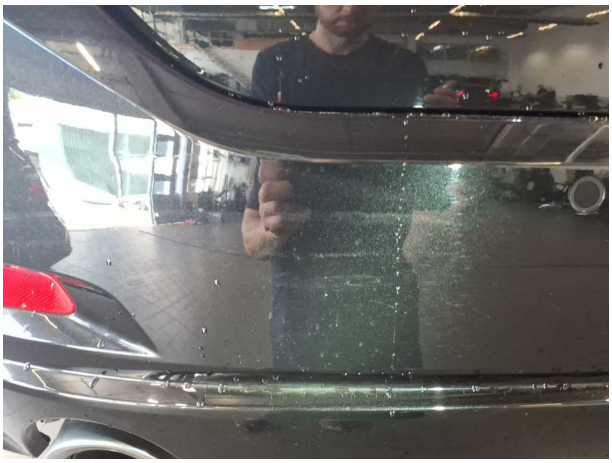

Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Krat… - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Krat… - instandsetzen und lackieren


Datum: 10.08.2026




Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

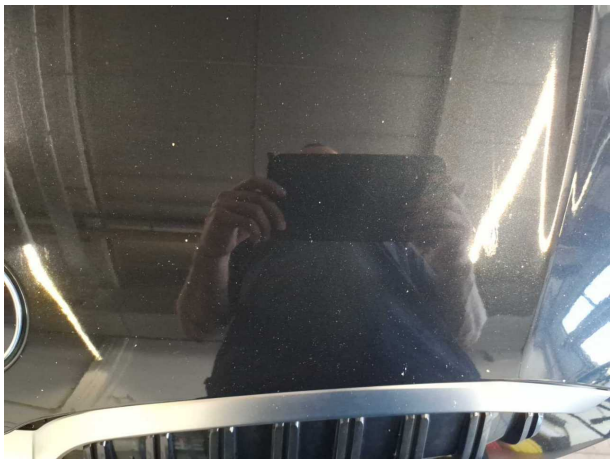

Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

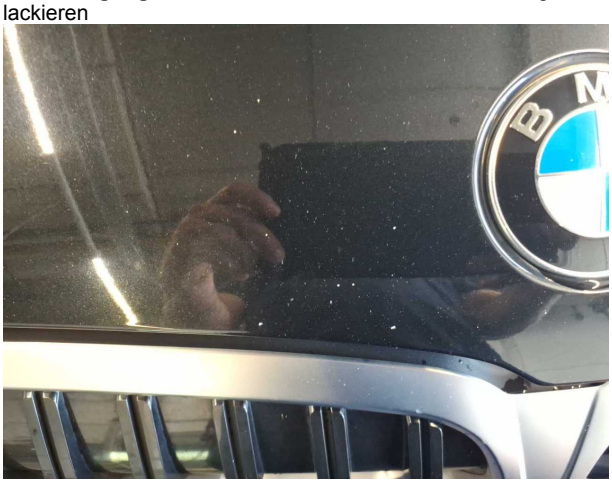


Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

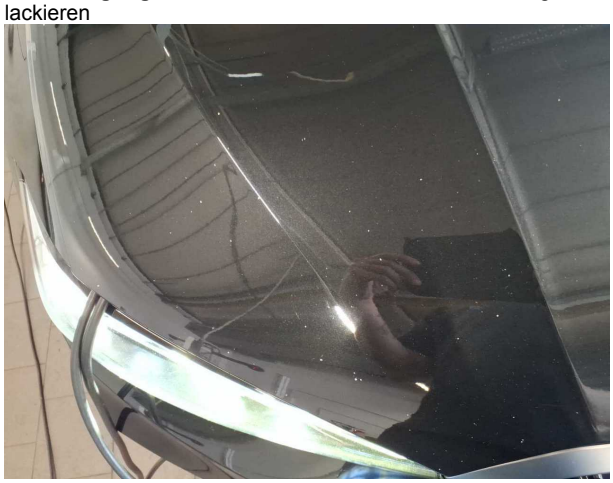

Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

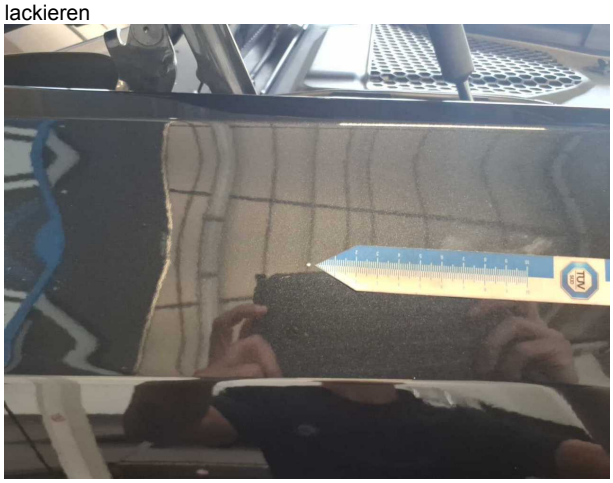

Gebrauchsspur 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - kein Abzug

Datum: 10.08.2026



Gebrauchsspur 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschla…
kein Abzug